

Manual Carga – OBD0249 Dedicação de Transponder ID40 e ID46 Chery Rev. 02





ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE – ID40	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE – ID46	8
REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER – ID40	.10
REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER – ID46	.12
OUTRAS MENSAGENS	.14



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:


- Dedica o transponder PCF7935 e o PCF7936 (ID46) para Chery;
- Para realizar esta função é necessário utilizar o Módulo de Transponder conectado ao OBDMAP.

OBSERVAÇÃO: Caso o veículo possua uma chave válida, deve-se realizar a identificação dela através da carga básica do Módulo de Transponder, para saber se o veículo utiliza ID40 ou ID46.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Chery	Face	2009 a 2012
	Tiggo	2009 a 2012
	S18	2010 a 2012

TRANSPONDER UTILIZADO

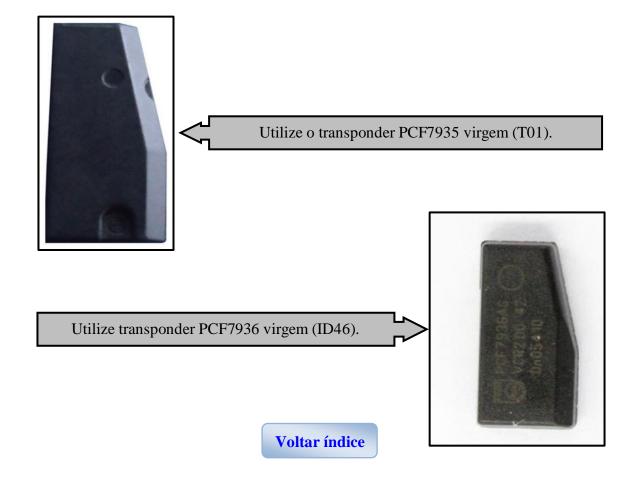




ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Módulo de Transponder: Realiza a dedicação e a programação de chaves.

Fonte de Alimentação: Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

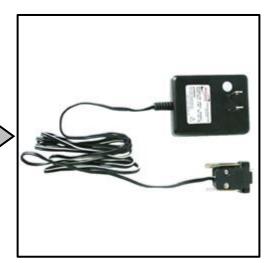



POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER




O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do Módulo de Transponder na posição vertical e no centro, como mostra a imagem ao lado.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do Módulo, isso pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.






REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE – ID40

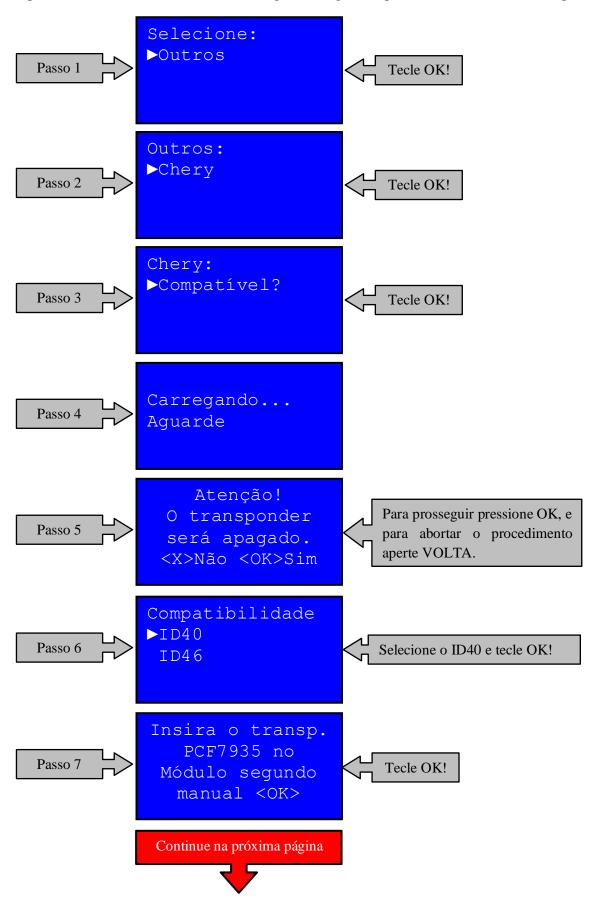




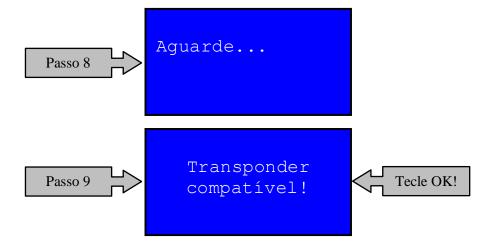


Voltar índice



REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE – ID46

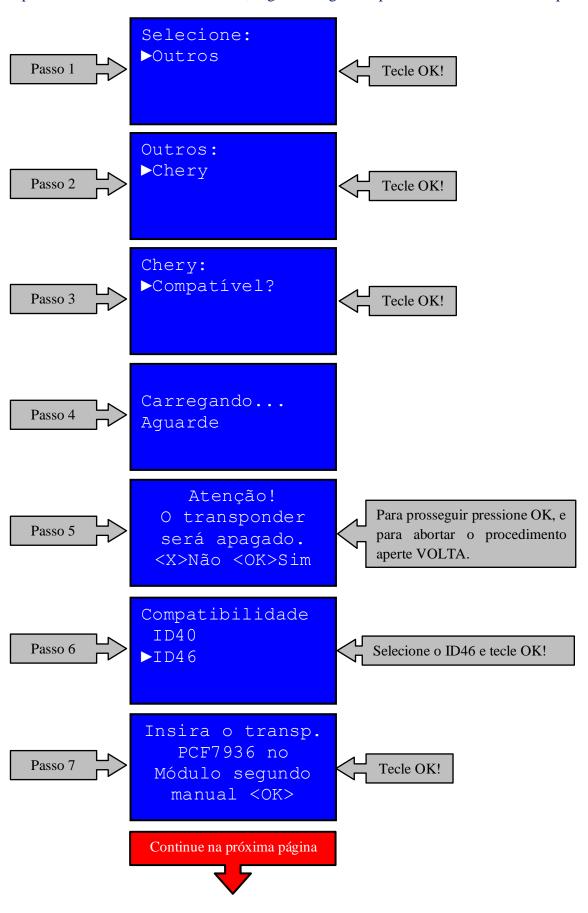




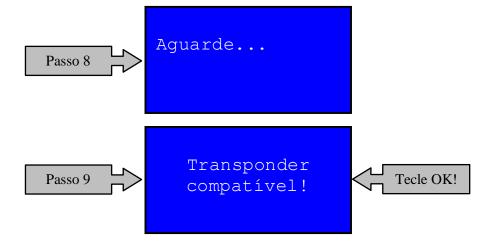


Voltar índice



REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER – ID40

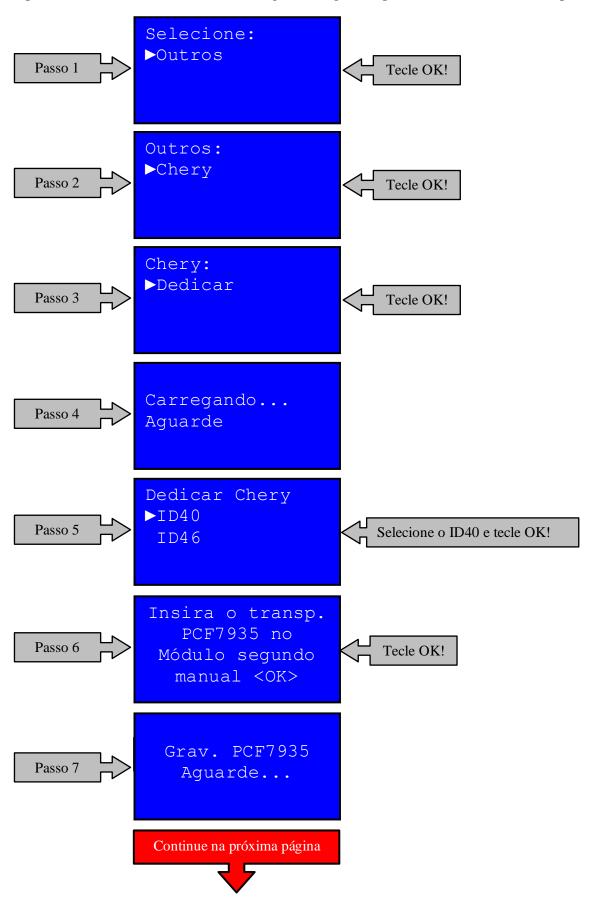







Voltar indice



REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER – ID46

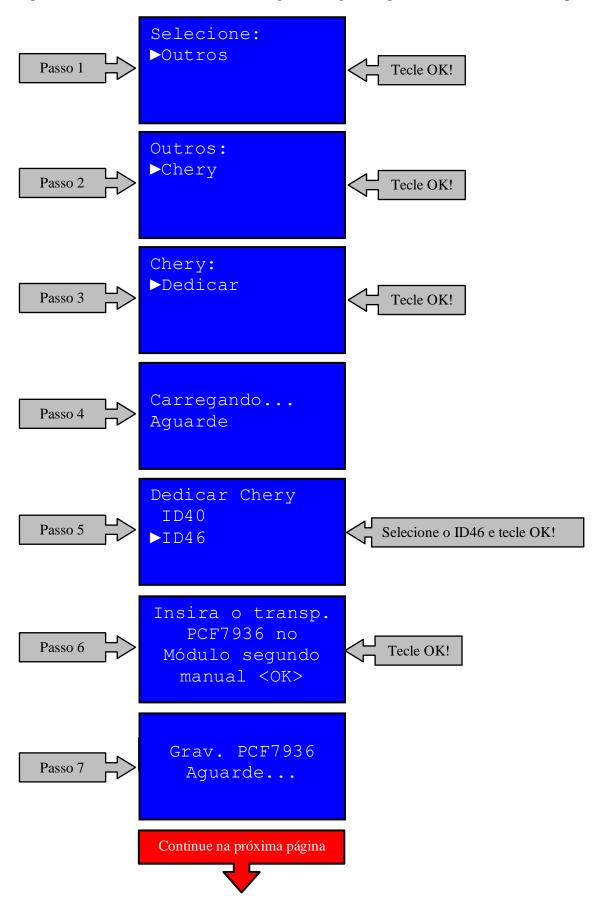





Voltar indice



OUTRAS MENSAGENS

Transponder
bloqueado! <OK>

Causas Prováveis:

• O transponder já está programado e travado.

Soluções:

• Utilize um transponder ID40 virgem

Erro na leitura do transponder!

Erro! O transp.
Pode estar em
modo crypto ou
em modo password

Use transponder PCF7936 virgem

Causa Provável:

• O transponde já está programado e travado.

Solução:

• Utilize um transponde rPCF7936 virgem (ID46).



Erro na gravação do transponder! <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação;
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP;
- O transponder utilizado não é o correto

Soluções:

- Conferir se o transponder foi posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- Conferir o transponder utilizado. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Transponder não encontrado! <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP;
- O transponder utilizado não é o correto.

Solução:

- Conferir se o transponder foi posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- Conferir o transponder utilizado. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice