

Manual Carga – OBD0008 Clio II, Duster, Logan, Master e Sandero / Soic 93C66 Rev. 10





ÍNDICE

INTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
IDENTIFICANDO O CALCULADOR DO VEÍCULO	5
IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 93C66	5
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	8
OUTRAS MENSAGENS	10



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha do calculador 2 via pinça;
- Programação de chaves via diagnóstico.


OBSSERVAÇÕES:

- Para veículos Master, essa carga realiza somente a programação de chaves.
 Para realizar a leitura de senha deste veículo, utilize a carga OBD0121.
- Para os demais veículos desta carga, é possível ler e programar chaves utilizando somente esta carga;
- A programação de chaves apaga todas as chaves programadas no veículo, sendo necessário reprogramá-las caso deseje mantê-las funcionando.

APLICAÇÃO

AI LICAÇÃO		
Marca	Modelo	Ano
Renault	Clio II 1.0 16v	2004 a 2016
	Clio II 1.6 16v	2003 a 2016
	Duster	2012 a 2013
	Logan 1.0 16v	2007 a 2014
	Logan 1.6 16v	2007 a 2014
	Master 2.8	2010 a 2013
	Sandero 1.6	2007 a 2014
	Symbol	2010 a 2013


TRANSPONDER UTILIZADO

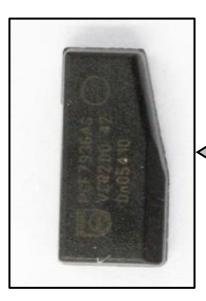

Utilize transponder PCF7936 (ID46) dedicado para Renault. Utilize a carga OBD0192.




ACESSÓRIOS UTILIZADOS

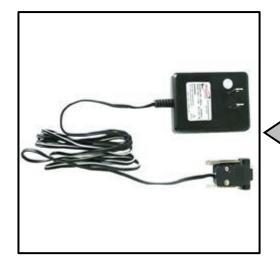

Fonte de Alimentação: Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.



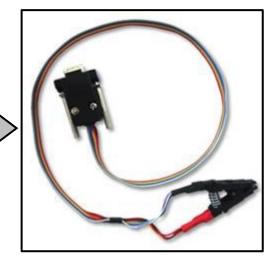



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A1.



IDENTIFICANDO O CALCULADOR DO VEÍCULO


É necessário retirar o calculador do veículo para realizar o procedimento de leitura em

bancada via pinça.



IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 93C66


Após localizar a memória, conecte a pinça.

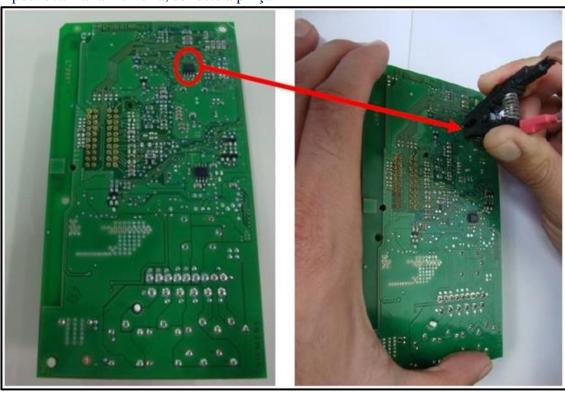




REALIZANDO A LEITURA DE SENHA

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

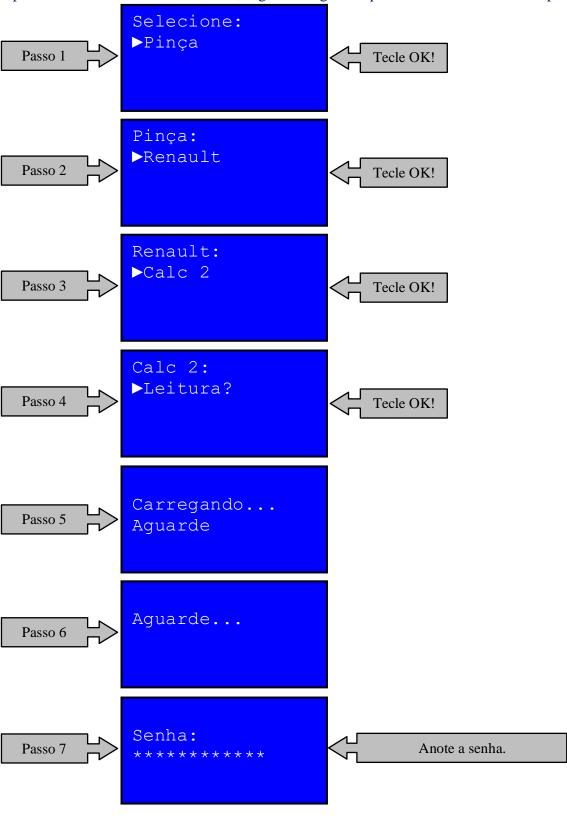

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo Master está localizada na área A4;
- A tomada de diagnóstico dos veículos Clio II e Duster está localizada na área F6;
- A tomada de diagnóstico dos veículos Logan e Sandero está localizada na área **I5**.

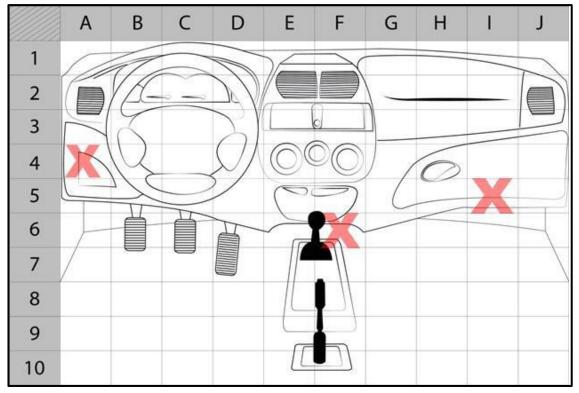




REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Ao realizar a Programação de Chaves, o telecomando é habilitado automaticamente. Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

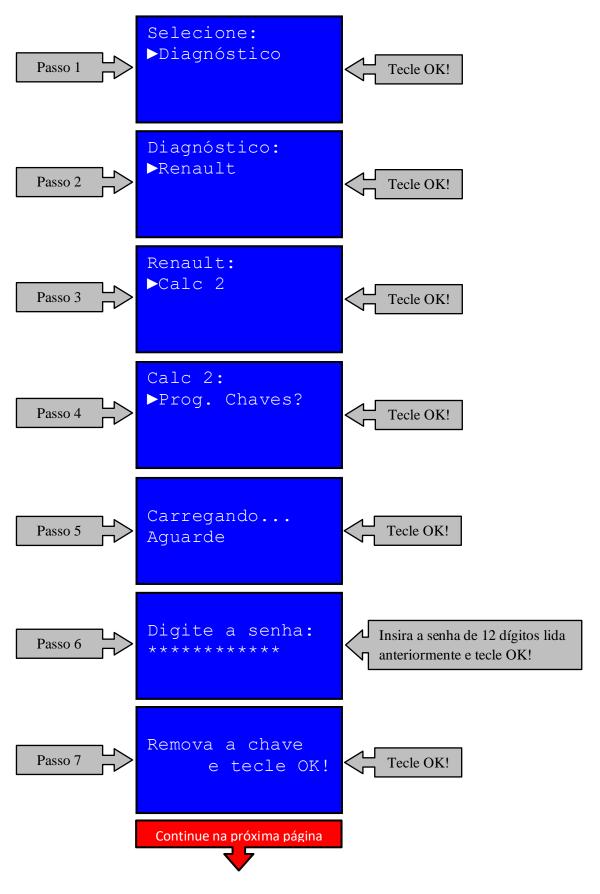



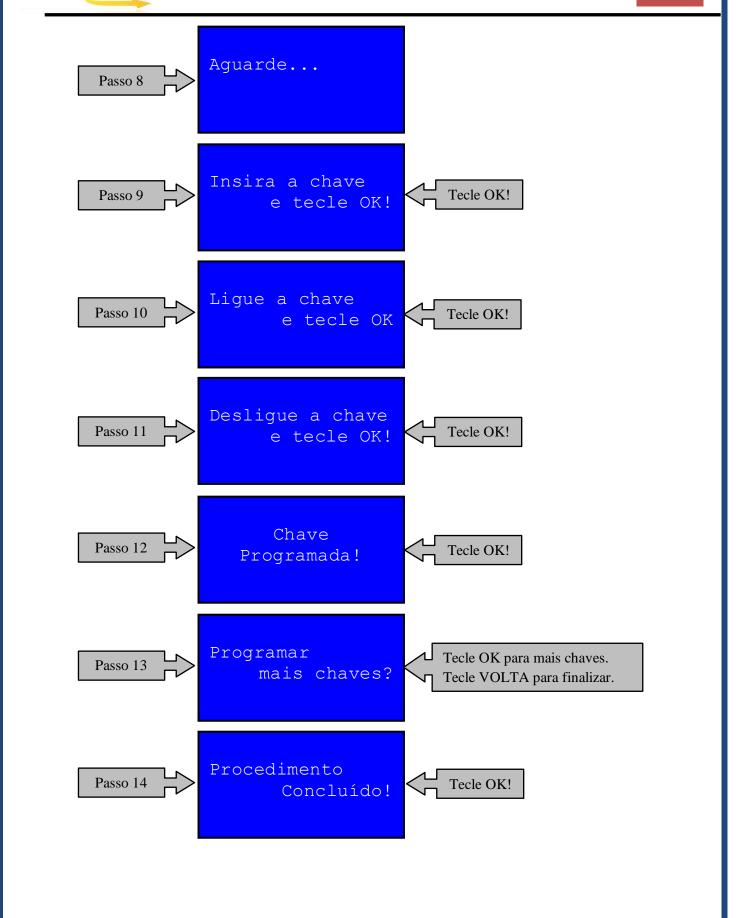



OUTRAS MENSAGENS



Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- Defeito na pinça.

Soluções:

- Conferir conexão da pinça com a memória;
- Conferir conexão da pinça com o OBDMAP;
- Conferir bom estado da pinça.

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado:
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico, talvez essa carga tenha tido alterações.




Senha Incorreta!

Causas Prováveis:

• A senha inserida está incorreta.

Soluções:

• Insira a senha correta.



Causa Provável:

• Transponder incorreto ou de má qualidade.

Solução:

• Verifique o transponder utilizado.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.