

Manual Carga – OBD0044 Programação de telecomando GM (sistemas GM Alarme 2, Alarme 2009 e Alarme Meriva)

Rev. 05







ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	5
REALIZANDO O APAGAMENTO DO TELECOMANDO	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO	8
OUTRAS MENSAGENS	10



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:


- Apagamento de telecomando;
- Programação de telecomando.

APLICAÇÃO

MARCA	SISTEMA	MODELO	ANO	
GM	Alarme 2	Astra	1998 – 2008	
		Corsa	2002 - 2008	
		Celta	2001 – 2008	
		Classic	2001 - 2008	
		Montana	2003 - 2010	
		Vectra	2002 - 2008	
		Zafira	2002 - 2008	
	Alarme 3.2 2009	Astra	2009 – 2011	
		Celta	2009 – 2016	
		Corsa	2009 – 2011	
		Classic	2009 - 2011	
			Montana	2011 – 2019
		Vectra	2009 – 2011	
		Zafira	2009 – 2011	
	Alarme 3 Meriva	Meriva	2003 - 2012	



ACESSÓRIOS UTILIZADOS

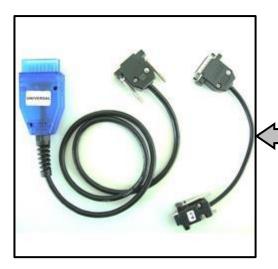

Utilize o Cabo Universal + Adaptador A1.

Conecte o Cabo Universal junto ao Adaptador A1.






Todos os acessórios conectados ao OBDMAP.

Voltar indice



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico dos veículos Celta e Prisma está localizada na área A4;
- A tomada de diagnóstico dos veículos Agile e Vectra está localizada na área A5;
- A tomada de diagnóstico do veículo Montana pode estar localizada na área A5,
 F5 ou F9;
- A tomada de diagnóstico dos veículos Astra e Zafira está localizada na área F9.

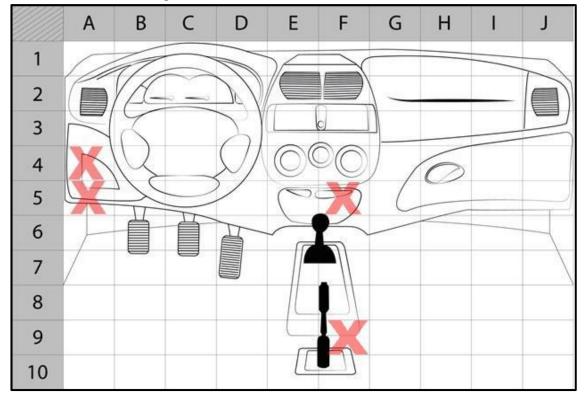




REALIZANDO O APAGAMENTO DO TELECOMANDO

Após ter conectado todos os acessórios, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

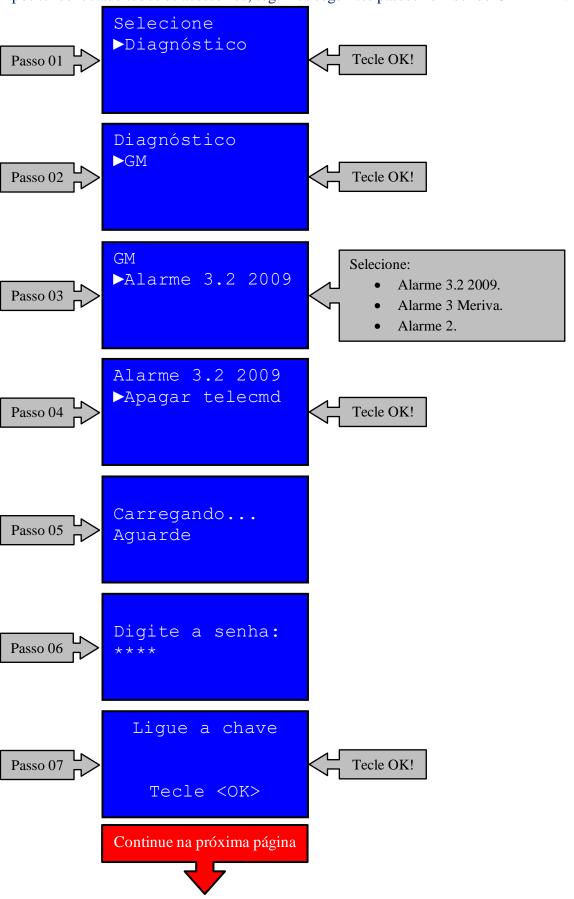



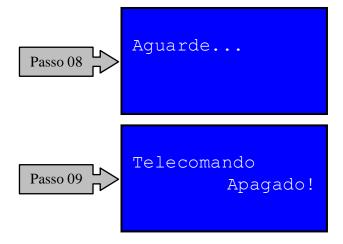


Voltar indice




REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO

Após ter conectado todos os cabos, siga os seguintes passos no visor do OBDMAP:

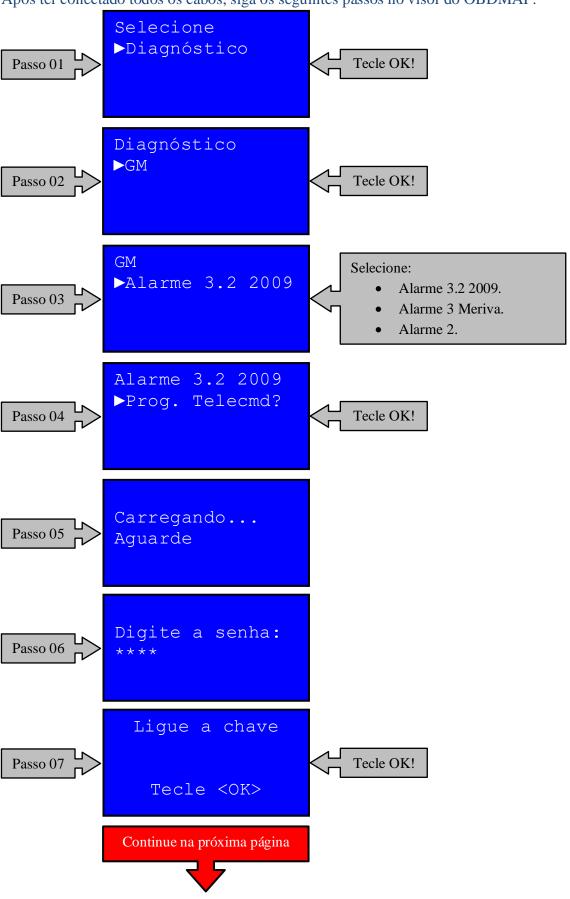



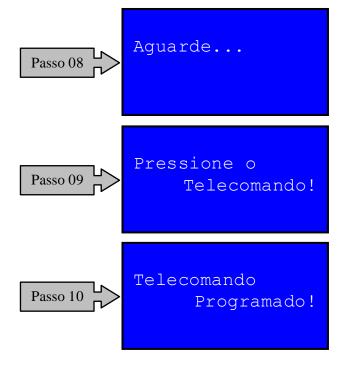



OUTRAS MENSAGENS

Erro de comunicação!


Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no véiculo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o cabo universal + adaptador A1;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

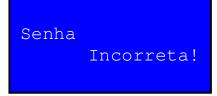

Causa Provável:

• A senha inserida está incorreta.

Solução:

• Confira se a senha digitada é a correta.

Tempo de espera:
** minutos


Causa Provável:

 Veículo está com tempo de espera devido a consecutivas tentativas utilizando senhas incorretas.

Solução:

Contate o Suporte Técnico.



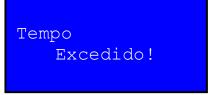

Causa Provável:

• O botão travar ou destravar não foi pressionado no tempo devido.

Solução:

• Pressionar o telecomando no momento indicado pelo OBDMAP.



Causas Prováveis:

- O veículo pode estar bloqueado;
- O veículo apresenta problema na ignição.

Solução:

- Deixe a chave ligada no veículo por aproximadamente 40 minutos;
- Verificar se o cilindro de ignição está retraindo ao retirar a chave, pois com o tempo e com o desgaste da peça pode ser que não esteja retraindo, nesse caso, desmonte a peça e faça o procedimento de retração manualmente.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice