

# MANUAL CARGA – OBD0338 PROGRAMAÇÃO DE CHAVES FORD PATS2 PWM TIPO 3 (FOCUS 2002 – 2007)

Ver. 3





JUNHO DE 2024



# ÍNDICE

INTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	
TRANSPONDER UTILIZADO	
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES	
REALIZANDO A EXCLUSÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	
OUTRAS MENSAGENS	



# INTRODUÇÃO

## Essa carga realiza as seguintes funções:

- · Teste de compatibilidade do sistema;
- Leitura do número de chaves;
- Adição de chaves (máximo de 8 chaves);
- Exclusão e programação de chaves (necessário apresentar duas chaves).

# **APLICAÇÃO**

MARCA	MODELO	ANO
FORD	Focus	2002 – 2007
	Mondeo	2002 – 2006

## TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize transponder ID4D-60 virgem.



# **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Utilize Cabo FORD.




Todos os acessórios conectados para realizar procedimentos via diagnose.



# LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


A tomada de diagnóstico do veículo encontra-se na área A5.

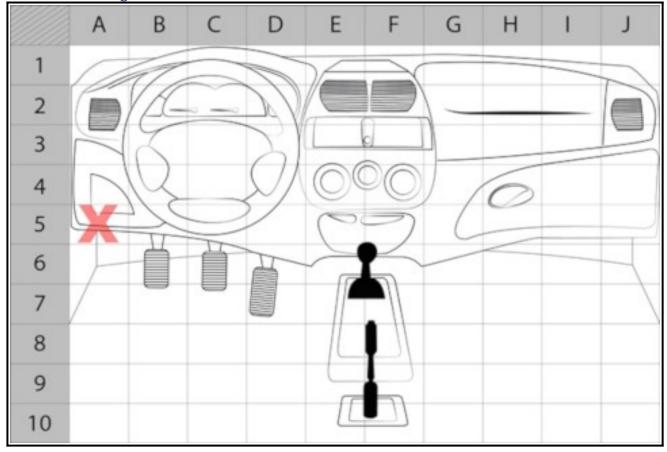




## REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:

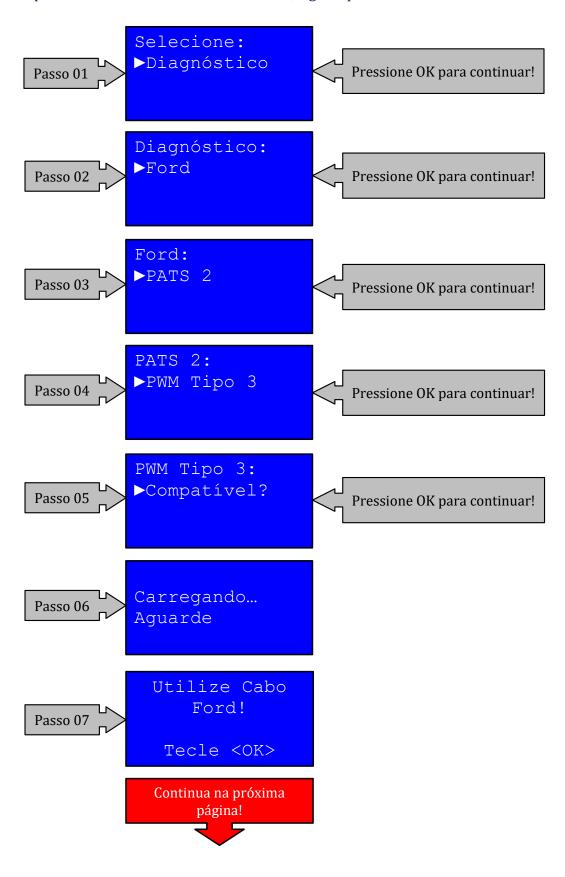




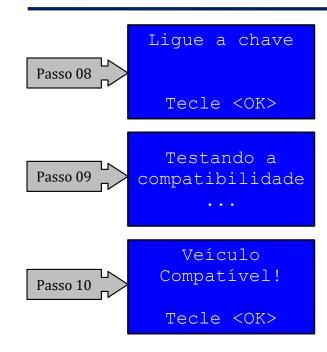




## REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:

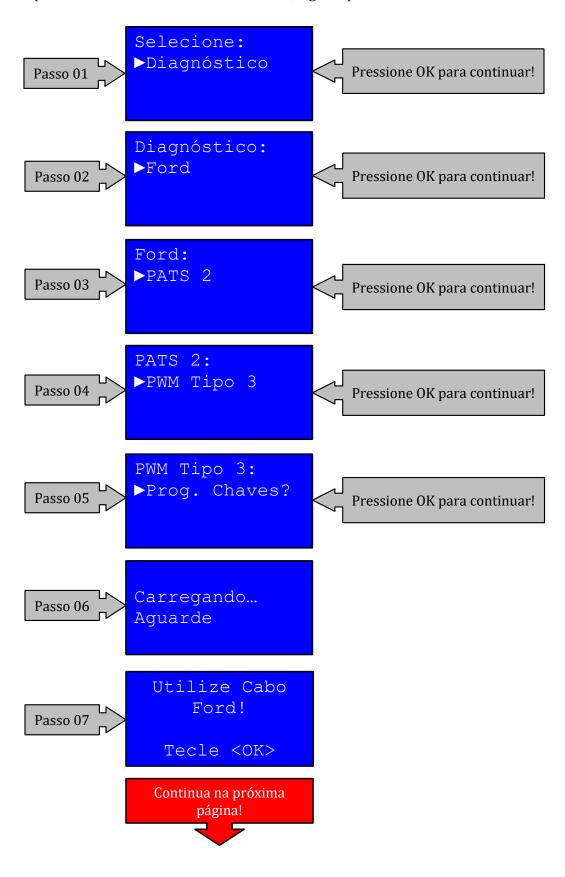




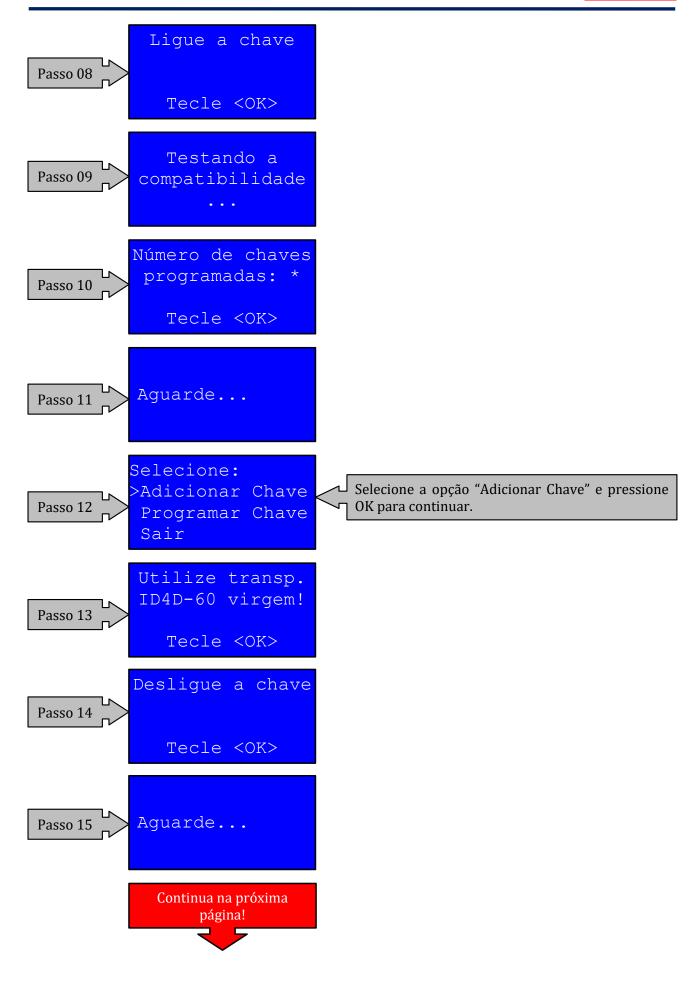

**RETORNAR AO ÍNDICE** 



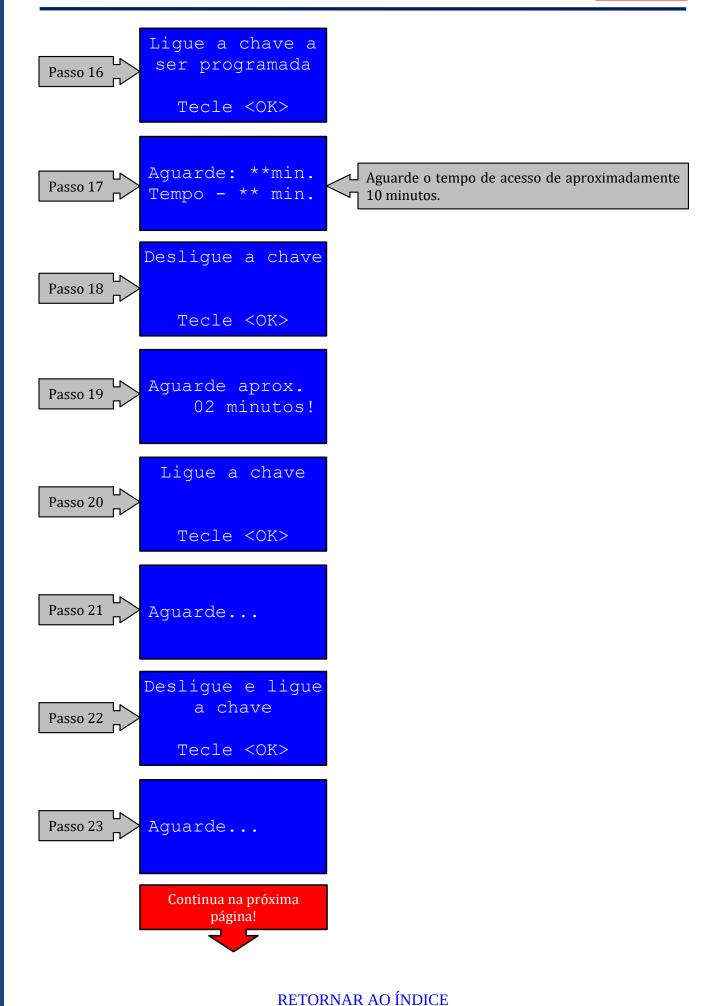



Passo 24

Passo 24

Tecle <OK>


Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>




# REALIZANDO A EXCLUSÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:

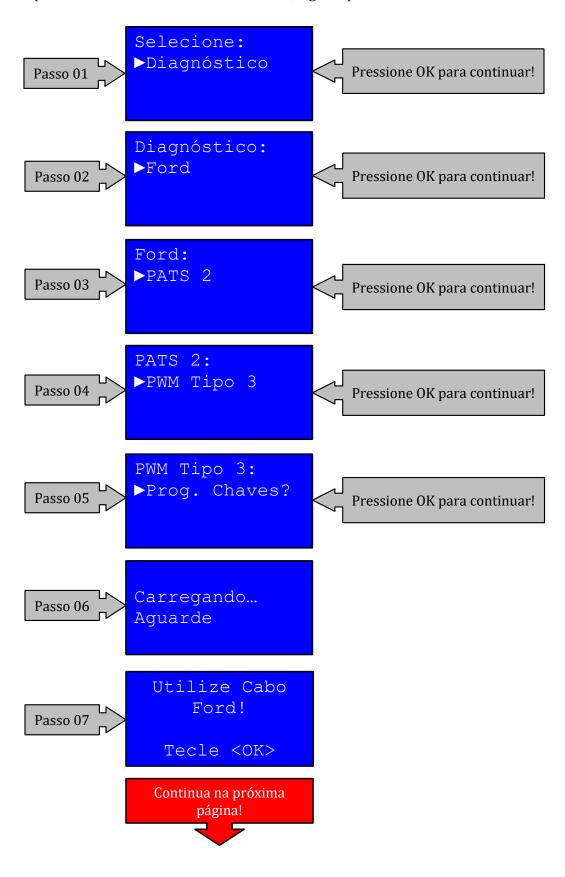




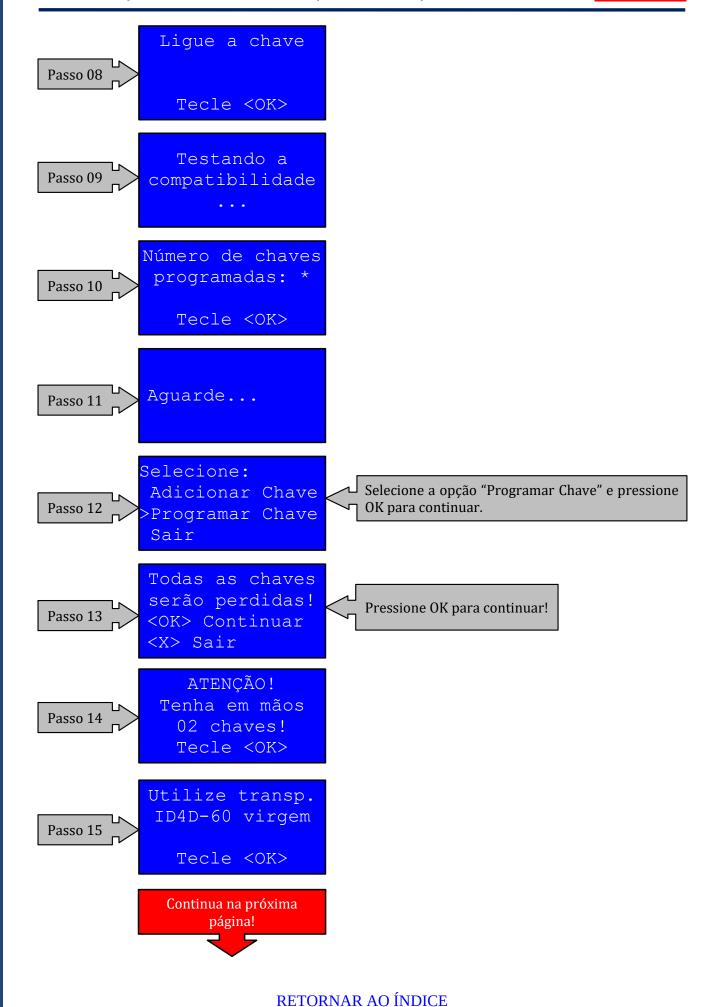



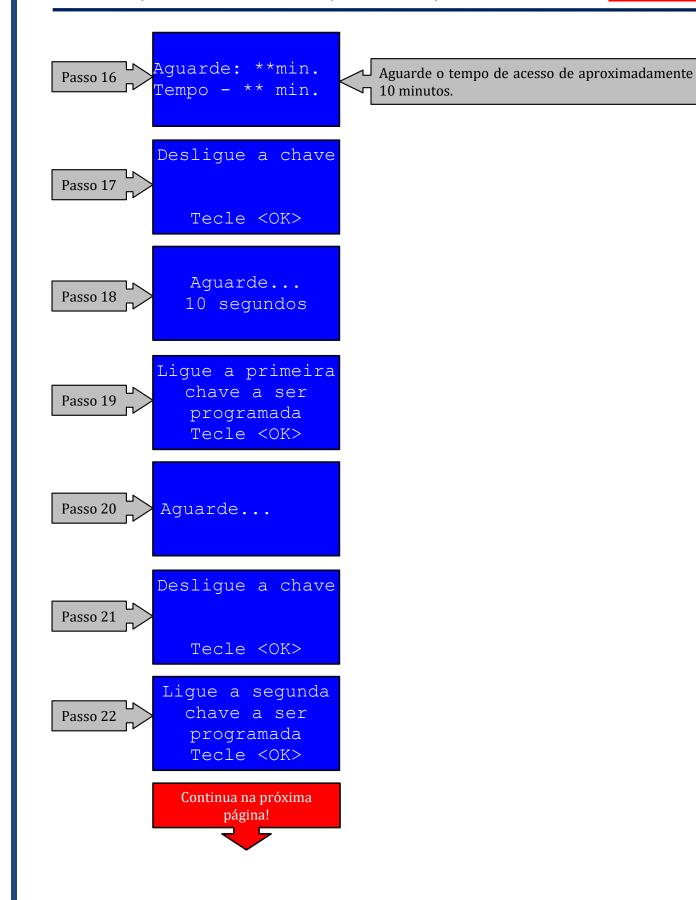



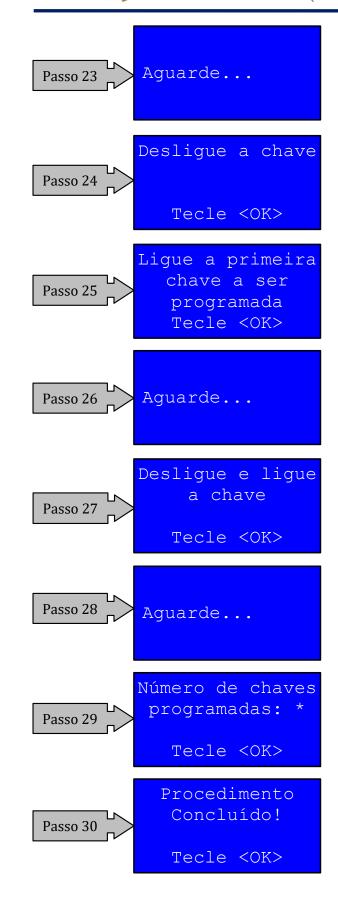



## **OUTRAS MENSAGENS**

Imob. Lotado!
OK p/ prosseguir

#### Causa Provável:

• O veículo já possui 8 chaves programadas, sendo impossível programar uma próxima.

#### Solução:

• Será necessário apagar todas as chaves para poder apresentar novas chaves. Apresente todas as chaves durante o procedimento para continuar funcionando no veículo.

Erro na programação!

#### **Causas Prováveis:**

- Procedimento realizado de forma incorreta;
- Transponder incorreto.

### Soluções:

- Realizar o procedimento seguindo os passos descritos no manual;
- Utilizar transponder correto.

Veículo incompatível!

Tecle <OK>

#### Causa Provável:

O veículo não é compatível com a função.

#### Solução:

Verificar aplicação.



Erro ao apagar chaves!

Tecle <OK>

### Causas Prováveis:

- Procedimento feito de forma incorreta;
- Transponder incorreto.

#### Soluções:

- Realizar o procedimento seguindo o passo a passo;
- Utilizar transponder correto.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

**RETORNAR AO ÍNDICE**