

Manual Carga – PS0043 Leitura de senha e programação de chaves de presença Imob GEN 4



Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	3
Chave utilizada:	4
Acessórios utilizados:	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	<u>5</u>
Procedimento para Programação de Chaves via OBD	<u>6</u>
Realizando teste de compatibilidade	7
Realizando o apagamento de chaves	<u> 9</u>
Realizando a programação de chaves	13
Outras Mensagens	17



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha de 4 dígitos dos veículos da aplicação.
- Apagamento de todas as chaves do sistema.
- Adição de chaves para os veículos contidos na aplicação.

Todos os serviços são realizados pela tomada de diagnose OBD2.

Observação: A bateria deve estar carregada

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Fiat	Freemont 2.4	2012 a 2015
Dodge	Journey 2.4 Aut (Chile)	2012 a 2015



Chave utilizada:




Acessórios utilizados:

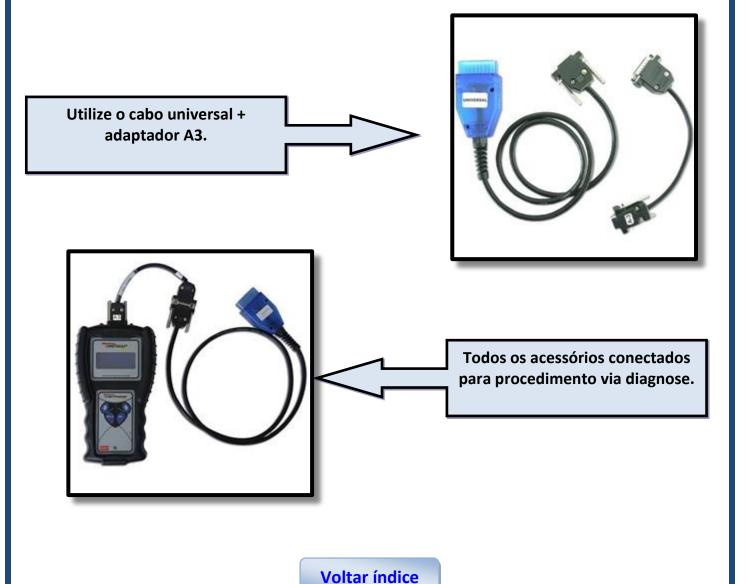



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


• A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área A5.

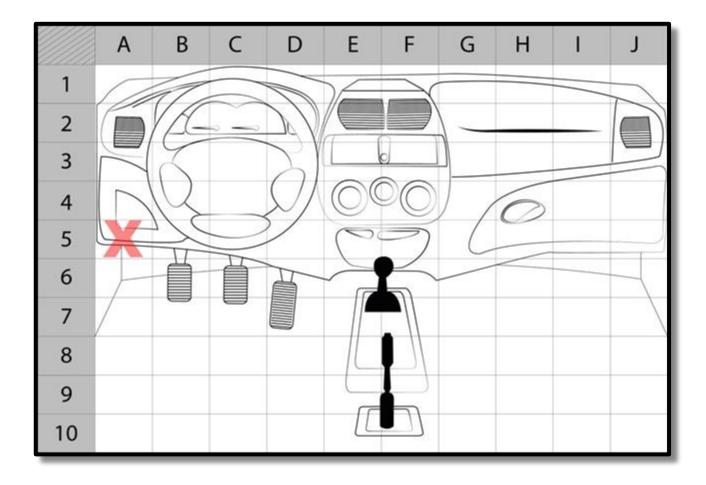



Procedimento para Programação de Chaves via OBD

Procedimento para realização do <u>Passo 30</u> da programação de chaves.

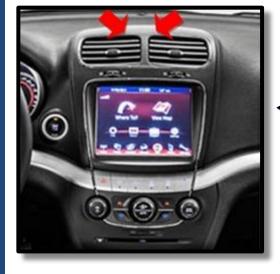


Para realizar a programação do proximity, deve-se apontá-lo na direção indicada pela seta, e pressionar duas vezes o botão abrir do telecomando.




Realizando teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

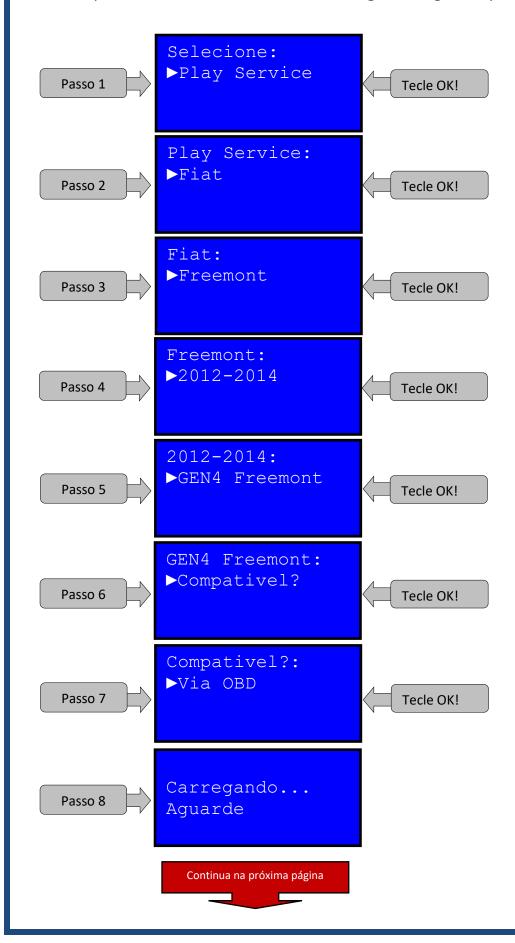



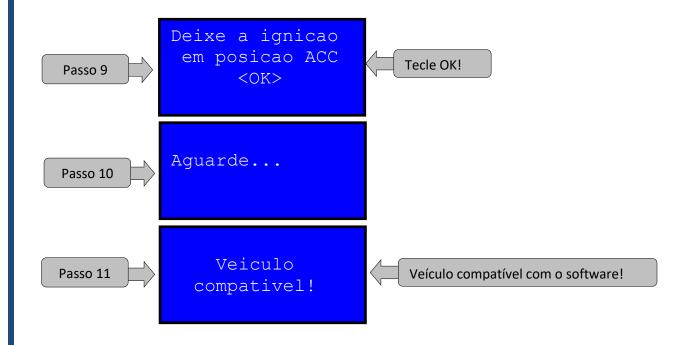


Voltar indice




Realizando o apagamento de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

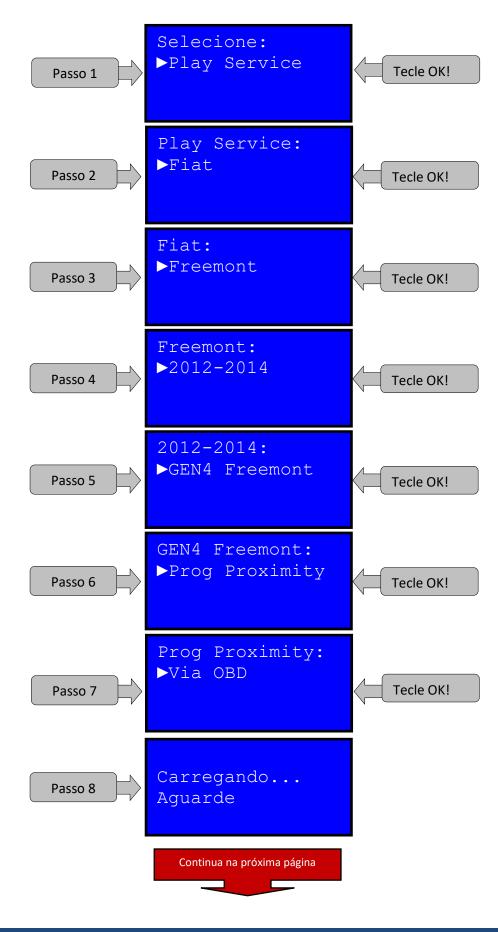




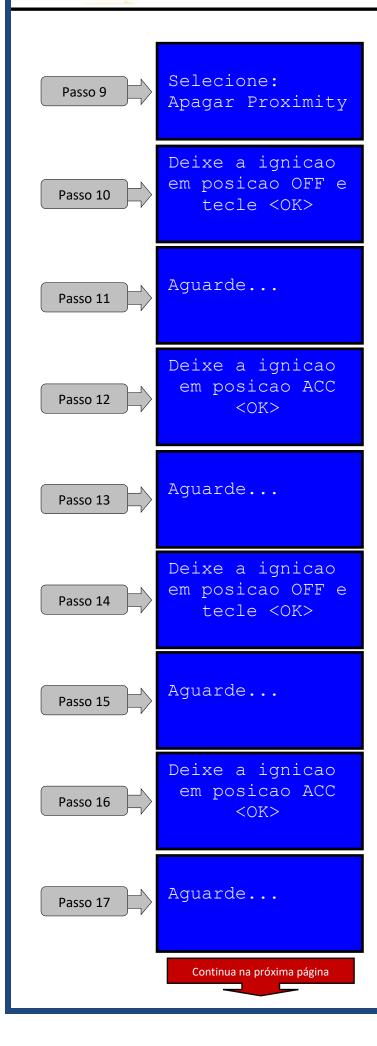



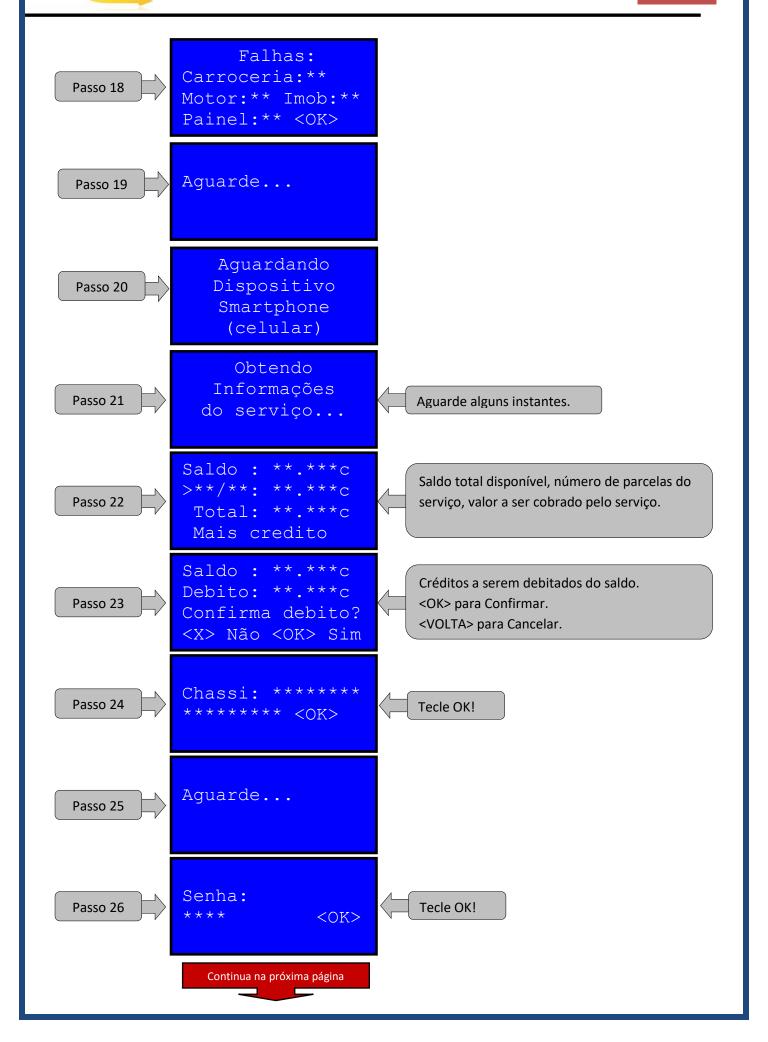



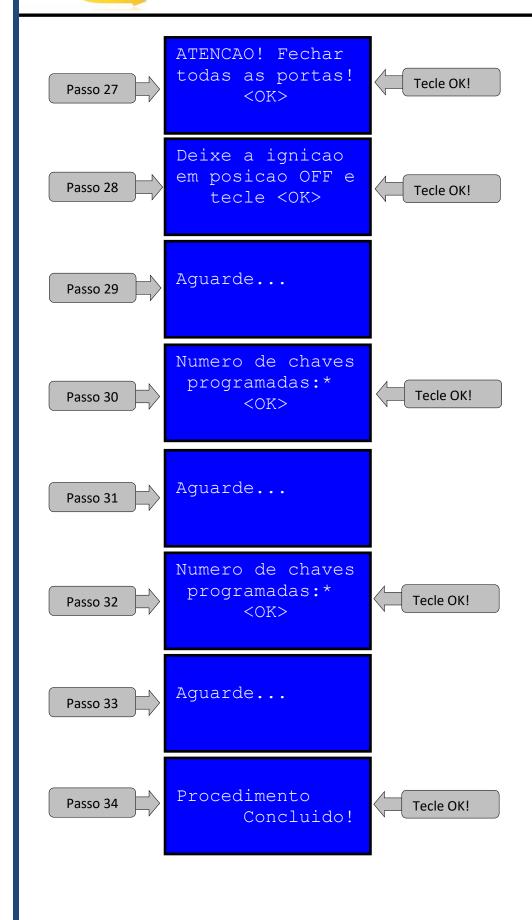


Voltar índice




Realizando a programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

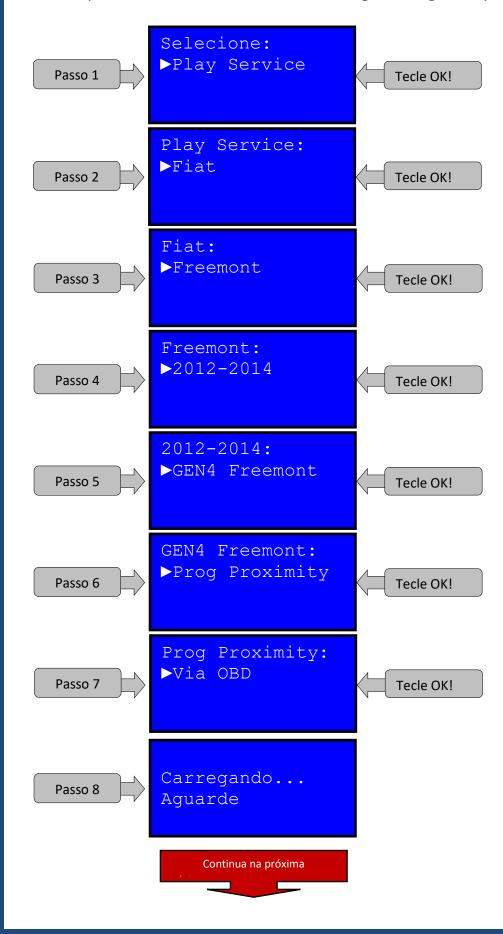




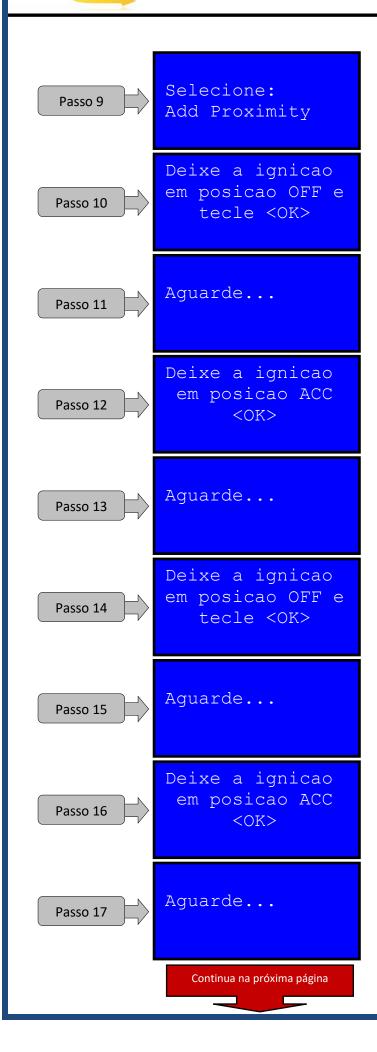



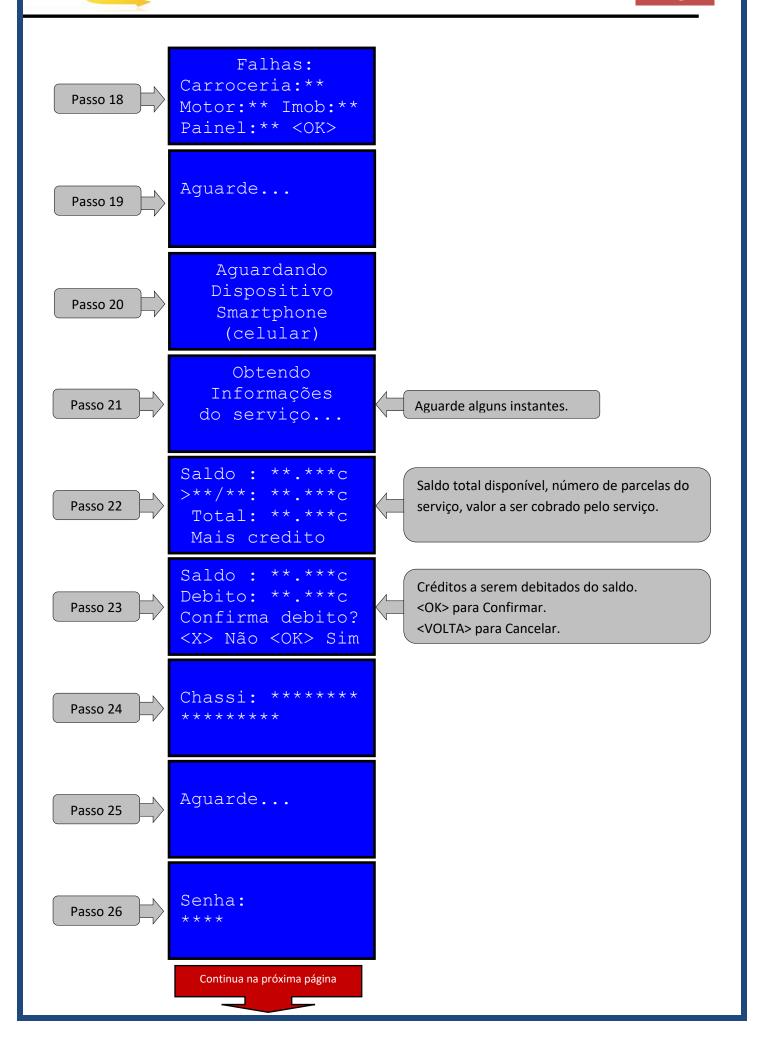



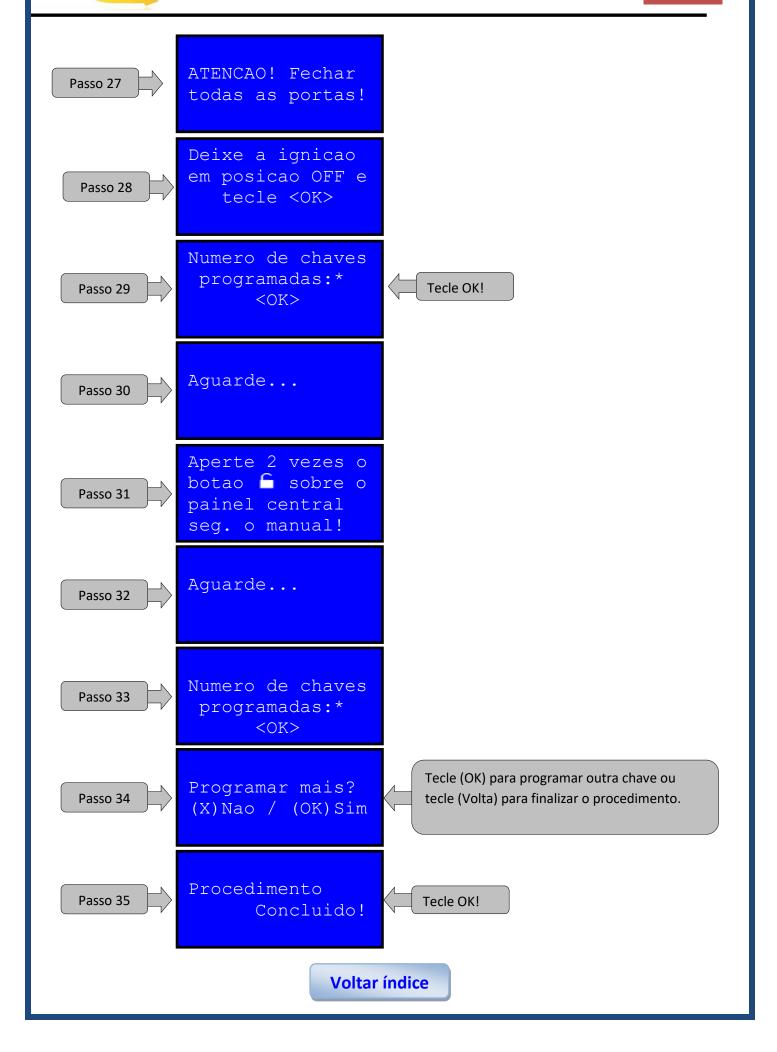



Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Acesso Negado! <OK>

Causas Prováveis:

• Viculo não compatível com a aplicação.

Soluções:

• Verificar aplicação.

Erro na adaptacao!

Causas Prováveis:

• A chave não foi adaptada com sucesso.

Soluções:

Repita o procedimento.



Falha no Procedimento!

Causas Prováveis:

A chave não foi apagada com sucesso.

Soluções:

• Repita o procedimento.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice