

Manual Carga – PS0146

Programação de Chaves Nissan Nats Siemens sem Necessidade da Senha (X-Trail 06-07)

Rev. 2



Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução3
Aplicação3
Transponder utilizado3
Acessórios utilizados4
Play Service5
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo6
Localizando o imobilizador do veículo7
Instruções da senha 8
Realizando a leitura e programação de chaves9
Outras Mensagens



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:


Programação de chaves.

Observação: A senha é obtida automaticamente através dos dados contidos na etiqueta do imobilizador, que são inseridos no OBDMap durante a programação.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Nissan	X-Trail 2.0	2006 a 2007
	X-Trail 2.5	2006 a 2007

Transponder utilizado

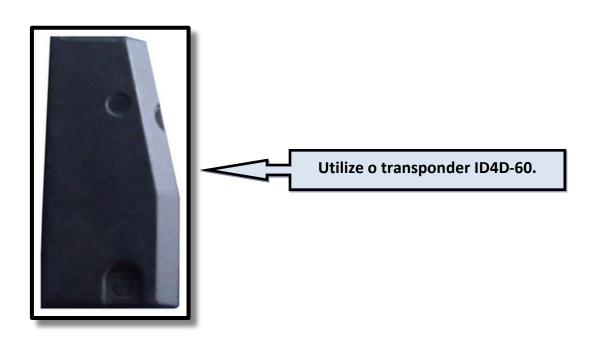



Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.





Todos os acessórios conectados no OBDMap.

Voltar indice



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.**c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


• A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área C5.

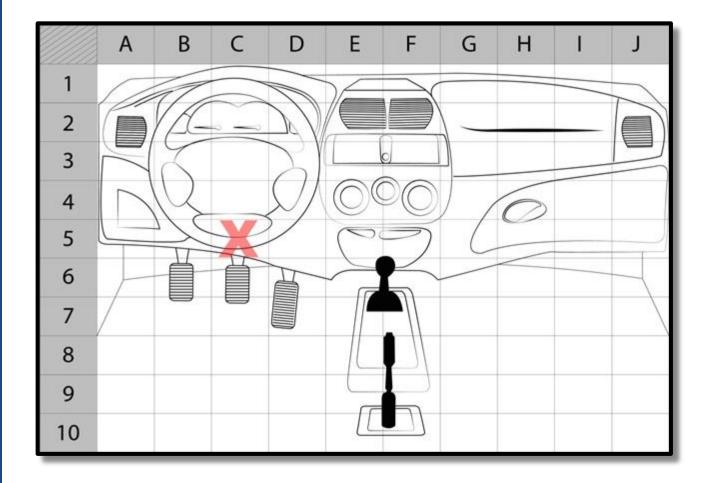



Localizando o imobilizador do veículo

O imobilizador do veículo está integrado ao cilindro de ignição na área D4.

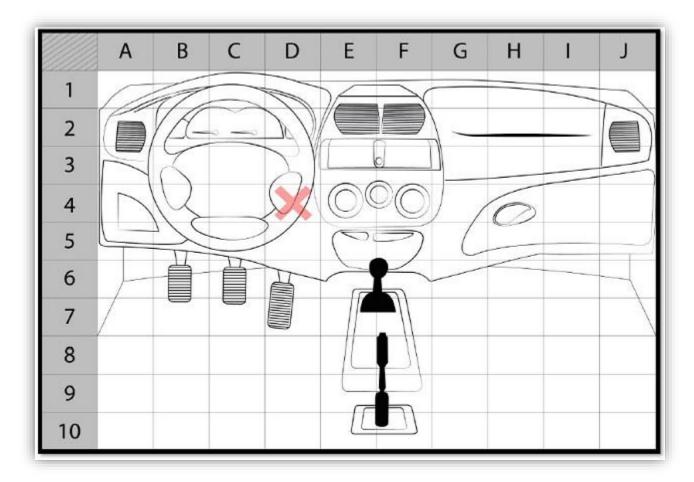




Instruções da senha

O procedimento de realizar o cálculo da senha, é realizado a partir de uma etiqueta que se encontra colada no imobilizador do veículo.


Abaixo segue um exemplo de etiqueta, onde está contida 3 informações em destaque, que são necessárias para realizar o procedimento.

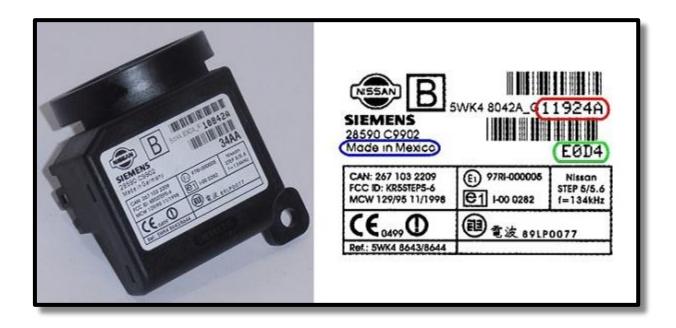




Realizando a leitura e programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

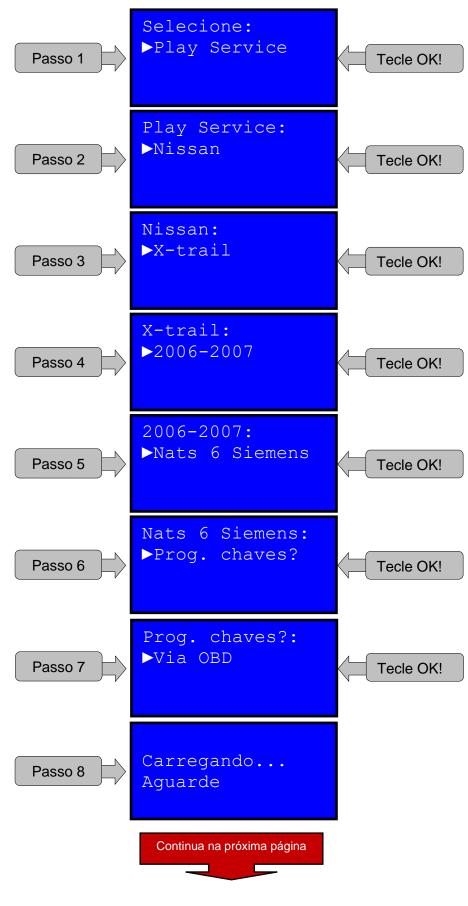



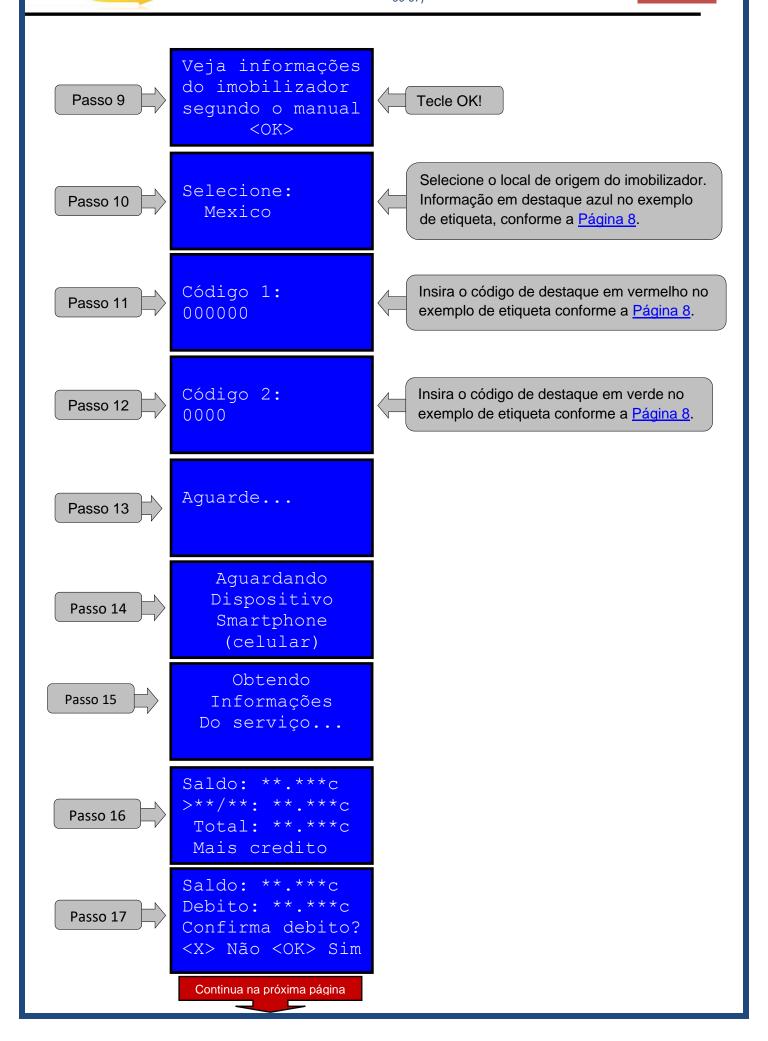



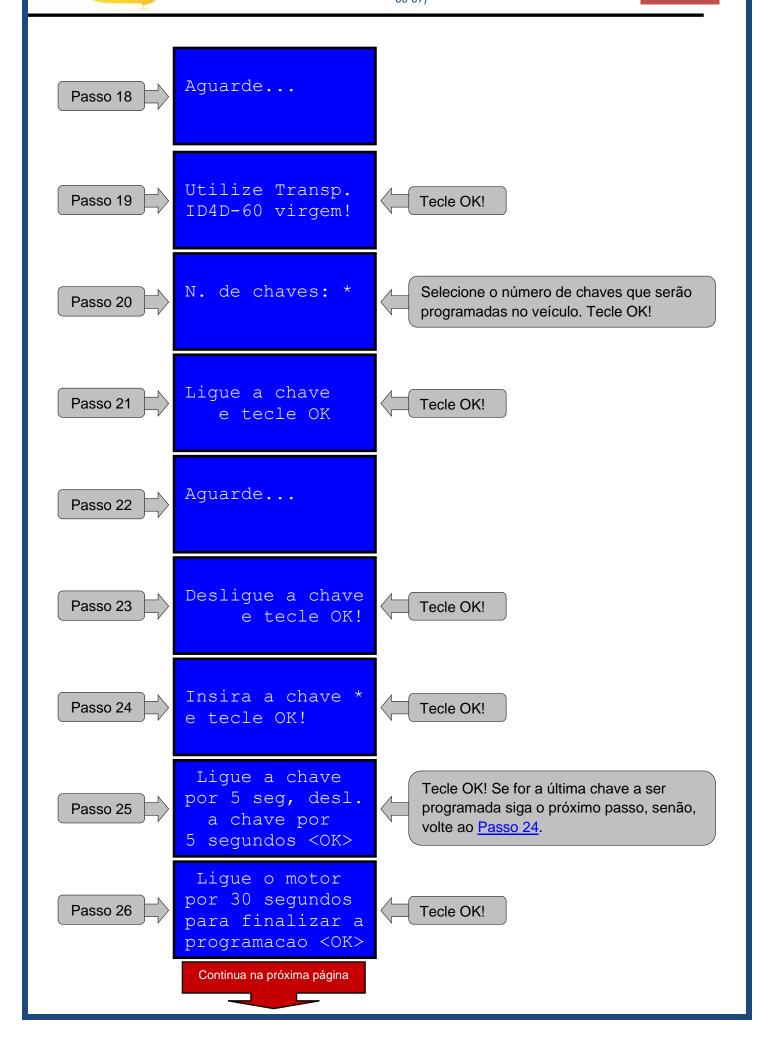





Voltar índice



Outras Mensagens

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Entrada de valores Inválidos!

Causas Prováveis:

- Informações introduzidas do imobilizador estão erradas,
- Imobilizador incompatível.

Soluções:

- Reinsira as informações do imobilizador,
- Contate o suporte técnico.



Erro na Programação!

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no veículo,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Coloque a chave na ignição,
- Conferir se o transponder está programado ao veículo,
- Repita o procedimento,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis etc.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice