

Manual Carga – OBD0258

OBD0258 - Programação de chaves Ford (KA 15-18, Ranger 16-17)

Rev. 7



Junho 2022



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	5
Realizando o Teste de Compatibilidade	6
Realizando o apagamento e programação de chaves	7
Realizando a adição de chaves	10
Outras Mensagens	13



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:


- Programação de chaves para o veículo.
- Adição de chaves para o veículo.
- Teste de compatibilidade com o veículo.

Observações:

- No procedimento de programação de chaves todas as chaves existentes são apagadas;
- Ainda no procedimento de programação de chaves, é necessário ter no mínimo duas chaves em mãos;
- Para Ranger 2016, pode ser necessário realizar o teste de compatibilidade da carga PS0039 para diferenciar o sistema do veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Ford	Fusion 2.5	2013 a 2016
	KA	2015 a 2018
	Ranger	2016 a 2017

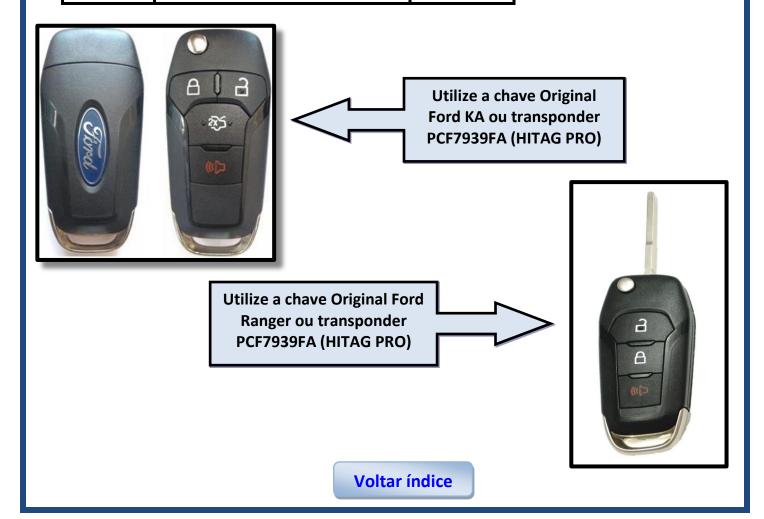



Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.




Voltar índice



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


• A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área A5.

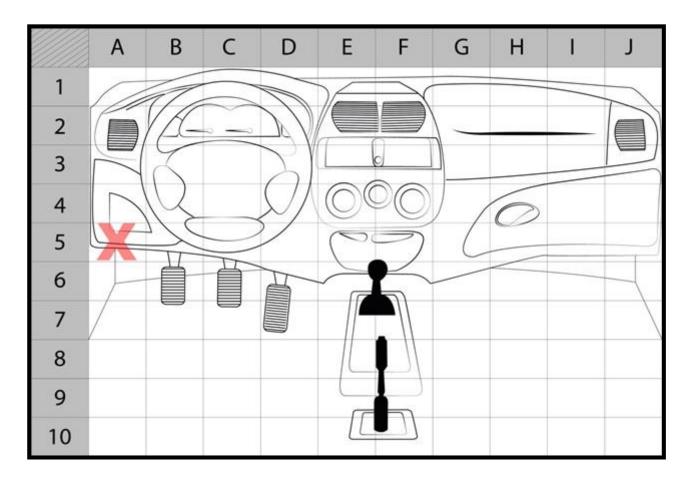



Realizando o Teste de Compatibilidade


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

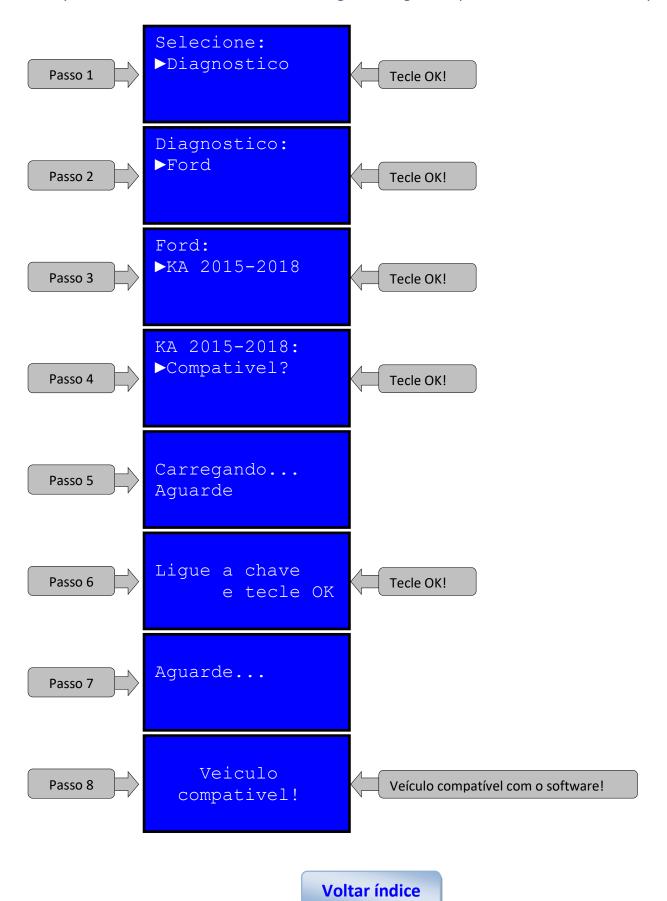




Realizando o apagamento e programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

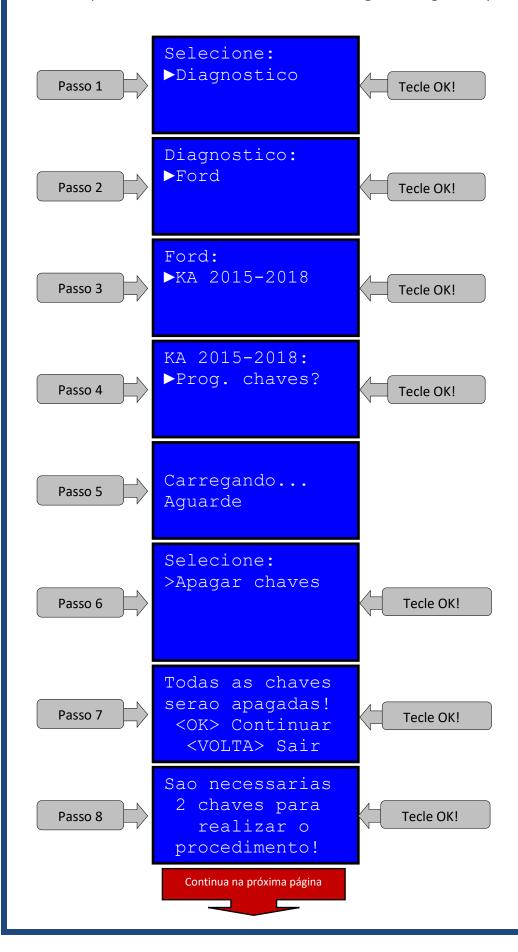



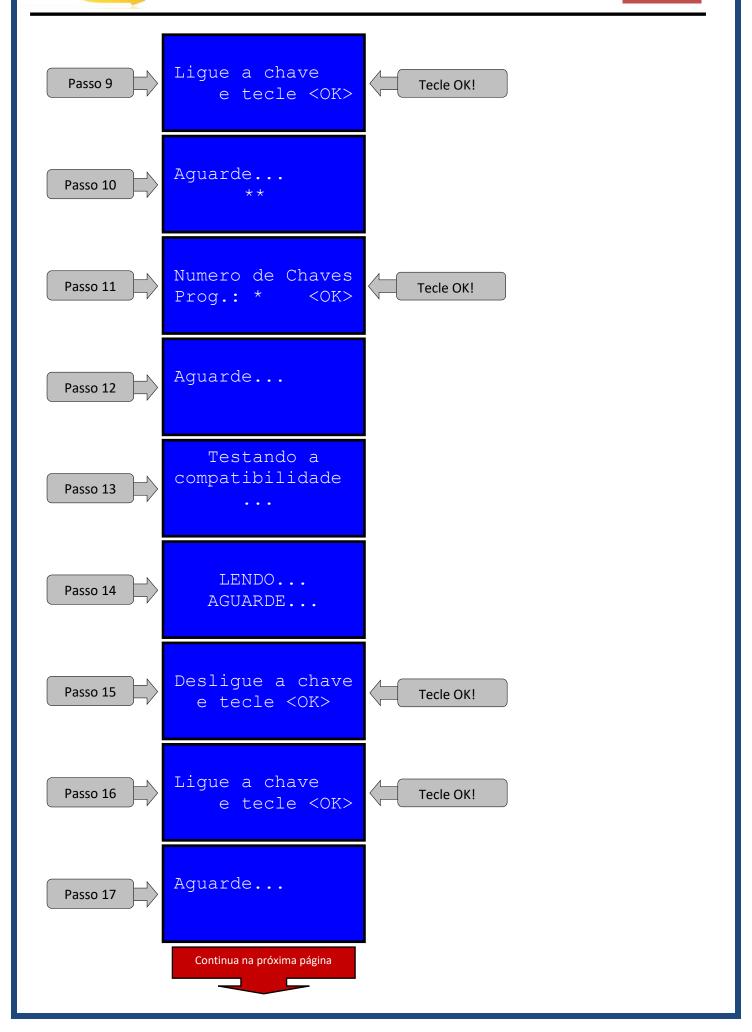



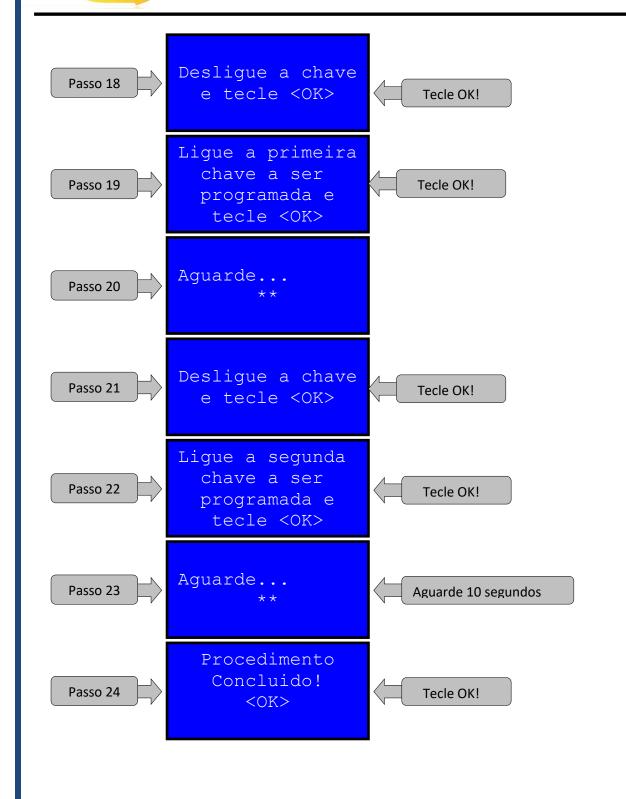


Voltar indice




Realizando a adição de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

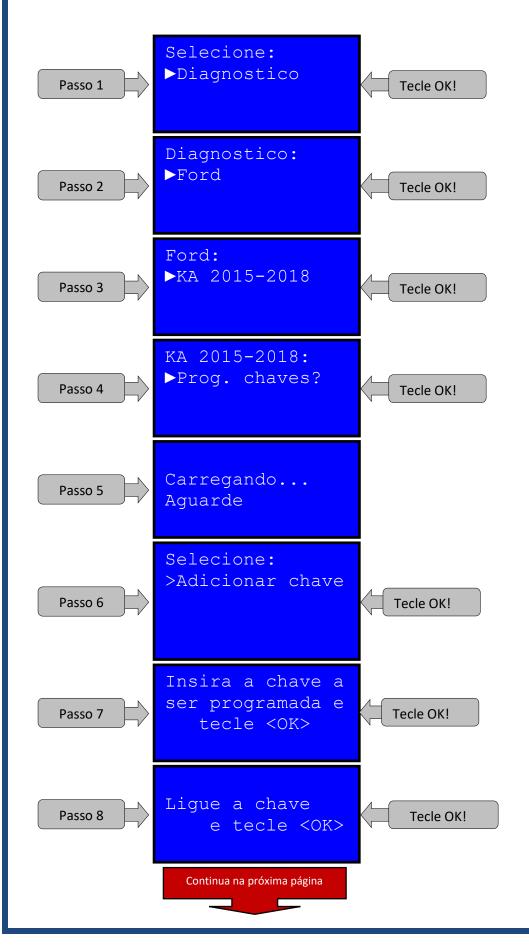



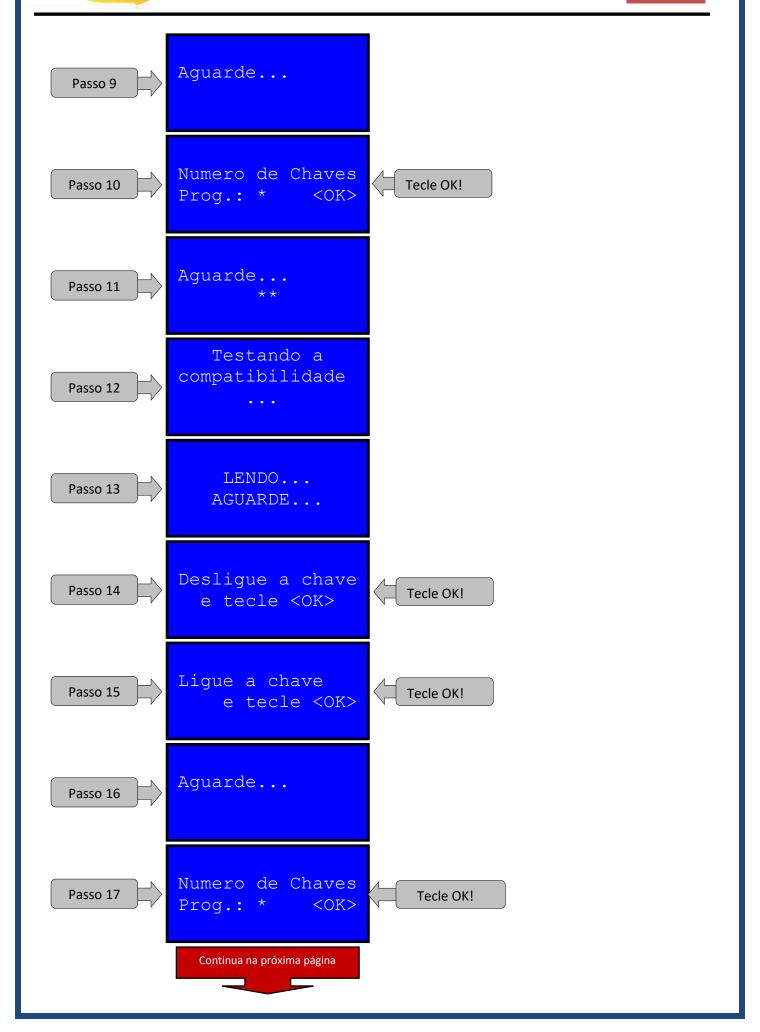



12



Passo 18 Procedimento Concluido! <OK>

Tecle OK!

Voltar índice



Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação

Chave nao programada!

Causas Prováveis:

- O veículo não conseguiu identificar o transponder,
- Transponder com problemas,
- Antena do veículo com problemas.

Soluções:

- Utilize a chave original Ford KA ou transponder PCF7939FA (HITAG PRO),
- Verifique a antena do veículo.



Veiculo incompativel!

Causas Prováveis:

• Veiculo não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice