

# Manual Carga – OBD0205 Programação de chaves Ford Pats 5 (Transit 09-13) Rev. 4



Fevereiro 2016



# ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação	3
Transponder utilizado	4
Acessórios utilizados	4
Todos os acessórios conectados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	5
Realizando a programação de chaves	6
Realizando a adição de novas chaves	9
Observações	10
Outras Mensagens	12



## <u>Introdução</u>

## Esta carga realiza as seguintes funções:


- Apagamento com reprogramação de 2 chaves para o veículo.
- Programação de até 4 chaves para o veículo.

# **Aplicação**


Marca	Modelo	Ano
Ford	Transit 2.4	2009 a 2011
	Transit 2.2	2012 a 2013




# **Transponder utilizado**

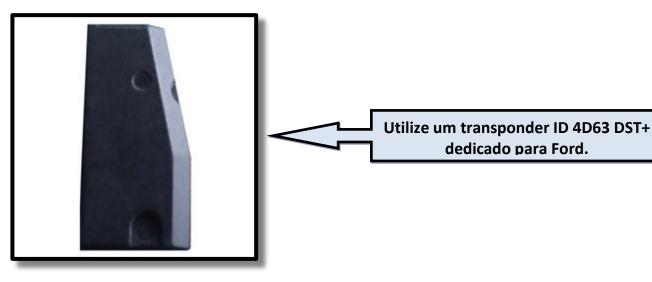

# **Acessórios utilizados**

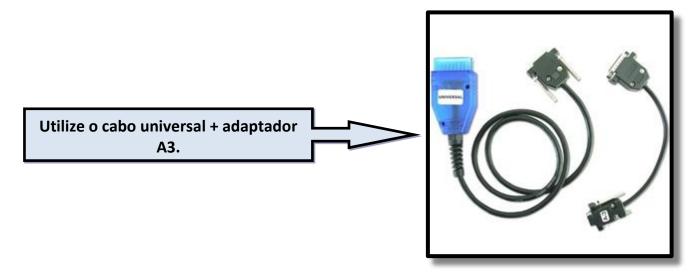


## Todos os acessórios conectados

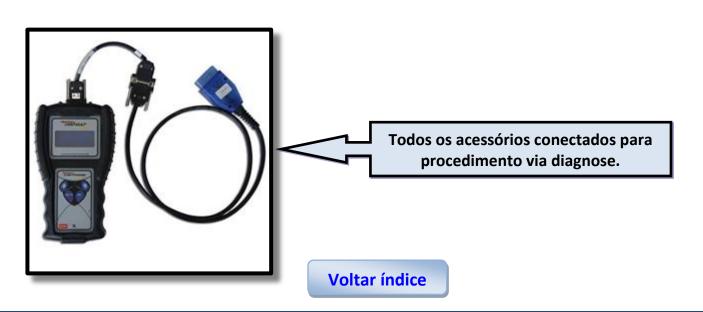



# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


• A tomada de diagnóstico fica localizada na posição A4.

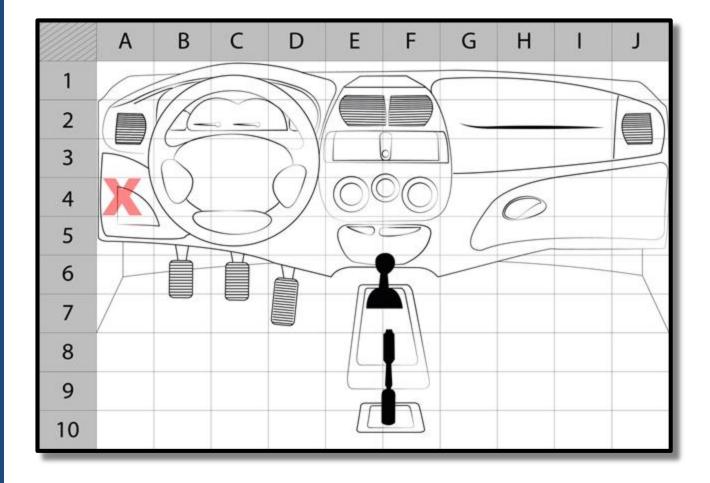




## Realizando a programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

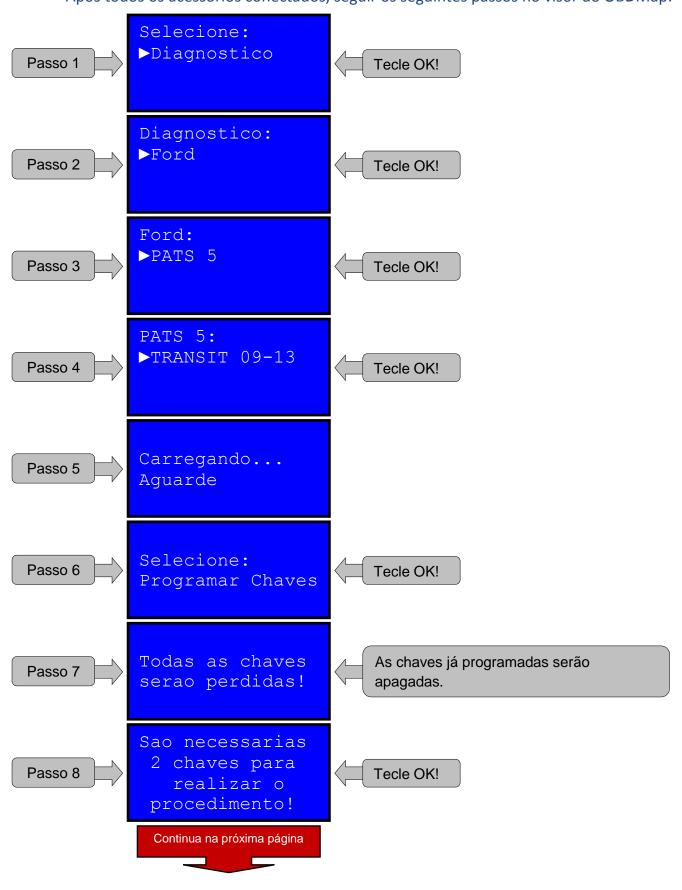



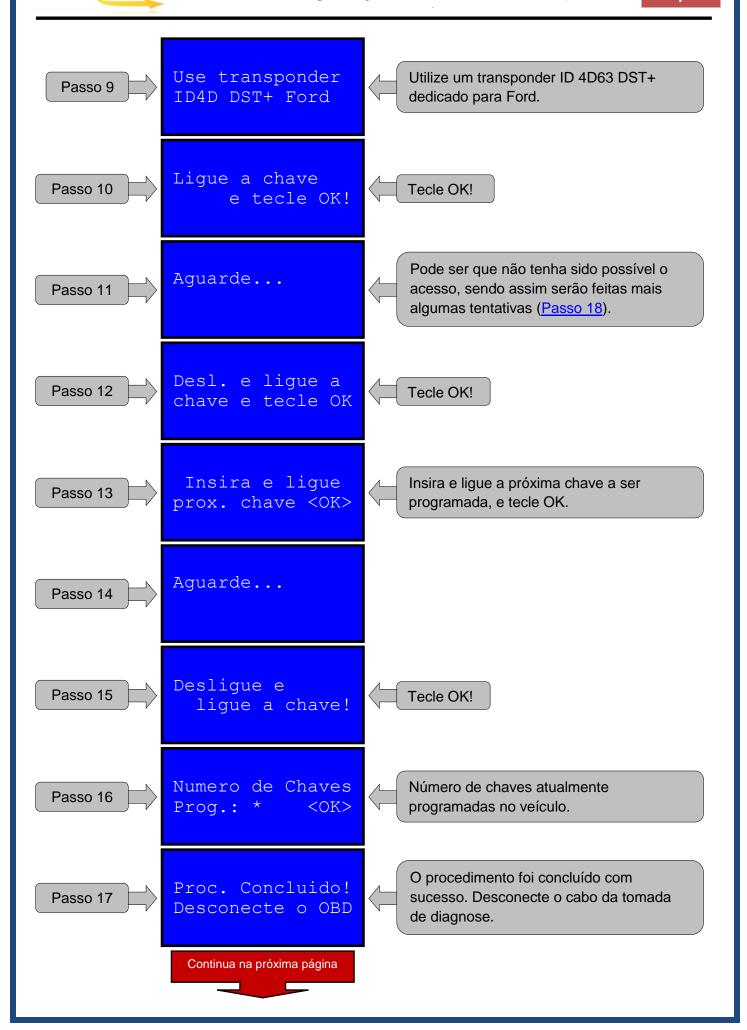




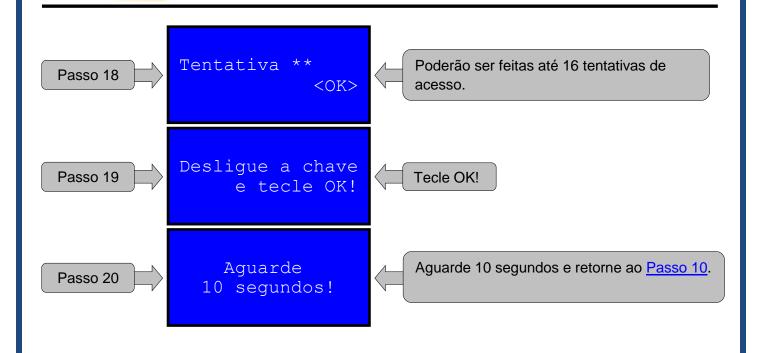




## Realizando a adição de novas chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

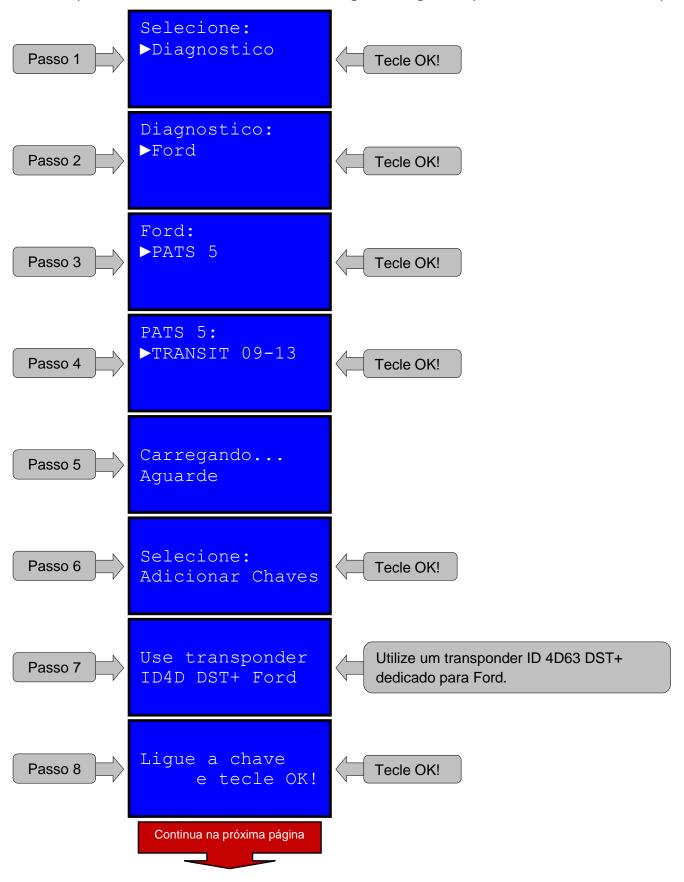



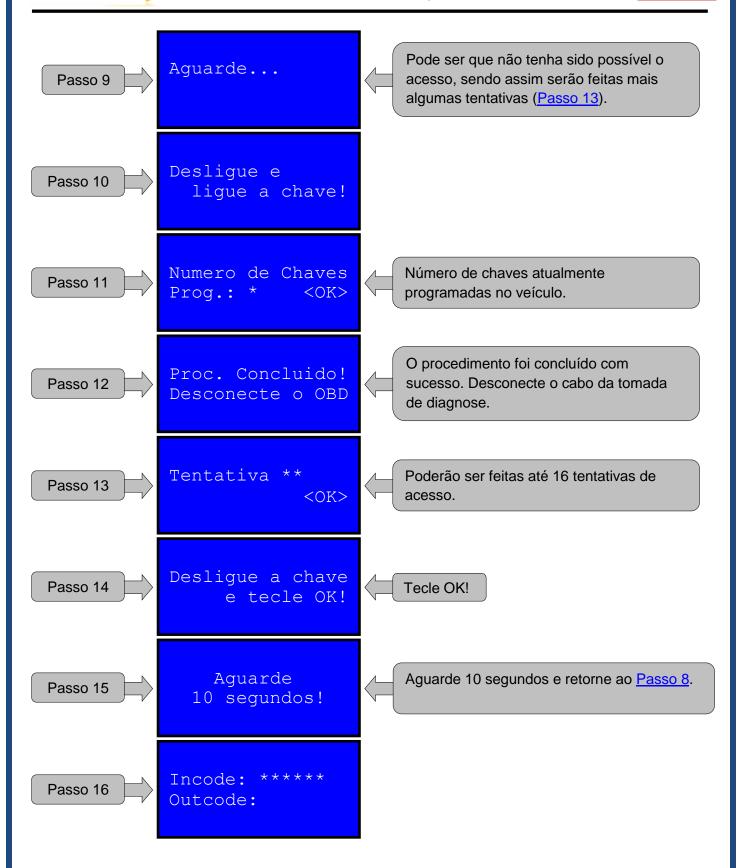

## **Observações**

#### Condição: Telecomando não é programado automaticamente:

No procedimento de programação ou adição de chaves, caso a chave utilizada seja canivete e o telecomando não seja programado automaticamente, realizar o seguinte procedimento manual:



- 1. Ligue e desligue a ignição 4 vezes, e deixe na opção OFF,
- 2. Pressione o botão "Lock" do telecomando 1 vez,
- 3. Ligue a ignição,
- 4. Pressione o botão "Lock" do telecomando 1 vez,
- 5. Retire a chave,
- 6. Pressione o botão "Lock" do telecomando 1 vez.

# Condição: Tentativas de acesso falharam e cálculo do incode enviado também não realiza a programação:

O veículo pode ter entrado em modo de bloqueio, devido ao transponder usado ser incorreto ou por alguma condição do veículo. Devendo ser desconectada a bateria e aguardar aproximadamente 10 minutos e após religá-la repetir o procedimento.



#### **Outras Mensagens**

Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Acesso Negado Aguarde 5:00 min Para Repetir

#### Causas Prováveis:

• Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

#### Soluções:

Aguarde 5 minutos e repita o procedimento.

Desconecte o OBDMap!!

#### Causas Prováveis:

• Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

#### Soluções:

Aguarde 5 minutos e repita o procedimento.



# Erro no acesso!

#### Causas Prováveis:

• Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

#### Soluções:

• Repita o procedimento.

# Erro no Transponder!

#### Causas Prováveis:

• O transponder pode não estar dedicado corretamente para o veículo.

#### Soluções:

• Verificar detalhes no manual de dedicação OBD0206 - Dedicação do transponder ID4D-63 e ID4D DST+ para Ford.

# Veiculo fora da Aplicacao!

#### Causas Prováveis:

O veículo não faz parte da aplicação da carga.

#### Soluções:

Verificar aplicação.

# Erro na Programacao!

#### Causas Prováveis:

O transponder utilizado não é válido.

#### Soluções:

• Utilize um transponder compatível com o veículo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar indice**