

MANUAL DE CARGA – PS0191

ADIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA FORD FUSION PATS BCM-1 KEYLESS

VER. 2





OUTUBRO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO	6
LOCALIZANDO O SLOT DA CHAVE	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES	9
REALIZANDO O APAGAMENTO DAS CHAVES	13
OUTRAS MENSAGENS	18



INTRODUÇÃO

ESSA CARGA REALIZA AS SEGUINTES FUNÇÕES:

- Adição de chaves de presença;
- Programação de chaves de presença (todas as chaves são apagadas e é necessário apresentar duas chaves)

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Ford	Fusion 2.0 Titanium	2013 – 2016

CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize chave de presença original Ford Fusion (ID49 Keyless)



ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.



Todos os acessórios conectados para realizar o procedimento via diagnose.



PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.** ***c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **. ***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **. *c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO

• A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área A5.

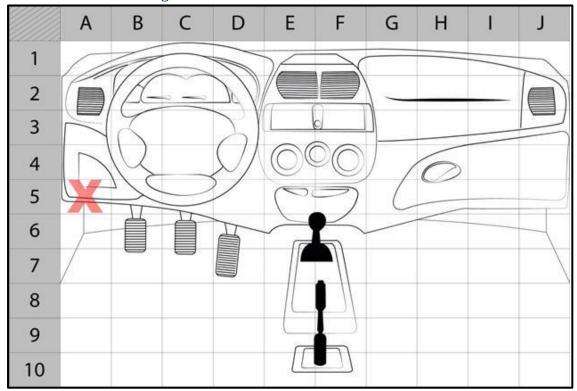

LOCALIZANDO O SLOT DA CHAVE


Para acessar o slot abra o console/apoio de braço e insira a chave no local indicado na imagem abaixo.





REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

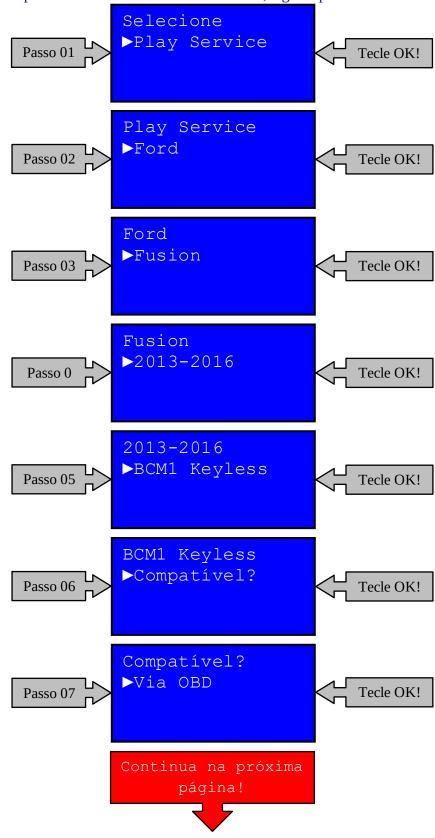




Veículo compatível! Passo 11 Tecle <OK>

Veículo compatível com o software.




REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

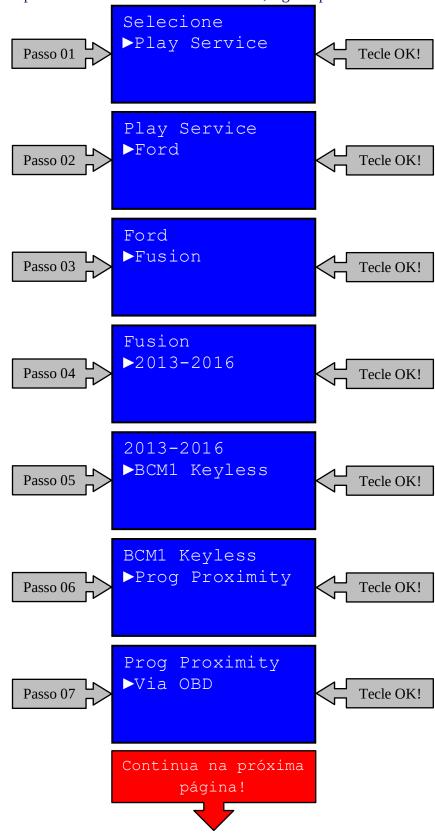




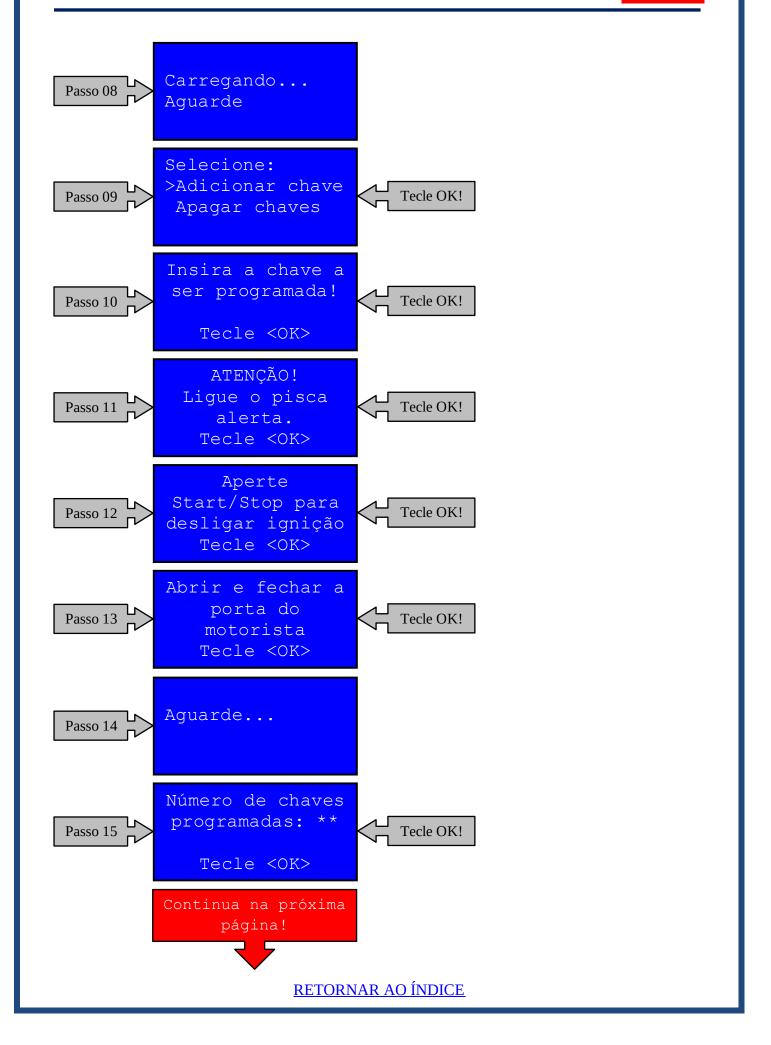



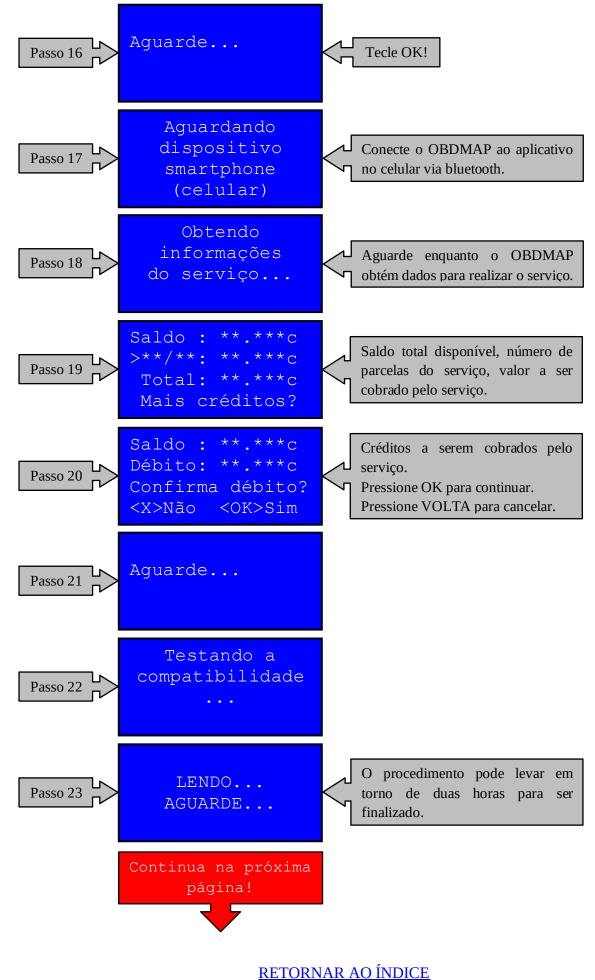




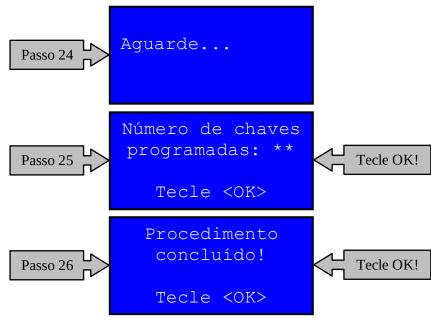




REALIZANDO O APAGAMENTO DAS CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

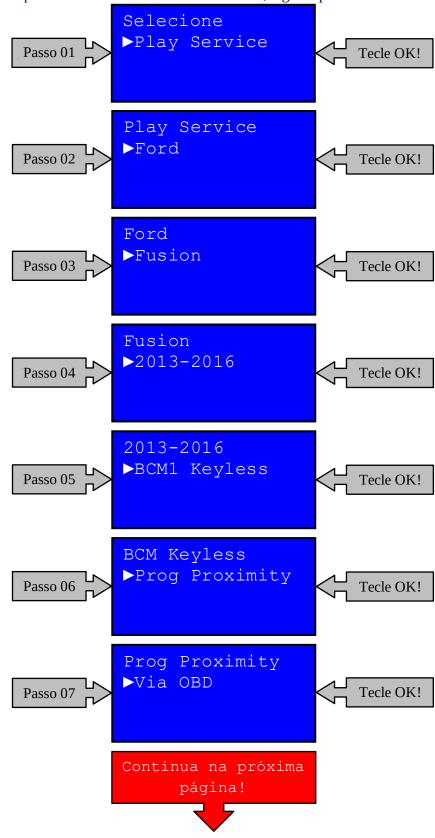





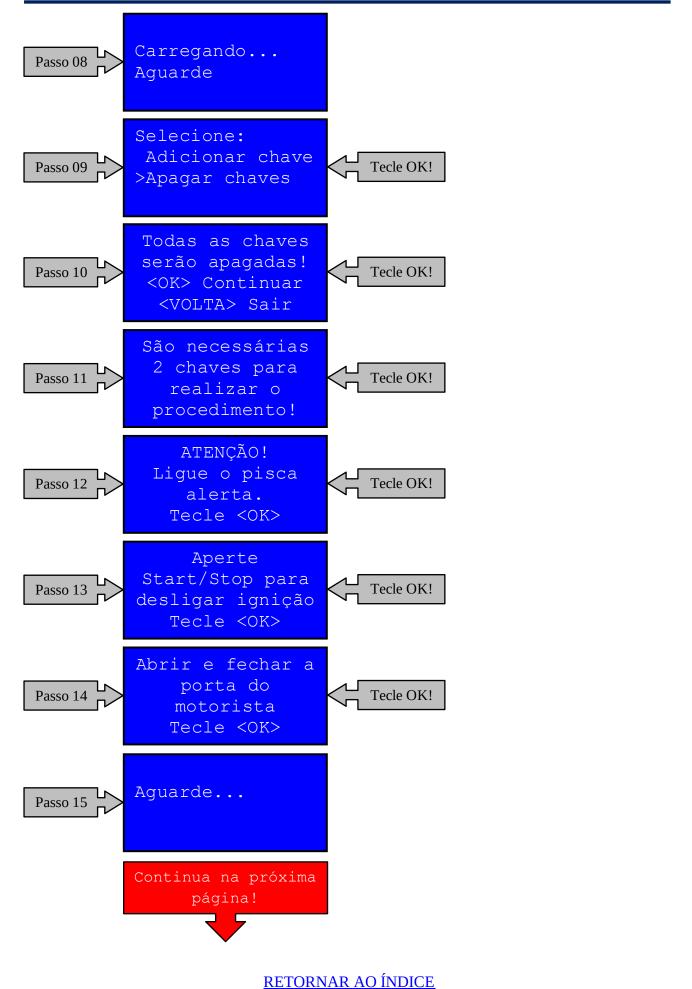



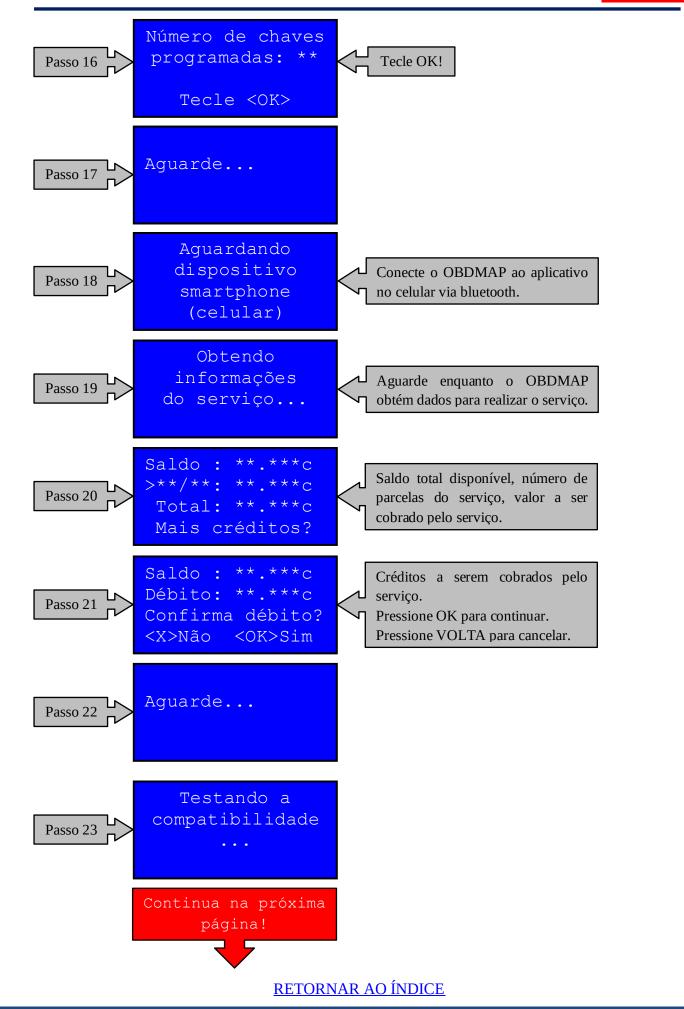

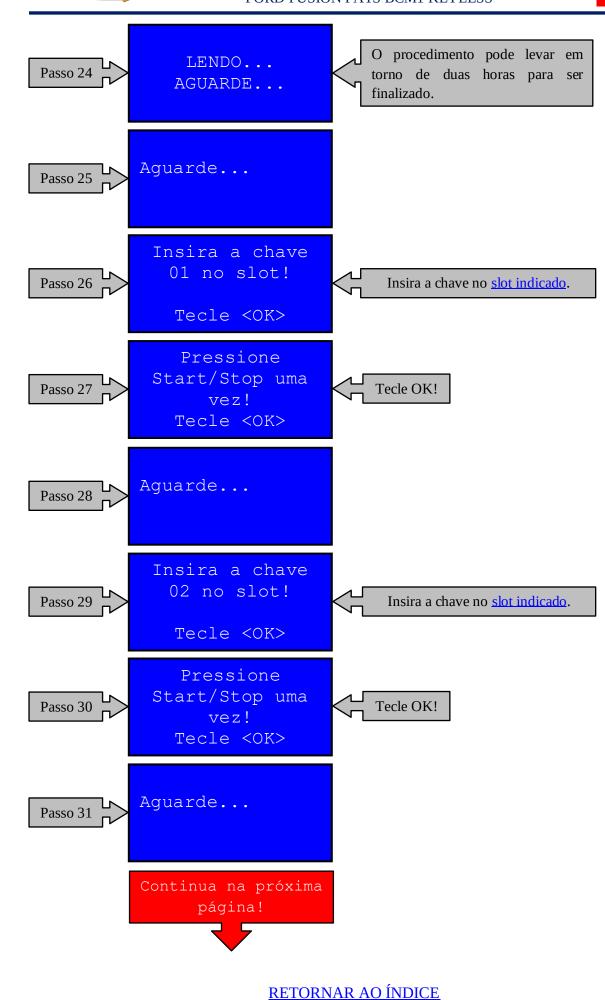

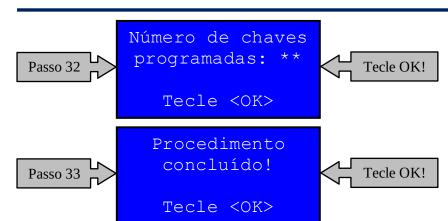



OUTRAS MENSAGENS




Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.



Causa Provável:

Sistema não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação.

Chave não programada!

Causas Prováveis:

- O veículo não conseguiu identificar a chave;
- Chave com problemas;
- Antena do veículo com problemas;

Soluções:

- Utilize a chave de presença original Ford Fusion
- Verifique a antena do veículo.



Veículo incompatível!

Causa Provável:

• Veículo não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.