



MANUAL CARGA – OBD0009

TRACKER T19 – PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

VER. 2



AGOSTO 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE UTILIZADA	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	7
OUTRAS MENSAGENS.....	9



INTRODUÇÃO

ESTA CARGA REALIZA AS SEGUINTE FUNÇÕES:

- Programação de chaves.
 - Essa função permite programar até 4 chaves e as chaves programadas ficarão dedicadas somente para este veículo. As chaves programadas não funcionarão em outro veículo.
 - Para realizar o procedimento deve-se ter em mãos uma chave azul já com o transponder T19 locado, dedicado Suzuki.

OBSERVAÇÃO: Essa carga permite somente a programação de chaves, não permite apagar as chaves antigas, nem verificar a quantidade de chaves já programadas no veículo. No caso de adicionar uma 5ª chave, uma das chaves anteriores deixará de funcionar.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
GM – Chevrolet	Tracker	2002 – 2007

CHAVE UTILIZADA



Utilize uma chave azul com um transponder T19 (ID46) locado, dedicado Suzuki.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Cabo Universal + Adaptador A2:
Utilizado para realizar a programação de chaves.



Todos os acessórios conectados para realizar o
procedimento de programação de chaves via OBD.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO


- A tomada de diagnose do veículo fica localizado na posição **D6**.

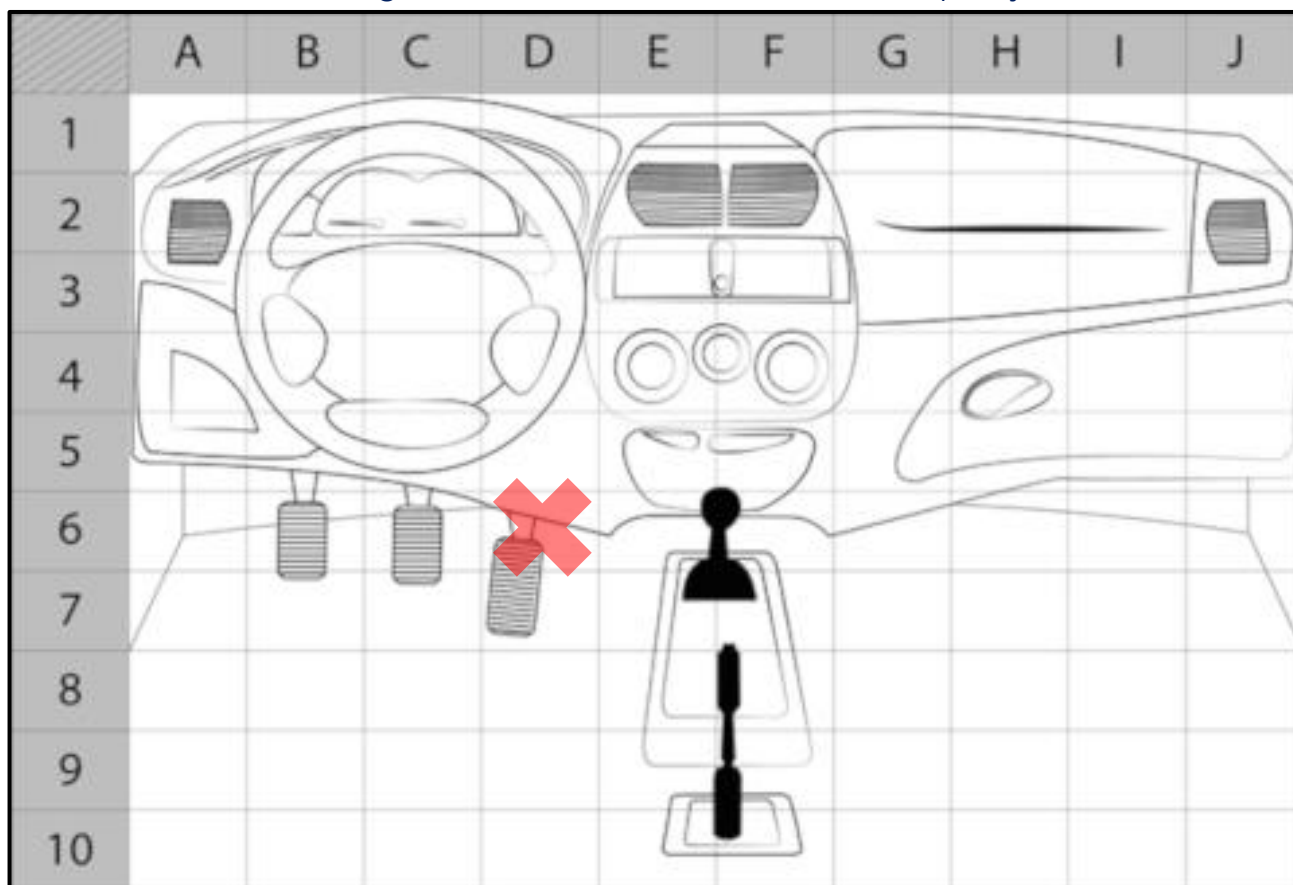

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

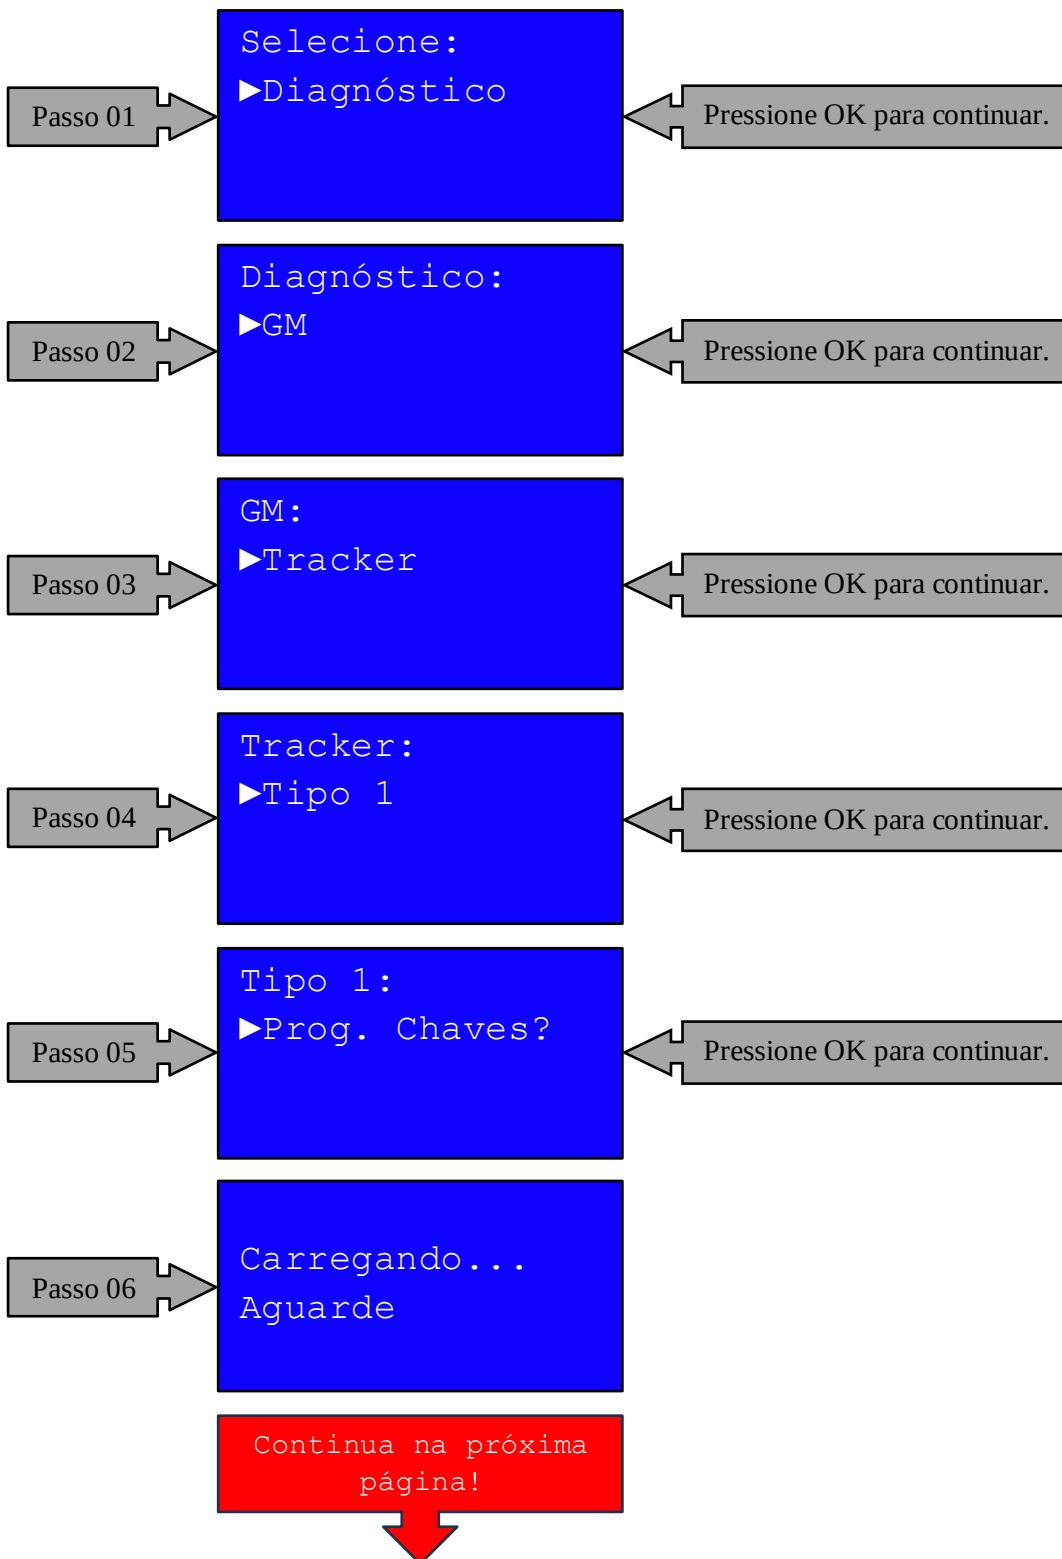

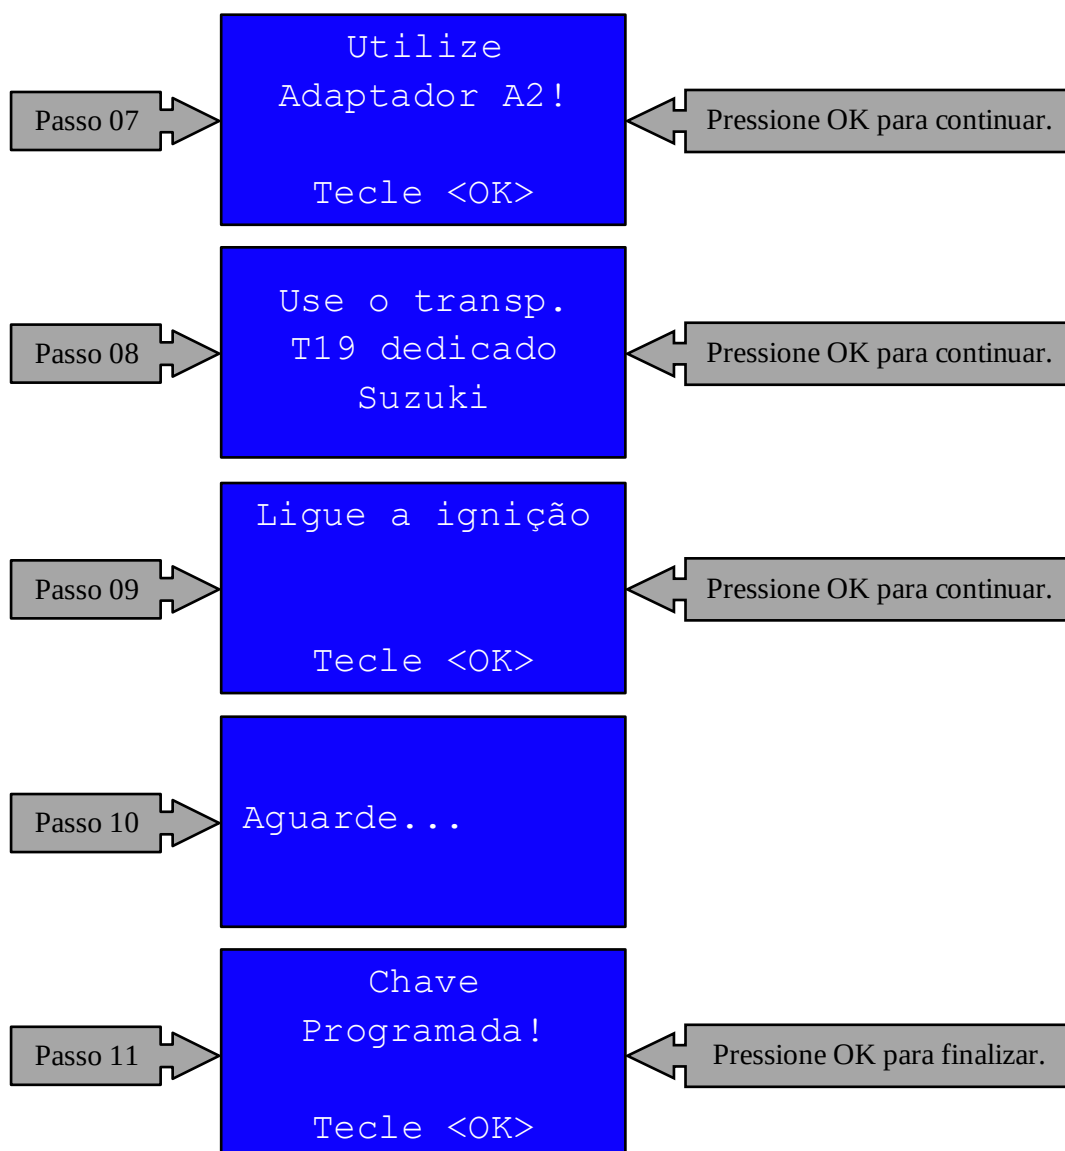

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se está utilizando os cabos corretos;
- Conferir se os cabos foram conectados corretamente no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e nas demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundo e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico, talvez a carga tenha tido atualizações.

Erro no
transponder!

Causa Provável:

- Transponder inserido não é T19 (ID46) dedicado para Suzuki.

Solução:

- Inserir chave com transponder correto.



Erro na
programação!

Causa Provável:

- Equipamento obteve uma resposta inesperada, tornando impossível continuar a programação.

Soluções:

- Desligar e ligar a ignição e refazer o procedimento de gravação de chaves;
- Verificar se todos os dispositivos do veículo estão em funcionamento;
- Verificar se existe atualização disponível para essa carga.

**Se persistirem os erros acima ou para outras mensagens,
consulte o Suporte Técnico.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)