



Manual Carga – OBD0025

Ford Pats 2

Rev. 3



NOVEMBRO DE 2024

ÍNDICE

<u>Introdução.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:</u>	<u>5</u>
<u>Luz de CODE:.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando procedimento para apagar chaves.....</u>	<u>7</u>
<u>Procedimento para adicionar novas chaves.....</u>	<u>10</u>
<u>Realizando leitura do número de chaves.....</u>	<u>12</u>
<u>Procedimento para desbloqueio da central EEC-V "ANIL"</u>	<u>14</u>
<u>Realizando desbloqueio da central EEC-V "ANIL"</u>	<u>15</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>16</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagar chaves.
- Adicionar novas chaves: o número máximo de chaves permitidas nesse sistema é de 8 chaves.
- Mostrar o número de chaves programadas na ECU.
- Desbloqueio da Central EEC-V "ANIL".

Observações:

- Procedimentos via OBD em carros que possuem o módulo de injeção ECC-V, com sistema Pats 2.
- O processo de novas chaves pode ser usado quando o cliente perdeu uma das chaves e está apenas com a reserva. Desse modo, a chave perdida não funcionará mais. Apenas as chaves gravadas através do processo de adicionar novas chaves estarão habilitadas.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
FORD	Courrier 1.3	1998 a 1999
	Courrier 1.4 16v	1998 a 1999
	Fiesta 1.0	1996 a 2002
	KA 1.0	1999 a 2002



Utilize o transponder ID4C de vidro para adicionar novas chaves.


[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Ford conectado ao OBDMap para realizar os procedimentos via OBD.

Pinça soic 8. Conecta a memória ao OBDMap.

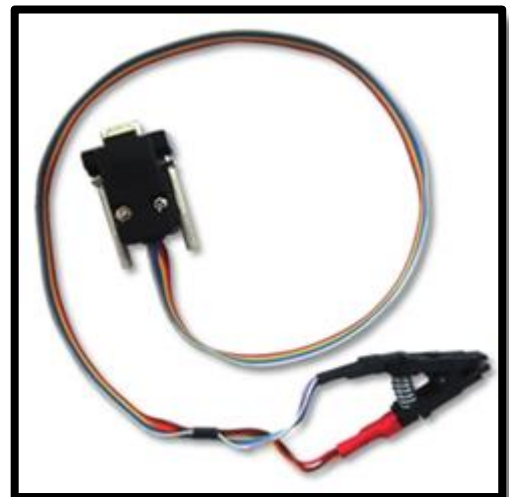


Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

[Voltar índice](#)

Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico dos veículos citados fica localizada na área **A7**.

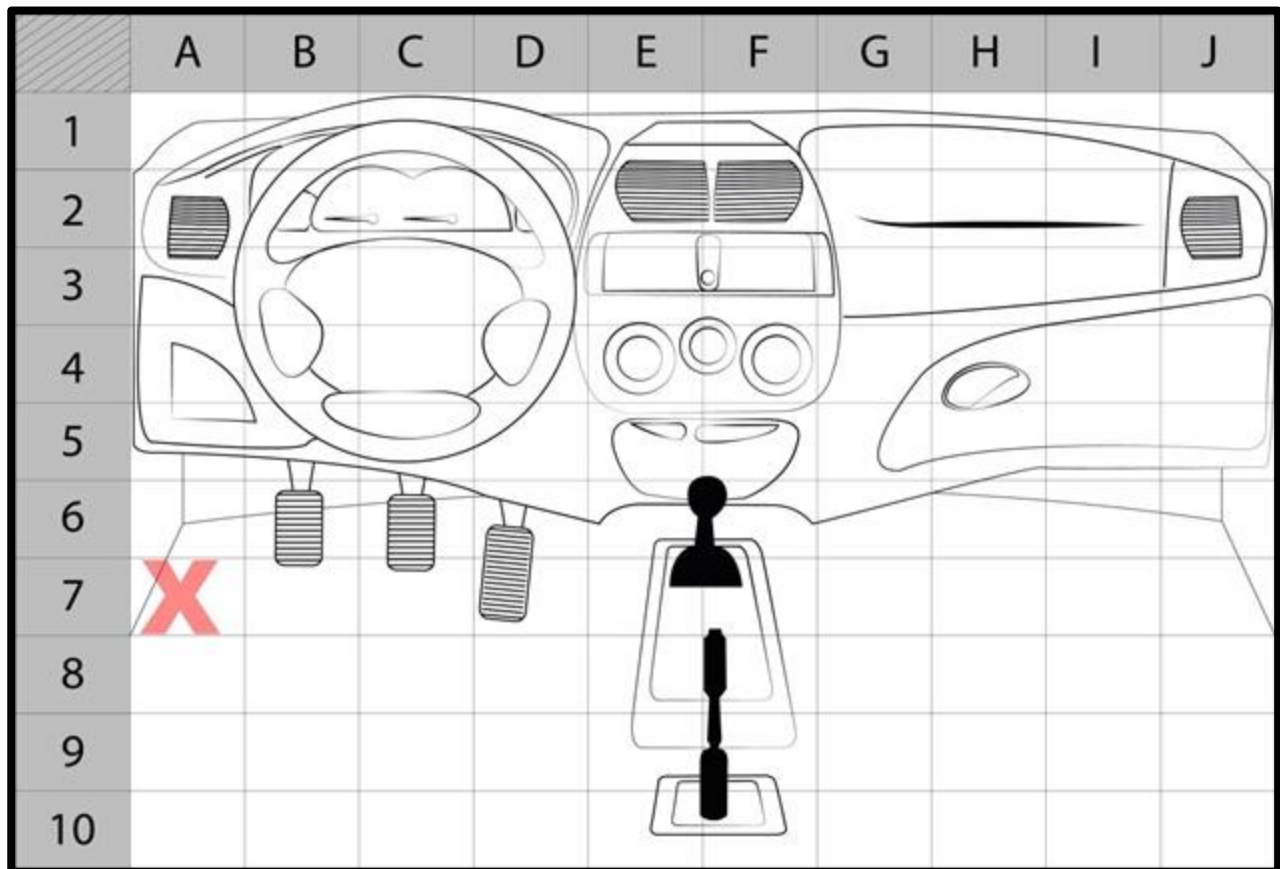


Luz de CODE:

Durante o procedimento de **APAGAR CHAVE** e **ADICIONAR NOVA CHAVE**, a luz de code deverá ficar apagada.

Quando a ignição é ligada, a luz de code se acende para verificar se o transponder é o codificado para o veículo em questão.




Se o transponder é reconhecido, logo a luz de code se apaga. Caso contrário, a luz fica piscando.

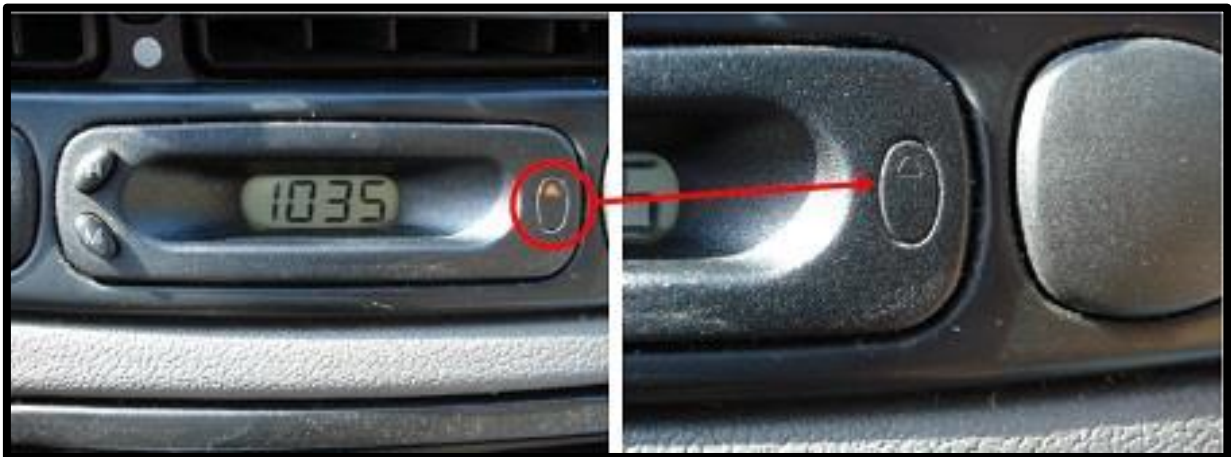


Realizando procedimento para apagar chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

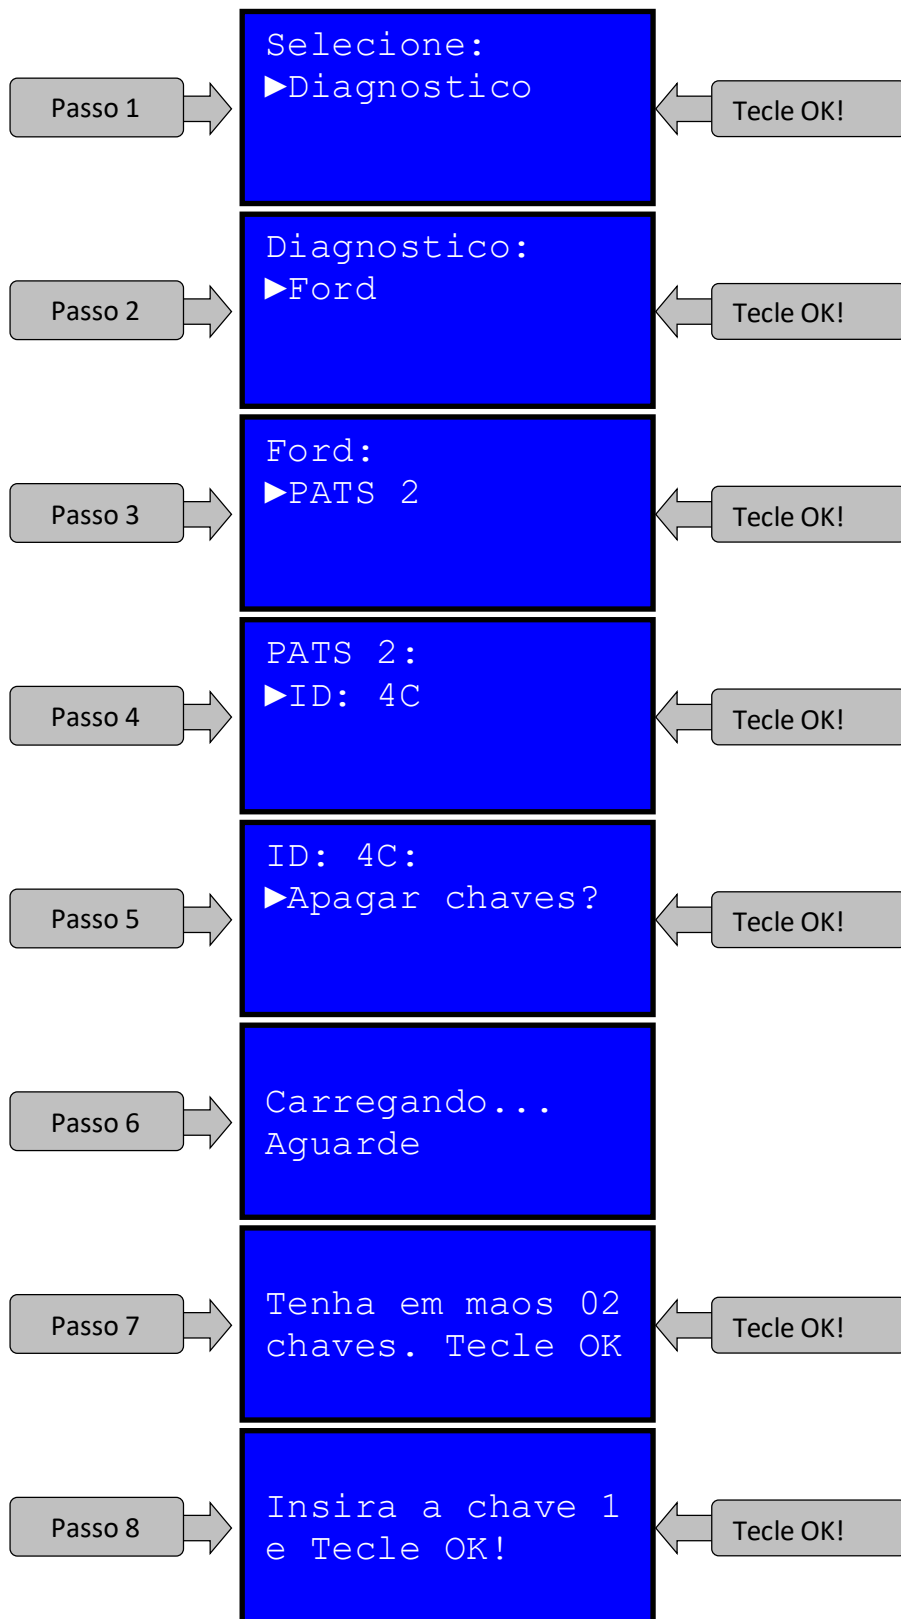

Continua na próxima página

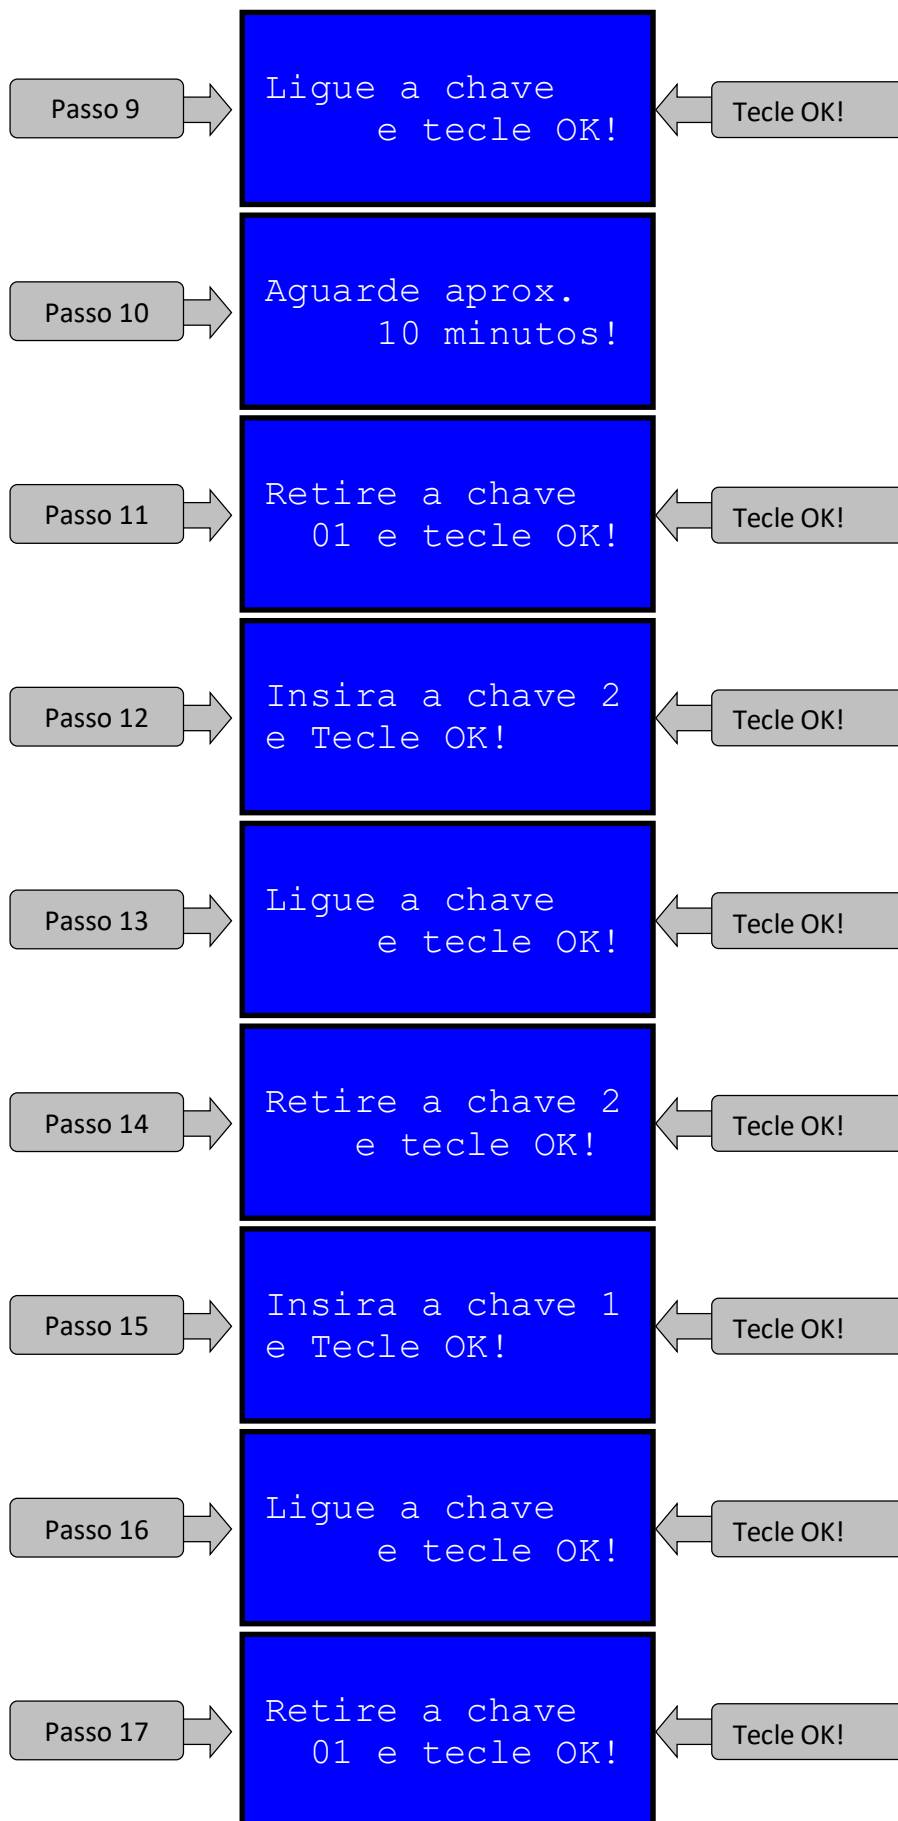


Continua na próxima página

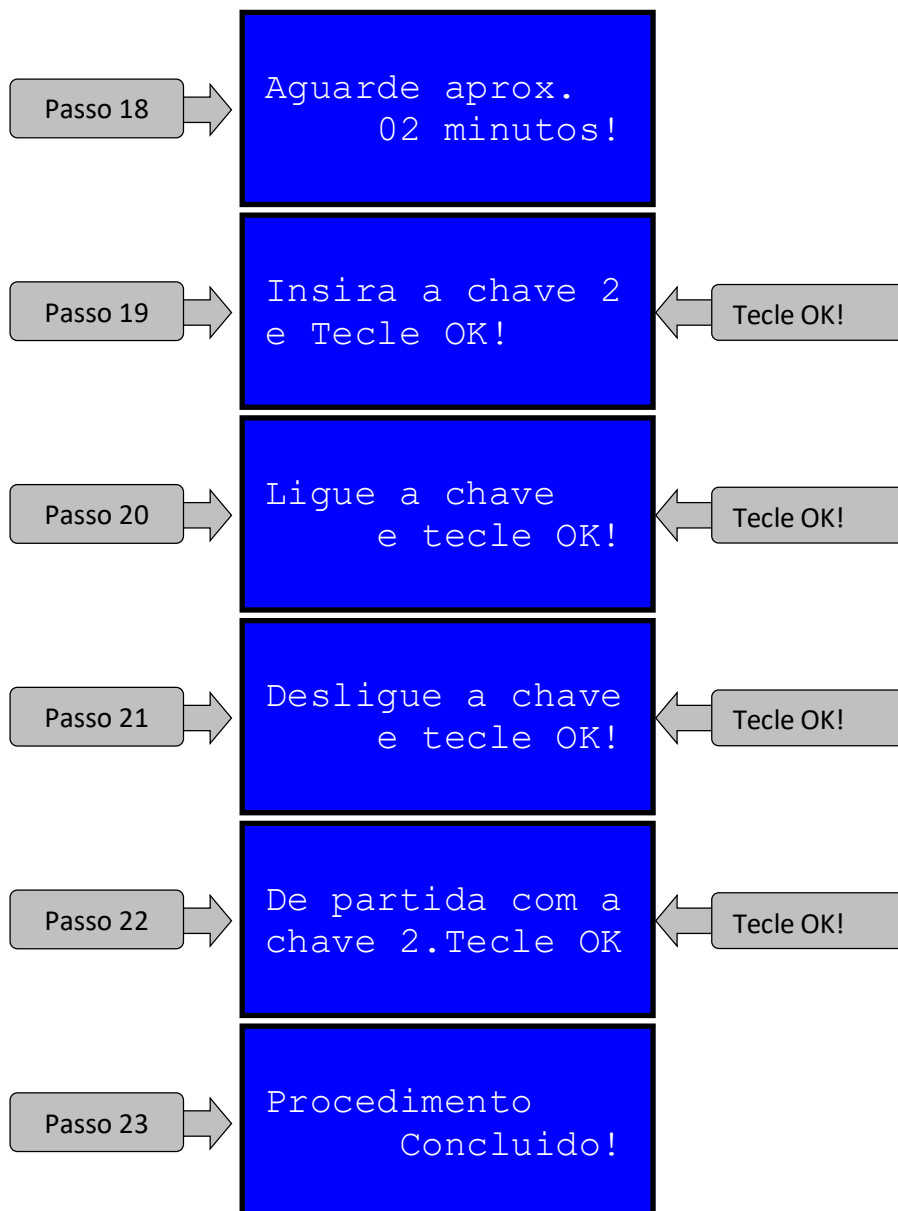


Procedimento para adicionar novas chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

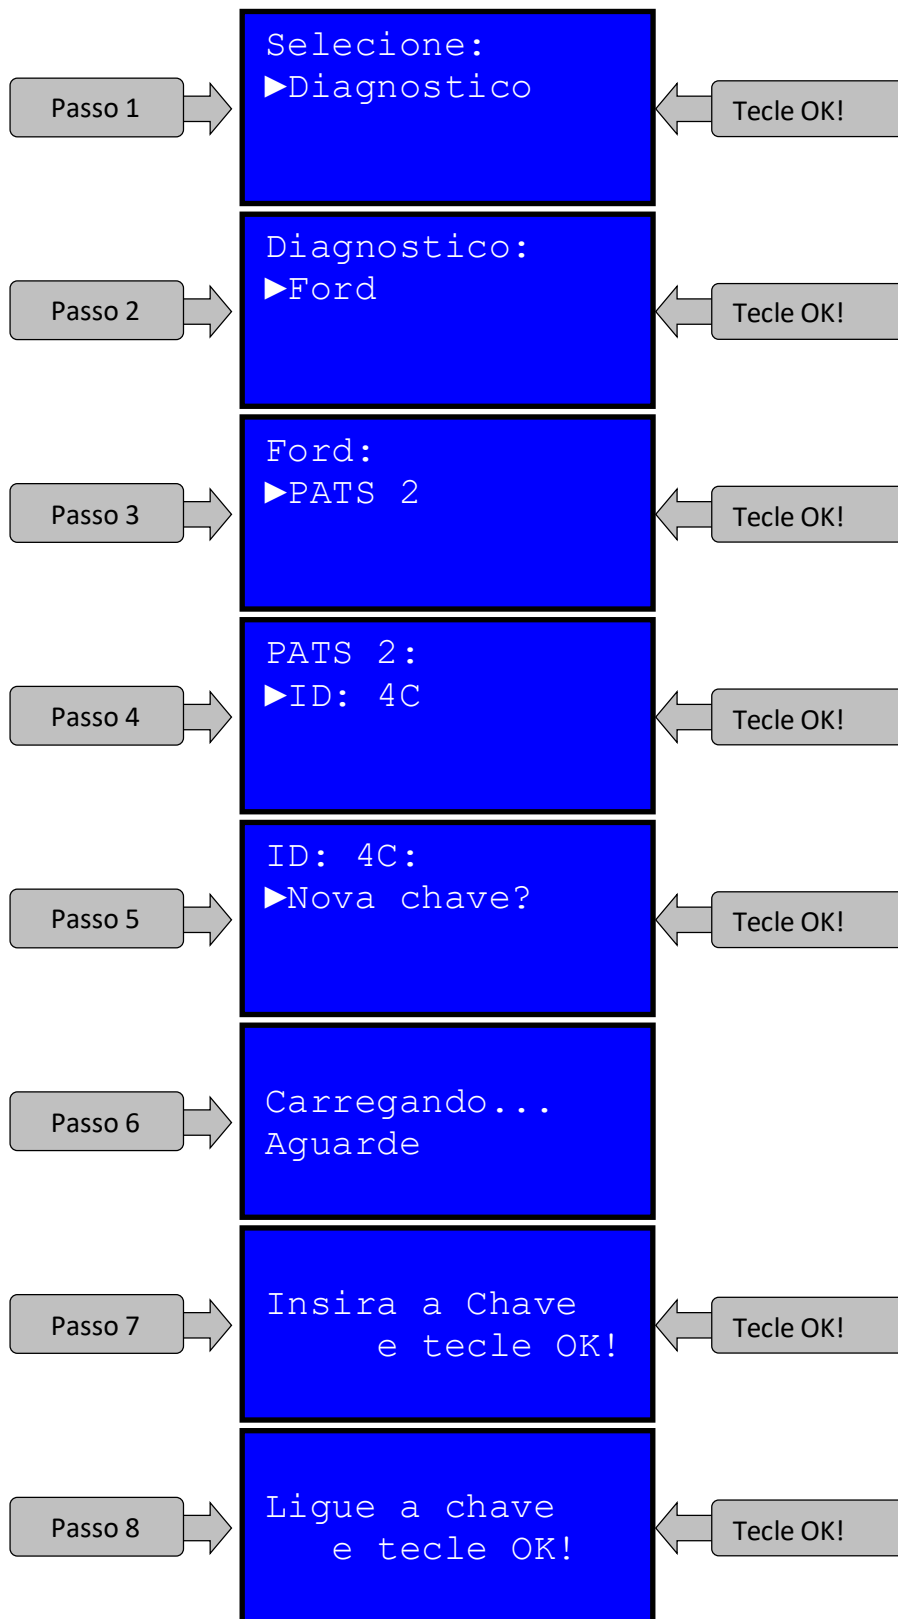


Continua na próxima página

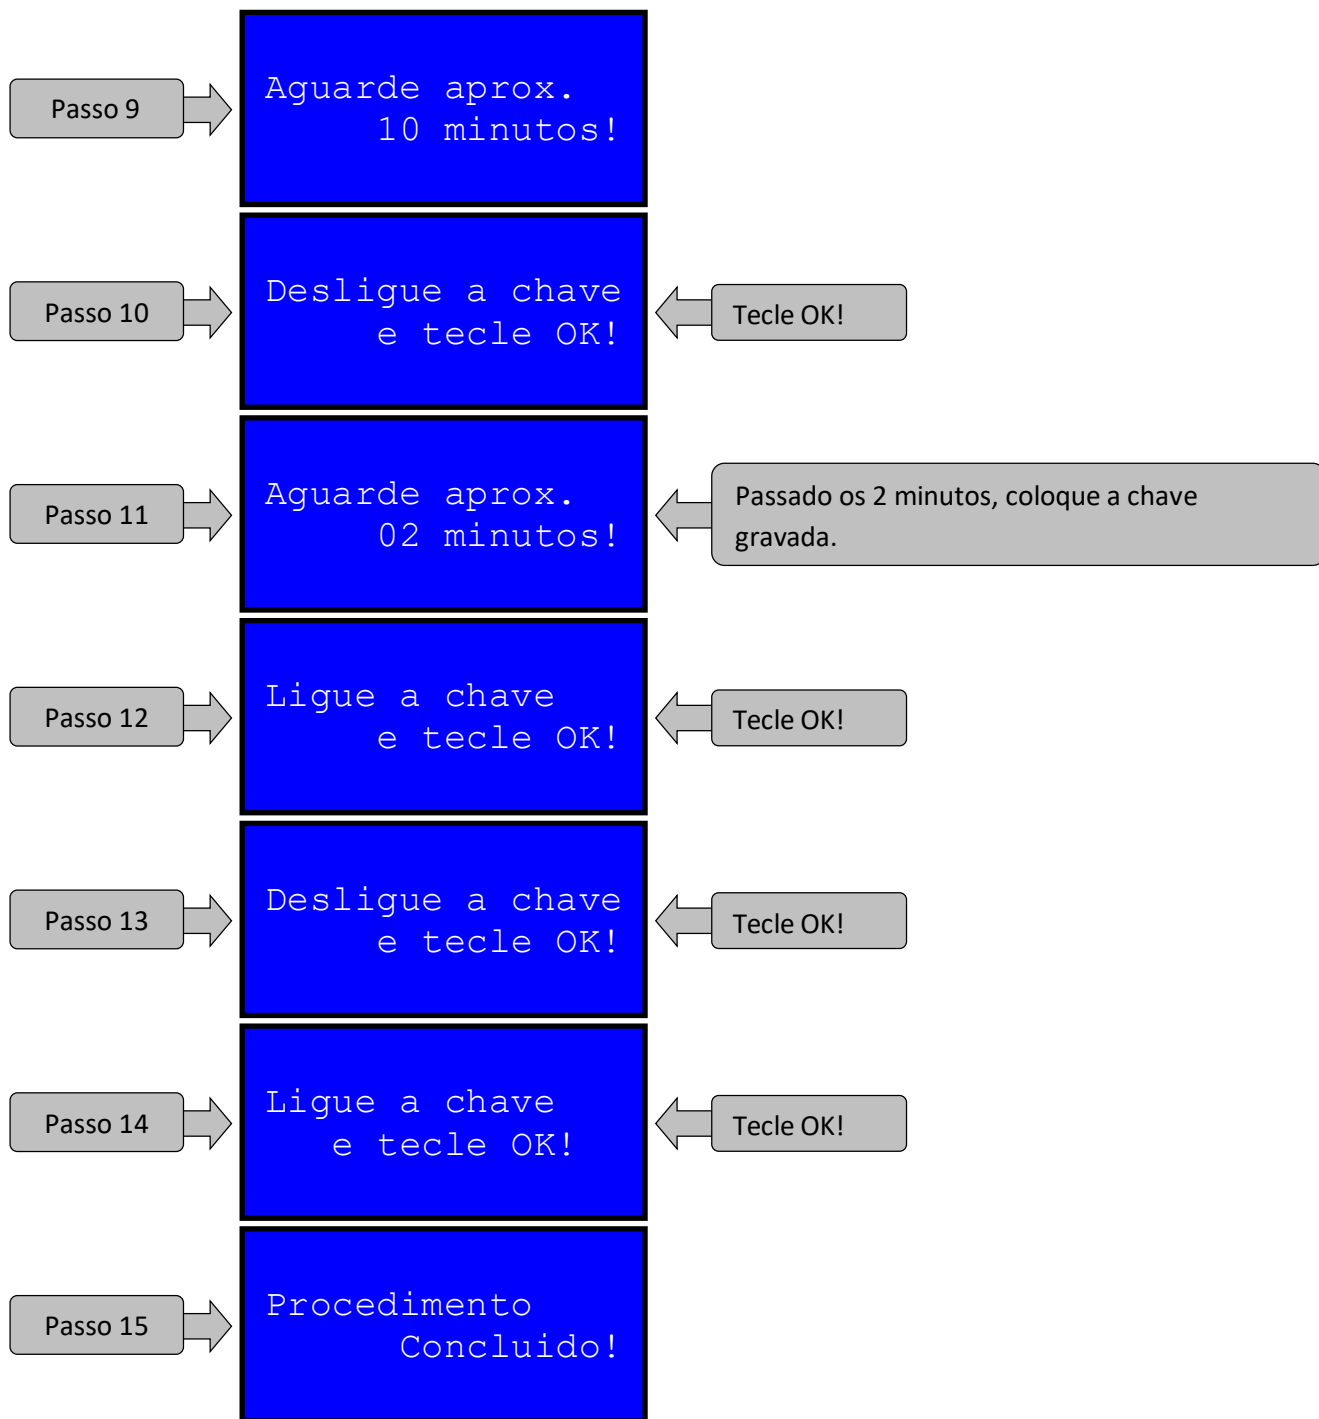

Realizando leitura do número de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

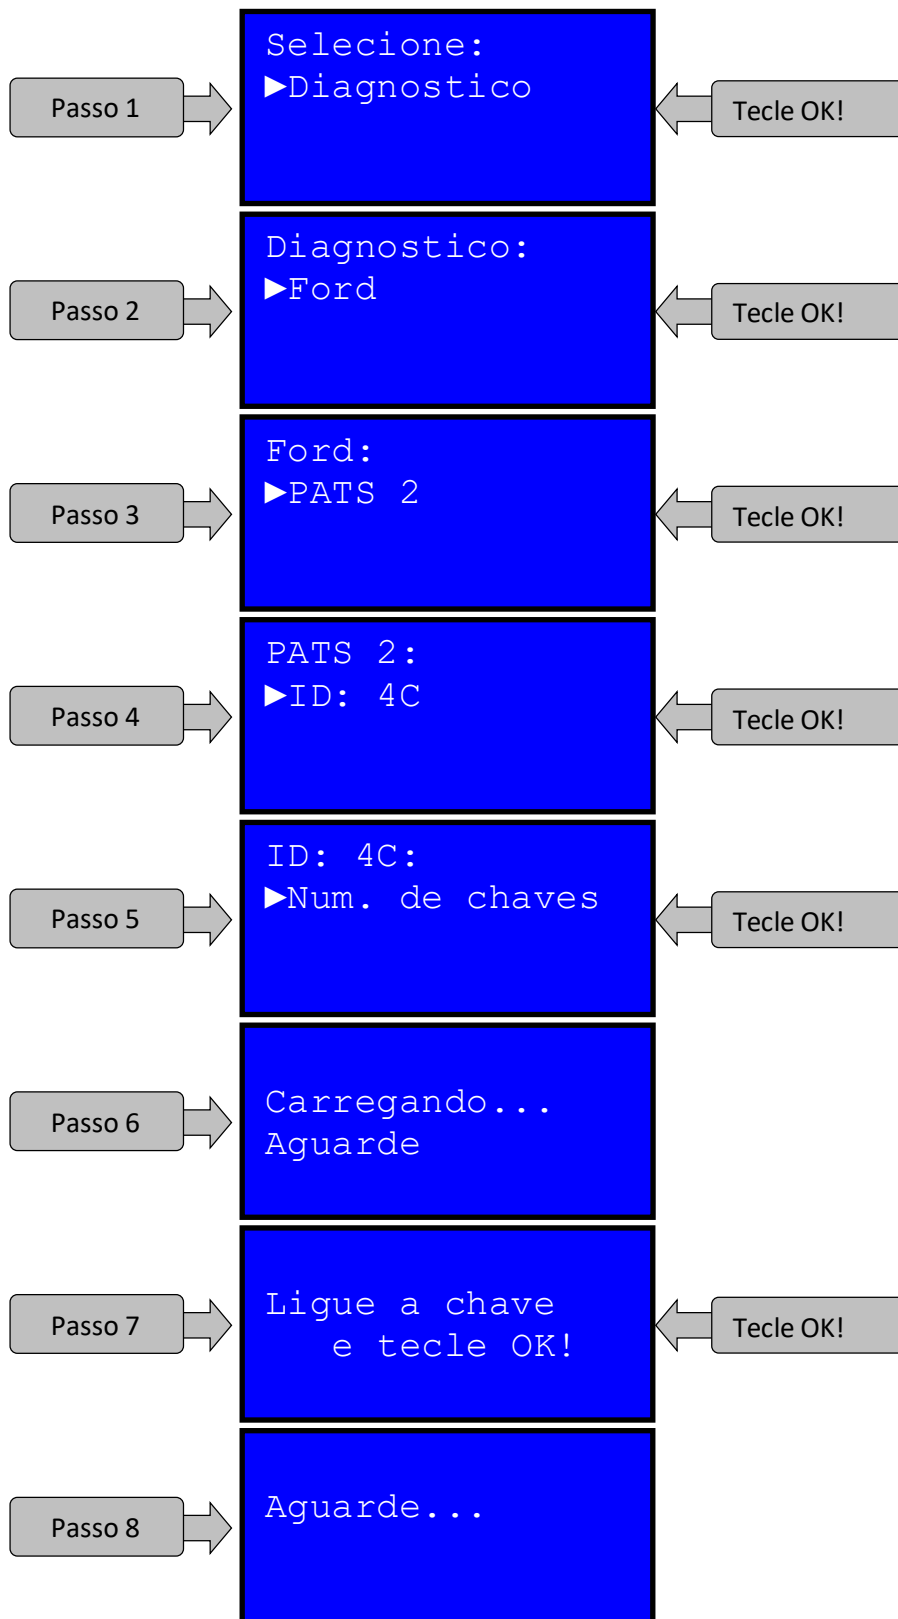

Continua na próxima página

Passo 9

Numero de Chaves
* *

Número de chaves já programadas no veículo.

Procedimento para desbloqueio da central EEC-V "ANIL"


O procedimento descrito a seguir tem a função de desbloquear a central quando a central está bloqueada, ou seja, apresenta a mensagem "Erro de Imobilizador". É importante lembrar que este procedimento é válido somente para as centrais EEC-V com a identificação ANIL.

Identificando a Central




Localizando e conectando a pinça na memória:

Retire a tampa de proteção para acesso ao circuito.

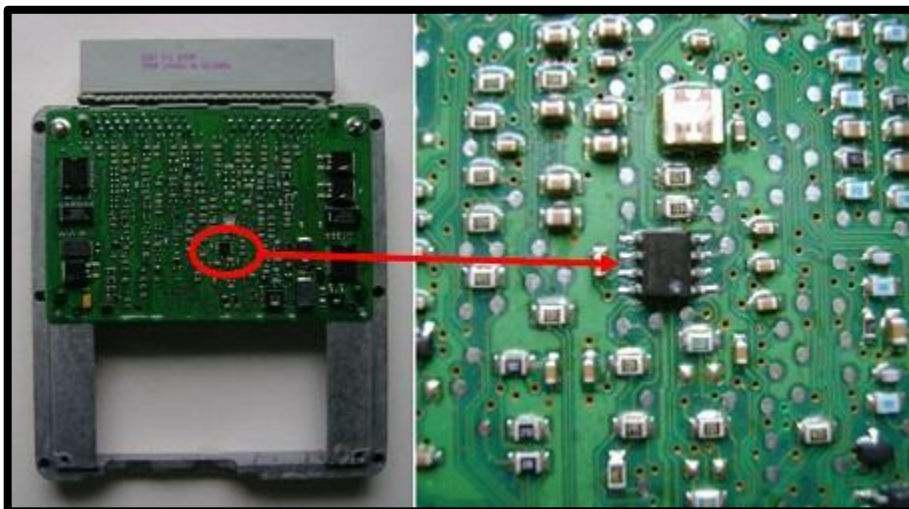


Pinça conectada na memória.

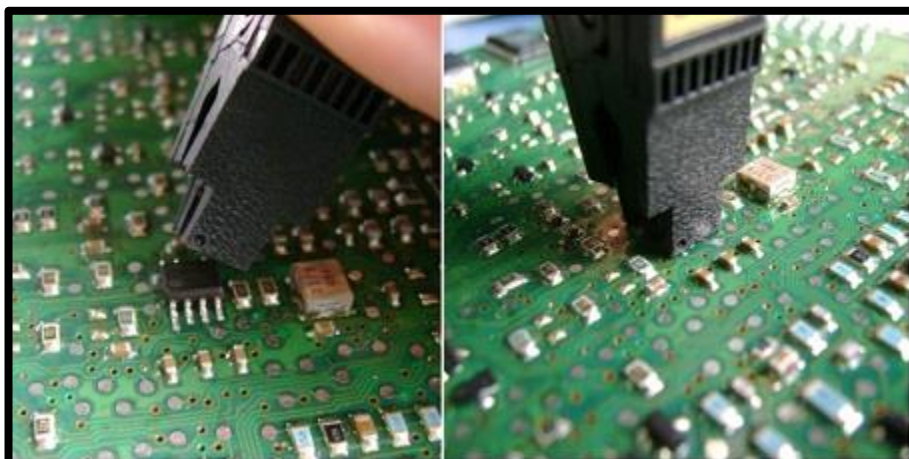

Realizando desbloqueio da central EEC-V "ANIL"

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

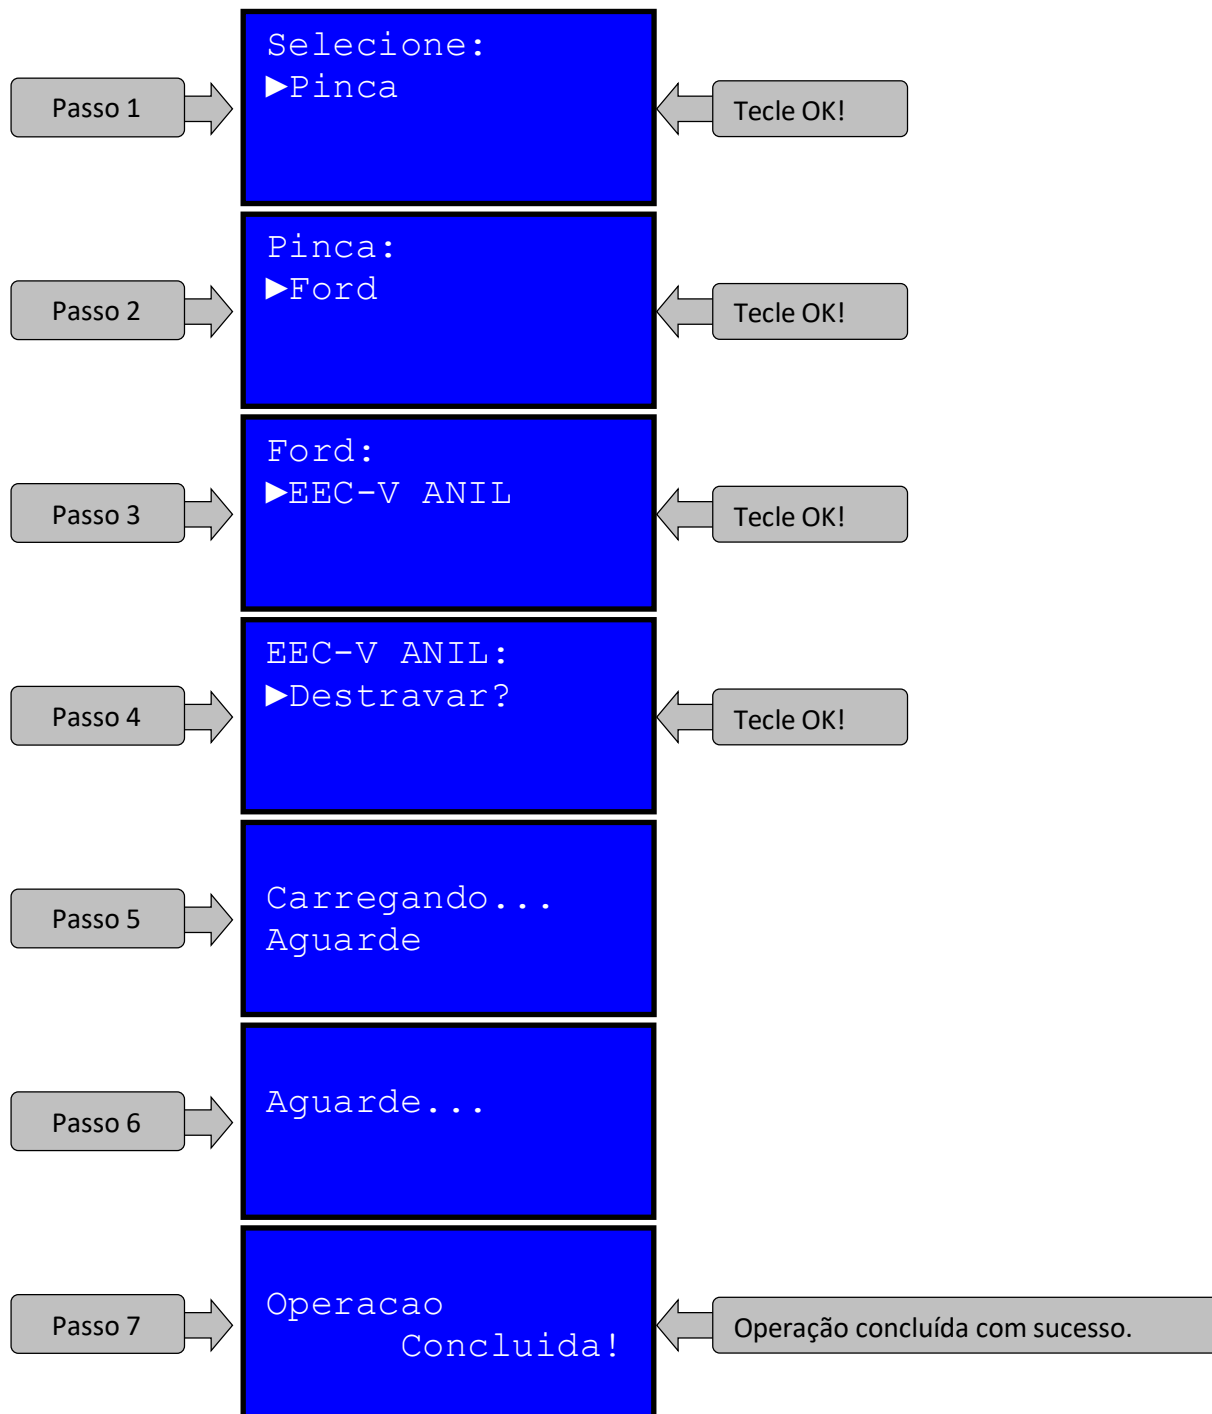

Outras Mensagens

Numero de
Chaves Excedido!

Causa Provável

- O número máximo de 8 chaves programadas no veículo foi excedido.

Erro no
Imobilizador!

Causa Provável

- Central bloqueada ou imobilizador com problema
- Transponder incorreto

Soluções:

- Caso o problema seja na central será necessário que se faça o reset,
- Caso o problema seja no imobilizador será necessário trocar ou reparar o mesmo.
- Verifique se o transponder utilizado é o ID4C.

Erro de
Protocolo!

Soluções:

- Repita o procedimento,
- Caso o erro insista em ocorrer, contate o suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)