



Manual Carga – OBD0054  
Ford Pats Diesel

Rev. 6



Setembro 2022

## ÍNDICE

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| INTRODUÇÃO.....                                      | 3 |
| APLICAÇÃO .....                                      | 3 |
| TRANSPONDER UTILIZADO .....                          | 3 |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                          | 4 |
| LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ..... | 5 |
| REALIZANDO O APAGAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES..... | 6 |
| OUTRAS MENSAGENS .....                               | 9 |

## INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagar chaves;
- Programar 2 chaves.

## APLICAÇÃO

| Marca | Modelo | Ano         |
|-------|--------|-------------|
| Ford  | F-150  | 2000 a 2006 |
|       | F-250  |             |
|       | F-350  |             |

**OBSERVAÇÃO:** Aplica-se aos veículos citados acima que possuem bomba elétrica.

## TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize o transponder ID4C de vidro para adicionar novas chaves.

[Voltar índice](#)

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A1.


Todos os acessórios conectados no OBDMAP.



[Voltar índice](#)


## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada diagnostico do veículo pode ser localizada na posição **D5**.

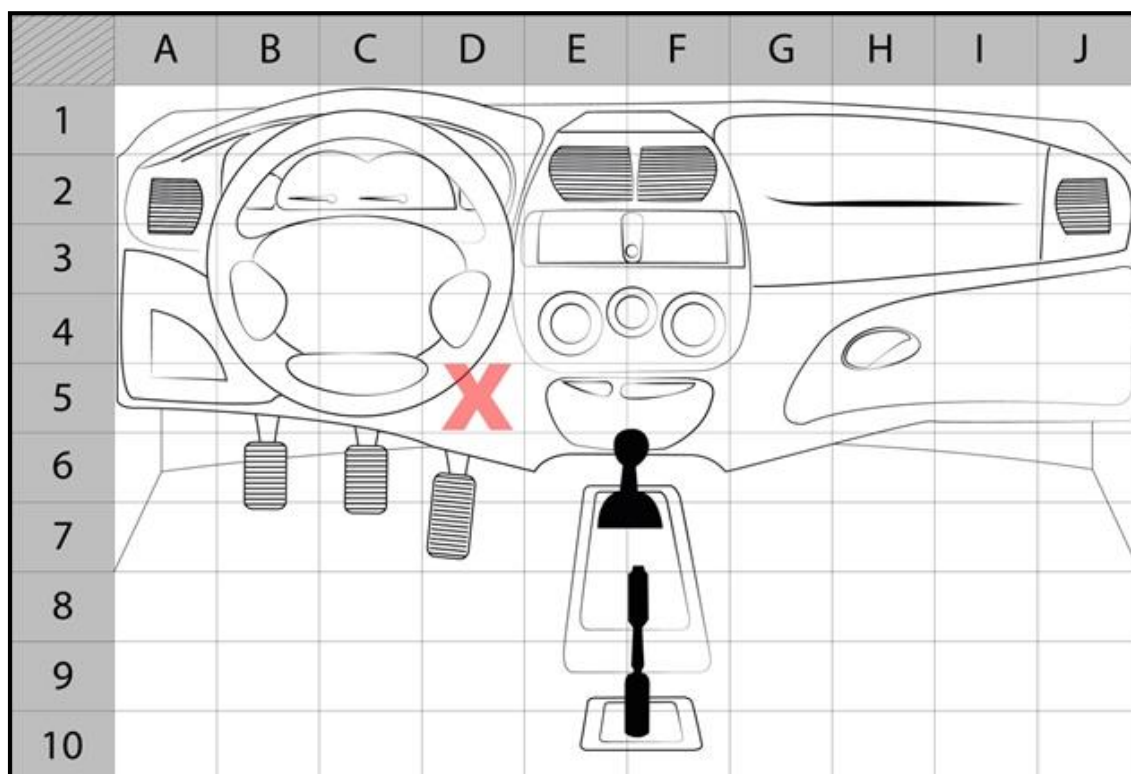


## REALIZANDO O APAGAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

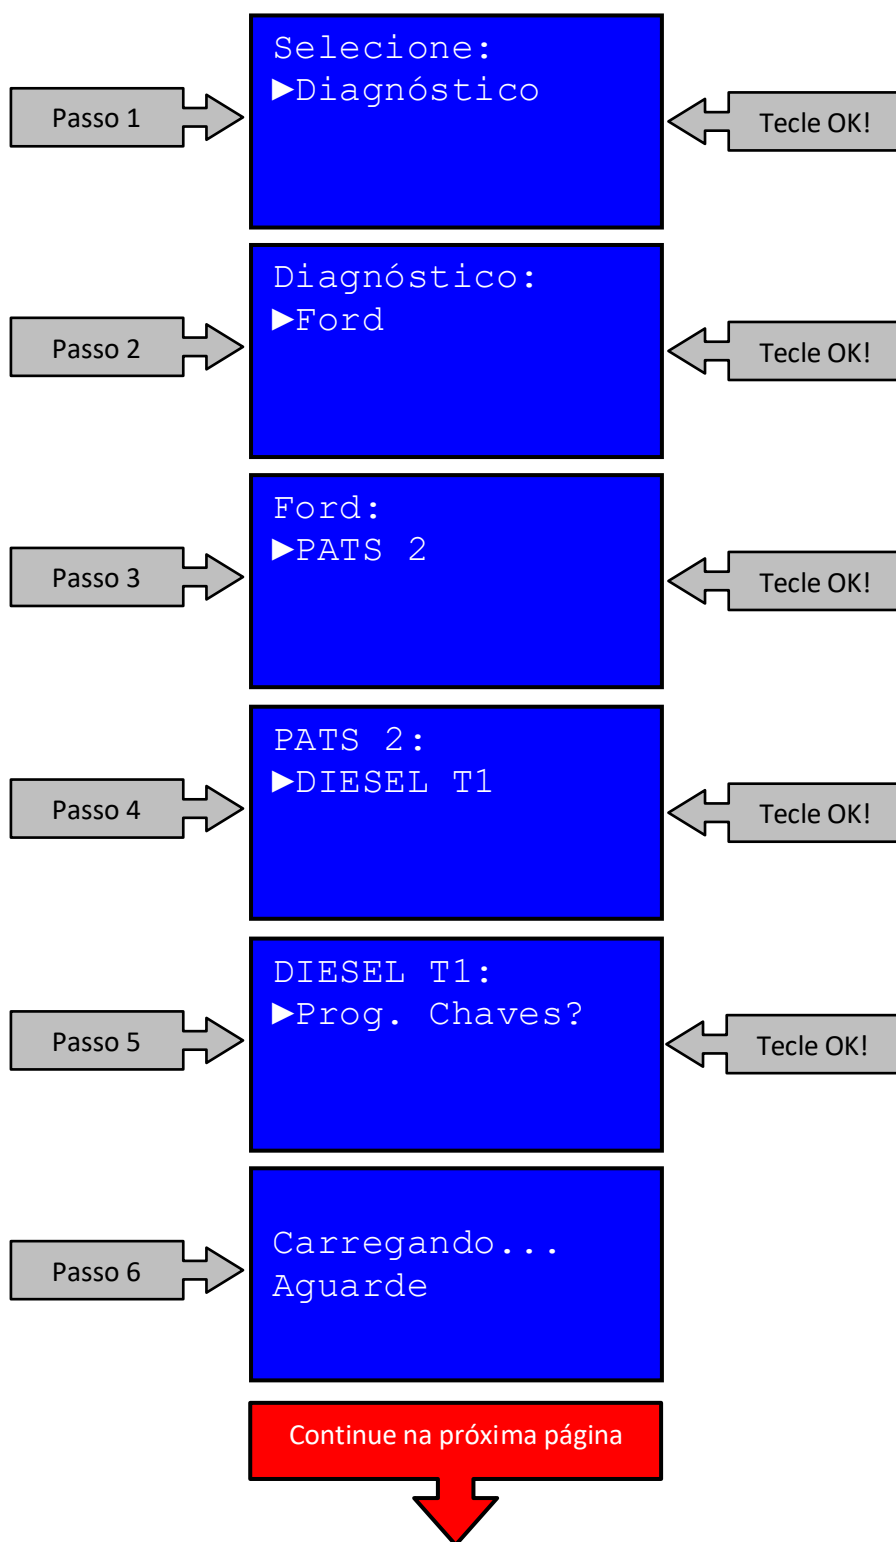

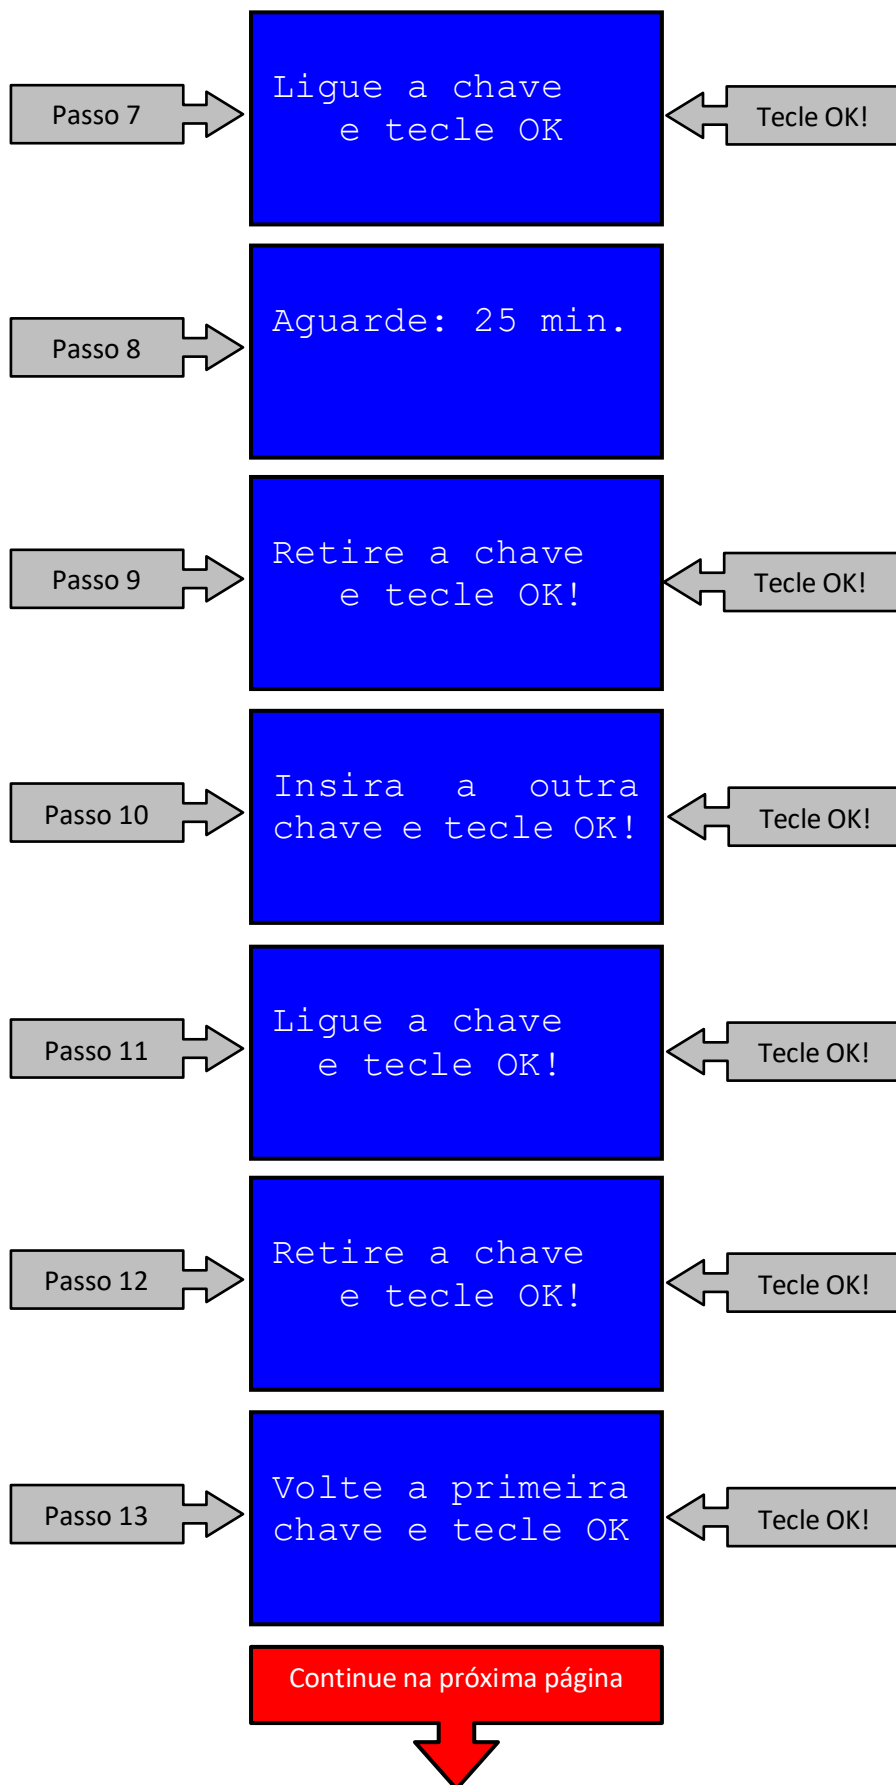

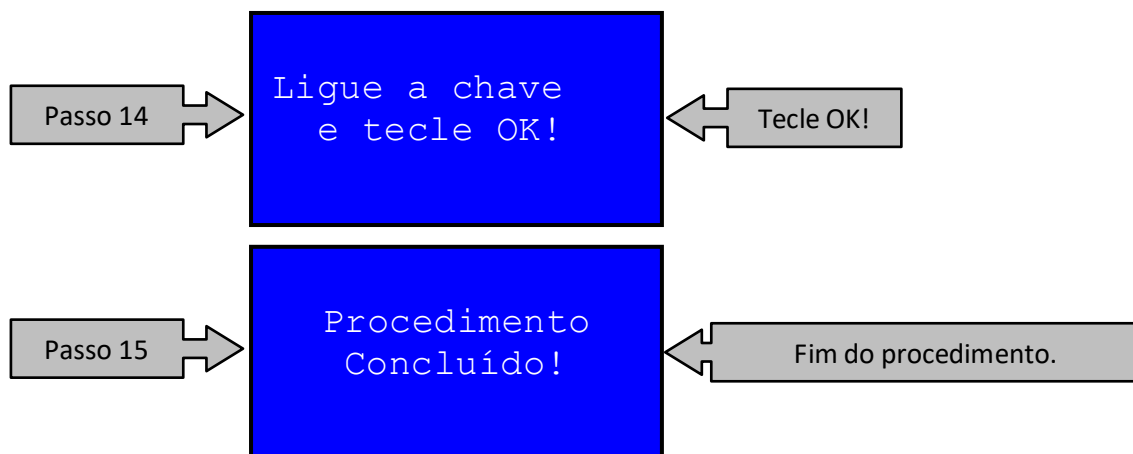



## OUTRAS MENSAGENS

Erro de  
Comunicação!

Tecla <OK>

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador **A1**,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

**Voltar índice**