



Manual Carga – OBD0055

Reset IAW 1G7

Rev. 2



Mai 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Identificando a ECU IAW 1G7</u>	<u>5</u>
<u>Realizando o Reset da ECU IAW 1G7</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>7</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Reset da ECU IAW 1G7.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Fiat	Fiorino	1997 a 2004
	Palio	1997 a 2004
	Siena	1997 a 2004
	Strada	1997 a 2004

Acessórios utilizados:

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Cabo IAW 1G7. Utilizado para realizar o reset.



Identificando a ECU IAW 1G7

Para realizar o procedimento é necessário retirar a ECU IAW 1G7 do veículo, e utilizar o cabo IAW 1G7 em bancada.




Conectando o cabo IAW
1G7 na ECU.



Realizando o Reset da ECU IAW 1G7

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

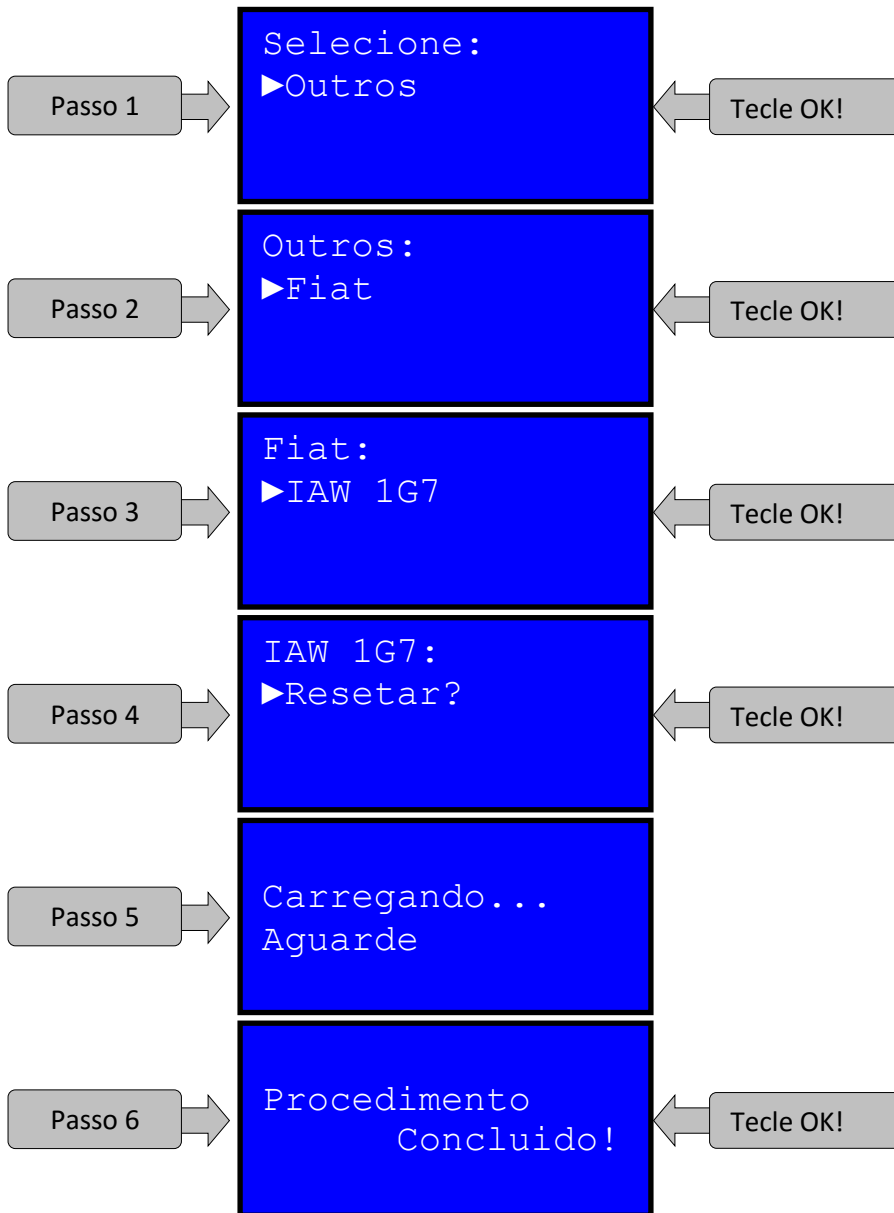

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)