



Manual Carga – OBD0070

Renault Calculador 1 93C56

Rev. 4



Setembro 2022

# ÍNDICE

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Introdução:.....</u>                                           | <u>3</u>  |
| <u>Aplicação:.....</u>                                            | <u>3</u>  |
| <u>Acessórios utilizados:.....</u>                                | <u>4</u>  |
| <u>Identificando e desmontando o calculador 1 93C56:.....</u>     | <u>5</u>  |
| <u>Conectando a pinça soic na memória 93C56.....</u>              | <u>6</u>  |
| <u>Todos os acessórios conectados:.....</u>                       | <u>7</u>  |
| <u>Realizando a leitura da senha no calculador 1 93C56: .....</u> | <u>8</u>  |
| <u>Realizando reset do calculador 1 93C56: .....</u>              | <u>9</u>  |
| <u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo: .....</u>      | <u>10</u> |
| <u>Realizando a programação de chaves.....</u>                    | <u>11</u> |
| <u>Outras Mensagens .....</u>                                     | <u>13</u> |

### Introdução:

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Ler a senha de 4 dígitos que se encontra na memória 93C56 do calculador.
- Resetar o calculador.
- Programar uma nova chave no veículo.

#### Observações:

- O calculador 1 NOVO (com memória 93C56) vem a substituir o calculador 1 antigo (com memória 93C46) nos casos de necessidade de troca, pois o calculador antigo apresenta alguns problemas. Os veículos Kangoo e Master a partir do ano de 2008 já saem equipados de fábrica com o calculador 1 93C56.
- Originalmente o transponder vem incluso no interior do telecomando e dedicado ao telecomando, ou seja, assim que são programadas as chaves o telecomando automaticamente já estará habilitado aquele veículo.
- Esta função programa apenas uma chave no veículo. Para adicionar mais chaves é necessário fazer clones da chave válida utilizando a carga básica do módulo de transponder do OBDMAP.

### Aplicação:

| Marca   | Modelo         | Ano         |
|---------|----------------|-------------|
| Renault | Clio I 1.0     | 1999 a 2002 |
|         | Clio I 1.0 16V | 1999 a 2002 |
|         | Kangoo 1.0     | 2008 a 2011 |
|         | Kangoo 1.6     | 2008 a 2011 |
|         | Master         | 2008 a 2011 |
|         | Twingo 1.0     | 1999 a 2002 |



Utilize o transponder  
T33 dedicado a

Telecomando do calculador  
93C46. Dedicado ao  
transponder.




[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.



Pinça soic 8. Conecta a memória ao OBDMap.

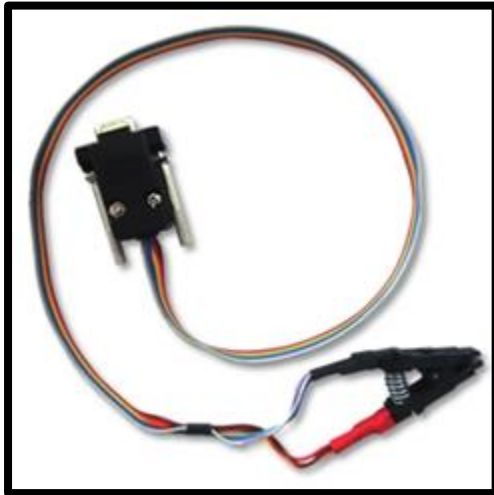

Utilize o cabo Universal + adaptador A1.  
Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.



### Identificando e desmontando o calculador 1 93C56:




Com auxílio de  
uma chave de  
fenda remova a  
placa da caixa do  
calculador.





Placa removida da  
caixa do  
imobilizador.

### Identificando a memória 93C56:

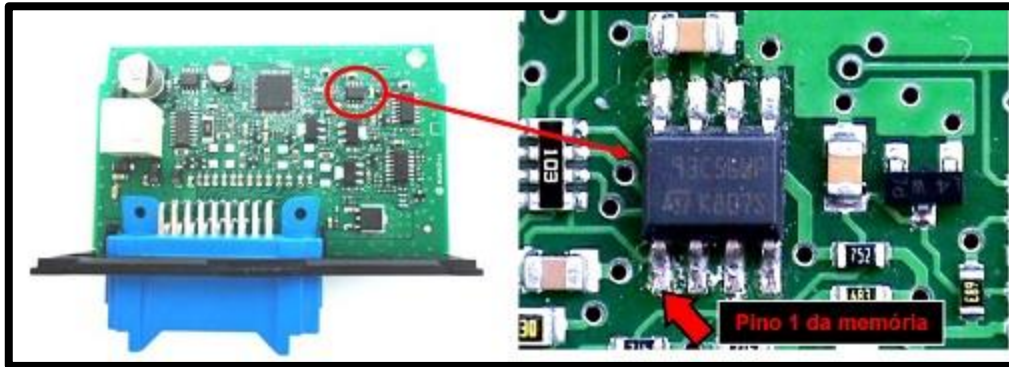

### Conectando a pinça soic na memória 93C56

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

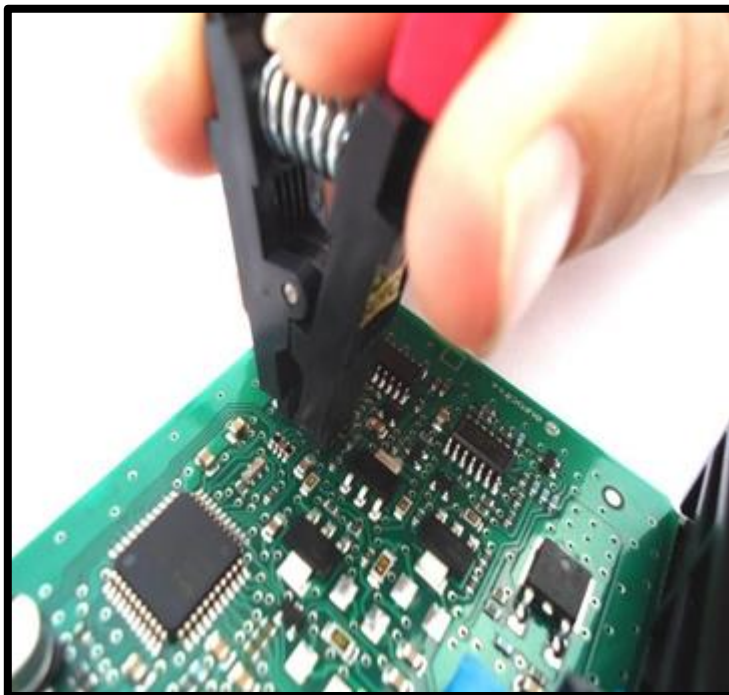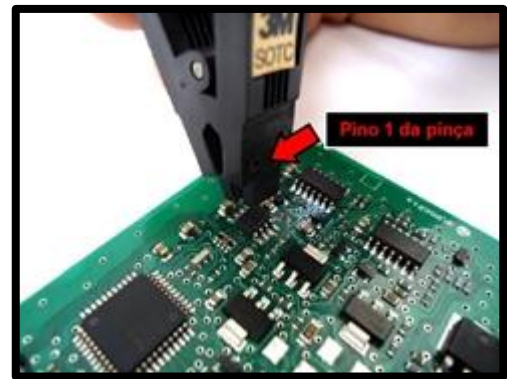

Pinça conectada.

[Voltar índice](#)




Todos os acessórios conectados:**Atenção:**

É importante seguir rigorosamente a etapa de primeiro ler a senha do calculador e depois fazer o reset. Caso seja feito primeiro o reset do calculador, a senha será perdida não sendo possível obtê-la novamente.

- ✓ 1º => Leitura da senha,
- ✓ 2º => Reset do calculador,
- ✓ 3º => programação da chave.

**Realizando a leitura da senha no calculador 1 93C56:**


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

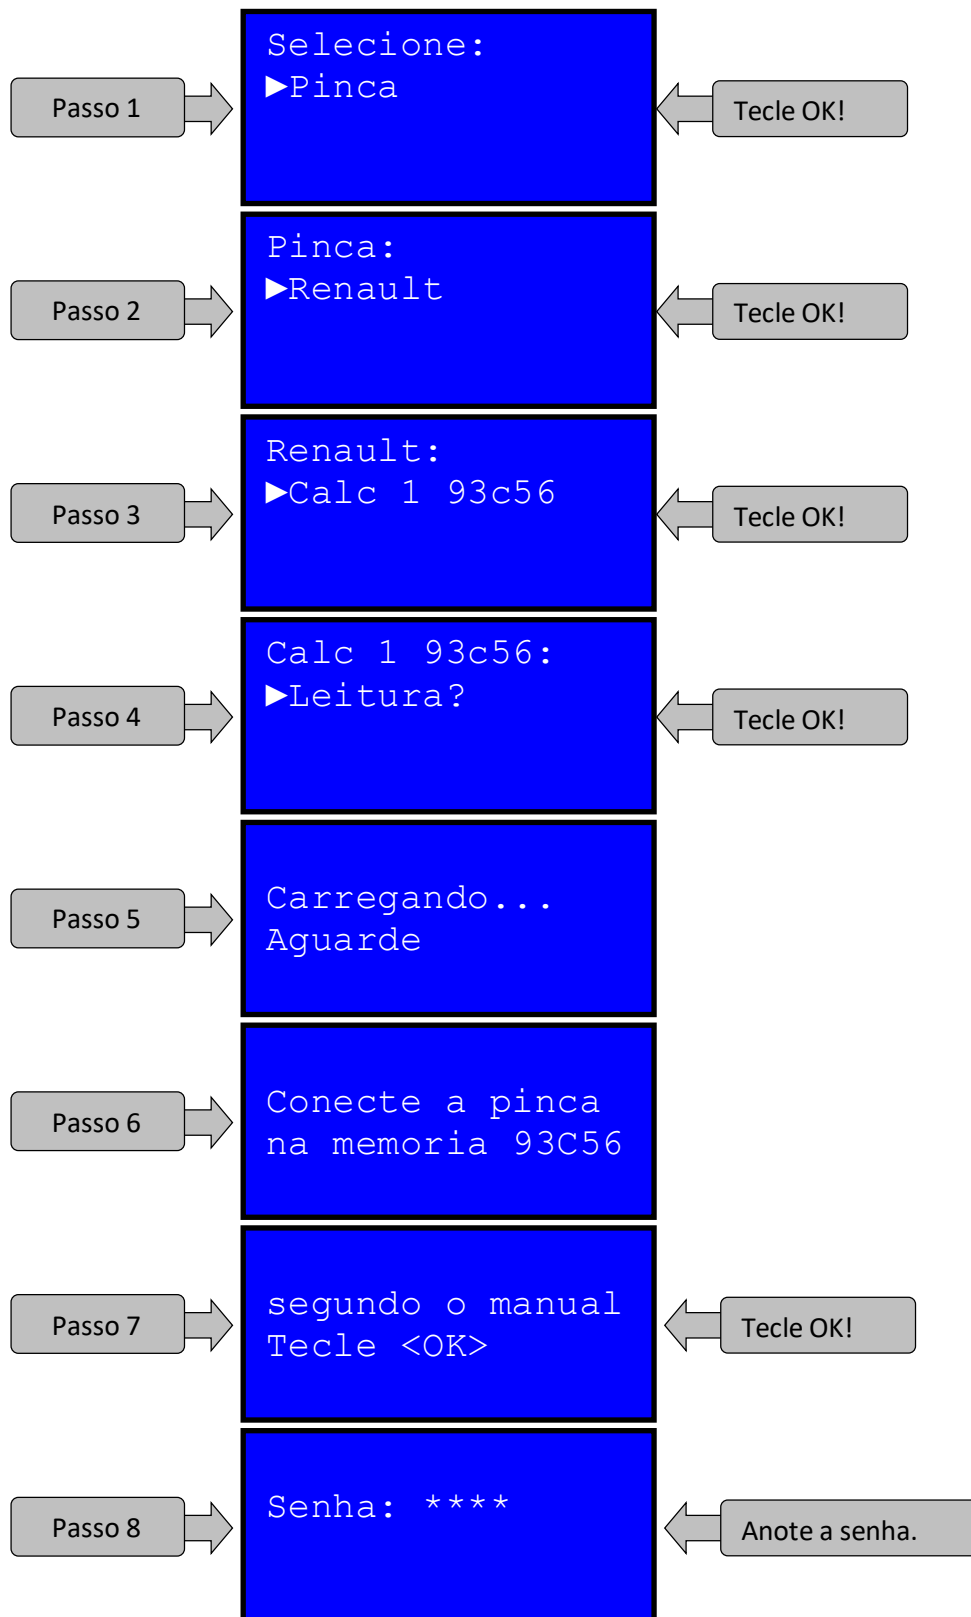




### Realizando reset do calculador 1 93C56:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

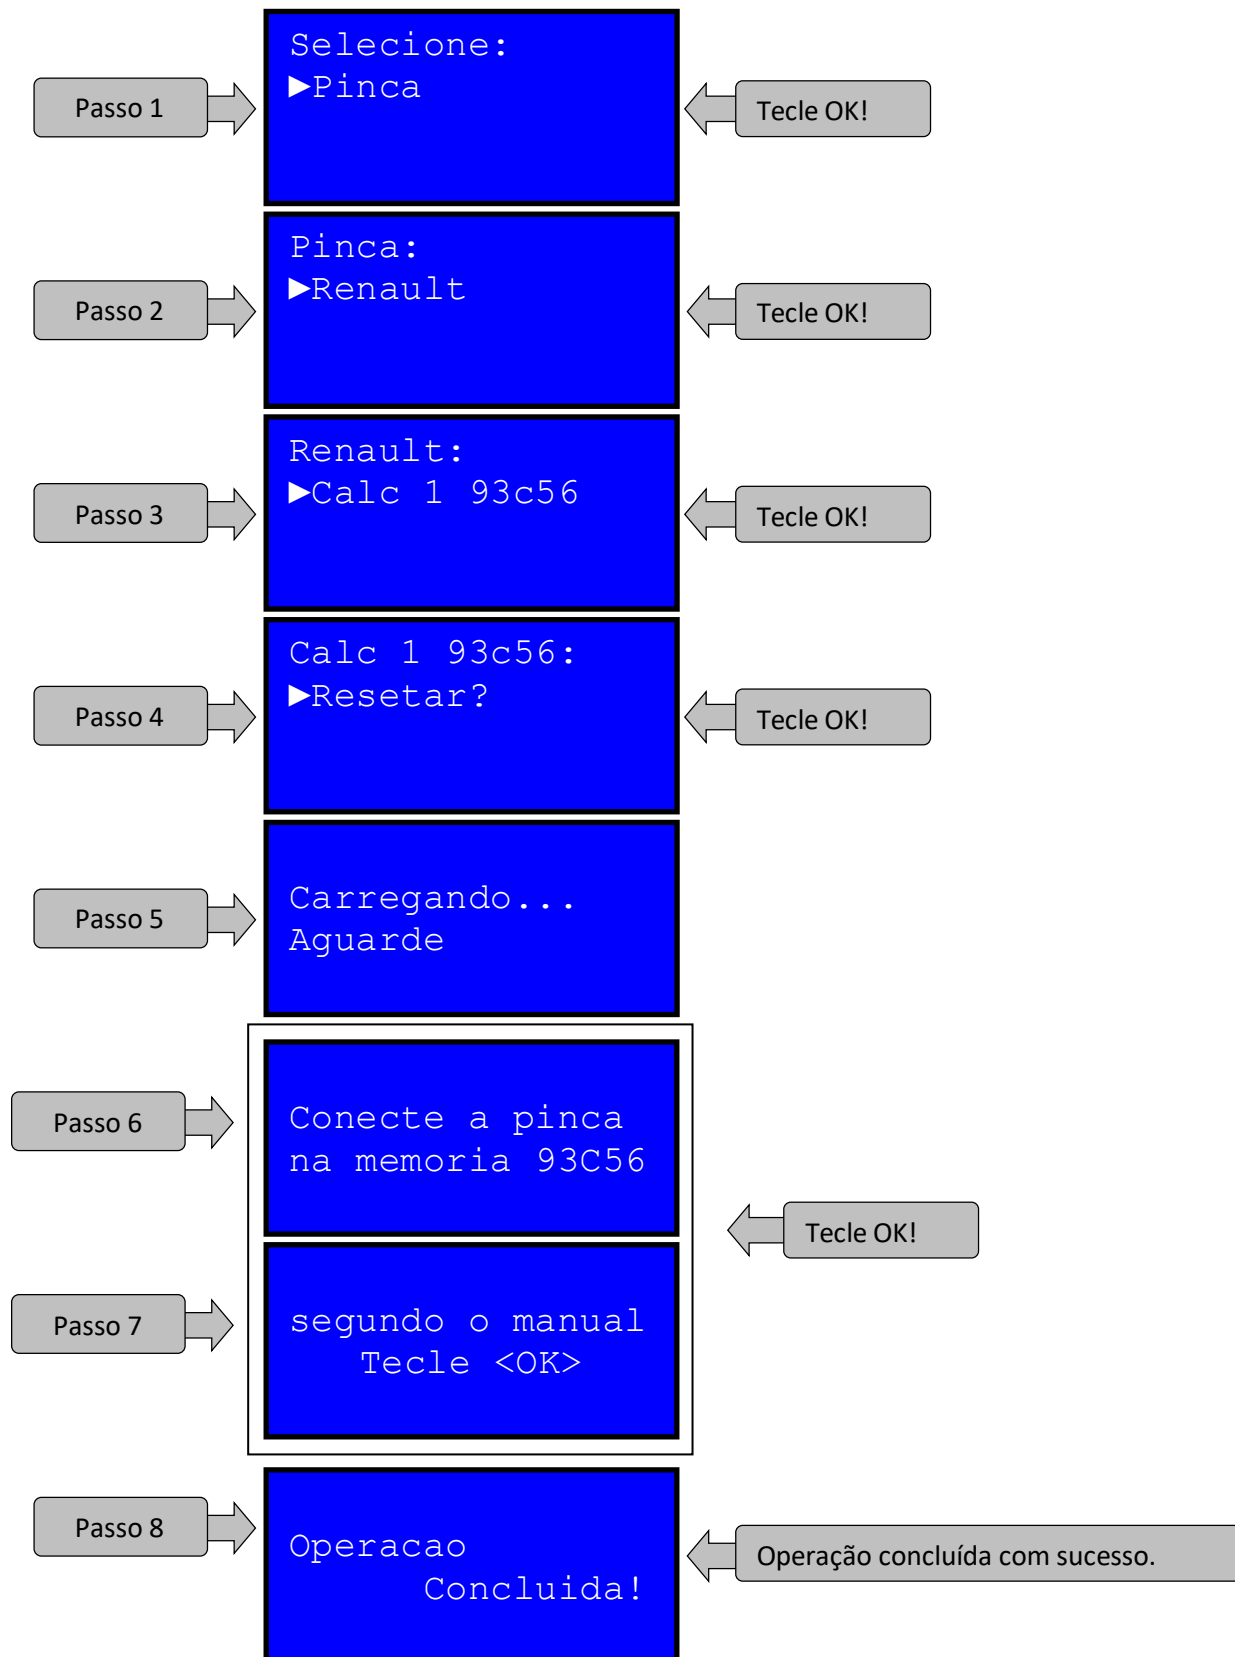


### Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo Master está localizada na posição **A4**.
- A tomada de diagnóstico dos veículos Clio, Kangoo e Twingo está localizada na posição **F6**.

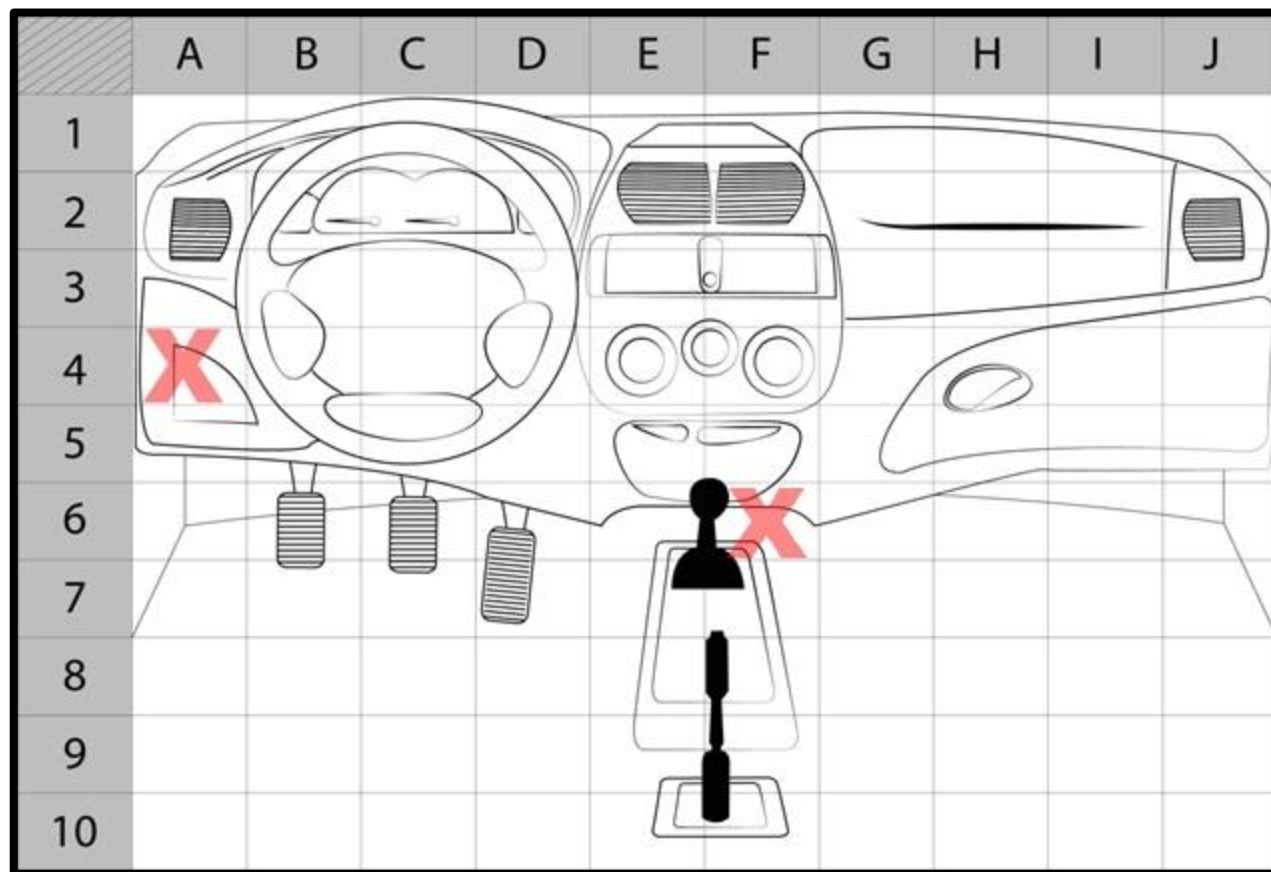

### Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

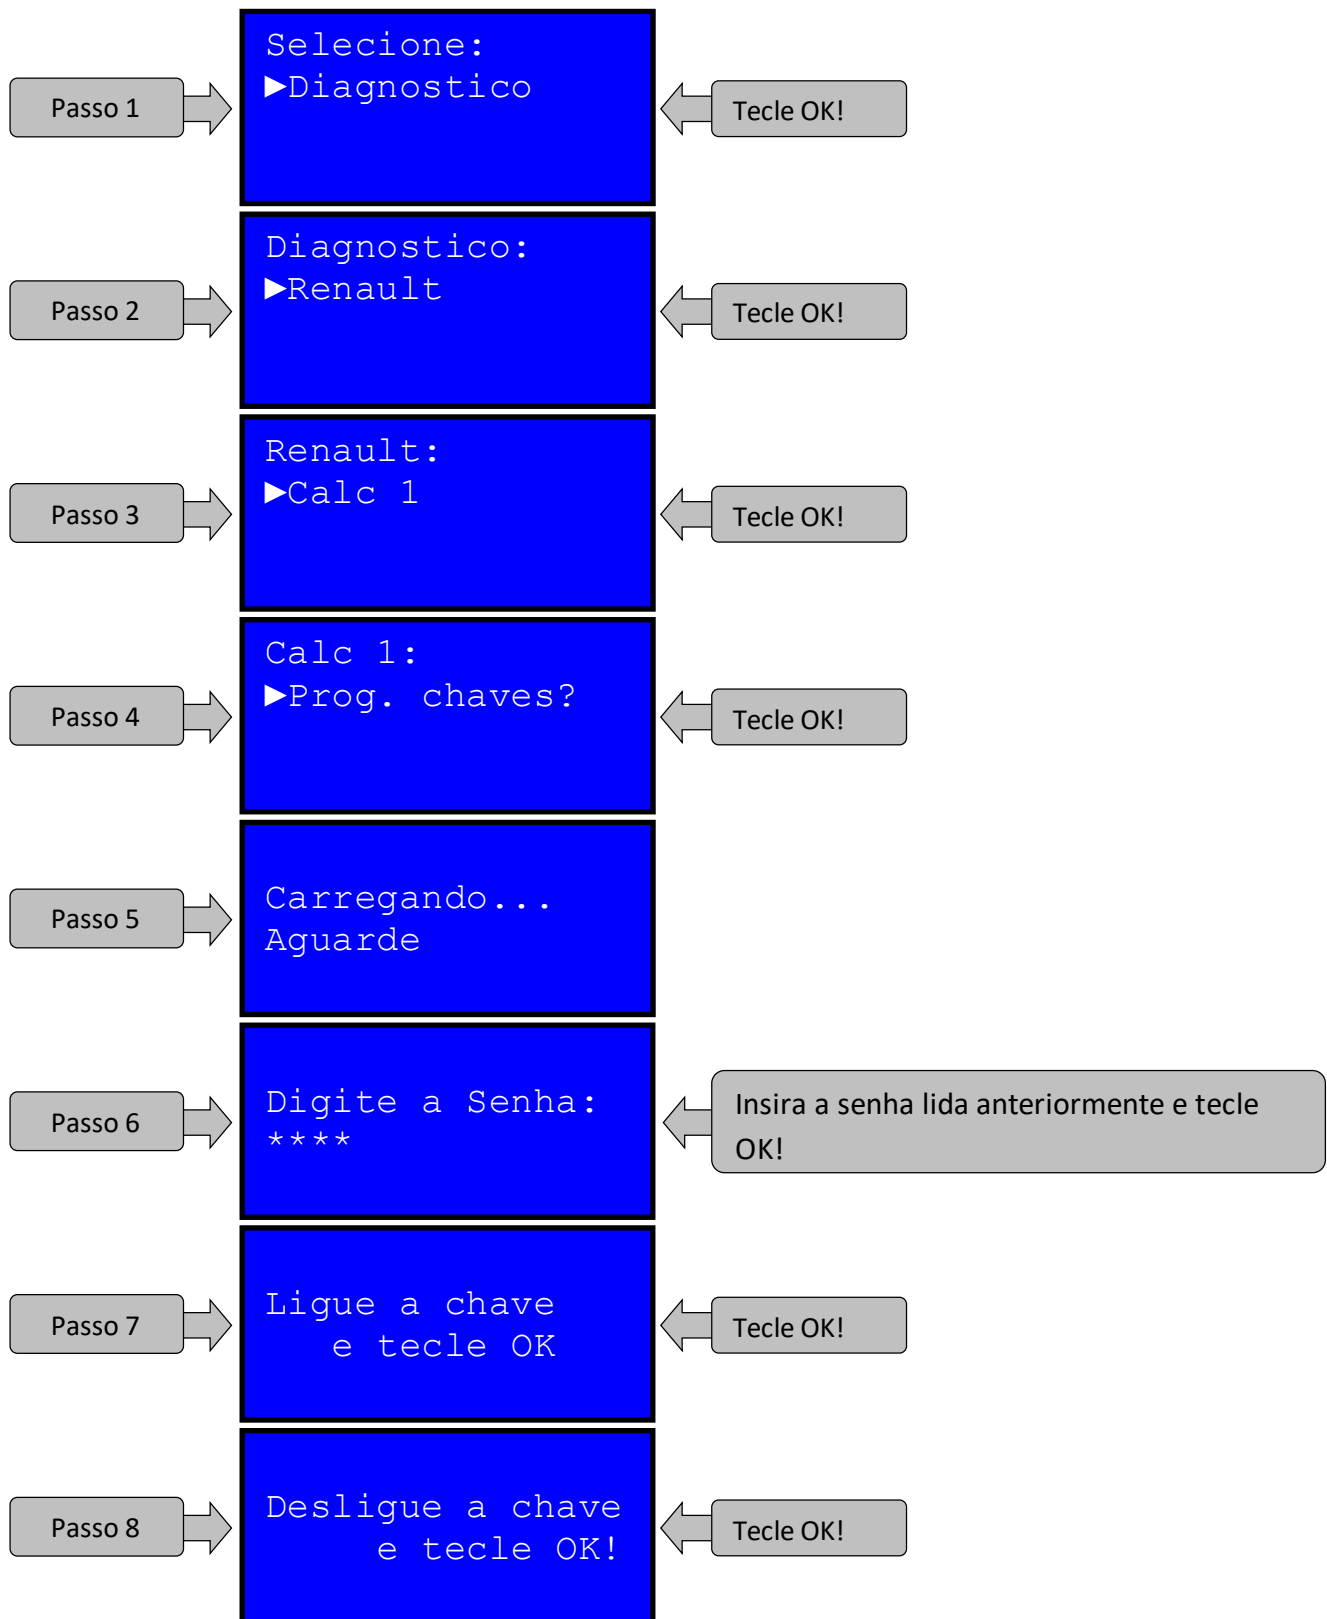

Continua na próxima página

Passo 9



Aguarde...

Passo 10

Chave  
Programada!

### Outras Mensagens

Pinça invertida!  
Verifique...

← A pinça provavelmente foi conectada invertida.

#### Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória,
- Memória ou calculador com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

#### Soluções:

- Verificar a correta posição da pinça na memória.

Curto!

← Foi detectado curto nos pinos da memória.

#### Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Calculador ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

#### Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Caso a memória já tenha sido ressoldada, conferir se existe excesso de solda em seus terminais.

Erro na  
leitura!

← O OBDMAP não conseguiu ler os dados do calculador.

#### Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com o calculador,
- Mau contato na pinça com o OBDMAP,
- Calculador com problema ou arquivo corrompido.

#### Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos.

O calculador  
esta resetado!

← A pinça provavelmente foi conectada invertida.

Causas Prováveis:

- O calculador é virgem ou já foi executado o procedimento de reset neste calculador.

Erro na  
Gravacao!

← O calculador já está resetado.

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com o calculador,
- Mau contato na pinça com o OBDMAP,
- Calculador com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos.

Erro na  
Operação!

Causas Prováveis:

- Transponder incorreto ou de má qualidade.

Soluções:

- Verifique o transponder utilizado.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)