



Manual Carga - OBD0086

Geração e programação de chave Yamaha Moric 2

Rev. 3.0



Julho de 2014

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>Pág. 3</u>
<u>Acessórios utilizados</u>	<u>Pág. 4</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder.....</u>	<u>Pág. 6</u>
<u>Identificando e desmontando o imobilizador Yamaha Moric tipo 2</u>	<u>Pág. 7</u>
<u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU.....</u>	<u>Pág. 9</u>
<u>Geração e programação da chave.....</u>	<u>Pág. 11</u>
<u>Dedicação do transponder</u>	<u>Pág. 12</u>
<u>Programação da chave</u>	<u>Pág. 13</u>
<u>Vedando o imobilizador</u>	<u>Pág. 14</u>
<u>Outras mensagens.....</u>	<u>Pág. 15</u>

Introdução:

Com esta carga é possível realizar as seguintes funções:

- ✓ **Gerar e programar a chave "ESCRAVA";**
 - Com esta função é possível gravar os dados do transponder no imobilizador, no entanto as chaves antigas serão apagadas automaticamente.
- ✓ **Gerar transponder;**
 - Com esta função é possível gerar o transponder Texas ID60 – ID4D, para serem utilizados somente em motos Yamaha.
- ✓ **Programar chave.**
 - Com esta função é possível programar uma chave já gerada ao imobilizador da Yamaha, no entanto as chaves antigas serão apagadas automaticamente.

Motos que abrangem esta carga

Yamaha R1	Yamaha FZ6
Yamaha T-MAX	Yamaha FZS
Yamaha R6	Yamaha XT
Yamaha BT1100	Yamaha XTR
Yamaha FJR	Yamaha XTX
Yamaha FZR	Yamaha XVX
Yamaha FZ1	Yamaha XJ6

Anos: 2006 a 2011

Observações:

- ✓ Nesta carga só é possível programar uma chave no sistema de imobilizador "CHAVE ESCRAVA"
- ✓ Nem todas as motos relacionadas aos anos citados possuem imobilizador.



Utilize o transponder Texas
Crypto ID60 – ID4D (Carvão).

Utilize o transponder Texas
Crypto ID60 – ID4D (vidro).




[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



**Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.**

**Cabo MCU. Necessário
para realizar a
apresentação de chaves
com solda diretamente na
placa do imobilizador.**

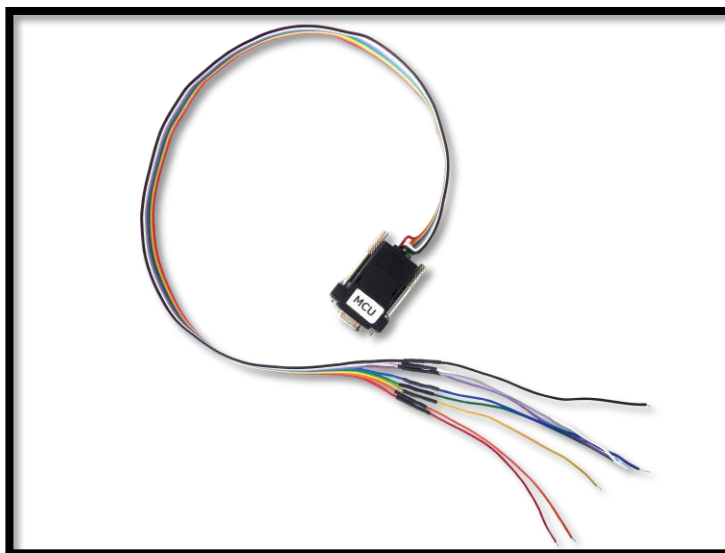

**Módulo de transponder.
Realiza a programação e
geração de transponders.**

Estilete, necessário para raspar a borracha de vedação que protege a placa.



Ferro de solda. Necessário para soldar os fios do cabo MCU na placa do imobilizador.

Estação de solda. Utilizada para aquecer a borracha de vedação que protege a placa do imobilizador.



Espátula plástica. Utilizada para retirar a borracha de vedação da placa.

Posicionamento do transponder no módulo de transponder:**CERTO**

O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.

ERRADO**CERTO**

Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.


Identificando e desmontando o imobilizador Yamaha Moric Tipo 2:

Retire o imobilizador da motocicleta e leve-o para bancada.

Atenção: Ao raspar a borracha de vedação da placa, tome o máximo de cuidado para não causar danos aos componentes da placa.



Com o auxílio de uma chave Torx retire os dois parafusos que prendem o miolo de ignição.

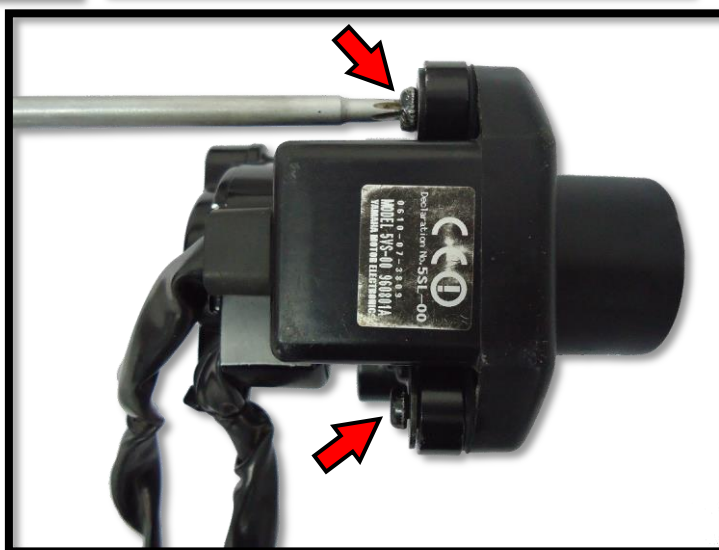

Retire o miolo de ignição.

Passo 1**Passo 2**

- ✓ **Passo 1:** Identifique o local onde será retirado a borracha de vedação.
- ✓ **Passo 2:** Utilize um estilete para cortar a parte superior da borracha que protege a placa do imobilizador.


Passo 3**Passo 4**

- ✓ **Passo 3:** Aqueça a borracha de vedação e em seguida utilize uma espátula de plástico para remover a borracha de vedação. Faça este procedimento até que tenha a visualização de algum componente da placa do imobilizador, e siga o próximo passo.

Observação: Utilize a estação de solda apenas na parte superior da borracha de vedação para que não danifique os componentes da placa.

- ✓ **Passo 4:** Utilize uma espátula de plástico para remover o resto da borracha de vedação, assim evitando danos aos componentes da placa do imobilizador.

Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:

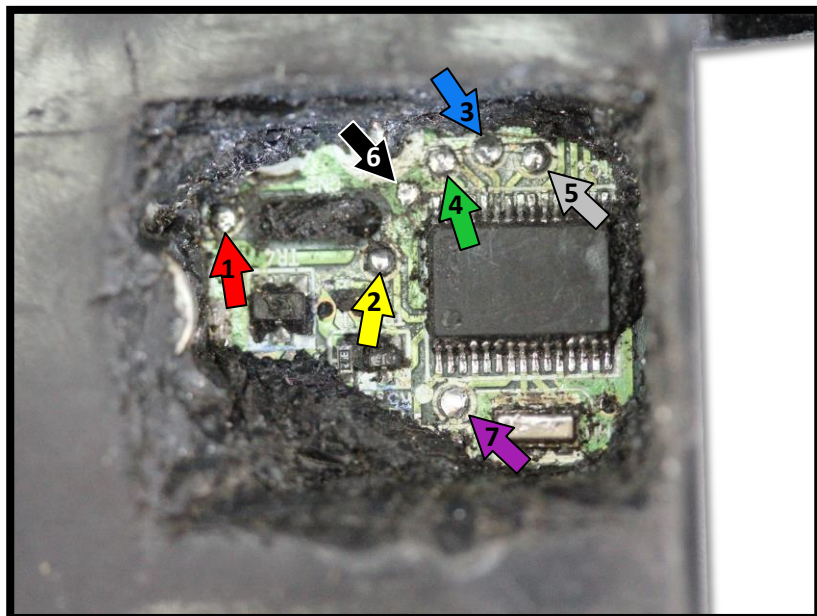


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU no imobilizador;

1 => Fio Vermelho
2 => Fio Amarelo
3 => Fio Azul
4 => Fio Verde
5 => Fio Cinza
6=> Fio Preto
7=> Fio Roxo

Soldado os fios do cabo MCU na placa do imobilizador:

Atenção:
Não trocar as posições dos fios.
Primeiro solde os fios no imobilizador, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.

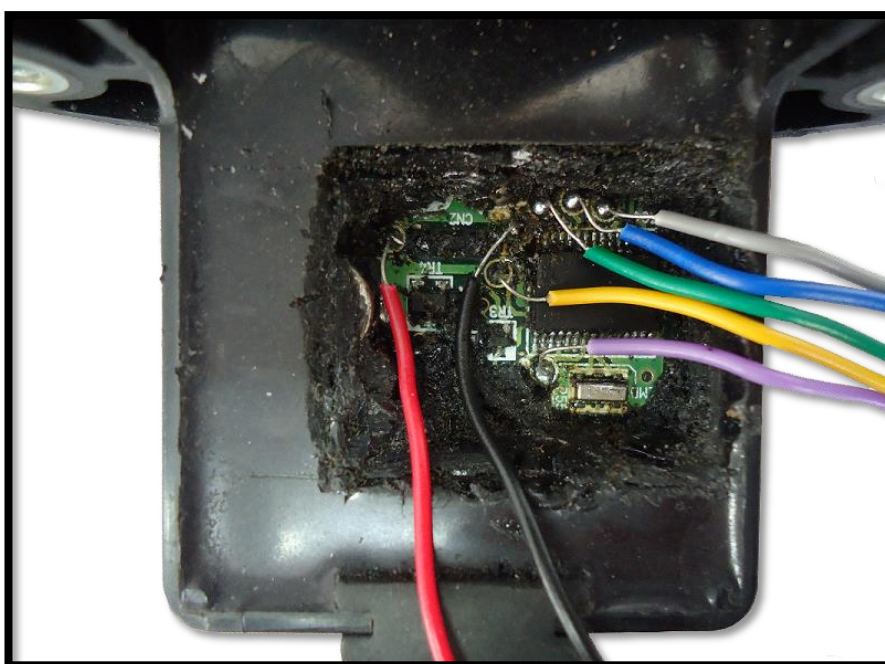

Todos os acessórios conectados:



Atenção:

Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com o imobilizador, evitando danos ao imobilizador e ao OBDMap.


[Voltar índice](#)

Geração e programação da chave:

Com esta função é possível gerar e automaticamente programar o transponder ao imobilizador da Yamaha no caso de perda de todas as chaves, inclusive a chave mestra.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do


OBDMap:

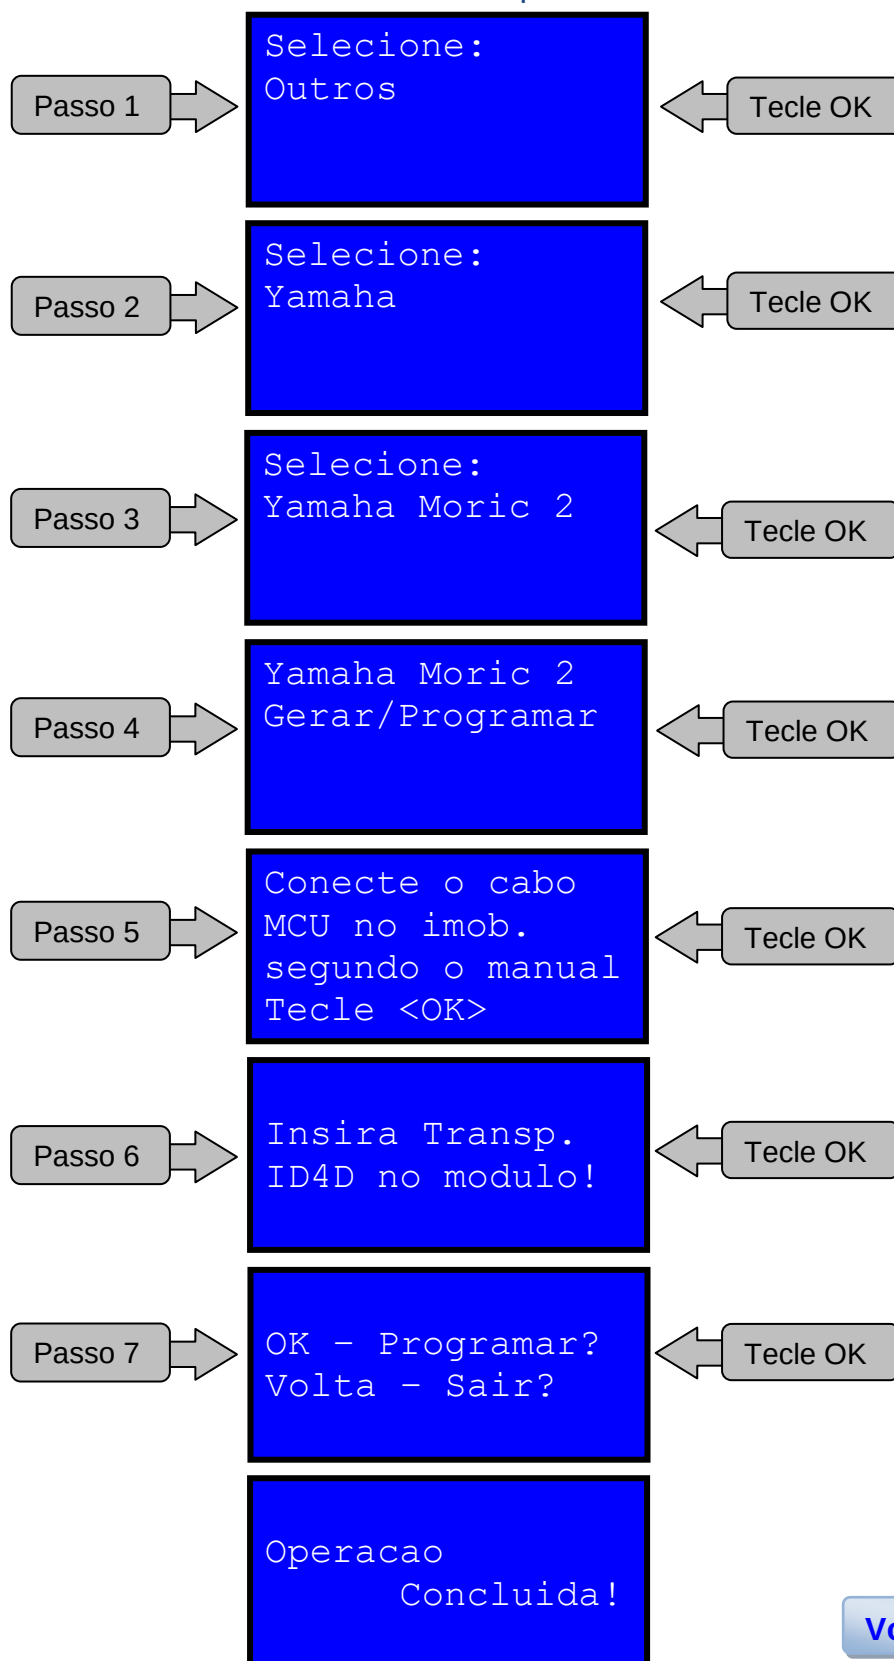

Dedicação do transponder:

Com esta função é possível gerar o transponder exclusivamente para Yamaha.


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

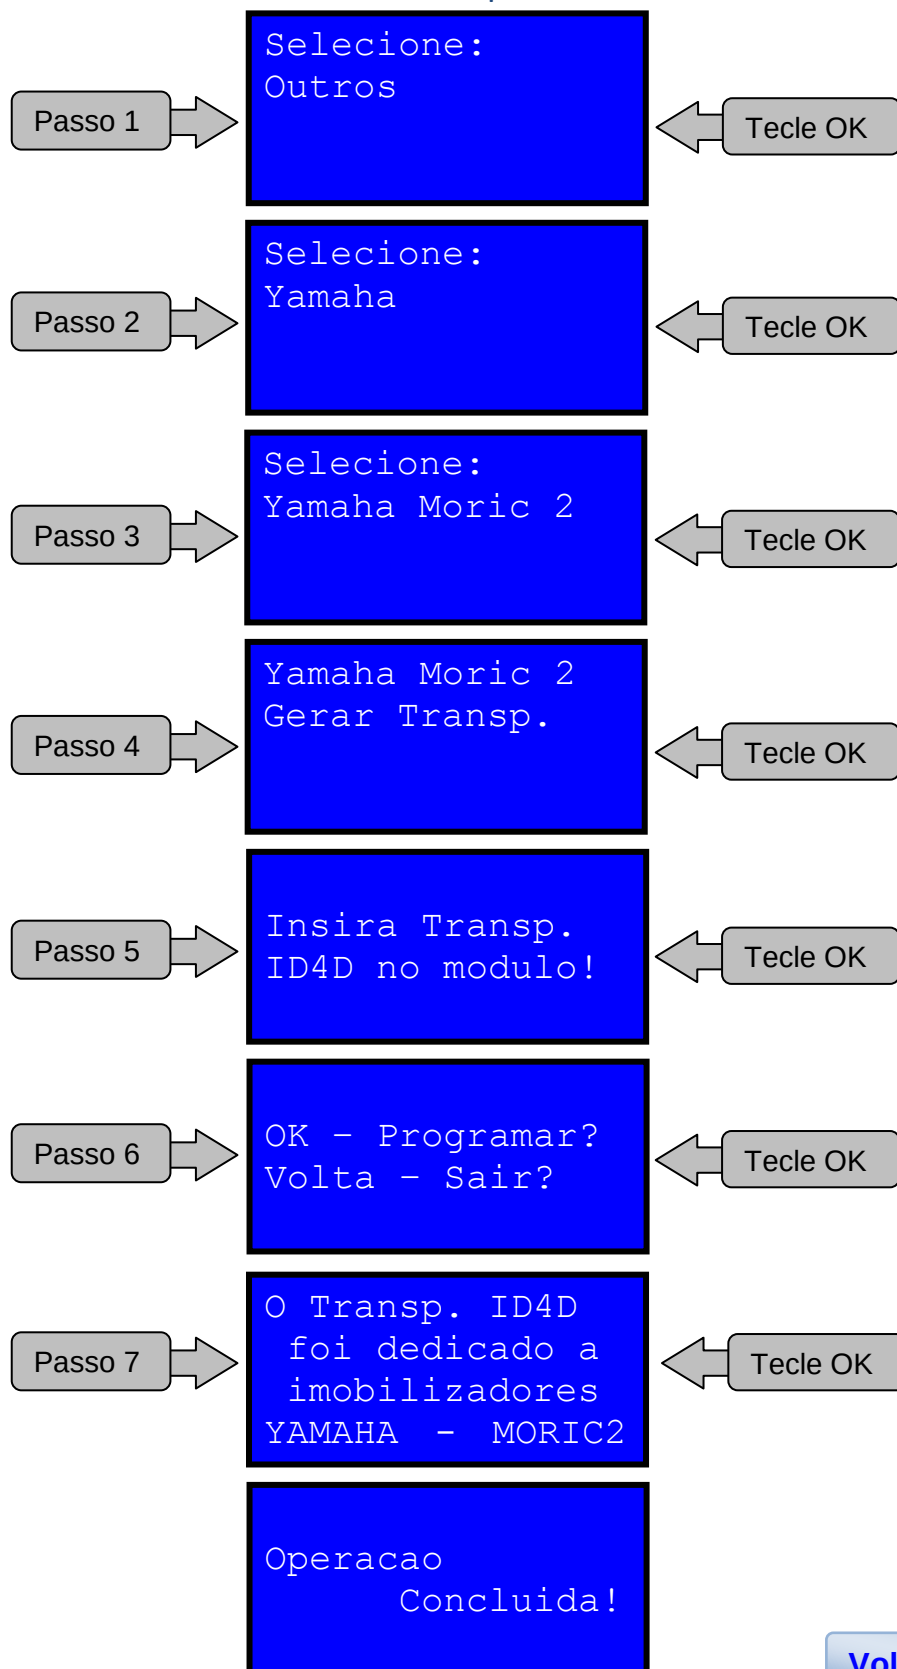

Programação da chave:

Com esta função é possível programar o transponder já gerado para Yamaha.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

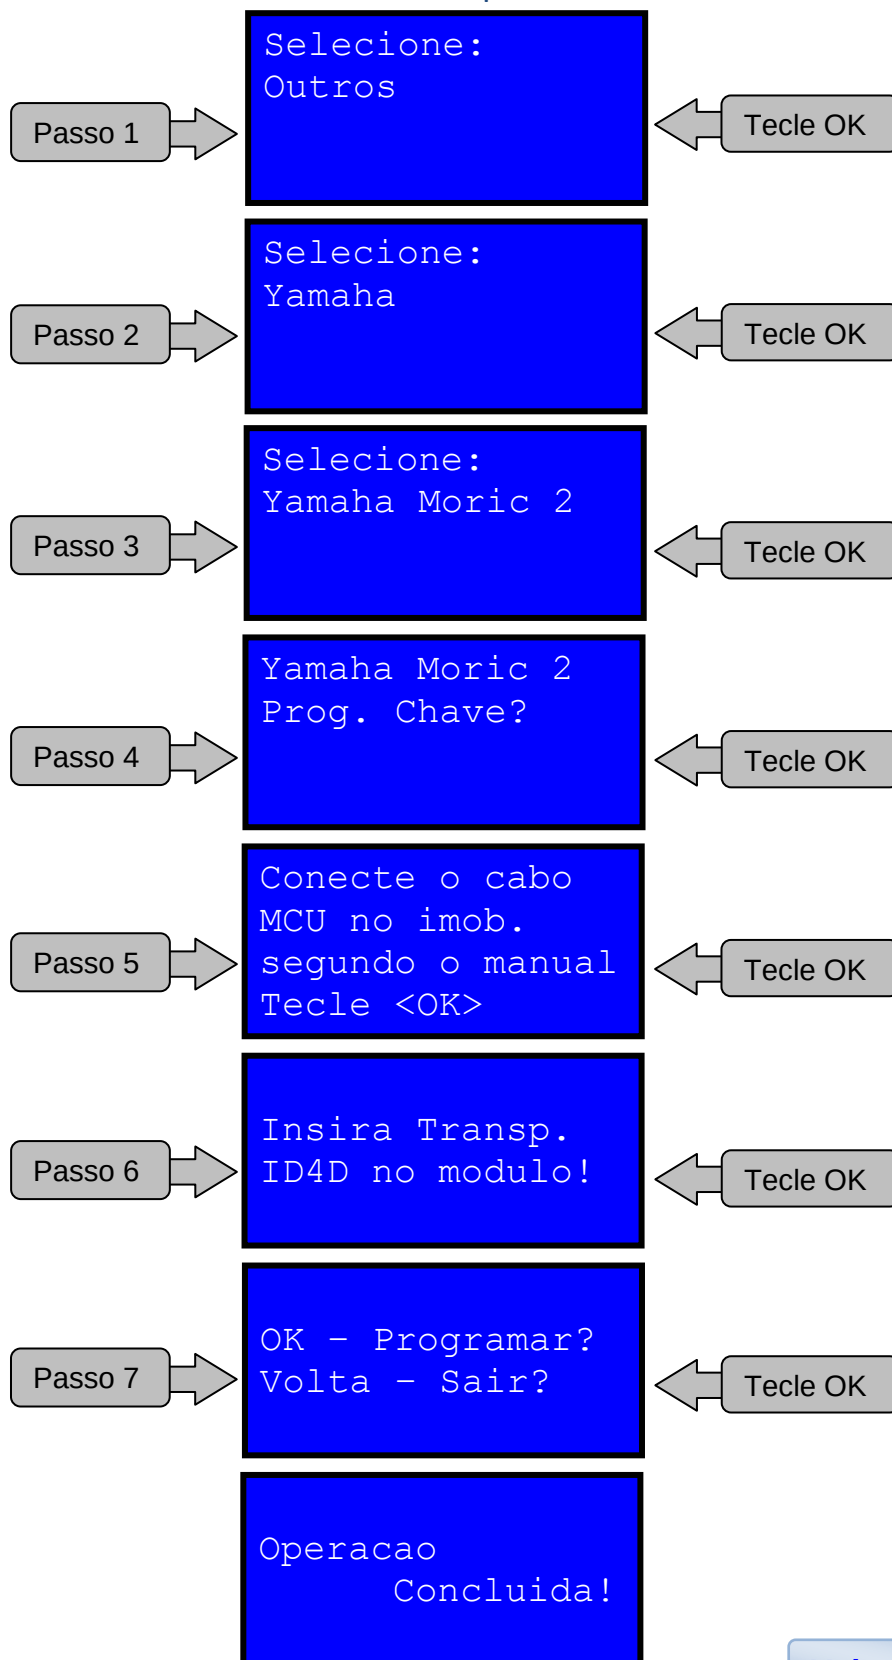

[Voltar índice](#)

Vedando o imobilizador:

Para vedar a abertura feita no imobilizador utilize um silicone de alta temperatura:



Insira o silicone de alta temperatura na abertura do imobilizador. É aconselhável que ele seja colocado em camadas para uma secagem adequada.

Imobilizador totalmente coberto com o silicone de alta temperatura.



Outras mensagens:

Curto!
Verifique...

Foi detectado curto nos fios do cabo MCU.

Causas prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos do imobilizador,
- O cabo MCU ou o imobilizador está com problema.

Solução:

- Verificar a correta posição dos fios no imobilizador,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Erro no
imobilizador!

Ocorreu um erro na conexão com o imobilizador.

Causas prováveis:

- Os fios foram soldados incorretamente,
- O cabo MCU foi conectado incorretamente ao OBDMAP,
- O cabo MCU está com problema.

Solução:

- Verificar a correta posição dos fios no imobilizador,
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU ao OBDMAP estão bem fixos,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Erro na leitura
do transponder!

O OBDMAP não conseguiu ler os dados do transponder.

Causas prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder,
- O transponder utilizado não é ID60-ID4D
- O módulo de transponder está com problema.

Solução:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder,
- Verifique o transponder que está sendo utilizado,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Erro de CRC!

Erro na checagem dos dados na comunicação com o transponder.

Causa provável:

- Houve falhas na comunicação com o transponder.

Solução:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder.

Transponder
Bloqueado!

O transponder foi já gerado e bloqueado para uso em outro imobilizador.

Causa provável:

- O transponder já foi gerado e programado em outro imobilizador.

Solução:

- Utilize a função programar chave.