



Manual Carga – OBD0093

Leitura da Senha da UCH Tipo 2 (93C66) –

Clio II, Logan e Sandero via OBD

Rev. 3



Agosto 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a leitura da senha</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>8</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha: Permite ler a senha de 12 dígitos que se encontra no calculador do veículo através da tomada de diagnóstico.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Clio II 1.0 16V	2004 a 2012
	Clio II 1.6 16V	2004 a 2012
	Logan 1.0 16V	2007 a 2014
	Logan 1.6 16V	2007 a 2014
	Sandero 1.6	2007 a 2014

Acessórios utilizados:



**Cabo universal + adaptador A1.
Usado para conectar o OBDMap
ao veículo para procedimento
via diagnose Nats 6.**

**Conecte o cabo universal junto
ao adaptador A1.**




**Todos os acessórios conectados
no OBDMap.**

Voltar índice


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico dos veículos Clio II está localizada na posição **F6**.
- A tomada de diagnóstico dos veículos Logan e Sandero está localizada na área **I5**.

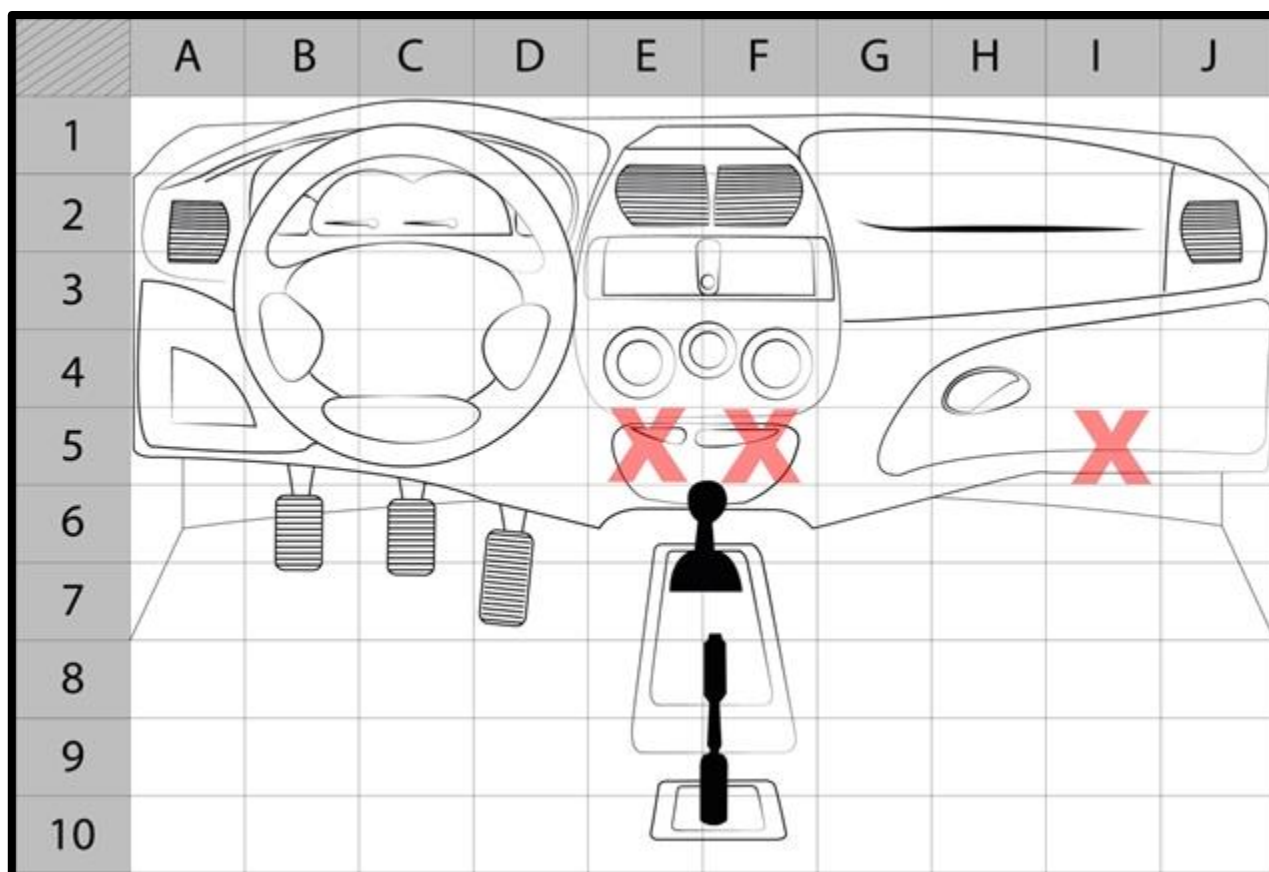

Realizando a leitura da senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

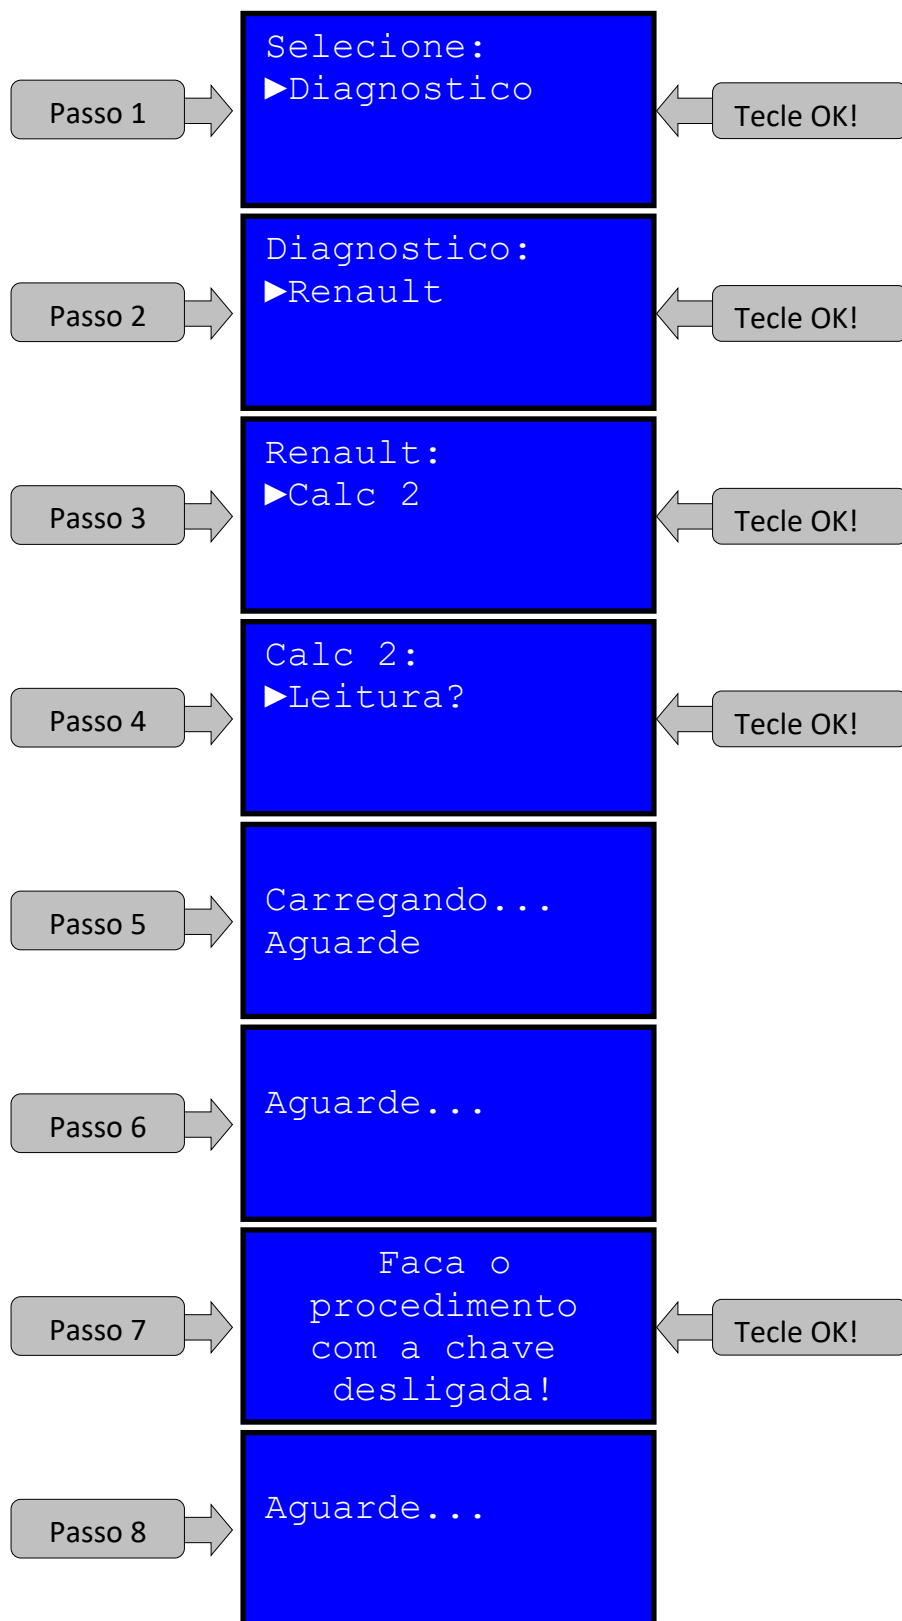

Continua na próxima página

Passo 9

Senha:

Anote a senha.

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Senha nao
Encontrada!

Causas Prováveis:

- O calculador do veículo não é o modelo 93C66.

Soluções:

- Verificar se o calculador do veículo é o modelo 93C66.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)