



Manual Carga – OBD0097

Leitura de Senha da ME7.9.9 ( S-10 / Blazer - 2011 e 2012 ) via  
OBD

Rev. 3



Janeiro 2020

# ÍNDICE

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <u>Introdução:.....</u>                           | <u>3</u>  |
| <u>Aplicação: .....</u>                           | <u>3</u>  |
| <u>Acessórios utilizados:.....</u>                | <u>4</u>  |
| <u>Localizando a tomada de diagnóstico: .....</u> | <u>5</u>  |
| <u>Realizando a Leitura de senha: .....</u>       | <u>6</u>  |
| <u>Realizando a Gravação de chassi.....</u>       | <u>8</u>  |
| <u>Outras Mensagens .....</u>                     | <u>10</u> |

### Introdução:

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha.
- Realiza a leitura de senha via diagnóstico. Com a senha lida, pode ser realizada a programação de chaves utilizando a carga OBD0045 - Opel 2 Completo da carga básica.
- Gravar chassi.
- Permite gravar o chassi do veículo via diagnóstico. Nos casos de troca de ECU defeituosa, esta carga poderá ser usada para fazer o casamento da informação do chassi.

#### Aplicação:

| Marca | Modelo            | Ano         |
|-------|-------------------|-------------|
| GM    | Blazer 2.4 (Flex) | 2011 a 2012 |
|       | S10 2.4 (Flex)    | 2011 a 2012 |

**Observação:** Esta carga realiza o procedimento apenas nos veículos que possuem o ano e o modelo 2011 e 2012.

### Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


### Localizando a tomada de diagnóstico:

- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na posição **A5**.

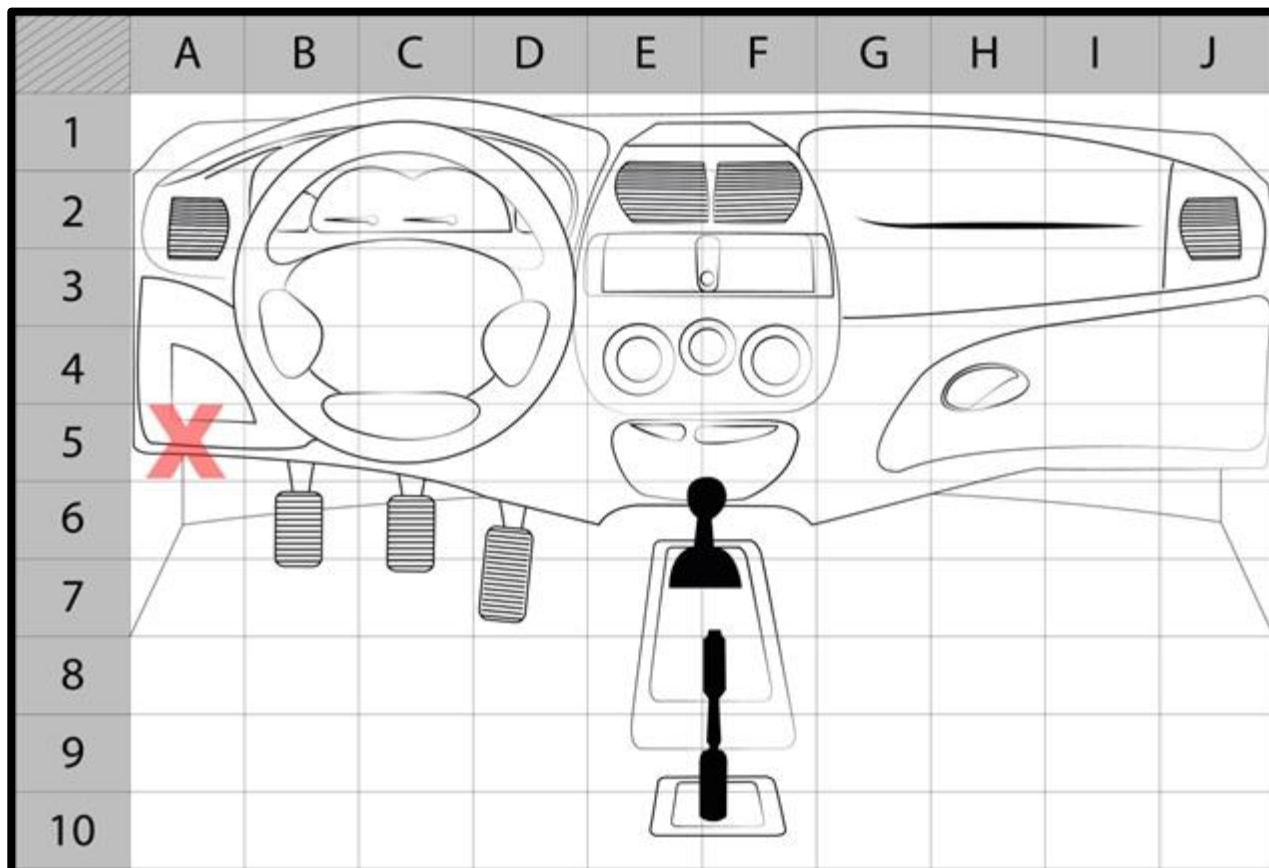

### Realizando a Leitura de senha:


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

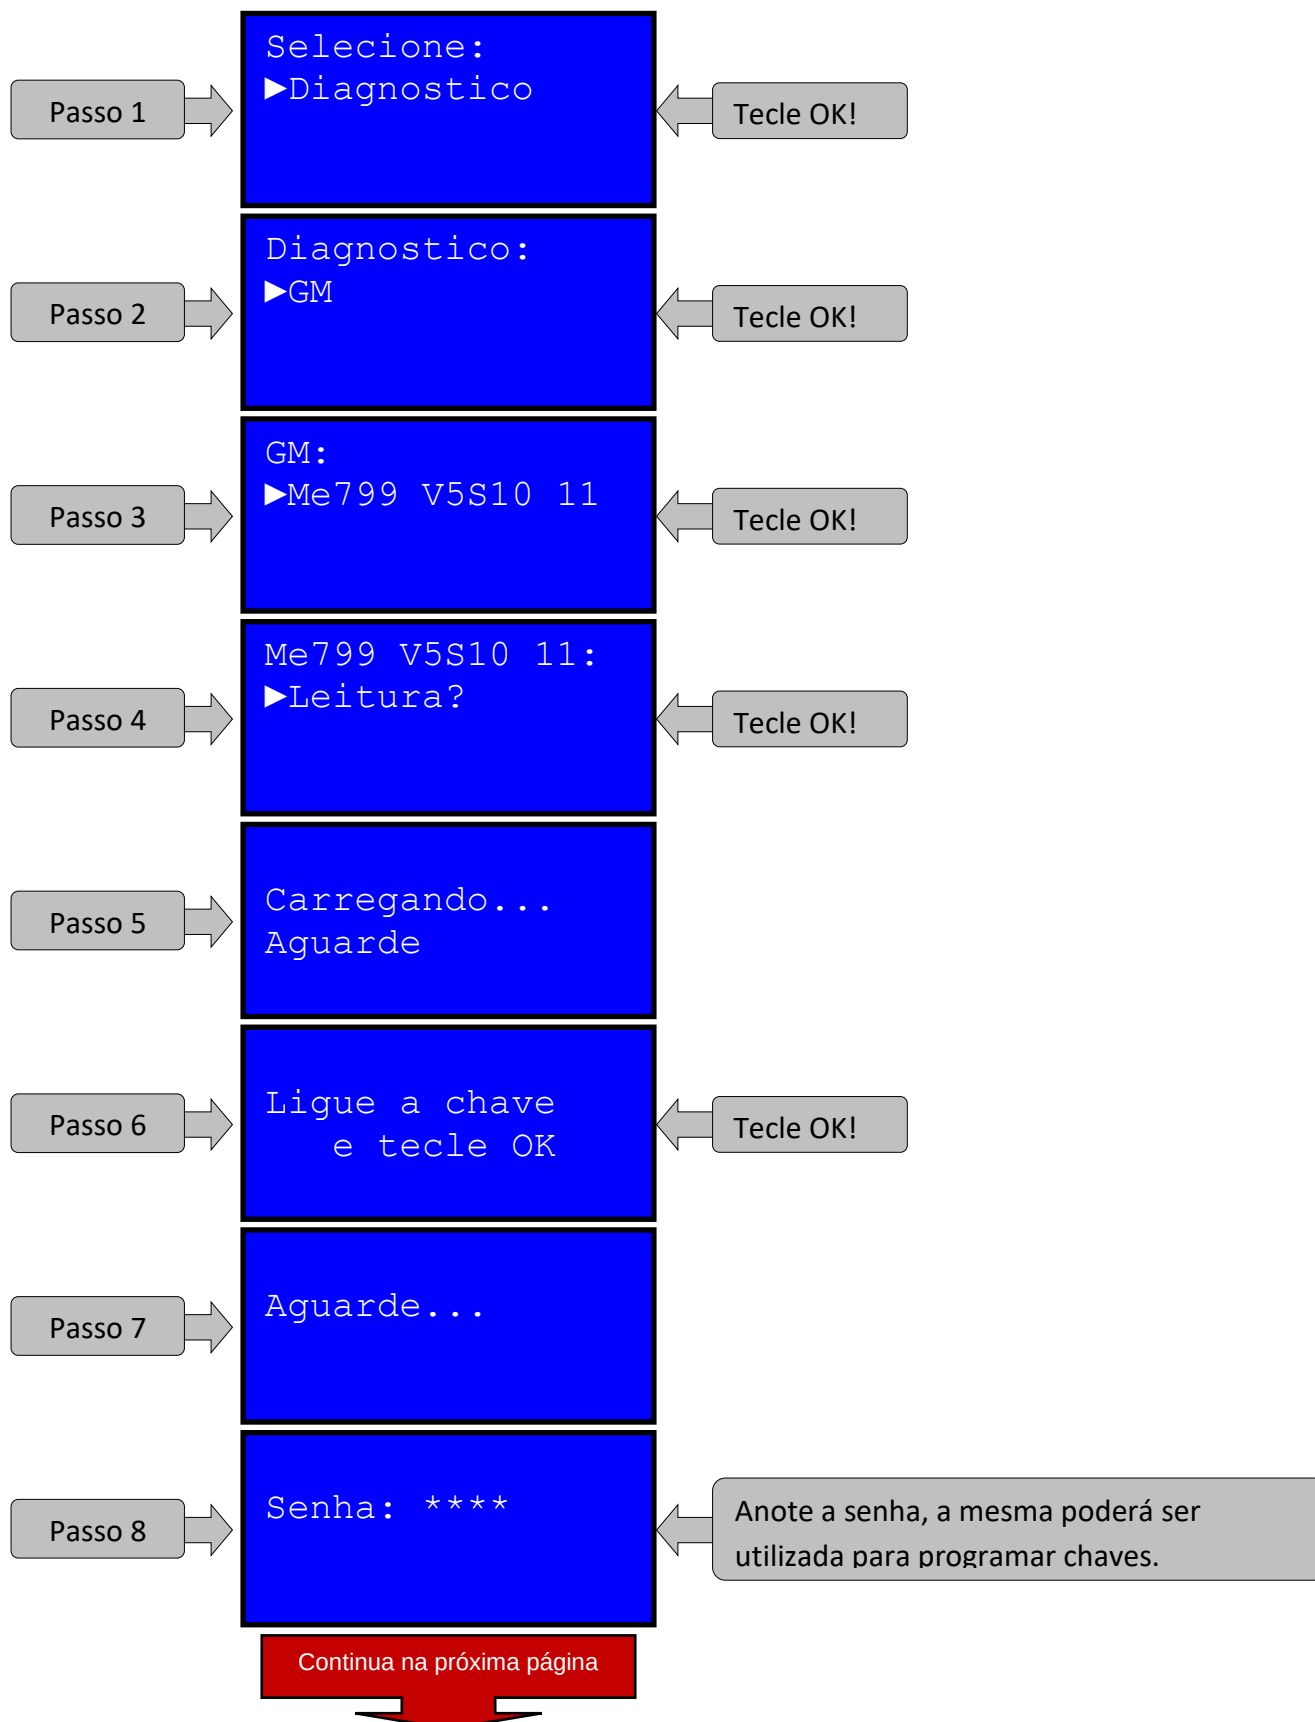



### Realizando a Gravação de chassi

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

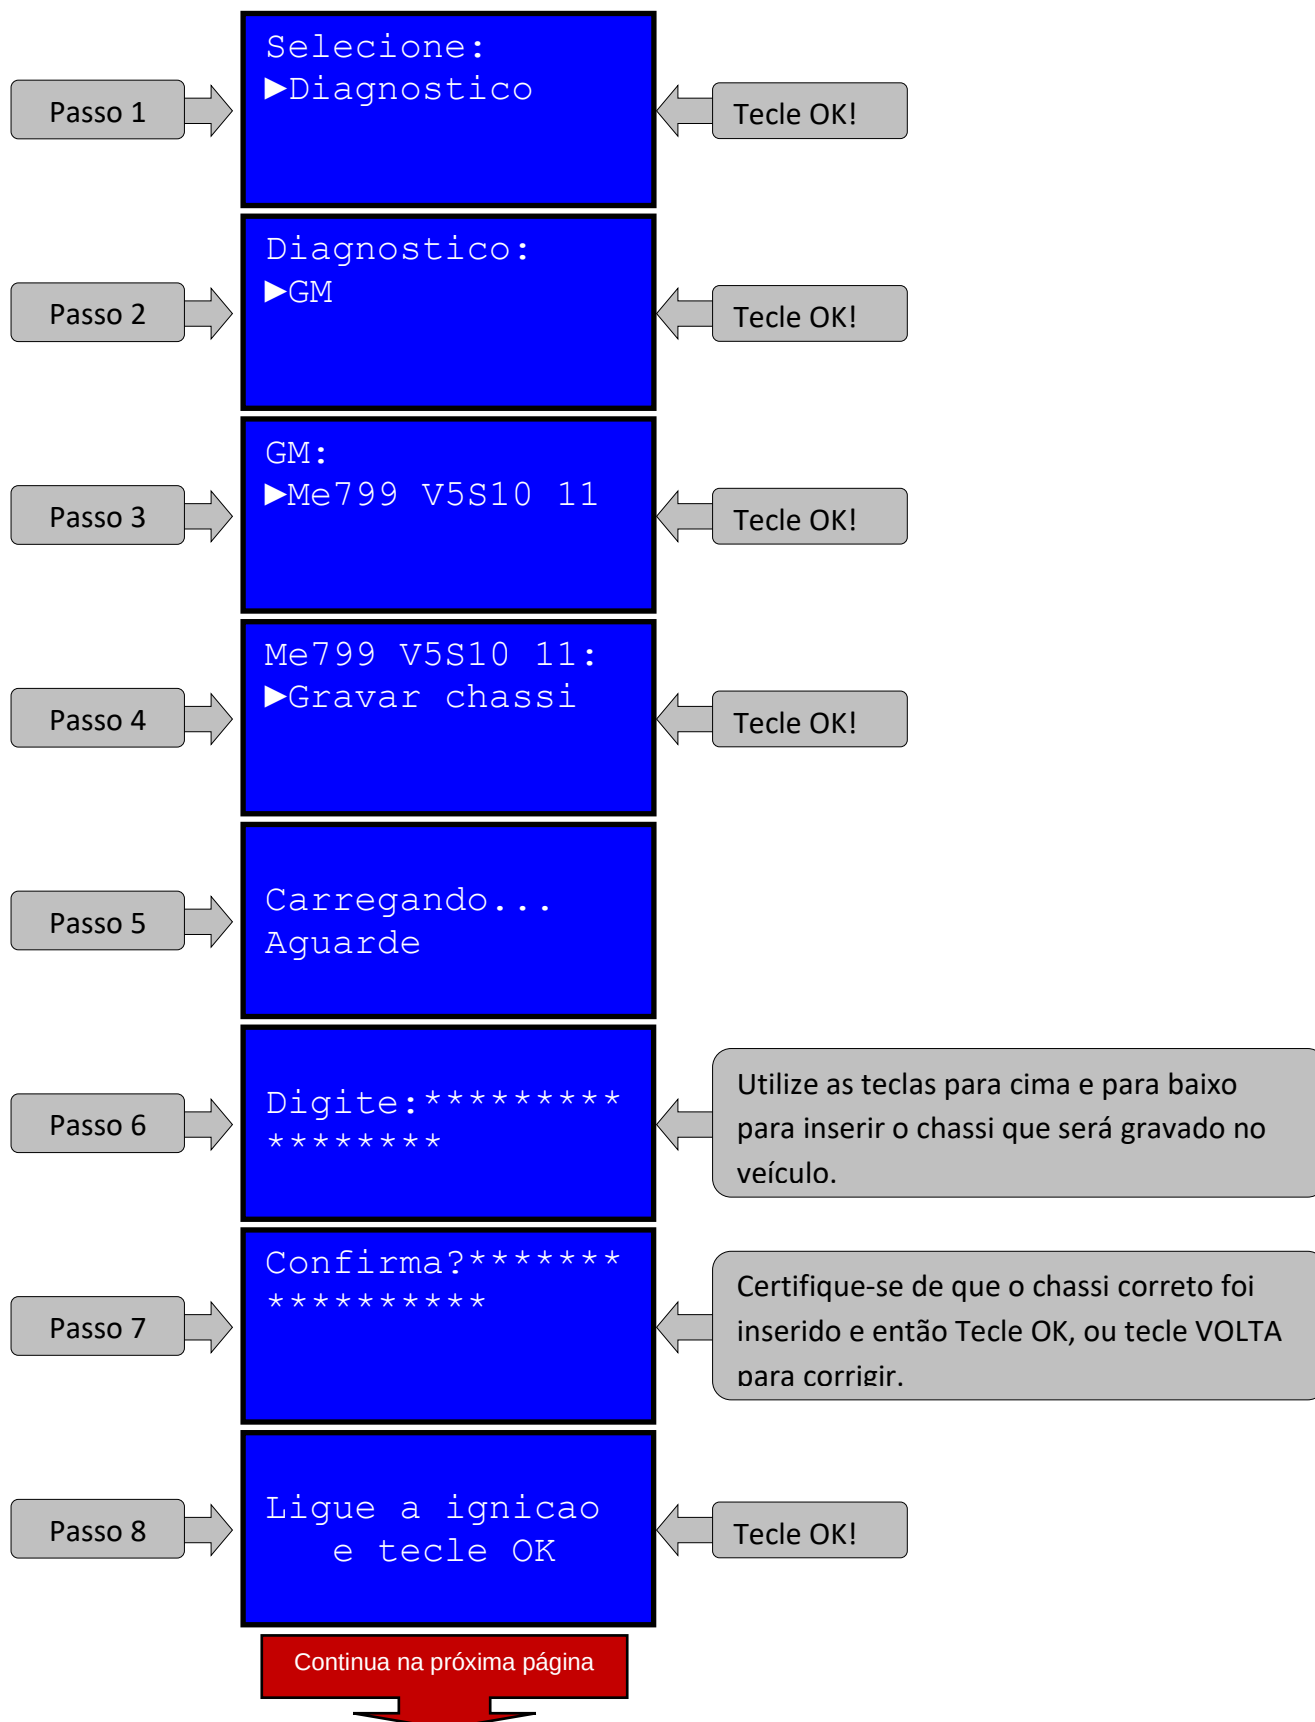



Passo 9

Aguarde...

Passo 10

Chassi  
Programado!

## Outras Mensagens

Erro de  
Comunicacao!

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)