



Manual Carga – OBD0132

Geração de Chaves Nissan NATS 6

Rev. 4



Abril 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder</u>	<u>5</u>
<u>Localizando o BC do veículo</u>	<u>6</u>
<u>Identificando o BC Calsonic Kansei NATS6</u>	<u>7</u>
<u>Identificando o BC Calsonic Kansei NATS6 VERSA</u>	<u>7</u>
<u>Desmontando o BC Calsonic Kansei</u>	<u>8</u>
<u>Identificando a memória 93LC66</u>	<u>9</u>
<u>Todos os acessórios conectados.....</u>	<u>10</u>
<u>Realizando a geração de transponders.....</u>	<u>11</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>13</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Gerar até 5 chaves para o veículo da marca Nissan com a memória EEPROM RL66 (93LC66) no computador de bordo BC Calsonic Kansei.
- A programação de chaves é acumulativa, ou seja, a chave programada na BC não altera as já existentes no sistema, até completar 5 novas chaves.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Nissan	Grand Livina 1.8 (NATS6)	2010 a 2012
	Livina 1.8 (NATS6)	2010 a 2012
	Sentra 2.0 (NATS6)	2008 a 2012
	Tiida 1.8 (NATS6)	2007 a 2008
	Versa 1.6 (NATS6 VERSA)	2012 a 2013
	March 1.6 (NATS6 VERSA)	2012 a 2013



Utilize o transponder PCF7936 (ID46)
Crypto 2 (Virgem).


[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.

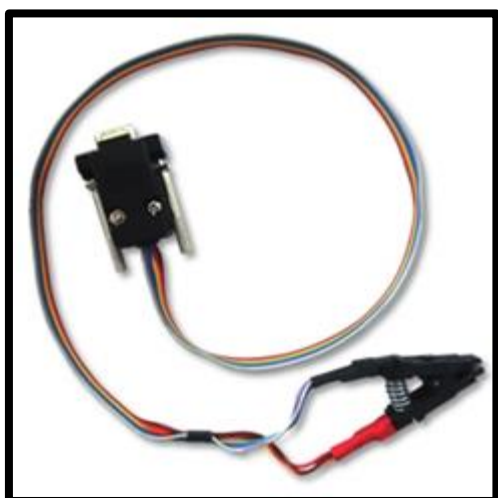

Pinça soic 8. Conecta a memória ao OBDMap.

[Voltar índice](#)

Posicionamento do transponder no módulo de transponder




O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.




Localizando o BC do veículo

- O BC dos veículos está localizado na posição **A4**, **H4** ou **I4**.

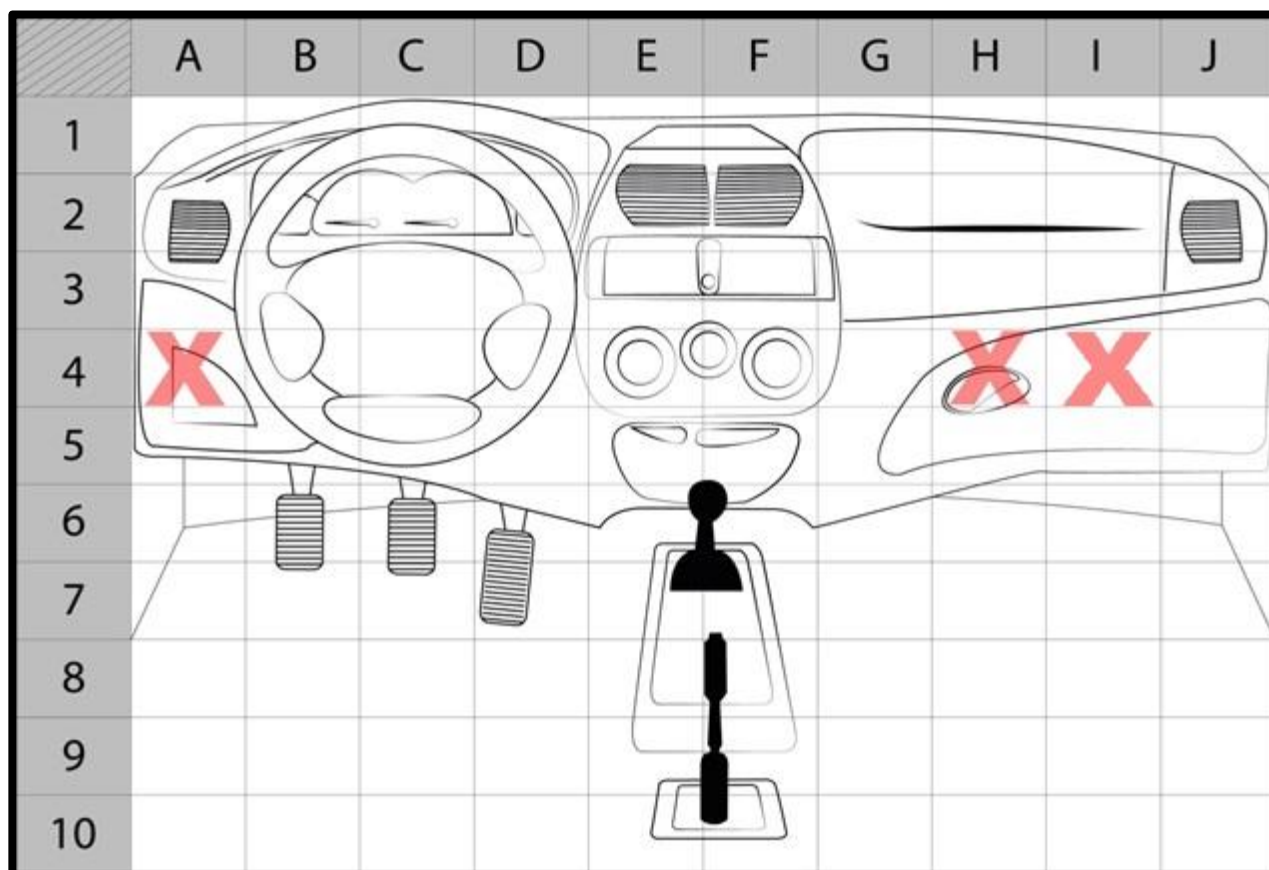

Identificando o BC Calsonic Kansei NATS6

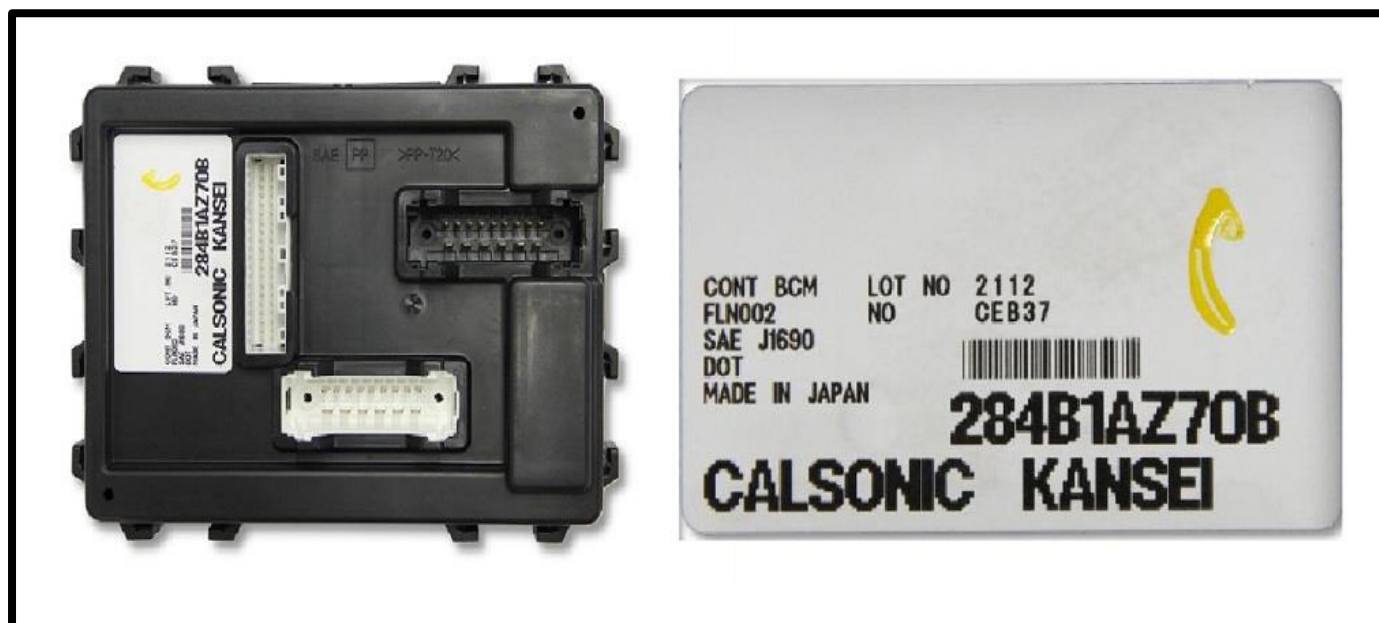

Identificando o BC Calsonic Kansei NATS6 VERSA



Desmontando o BC Calsonic Kansei

Este passo serve para os dois modelos de BC.





Retire o suporte que
prende o BC ao veículo.

Utilize uma chave de
fenda para retirar as
travas do BC.




[Voltar índice](#)

Identificando a memória 93LC66

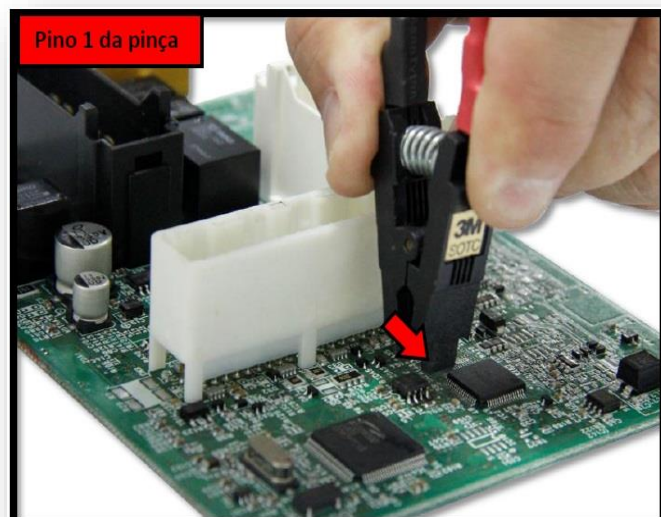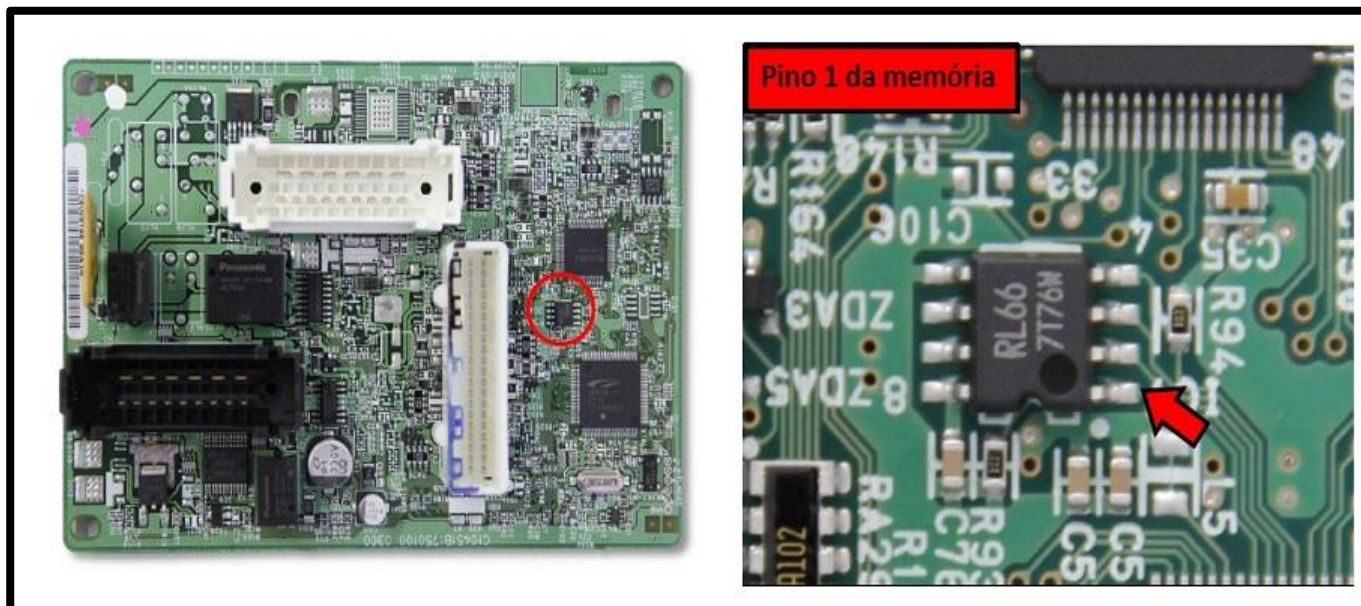

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.


Pinça conectada na memória.

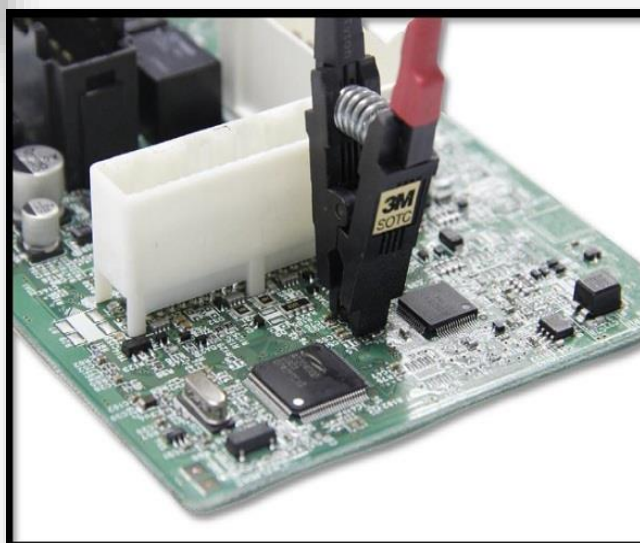

[Voltar índice](#)


Todos os acessórios conectados

1. Conecte o módulo de transponder ao OBDMAP,
2. Conecte a fonte de alimentação ao módulo de transponder,
3. Conecte a pinça ao OBDMAP,
4. Conecte a pinça na memória.

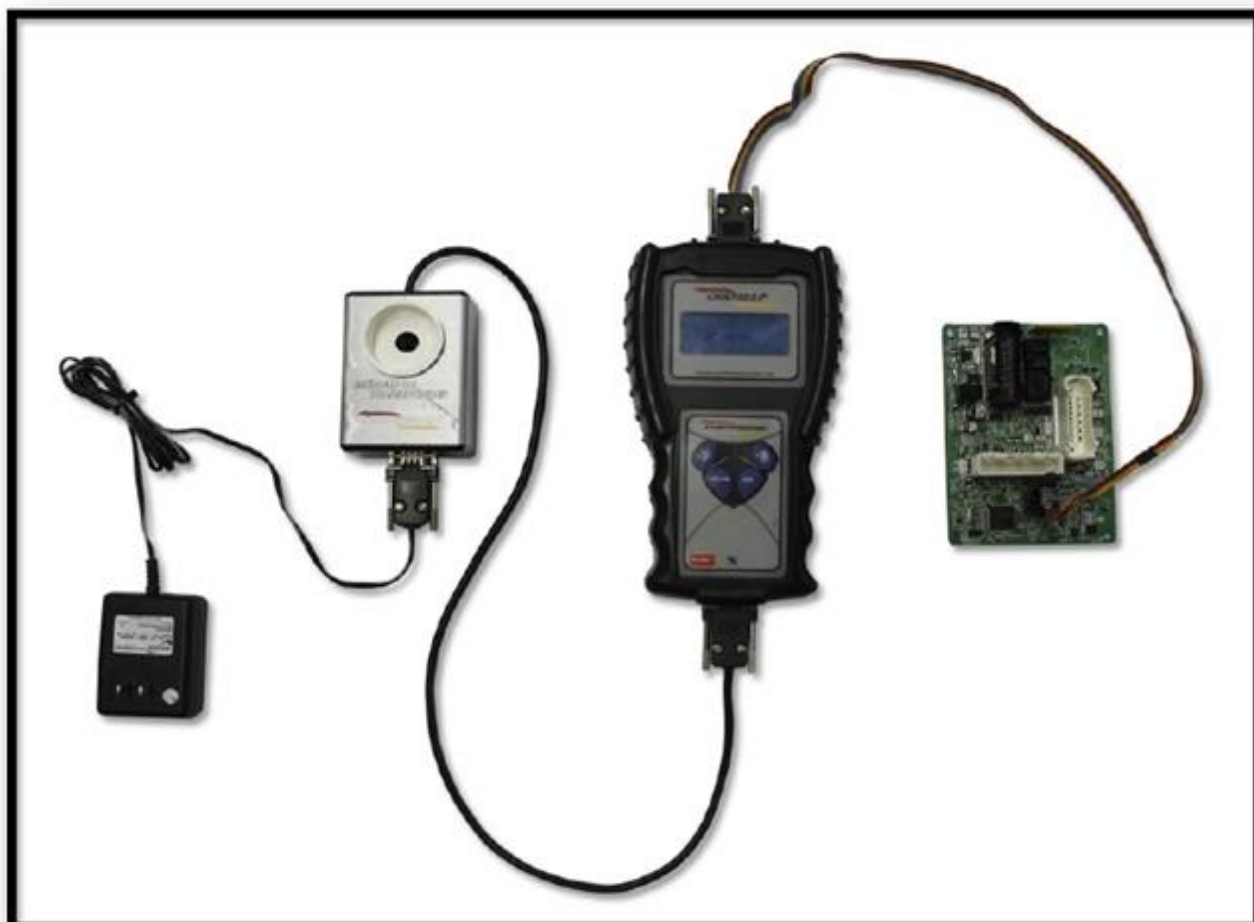


Realizando a geração de transponders

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

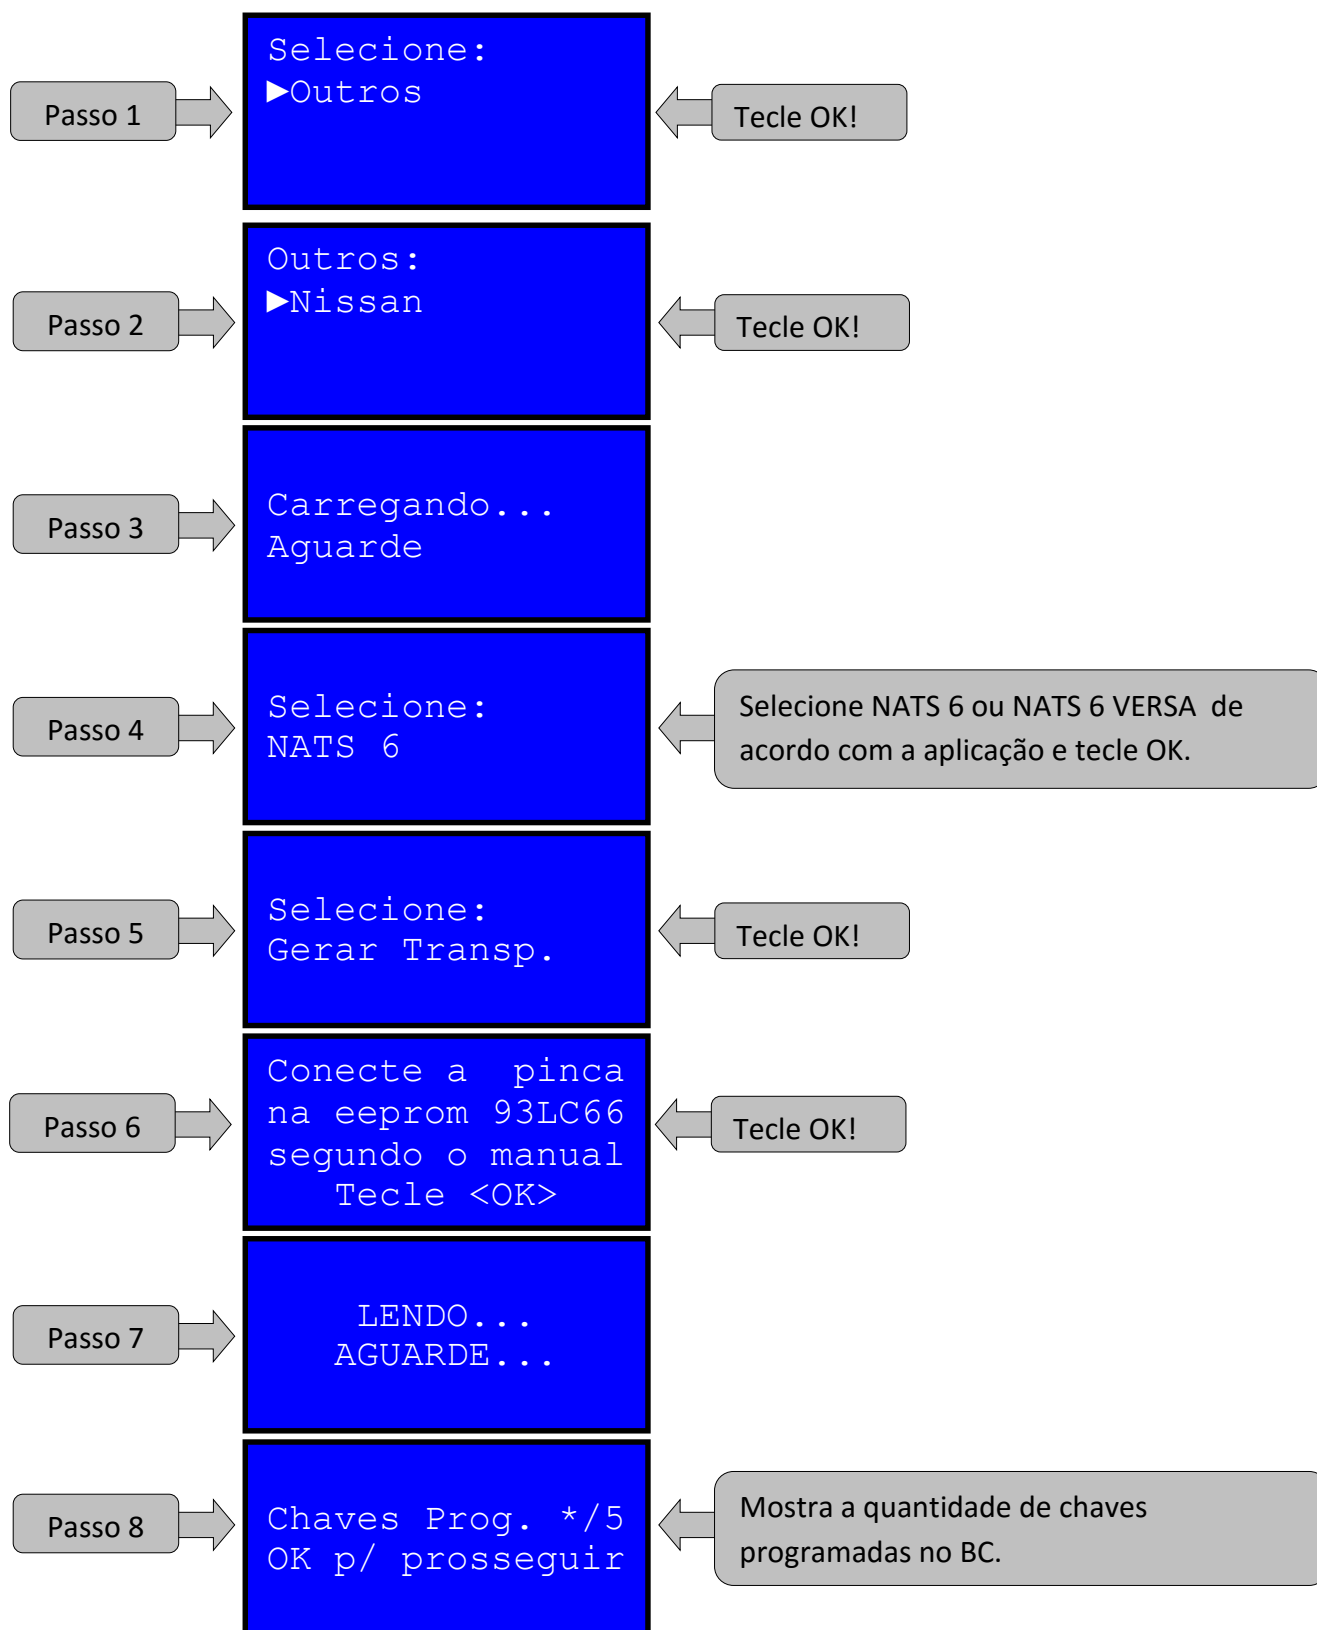

Continua na próxima página

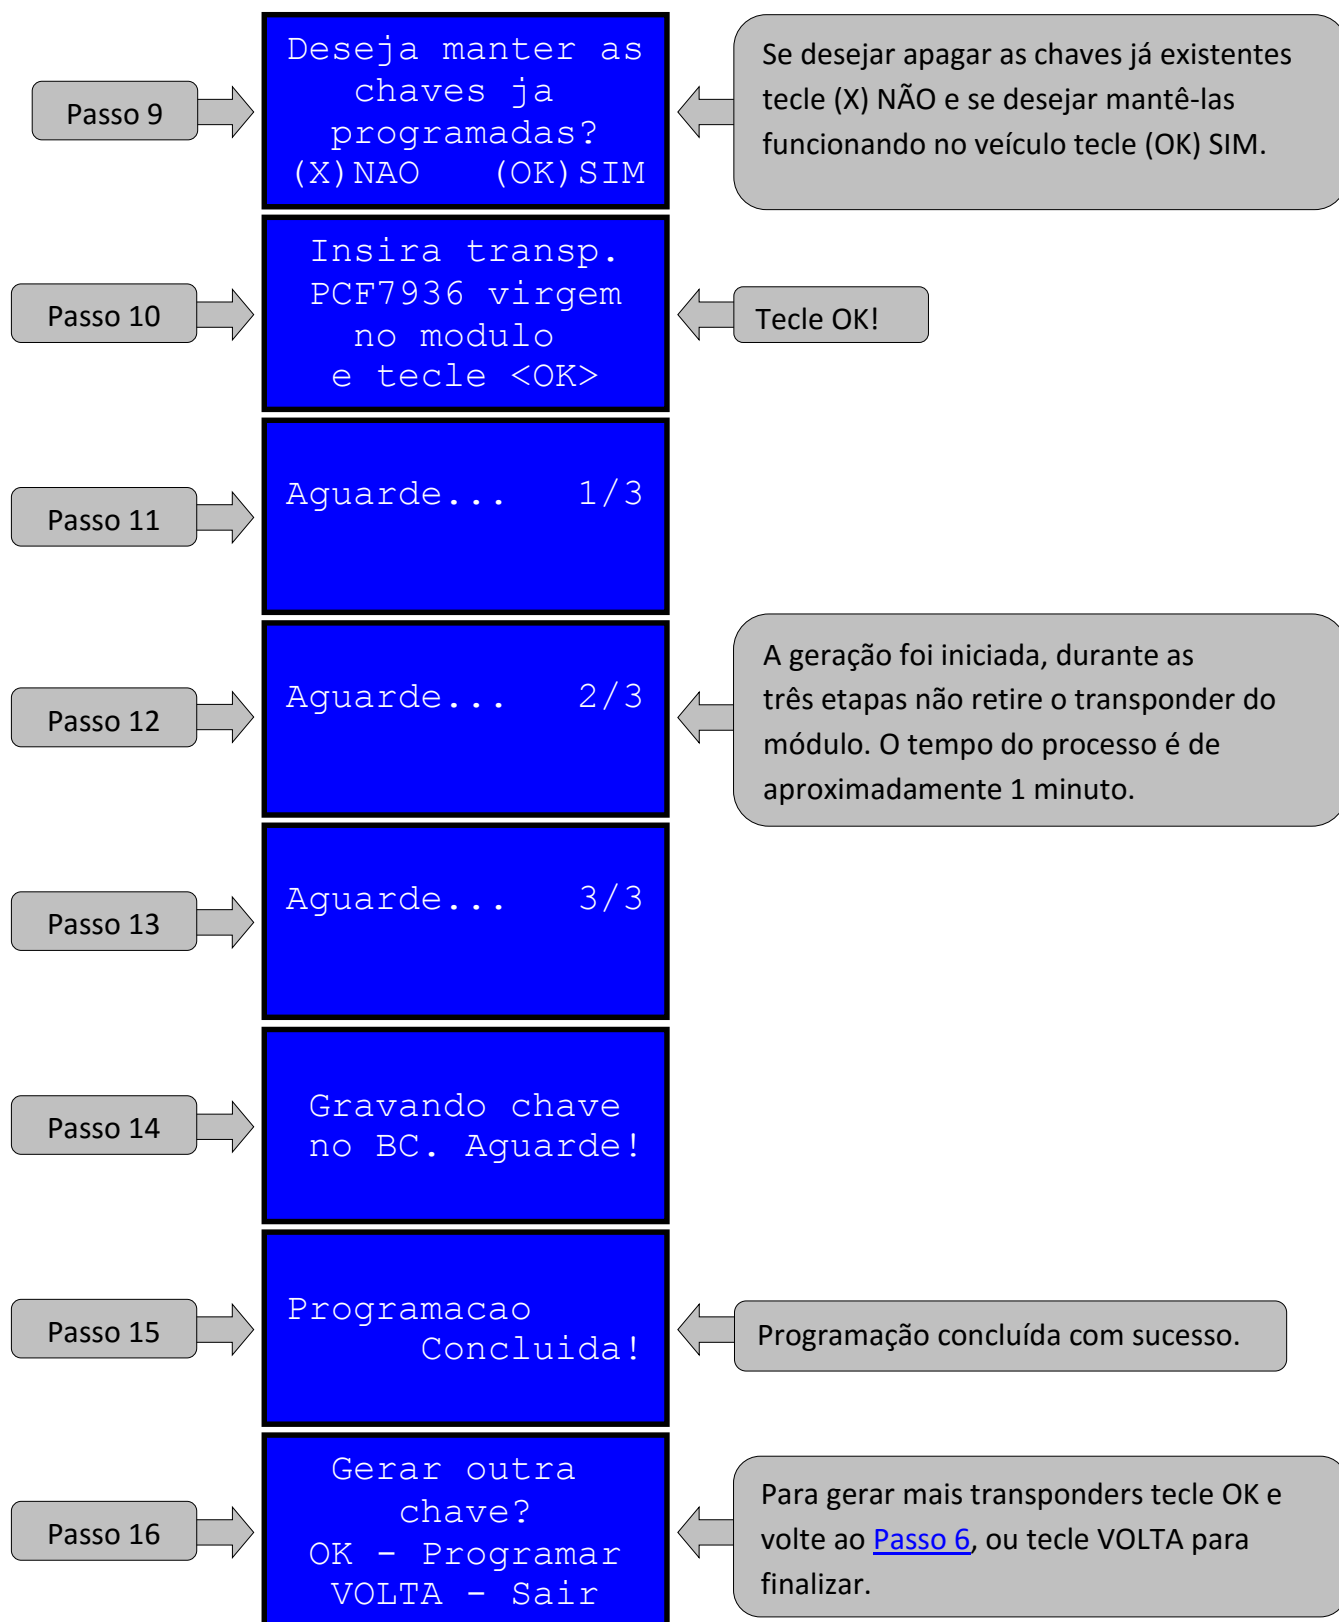

Outras Mensagens

BC LOTADO!
OK p/ prosseguir

Apagar as chaves
já programadas
ao imobilizador?
(X) NAO (OK) SIM

Causas Prováveis:

- Esta mensagem poderá ocorrer no momento em que o OBDMap realiza a leitura do BC e detecta que já estão gravadas as 5 chaves no BC. Para apagar todas as chaves e assim permitir a adição de novas chaves tecle (OK) SIM, se deseja não apagar as chaves tecle (X) NÃO.

Quer realmente
apagar as chaves
já programadas?
(X) NAO (OK) SIM

Apagando Chaves!
Aguarde...

Causas Prováveis:

- Se realmente desejar apagar as chave tecle (OK) SIM para confirmar ou (X) NÃO para voltar ao menu anterior.

Pinça invertida!

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Memória com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Transponder
nao Encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não foi encontrado ou não está inserido corretamente no módulo,
- O transponder utilizado não é PCF7936.

Soluções:

- Insira o transponder na posição correta no módulo e repita a operação. Caso tenha alguma dúvida, vá ao tópico Posicionamento do transponder no módulo de transponder na [Página 5](#).

Transponder
Bloqueado!

Use transponder
PCF7936 virgem!

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

- Utilize o transponder PCF7936 virgem.

Erro na leitura
do transponder!

Erro! O transp.
pode estar em
modo crypto ou
em modo password

Causas Prováveis:

- O transponder não pode ser programado, pois se encontra bloqueado ou em uma codificação diferente.

Soluções:

- Insira o transponder PCF7936 virgem e reinicie o procedimento.

Erro na gravacao
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder.

Soluções:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder.

ERRO na leitura
do BC!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- A pinça não está conectada corretamente na memória,
- BC ou memória com problema.

Soluções:

- Verifique a conexão da pinça com a memória,
- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar aos terminais correspondentes da memória,
- Verificar se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos.

Erro na
Gravacao!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato na pinça com o OBDMAP,
- BC ou memória com problema.

Soluções:

- Verificar se os parafusos que prendem a pinça ao OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

ERRO!
BC INCOMPATIVEL!

Causas Prováveis:

- O BC é incompatível com a aplicação,
- O arquivo pode estar corrompido.

Soluções:

- Verificar a identificação do BC e informações do veículo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)