



Manual Carga – OBD0139

Reset ECU Bosch ME7.4.4

Rev. 3



Maio 2017

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Identificando a ECU ME7.4.4:.....</u>	<u>5</u>
<u>Localizando e conectando a pinça na memória 25C160:.....</u>	<u>5</u>
<u>Todos os acessórios conectados:.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o reset da ECU ME7.4.4:.....</u>	<u>7</u>
<u>Outras mensagens</u>	<u>8</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Reset da ECU ME7.4.4, deixando a mesma virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206 1.4 16V	2005 a 2008
	206 1.6 16V	2002 a 2008
	307 1.6 16V	2003 a 2006
Citroen	C3 1.6 16V	2002 a 2008
	C3 1.4 16V	2005 a 2008
	Xsara 1.6 16V	2002 a 2005

Observação: Esta carga somente realiza o reset da ECU ME7.4.4. Para adaptá-la é necessário utilizar outro equipamento.

Acessórios utilizados:

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.



Pinça soic 8. Conecta a memória a ser resetada.

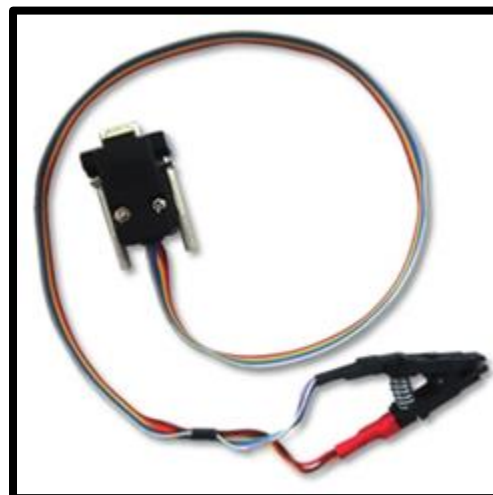


Identificando a ECU ME7.4.4:



Localizando e conectando a pinça na memória 25C160:

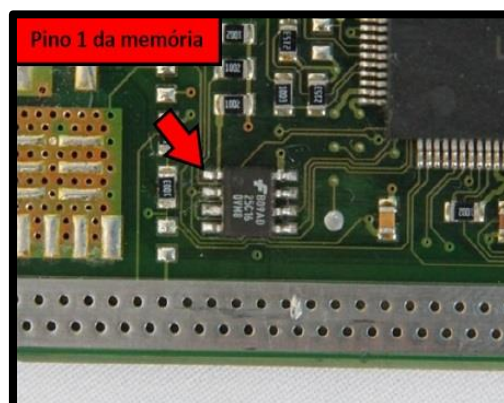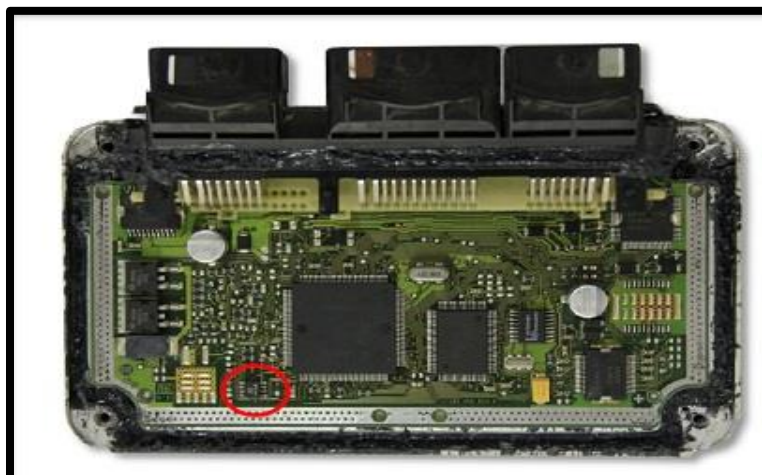


O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

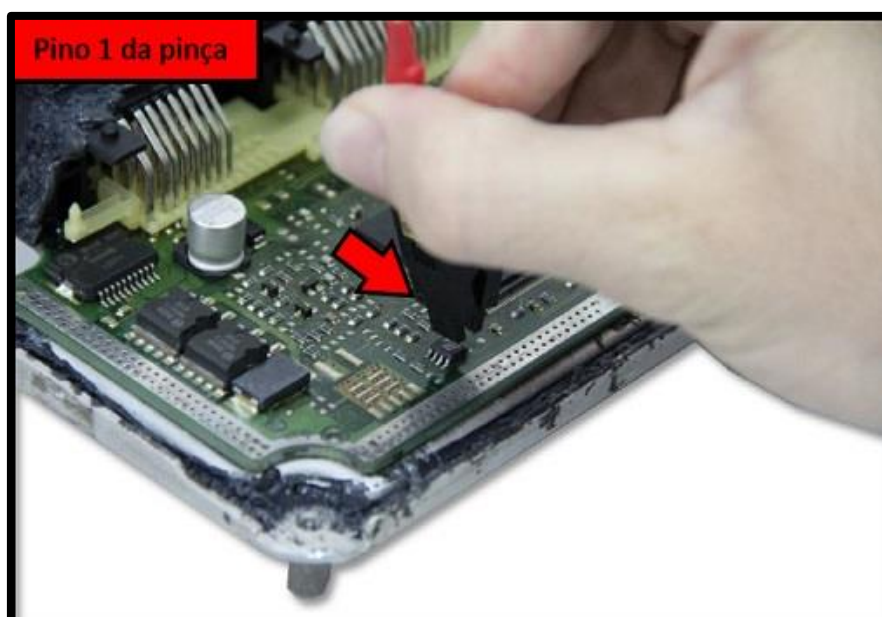


[Voltar índice](#)

Todos os acessórios conectados:

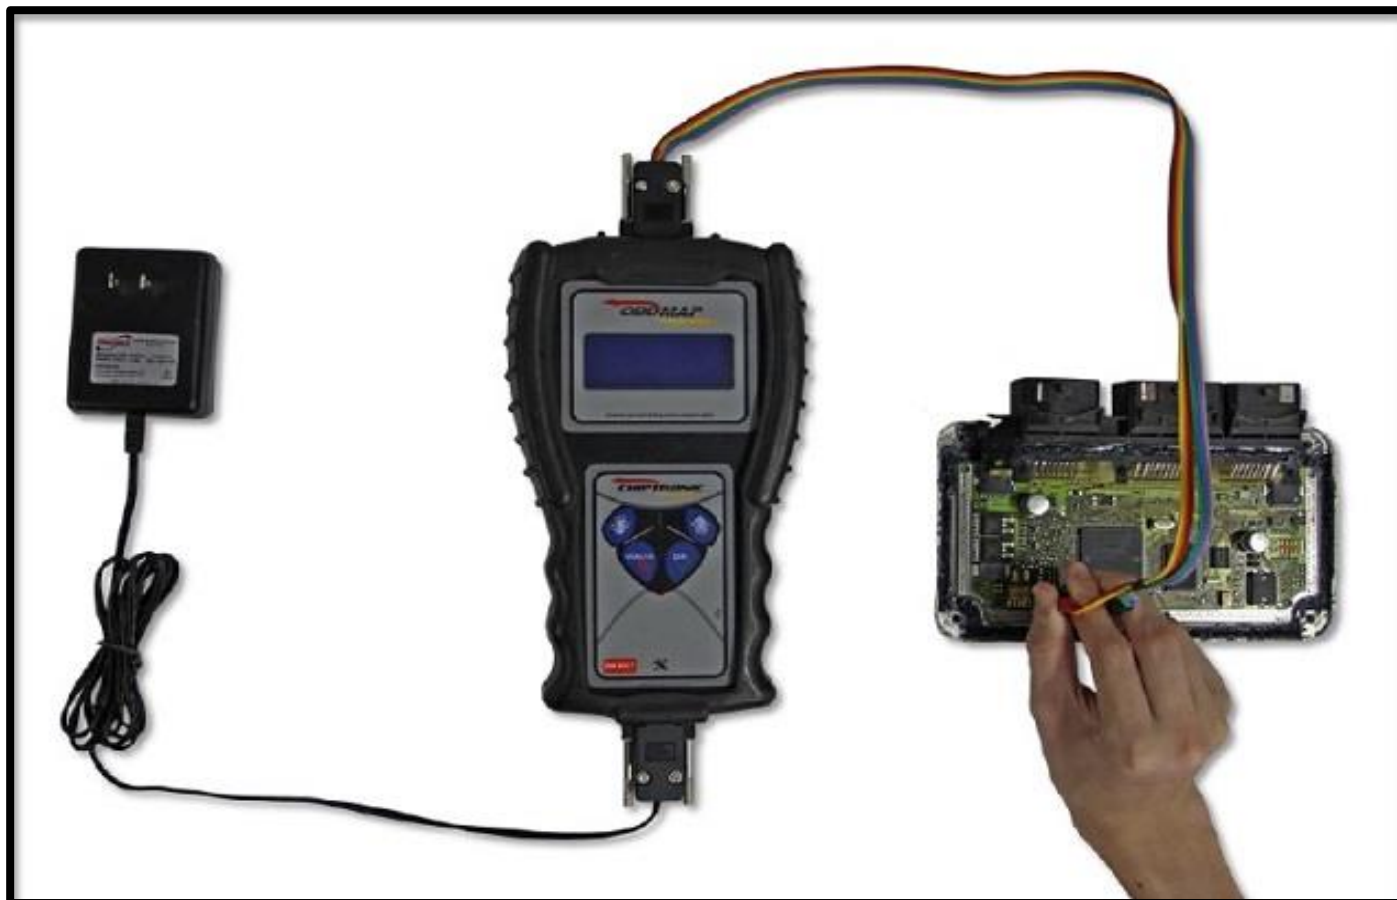

Realizando o reset da ECU ME7.4.4:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

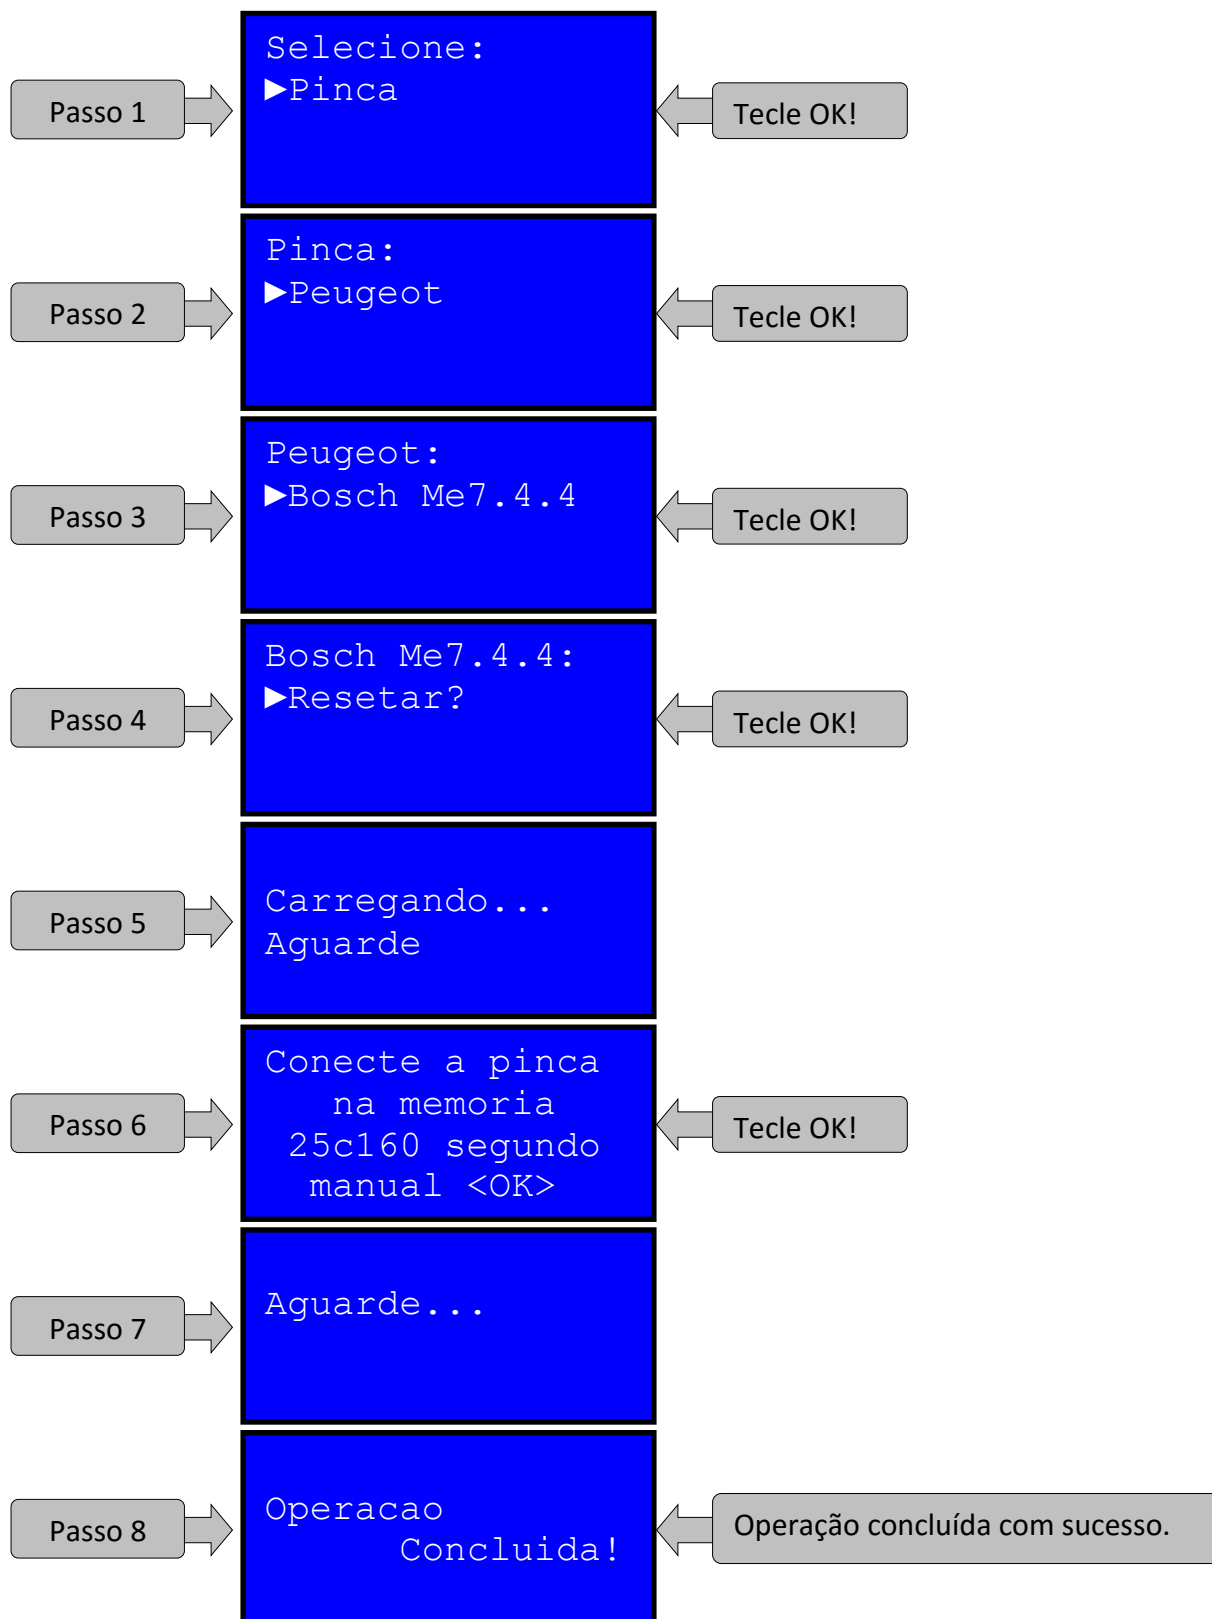

Outras mensagens

Curto!
Verifique...

Causas prováveis

- Mau contato na pinça com a memória,
- ECU ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Pinça invertida!

Causas prováveis

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Erro na
Gravacao!

Causas prováveis

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato na pinça com o OBDMAP,
- ECU ou memória com problema,
- Pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)