



Manual Carga – OBD0143

Reset e Descodificação Fiat ME7.3H4 Final 941 via OBD (Boot)

Rev. 2



Maio 2017

## ÍNDICE

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Introdução:.....</u>                                            | <u>3</u>  |
| <u>Aplicação:.....</u>                                             | <u>3</u>  |
| <u>Acessórios utilizados:.....</u>                                 | <u>4</u>  |
| <u>Localizando a ECU Fiat Híbrida no veículo: .....</u>            | <u>5</u>  |
| <u>Identificando a ECU Fiat Híbrida através da etiqueta: .....</u> | <u>6</u>  |
| <u>Identificando a ECU Fiat Híbrida via OBD: .....</u>             | <u>7</u>  |
| <u>Colocando a ECU Fiat Híbrida em modo boot:.....</u>             | <u>9</u>  |
| <u>Localizando a tomada de diagnose: .....</u>                     | <u>11</u> |
| <u>Realizando o reset da ECU: .....</u>                            | <u>12</u> |
| <u>Realizando a descodificação da ECU:.....</u>                    | <u>15</u> |
| <u>Luz de code do painel: .....</u>                                | <u>17</u> |
| <u>Outras Mensagens .....</u>                                      | <u>18</u> |

### Introdução:

➤ Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ **Reset da ECU Fiat híbrida 0261 206 941:** deixando a mesma virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.
- ✓ **Descodificação da ECU Fiat híbrida 0 261 206 941:** A descodificação da ECU consiste em desabilitar o seu sistema de imobilizador interno, de forma que a mesma funcione sem a necessidade de transponders, funcionando somente com a chave mecânica.

**Observação:** É recomendado utilizar a carga básica de identificação de ECU Fiat Híbrida para identificar o modelo correto de ECU.

### Aplicação:

| Marca | Modelo        | Ano         |
|-------|---------------|-------------|
| Fiat  | Palio 1.0 16V | 1999 a 2002 |
|       | Siena 1.0 16V | 1999 a 2002 |

### Acessórios utilizados:

**Atenção:** Antes de começar o reset ou a descodificação é preciso colocar a ECU em modo de boot, que consiste em aterrar o pino 20 do bocal B da ECU, para isso siga as instruções abaixo.




Utilize o cabo Universal + adaptador A1.  
Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.

Cabo C3. Necessário para colocar a ECU em modo de boot.



Adaptador A5. Auxilia no processo de reset e descodificação da ECU.

### Localizando a ECU Fiat Híbrida no veículo:

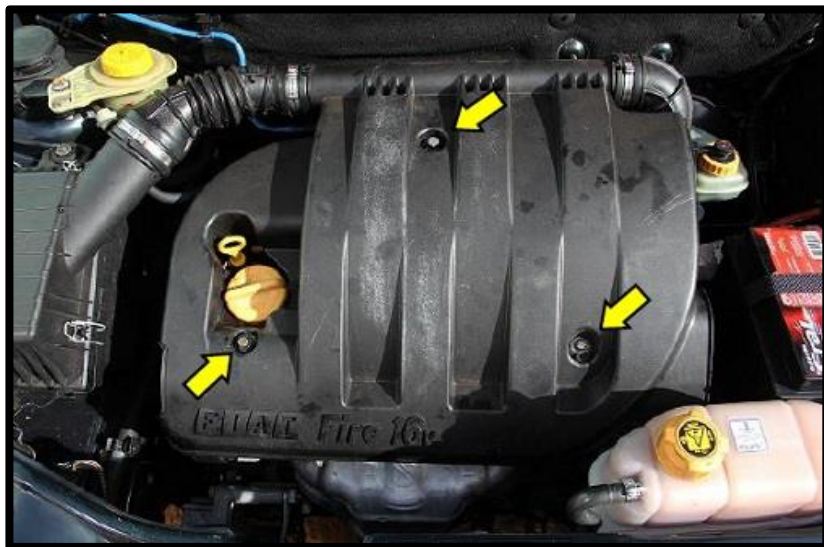


Com auxílio de uma chave "L 10" remova a capa que protege o motor.

ECU localizada.





### Identificando a ECU Fiat Híbrida através da etiqueta:

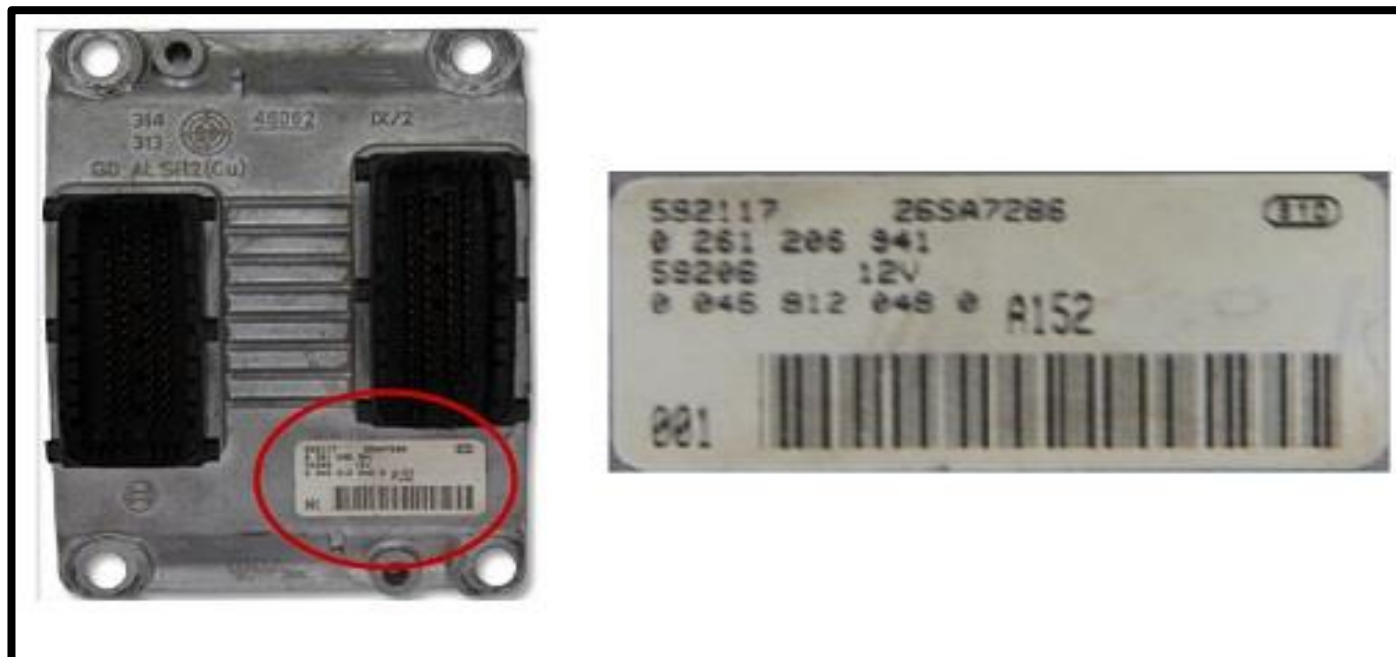

### Identificando a ECU Fiat Híbrida via OBD:

**Atenção:** Para este procedimento a ECU não pode estar em modo de boot.  
Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


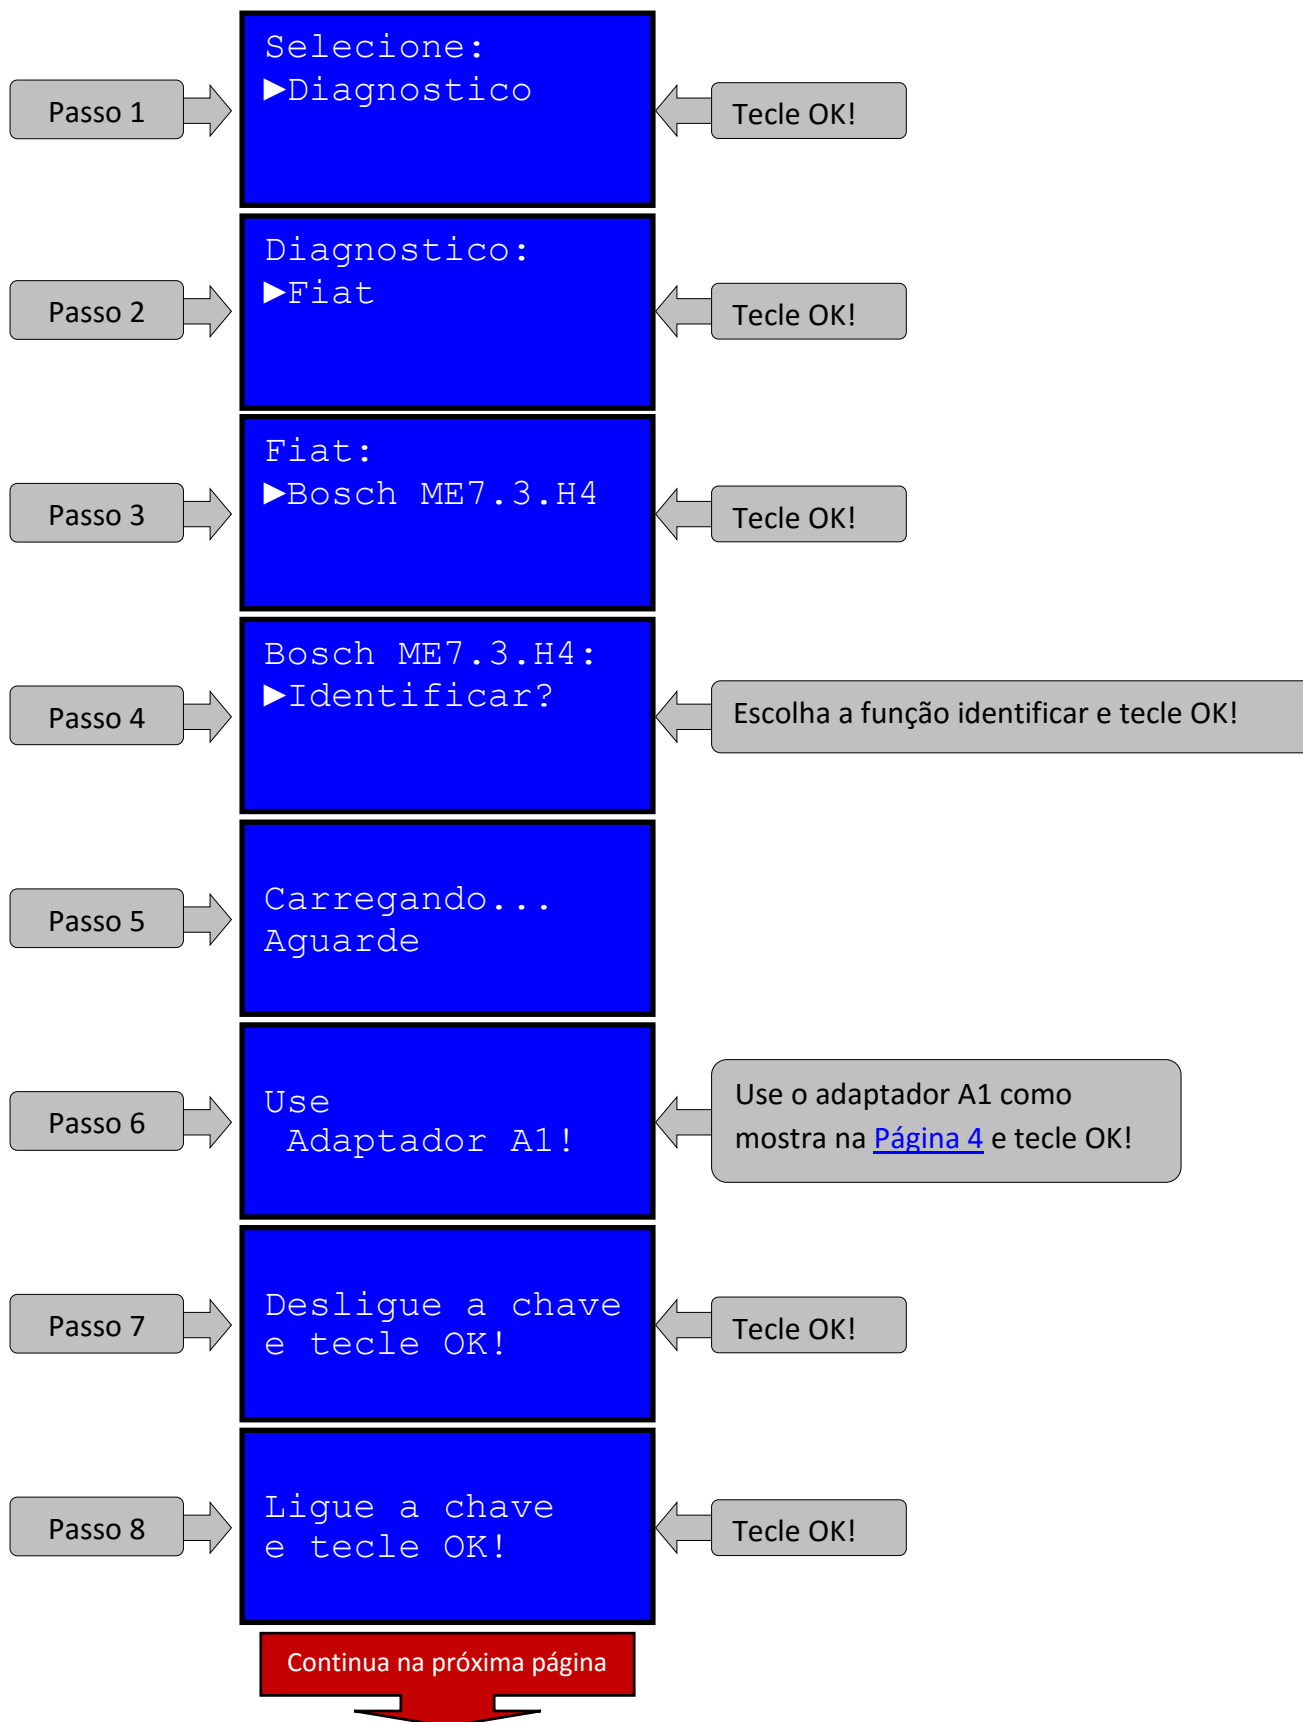


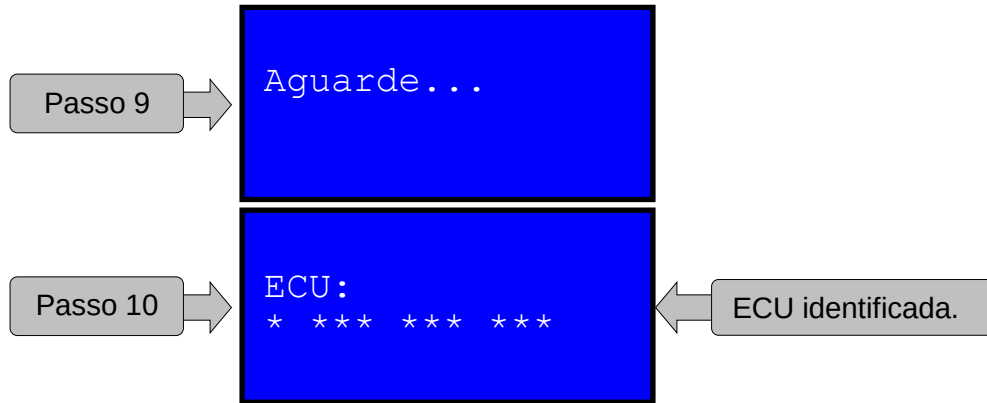




### Colocando a ECU Fiat Híbrida em modo boot:

**Atenção:** Antes de começar o reset ou a descodificação é preciso colocar a ECU em modo de boot, que consiste em aterrar o pino 20 do bocal B da ECU, para isso siga as instruções abaixo.

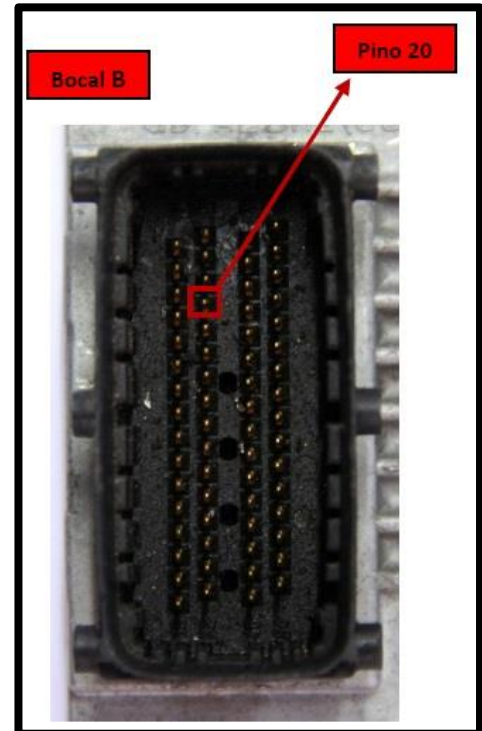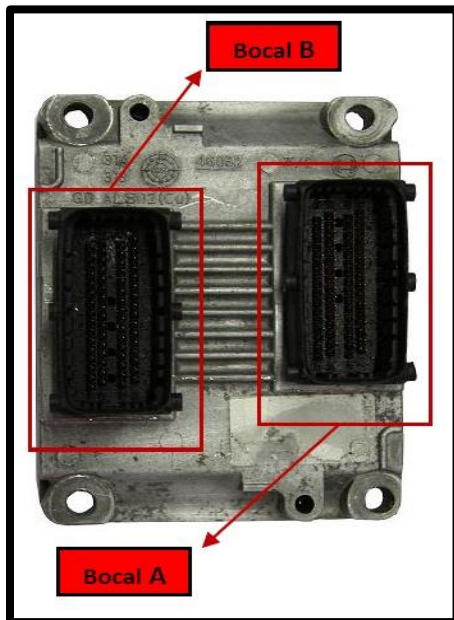

Com auxílio de uma chave "Fenda pequena" remova a trava que prende a capa de proteção do soquete.

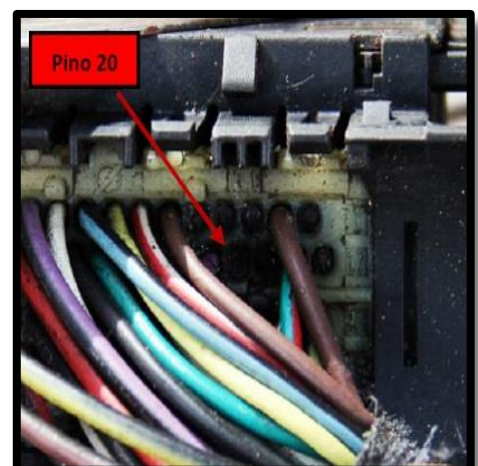




Conecte a agulha do cabo C3 no pino 20.

No procedimento será necessário conectar a garra do cabo C3 no pólo negativo da bateria, porém em algumas partes do procedimento será necessário que remova esta garra.



### Localizando a tomada de diagnose:

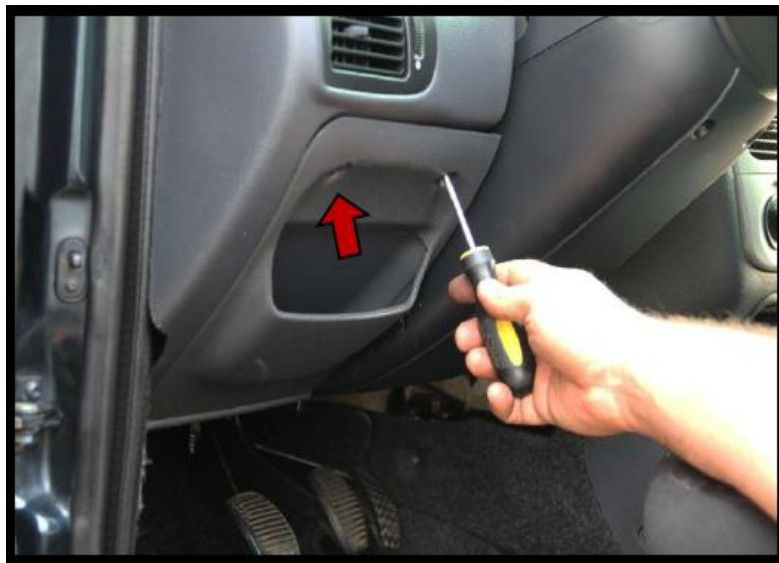

Com auxílio de uma chave "Philips Média" remova os dois parafusos do porta objetos.

Conecte o cabo universal na tomada de diagnose.




Todos os acessórios conectados.


[Voltar índice](#)




### Realizando o reset da ECU:

Para realizar o procedimento é necessário colocar a ECU em modo de boot, como mostra na [Página 9](#). Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

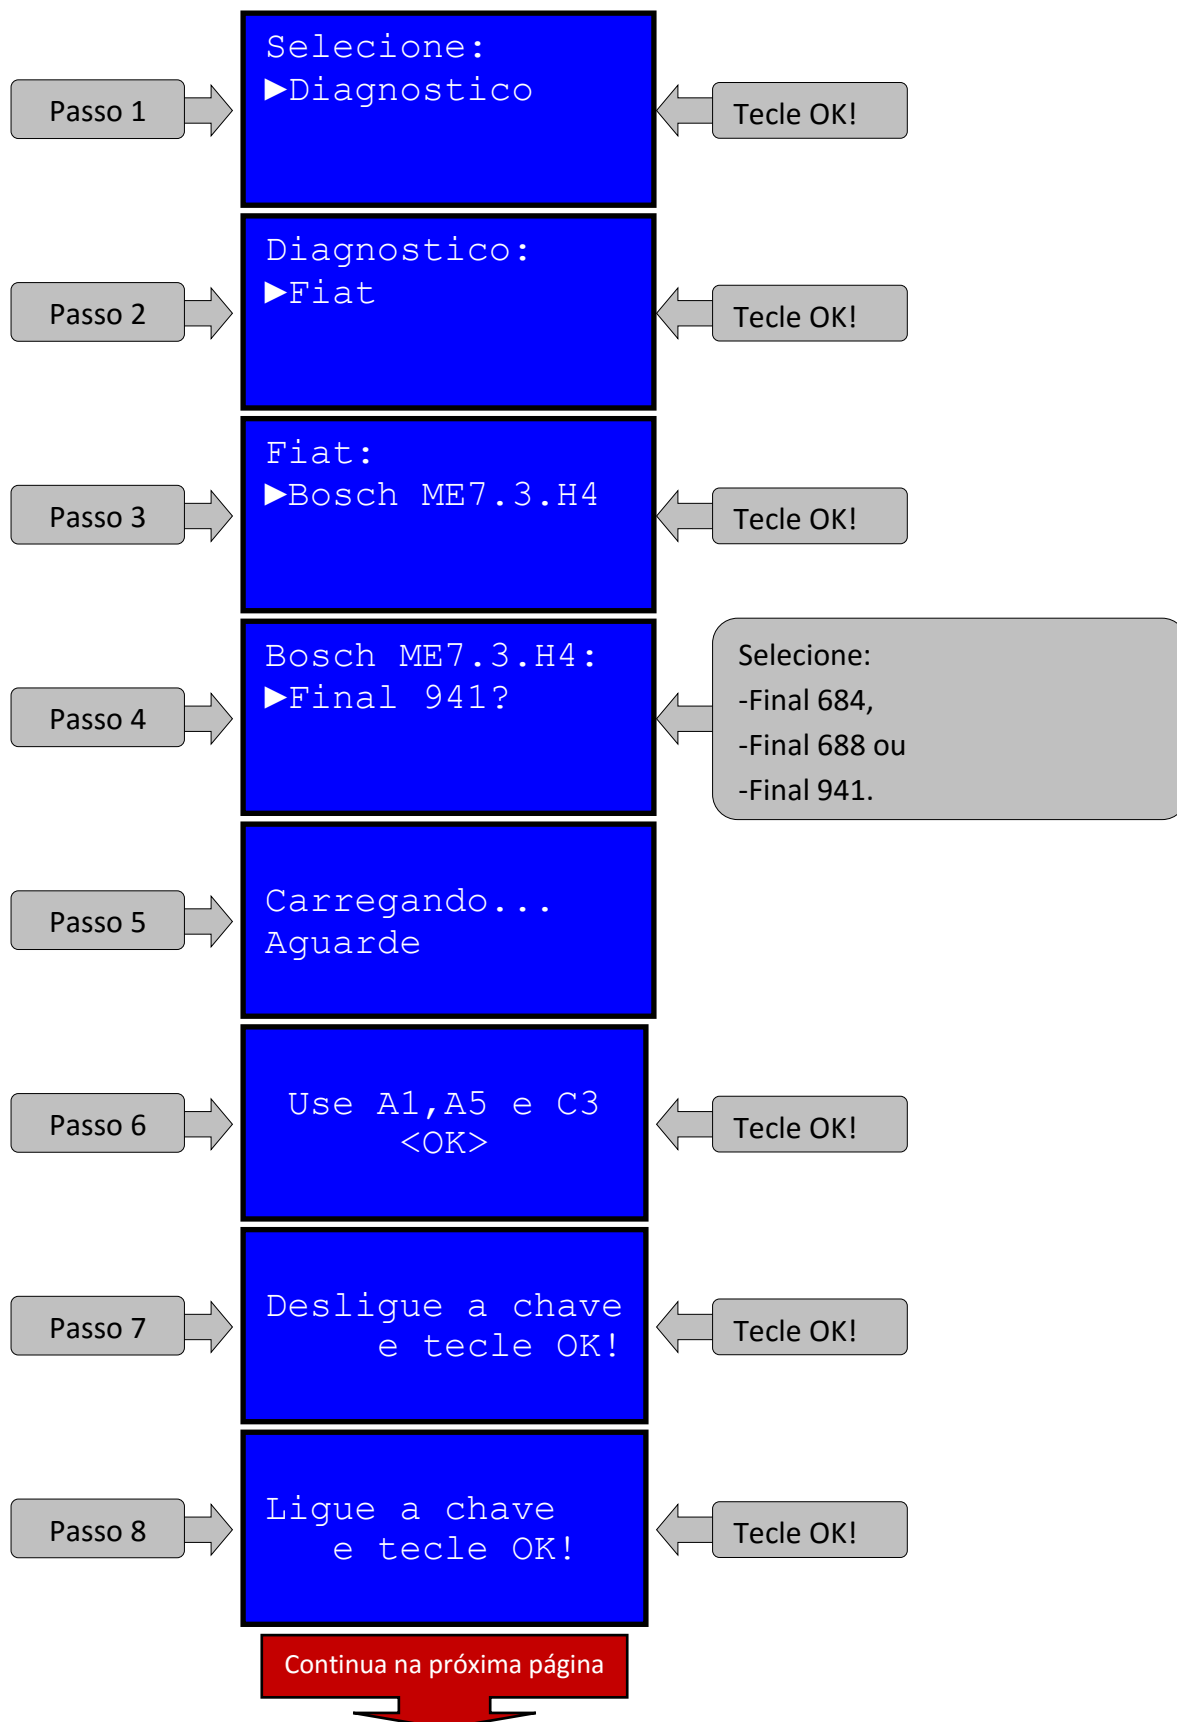

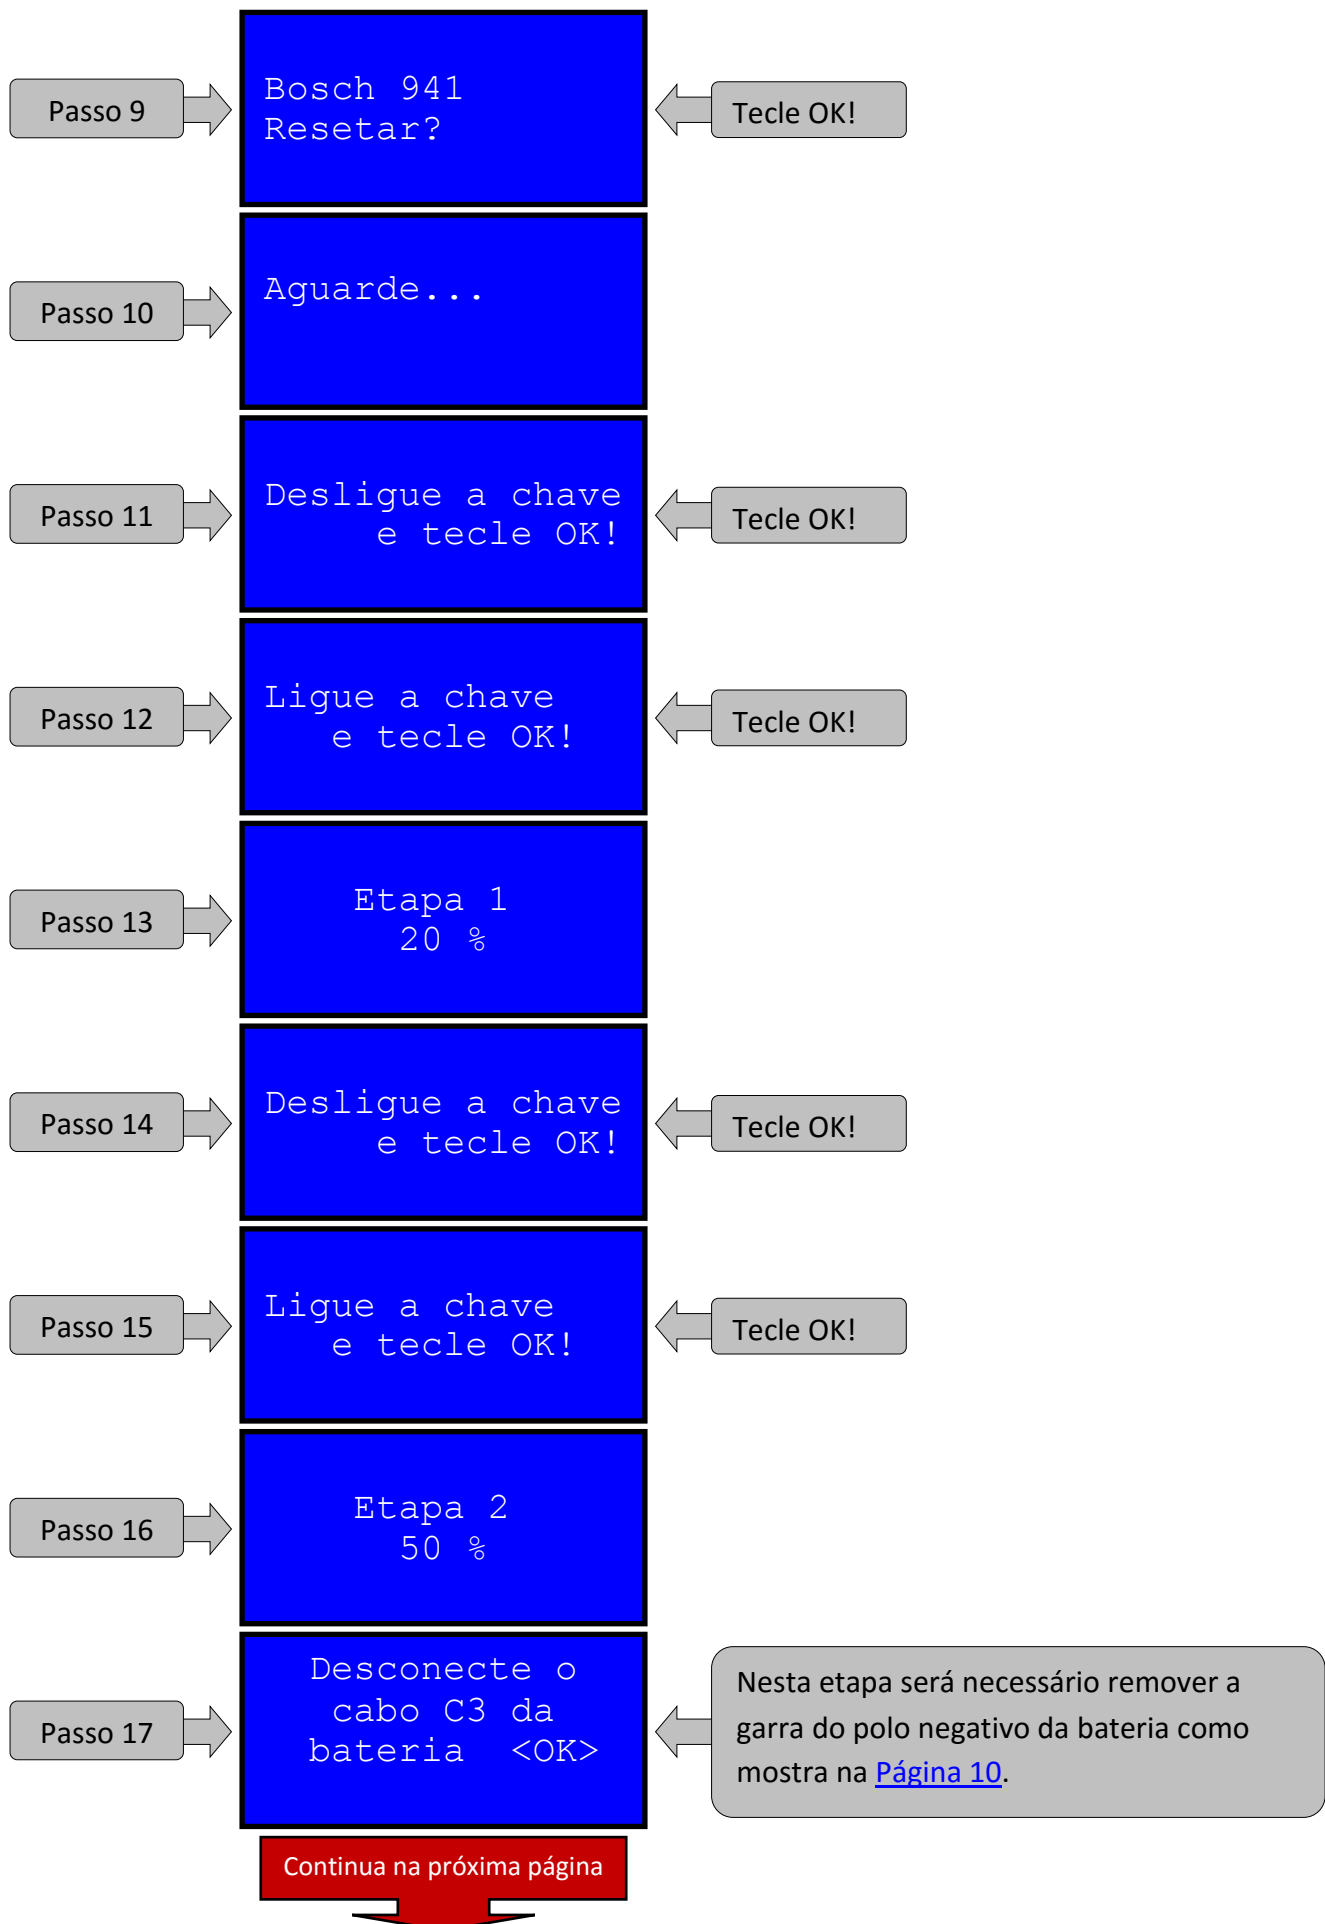


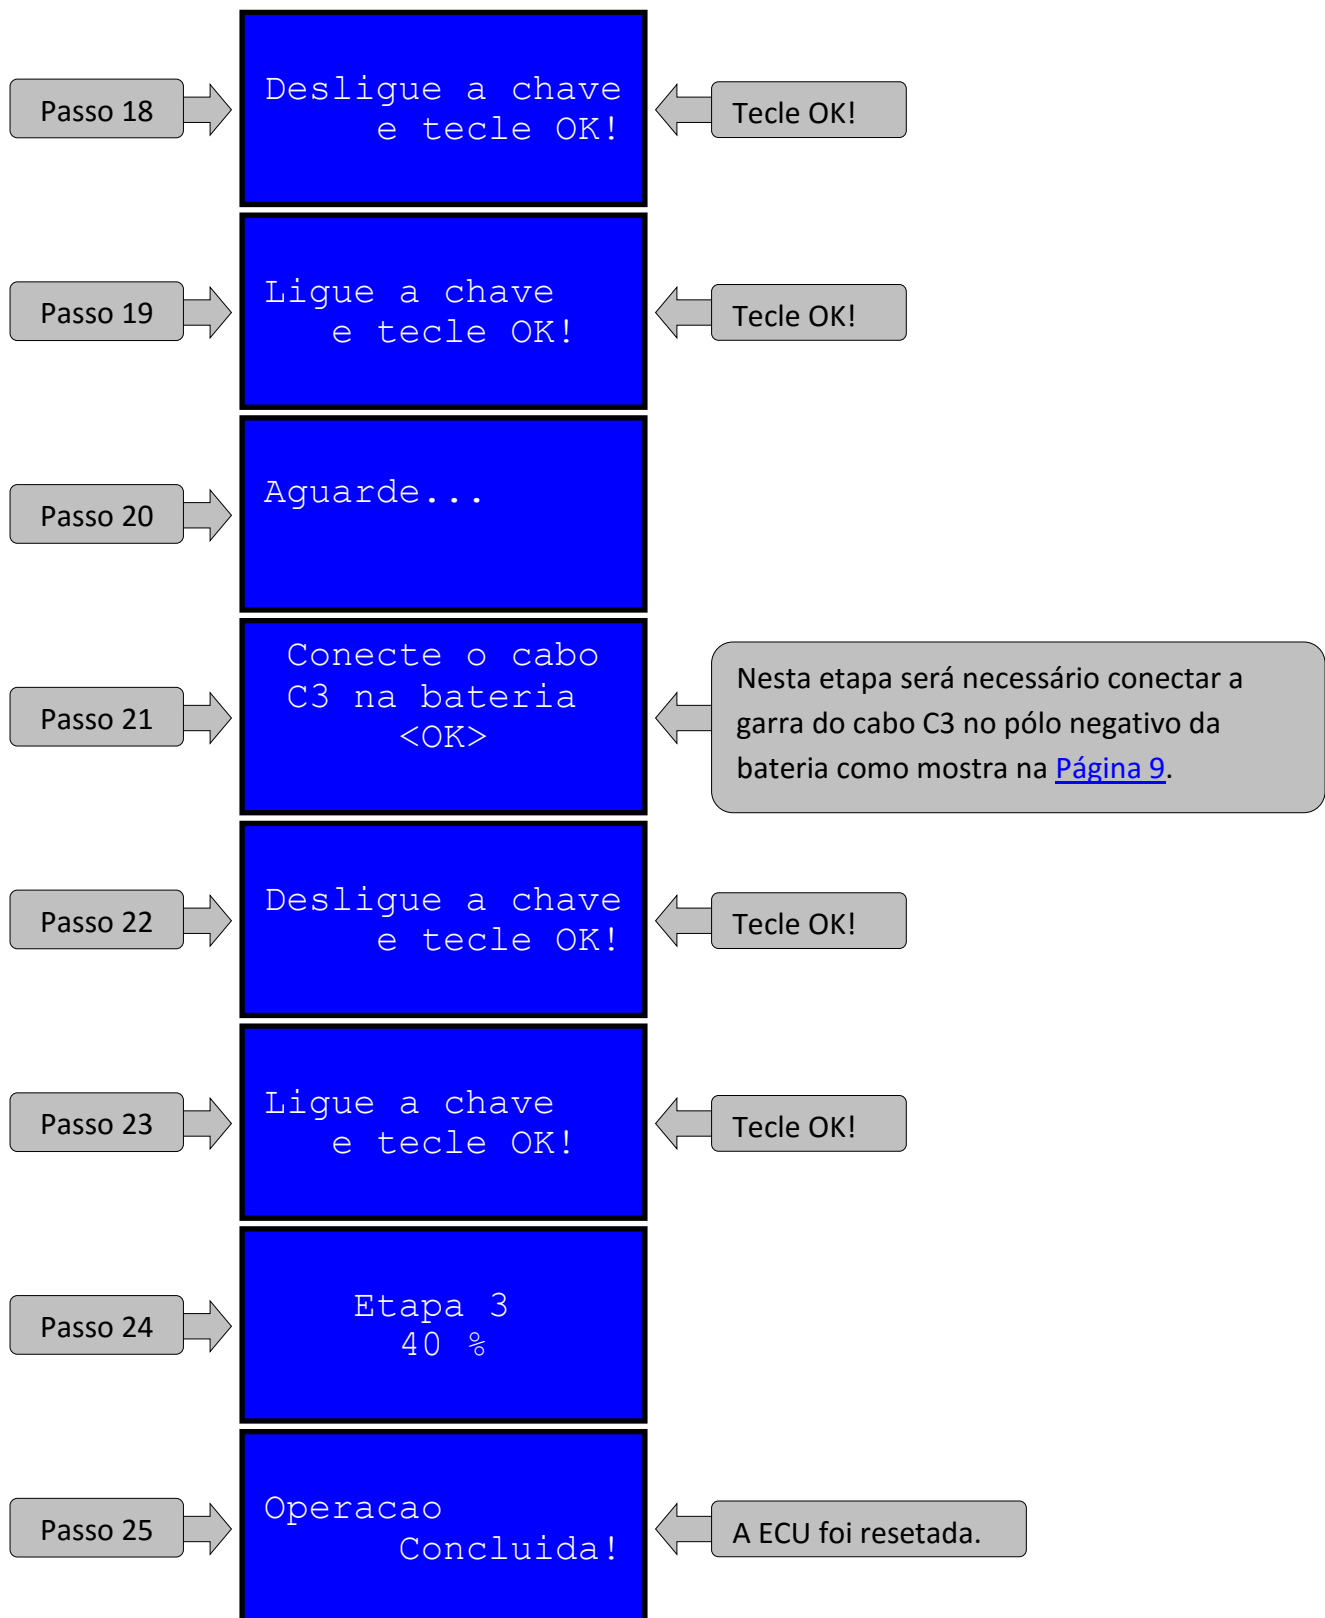


### Realizando a descodificação da ECU:

A descodificação da ECU consiste em desabilitar o seu sistema de imobilizador interno, de forma que a mesma funcione sem a necessidade de transponders, funcionando somente com a chave mecânica. Para realizar o procedimento é necessário colocar a ECU em modo de boot, como mostra na [Página 9](#).

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

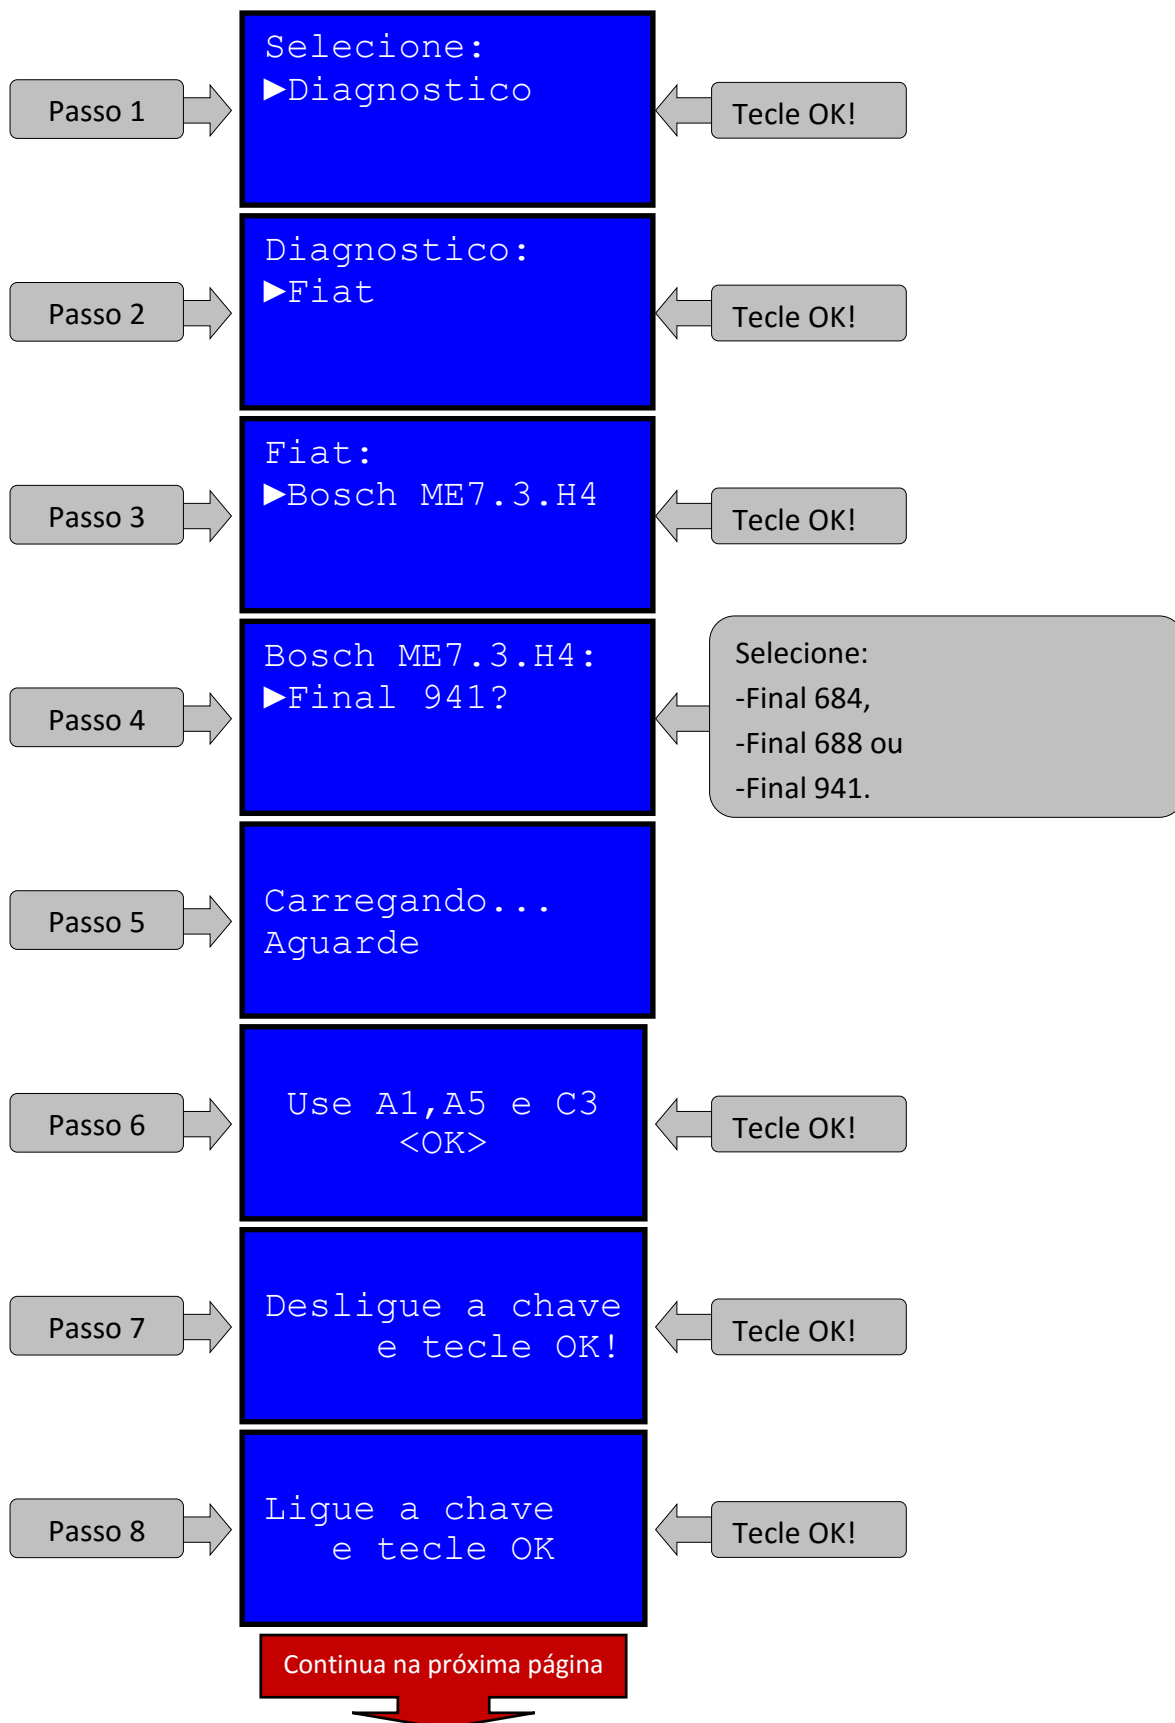

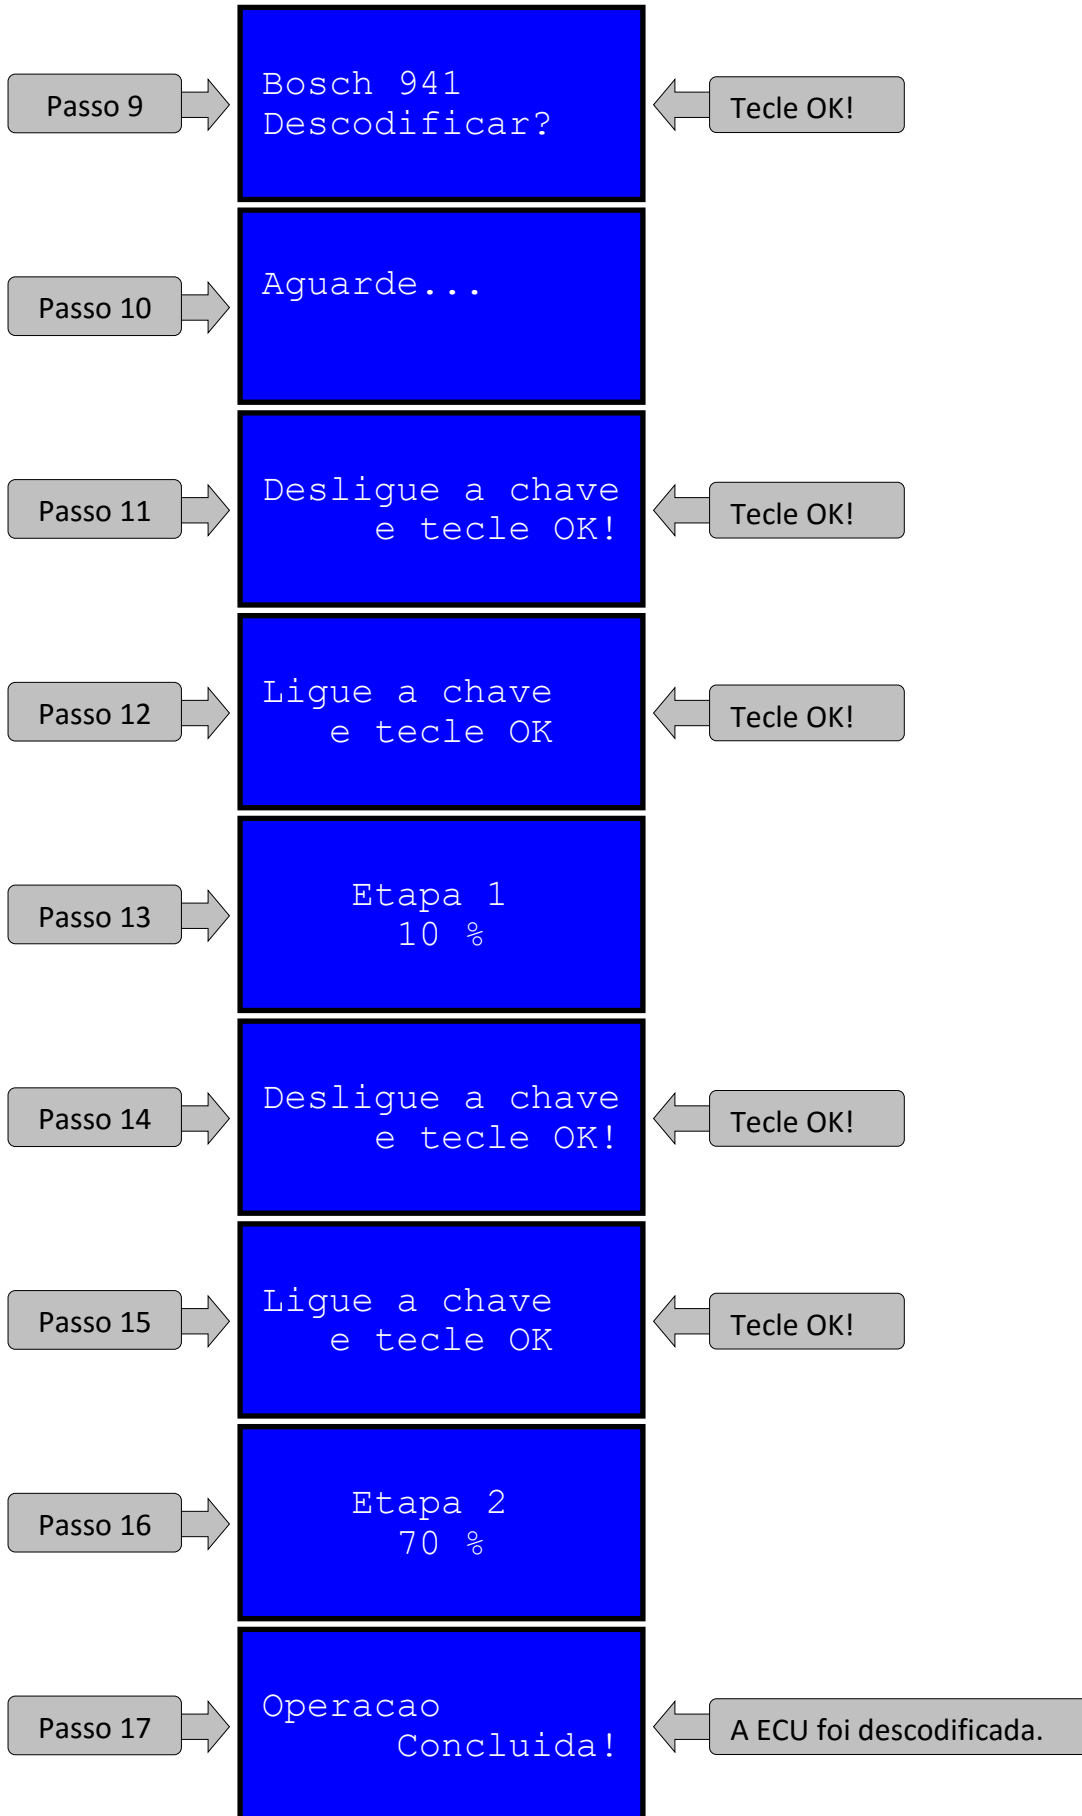



### Luz de code do painel:

Se a descodificação foi realizada com sucesso a luz do code no painel ficará constantemente acesa, porém o carro irá funcionar.



### Outras Mensagens

Erro de  
Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Obs: NAO utilize  
cabo C3! <OK>

#### Causas Prováveis:

- A ECU está em modo de boot através do cabo C3.

#### Soluções:

- Na função de identificar ECU não utilizar o cabo C3.

Erro!  
Verifique a  
conexao do  
cabo C3!

#### Causas Prováveis:

- O cabo C3 não está devidamente conectado no pino 20 do lado B da ECU, ou a garra não está conectada no pólo negativo da bateria (não colocando a ECU em modo de boot).

#### Soluções:

- Verificar a conexão do cabo C3, conectá-lo como mostra na [Página 10](#).

Erro!  
Verifique a  
conexao do  
adaptador A5!

Causas Prováveis:

- Mau contato do adaptador com o OBDMap,
- Adaptador está desconfigurado.

Soluções:

- Verificar a conexão do adaptador com o OBDMap,
- Encaminhar o adaptador para reparo.

Erro na  
Gravacao!

Causas Prováveis:

- Falha na conexão entre o OBDMap e a tomada OBD do veículo.

Soluções:

- Verificar a conexão entre o OBDMap e a tomada OBD do veículo.

ID da ECU  
Incorreta!

Causas Prováveis:

- Modelo da ECU identificado não é o mesmo da aplicação.

Soluções:

- Verificar o modelo da ECU através da função de identificar ECU.

Arquivo da ECU  
corrompido!  
Descodificar?  
(X) Nao (OK) Sim

Causas Prováveis:

- O arquivo da ECU está corrompido.

Soluções:

- Descodificar ECU.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)