



Manual carga –OBD0149

Leitura de senha ECU ME7.4.4 via pinça (Peugeot e Citroen)

Rev. 4



Abril 2017

ÍNDICE

Introdução:	3
Acessórios utilizados:	4
Identificando e desmontando a ECU ME 7.4.4:	5
Localizando e conectando a pinça na memória 25C160:	6
Todos os acessórios conectados:	7
Realizando a leitura de senha via pinça:	8
Outras mensagens:	9

Introdução:

➤ Esta carga realiza a seguinte função:

- ✓ Leitura de senha de 4 dígitos da ECU ME 7.4.4 via pinça.

➤ Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Citroen	C3 1.4 16V	2005 a 2008
	C3 1.6 16V	2002 a 2008
	Xsara 1.6 16V	2002 a 2005
Peugeot	206 1.4 16V	2005 a 2008
	206 1.6 16V	2002 a 2008
	307 1.6 16V	2003 a 2006

Acessórios utilizados:




Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.

Pinça soic8. Conecta a
memória a ser lida.

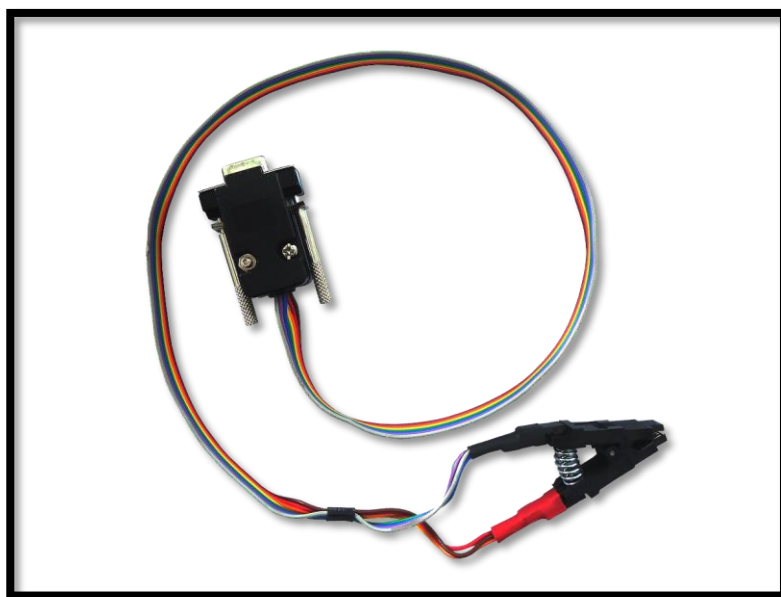

Identificando e desmontando a ECU ME 7.4.4:

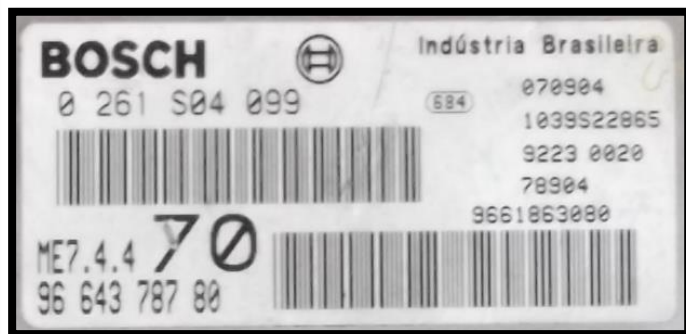



Utilize uma chave torx para retirar os parafusos fixadores que prendem a tampa da ECU.




Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.

[Voltar índice](#)


Localizando e conectando a pinça na memória 25c160:

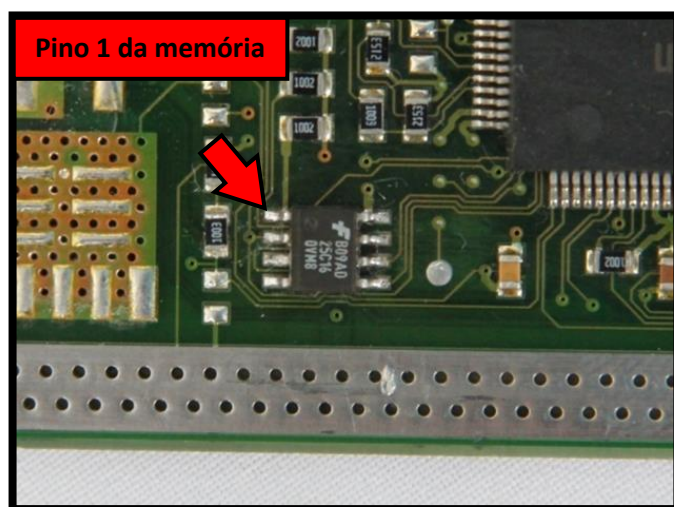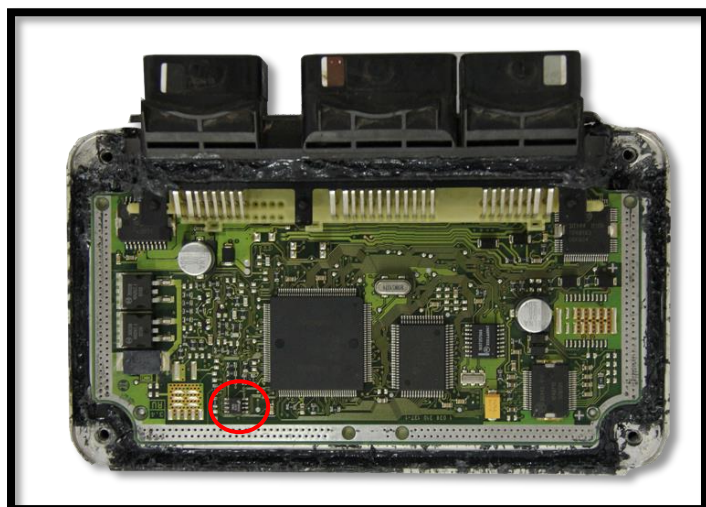

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

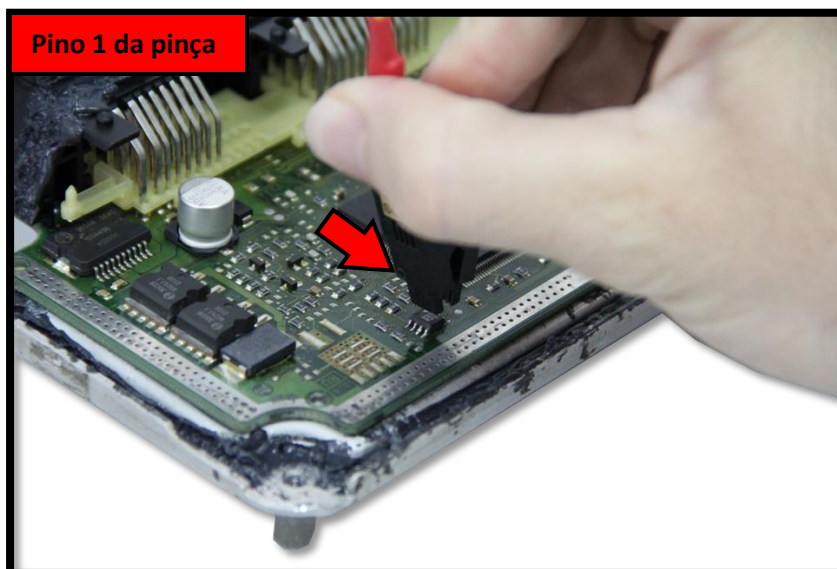


Todos os acessórios conectados:

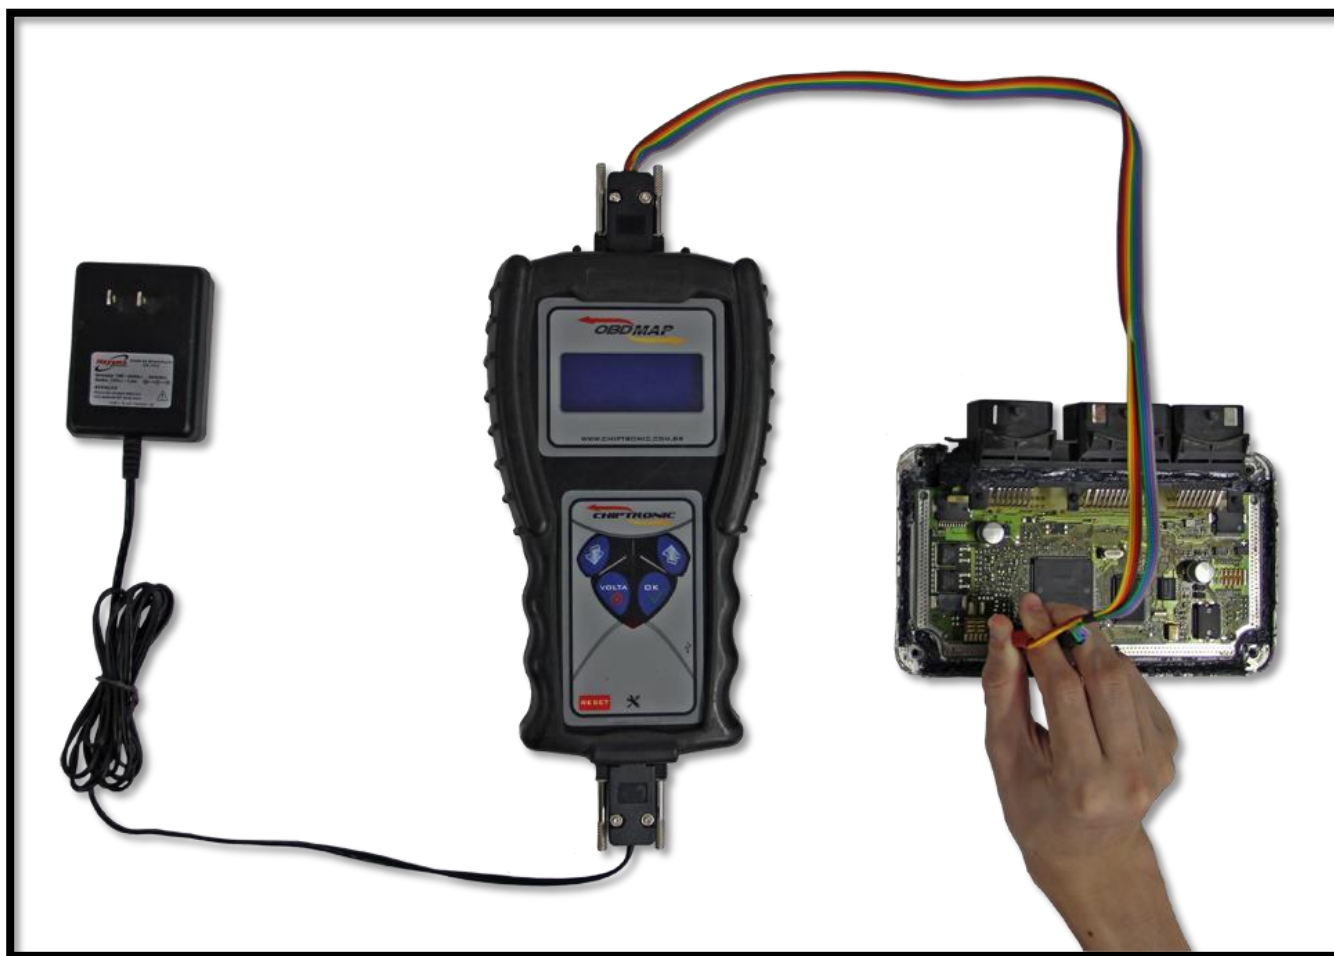

Realizando a leitura de senha via pinça:

Após todos os acessórios conectados, siga os seguintes passos no visor do OBDMap:

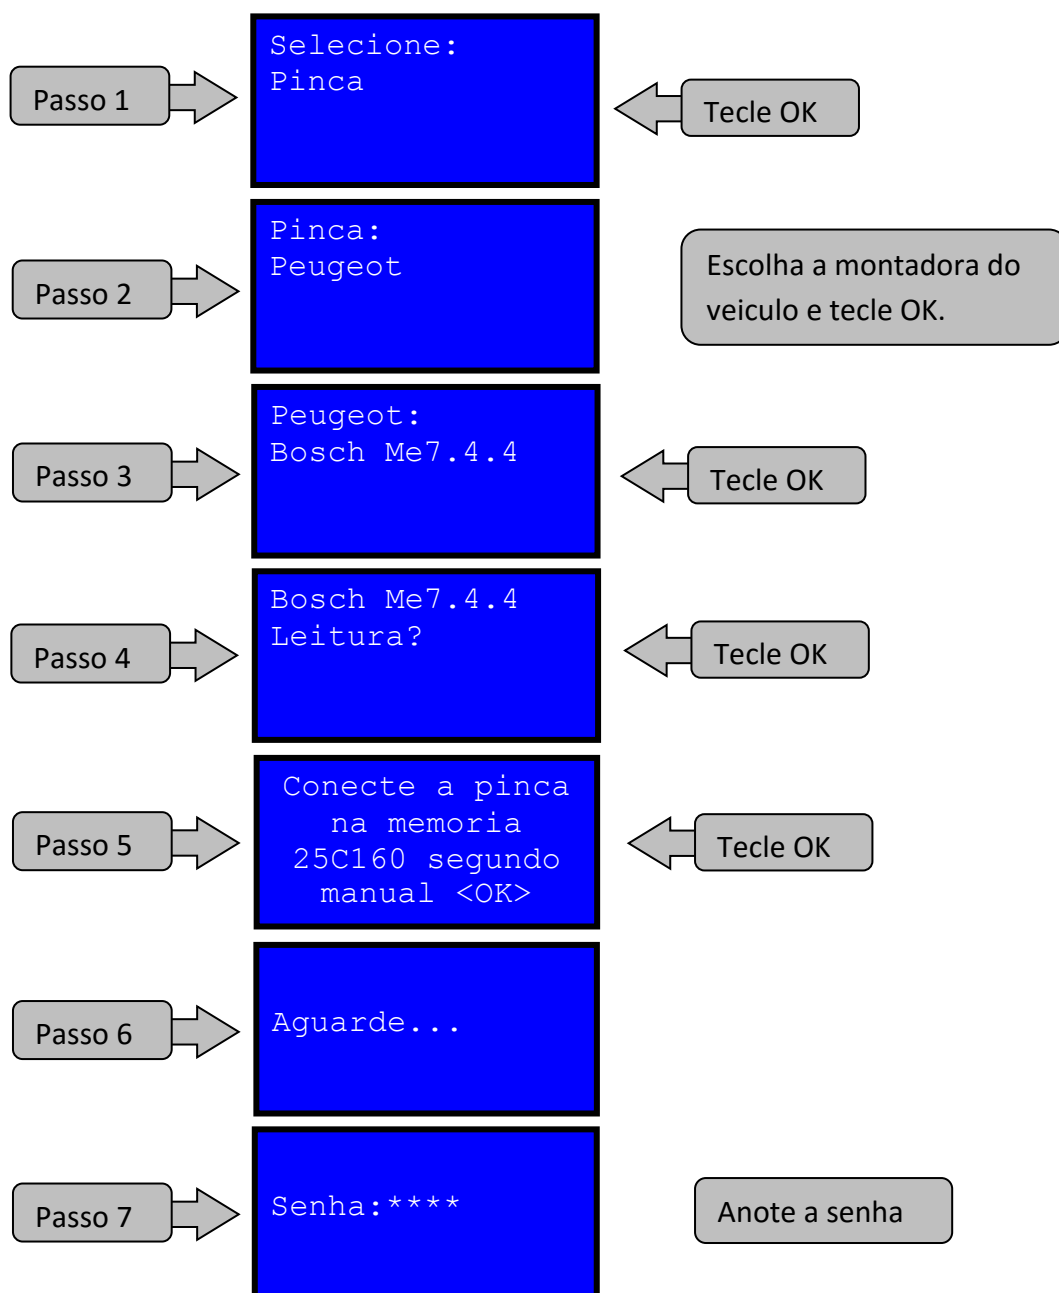

Outras mensagens:

Pinça invertida
Verifique...

Causa provável:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Solução:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Curto
Verifique...

Causas prováveis:

- A pinça não foi conectada corretamente,
- A ECU ou memória está com problema.

Solução

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Erro na
leitura!


Causas prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMAP,
- ECU ou memória com problema,
- Erro devido a memória da central possivelmente ser uma 95160, utilizar procedimento via cabo MCU.


Soluções:

- Verificar a conexão da pinça na memória,
- Verificar se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos,
- Realizar o procedimento via cabo MCU, conforme descrito a seguir:

Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:

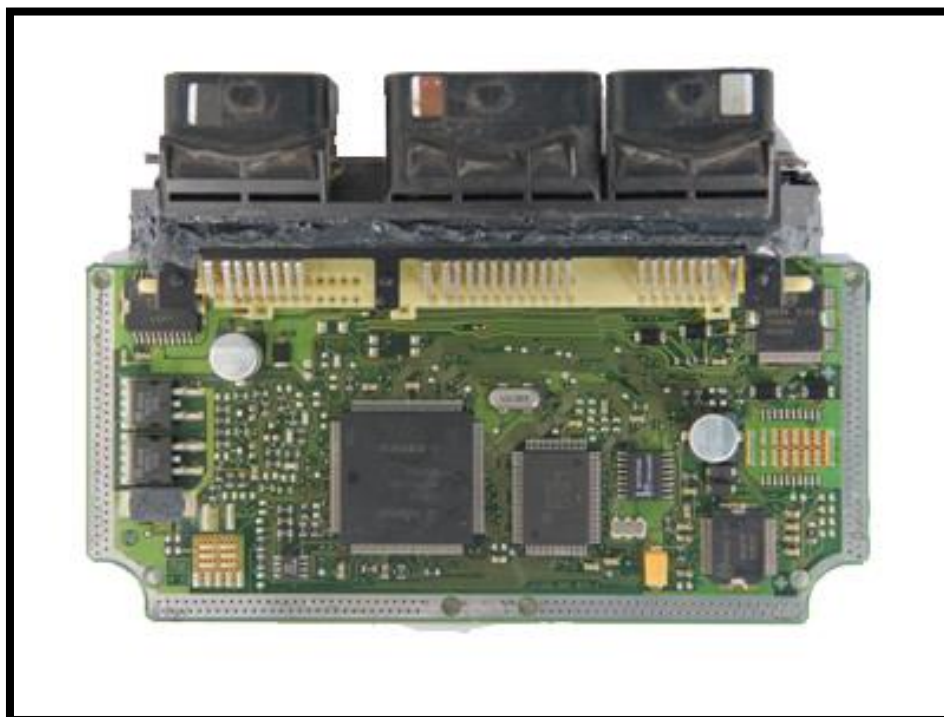

Para melhor visualização dos pontos de soldagem, foi separado em **Área A** e **Área B**.

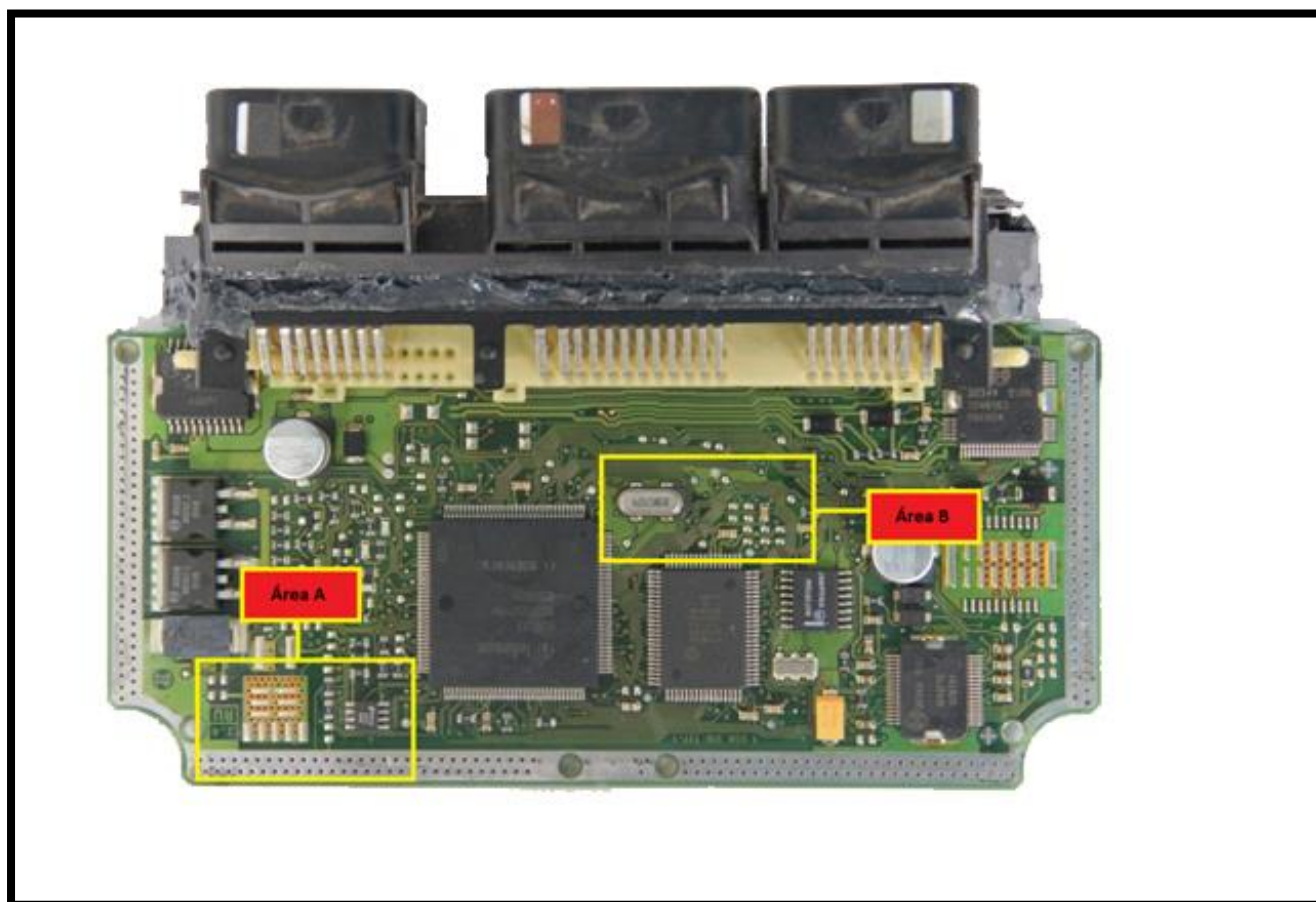

Identificando os pontos a serem soldados na **Área A**.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU (ÁREA A):


1=> Fio Preto

2=> Fio Amarelo

3=> Fio Azul

4=> Fio Cinza

5=> Fio Verde

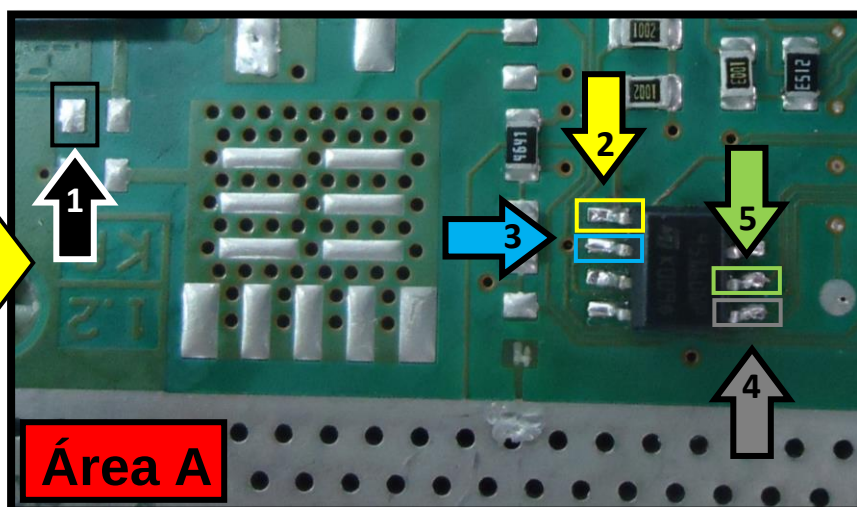


Identificando os pontos a serem soldados na **Área B**.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU (ÁREA B):

6=> Fio Roxo

7=> Fio Vermelho

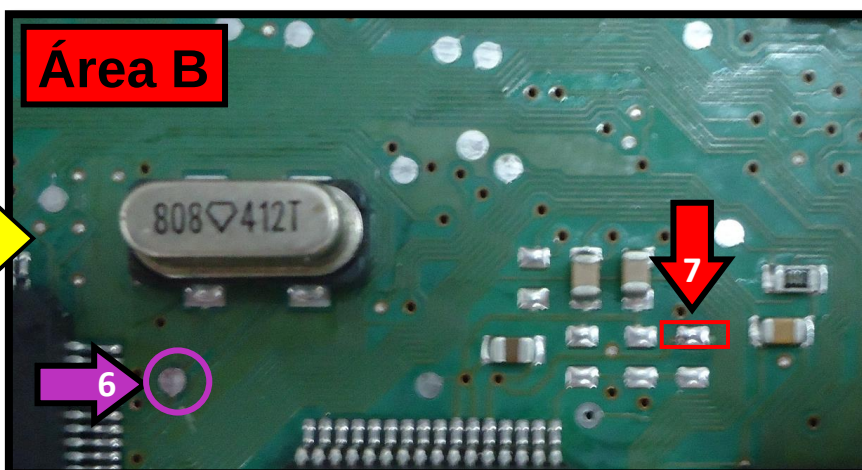

Após o cabo MCU ter sido soldado, realizar novamente o procedimento a partir do Passo 1.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)