



Manual Carga – OBD0154

Clonar 4D Toyota

Rev. 3



Abril 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a clonagem de transponders.....</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>8</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Clona chaves dos veículos Toyota que utilizam transponder ID4D - 67/68/70 no transponder TPX2.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Toyota	Corolla	2005 a 2012
	Hilux	2005 a 2008
	Rav4	2005 a 2009
	Prado	2003 a 2007



Utilizar chave original Toyota que irá ser clonado.

Utilize o transponder TPX2 Virgem. (Vidro)



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.



Posicionamento do transponder no módulo de transponder



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.


O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.




Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.

Realizando a clonagem de transponders

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

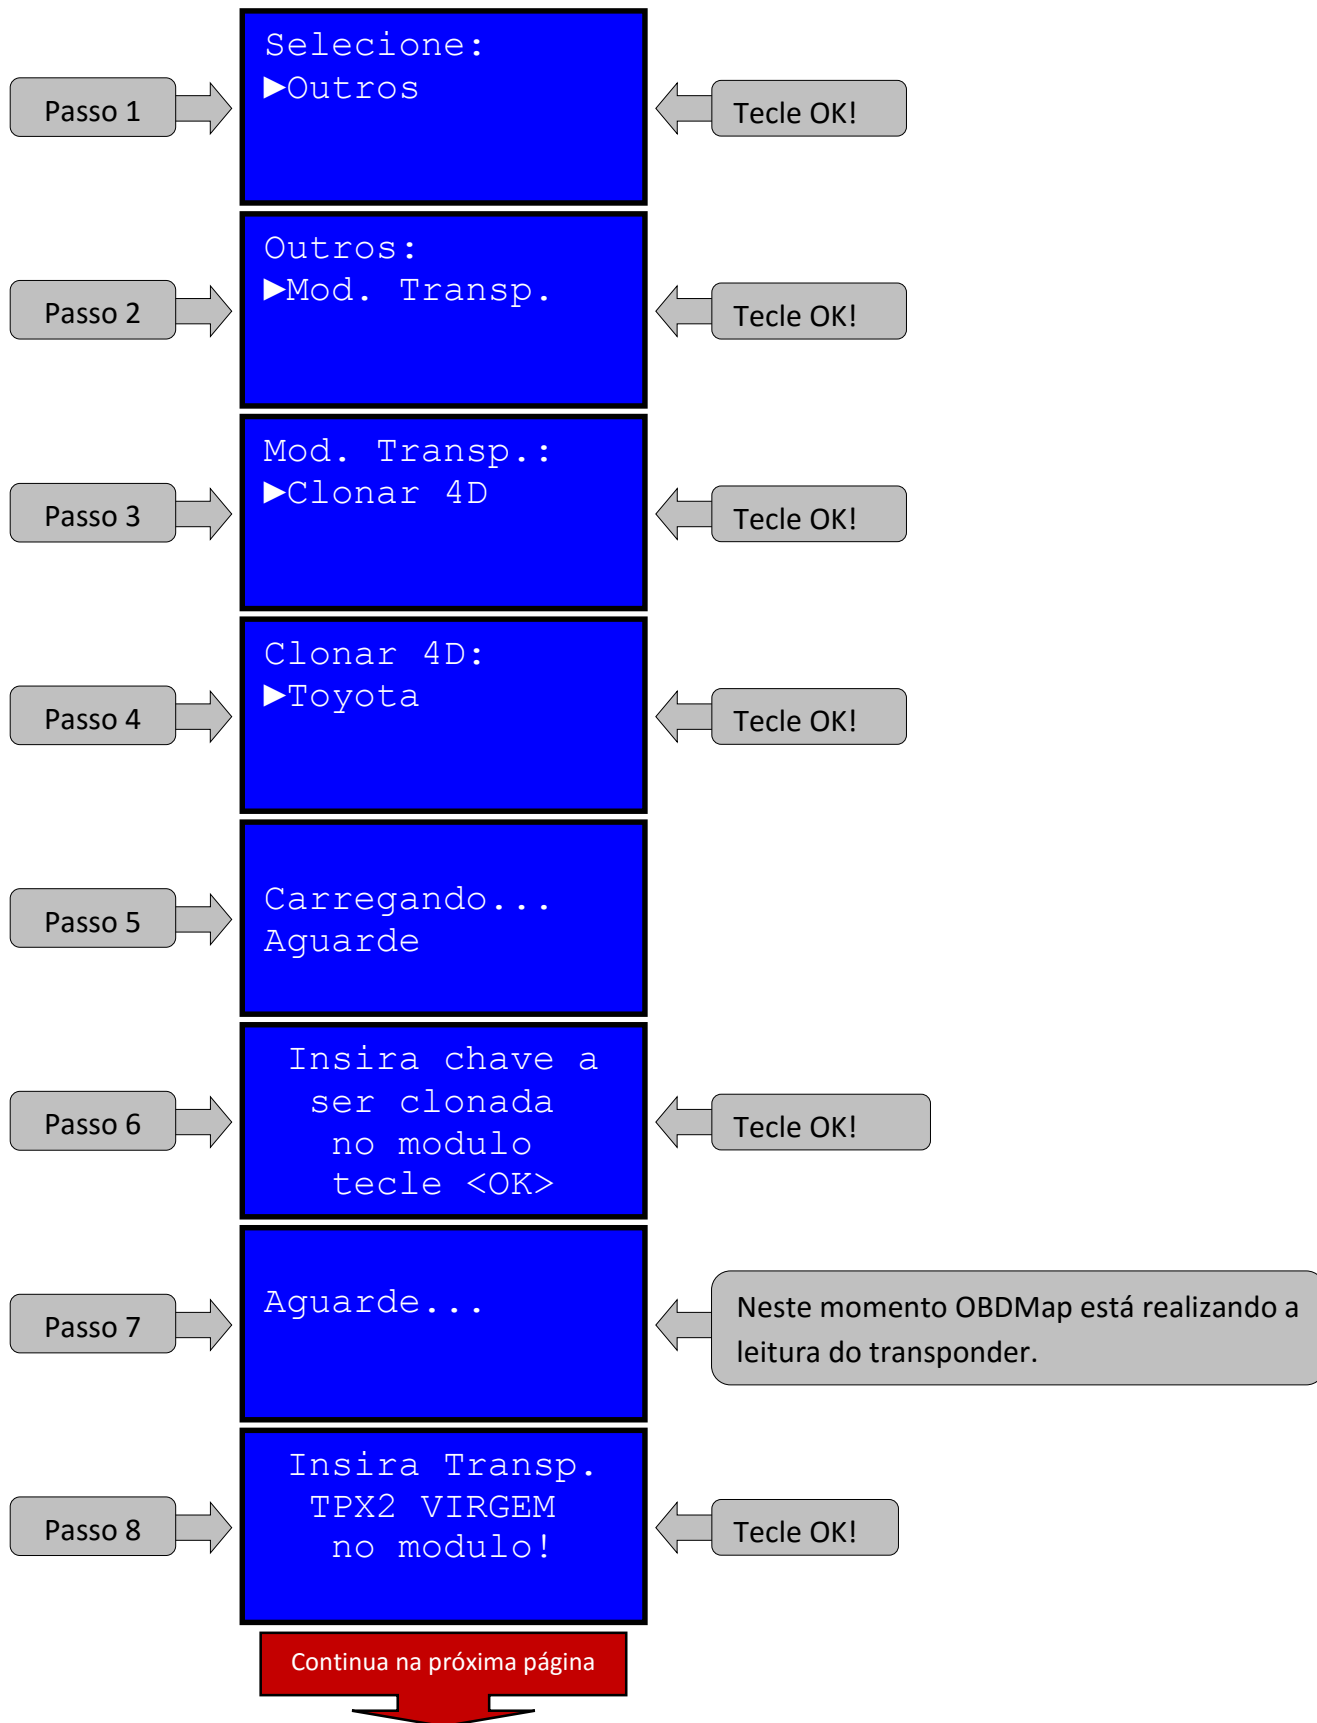

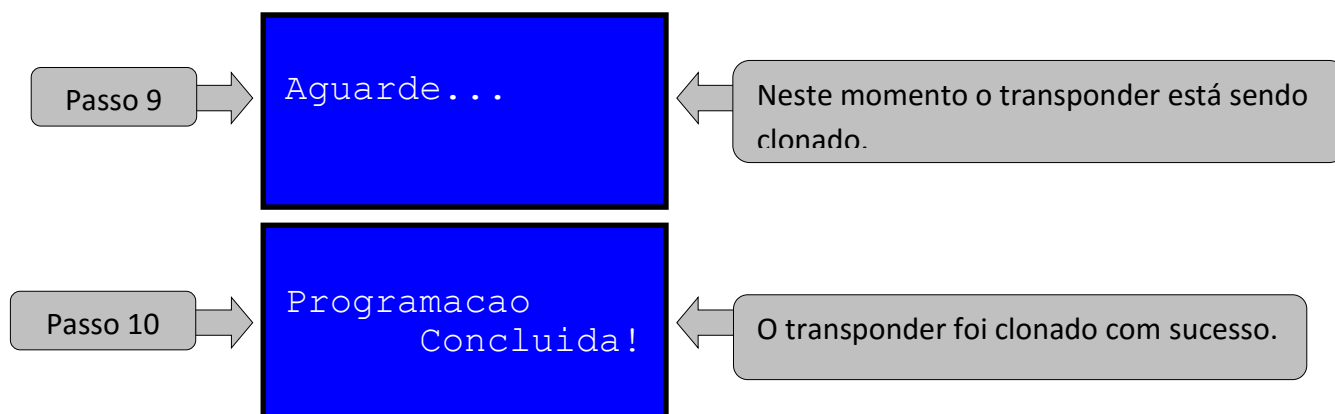

Outras Mensagens

Erro na leitura
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMap,
- O transponder utilizado não é TPX2.

Soluções:

- Utilize transponder TPX2 virgem,
- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos.

Transponder
bloqueado!
Utilize transp.
TPX2 virgem!

Causas Prováveis:

- O transponder TPX2 inserido no módulo está bloqueado.

Soluções:

- Utilize transponder TPX2 virgem.

Erro! O transp.
lido nao esta
dedicado para
Toyota!

Causas Prováveis:

- O transponder a ser clonado não está dedicado para a Toyota/Lexus,
- Houve falha na comunicação com o transponder.

Soluções:

- Certifique-se que uma chave válida foi inserida no módulo de transponder,
- Verifique o correto posicionamento da chave no módulo de transponder.

ERRO DE CRC!

Causas Prováveis:

- Houve falha ou interferência na comunicação com o transponder.

Soluções:

- Verificar correta posição do transponder no módulo de transponder.

Erro na gravacao
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP,
- O transponder utilizado não é o TPX2.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)