



Manual Carga – OBD0174

Dedicação ID48 para TP23 (ID 48CAN ou T44)

Rev. 2



Maio 2017

## ÍNDICE

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>Introdução:.....</u>                                              | <u>3</u> |
| <u>Aplicação:.....</u>                                               | <u>3</u> |
| <u>Transponder utilizado:.....</u>                                   | <u>3</u> |
| <u>Acessórios utilizados:.....</u>                                   | <u>4</u> |
| <u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder: .....</u> | <u>5</u> |
| <u>Realizando a dedicação do transponder:.....</u>                   | <u>6</u> |
| <u>Outras Mensagens.....</u>                                         | <u>7</u> |

### Introdução:

➤ Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Dedic o transponder Megamos Crypto ID48 (Magic 2) como TP23 (ID48 CAN), para ser programado nos veículos da linha VW.

### Aplicação:

| Marca | Modelo              | Ano         |
|-------|---------------------|-------------|
| VW    | Amarok 2.0          | 2010 a 2012 |
|       | Fox 1.0 e 1.6       | 2012 a 2014 |
|       | Gol G4 1.0 e 1.6    | 2009 a 2012 |
|       | Gol G5 1.0 e 1.6    | 2009 a 2012 |
|       | Gol G6 1.0 e 1.6    | 2013 a 2014 |
|       | Jetta 2.0           | 2010 a 2012 |
|       | Saveiro G5 1.6      | 2009 a 2012 |
|       | Saveiro G6 1.6      | 2013 a 2014 |
|       | Tiguan 2.0          | 2010 a 2012 |
|       | Voyage G5 1.0 e 1.6 | 2010 a 2012 |
|       | Voyage G6 1.0 e 1.6 | 2013 a 2014 |

### Transponder utilizado:

Utilize o transponder Megamos Crypto ID48 Magic 2 Virgem.



[Voltar índice](#)

### Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação.  
Necessária para utilizar o  
OBDMaP em bancada.

Módulo de transponder.  
Realiza a programação e  
geração de transponders.



Posicionamento do transponder no módulo de transponder:


O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.



### Realizando a dedicação do transponder:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

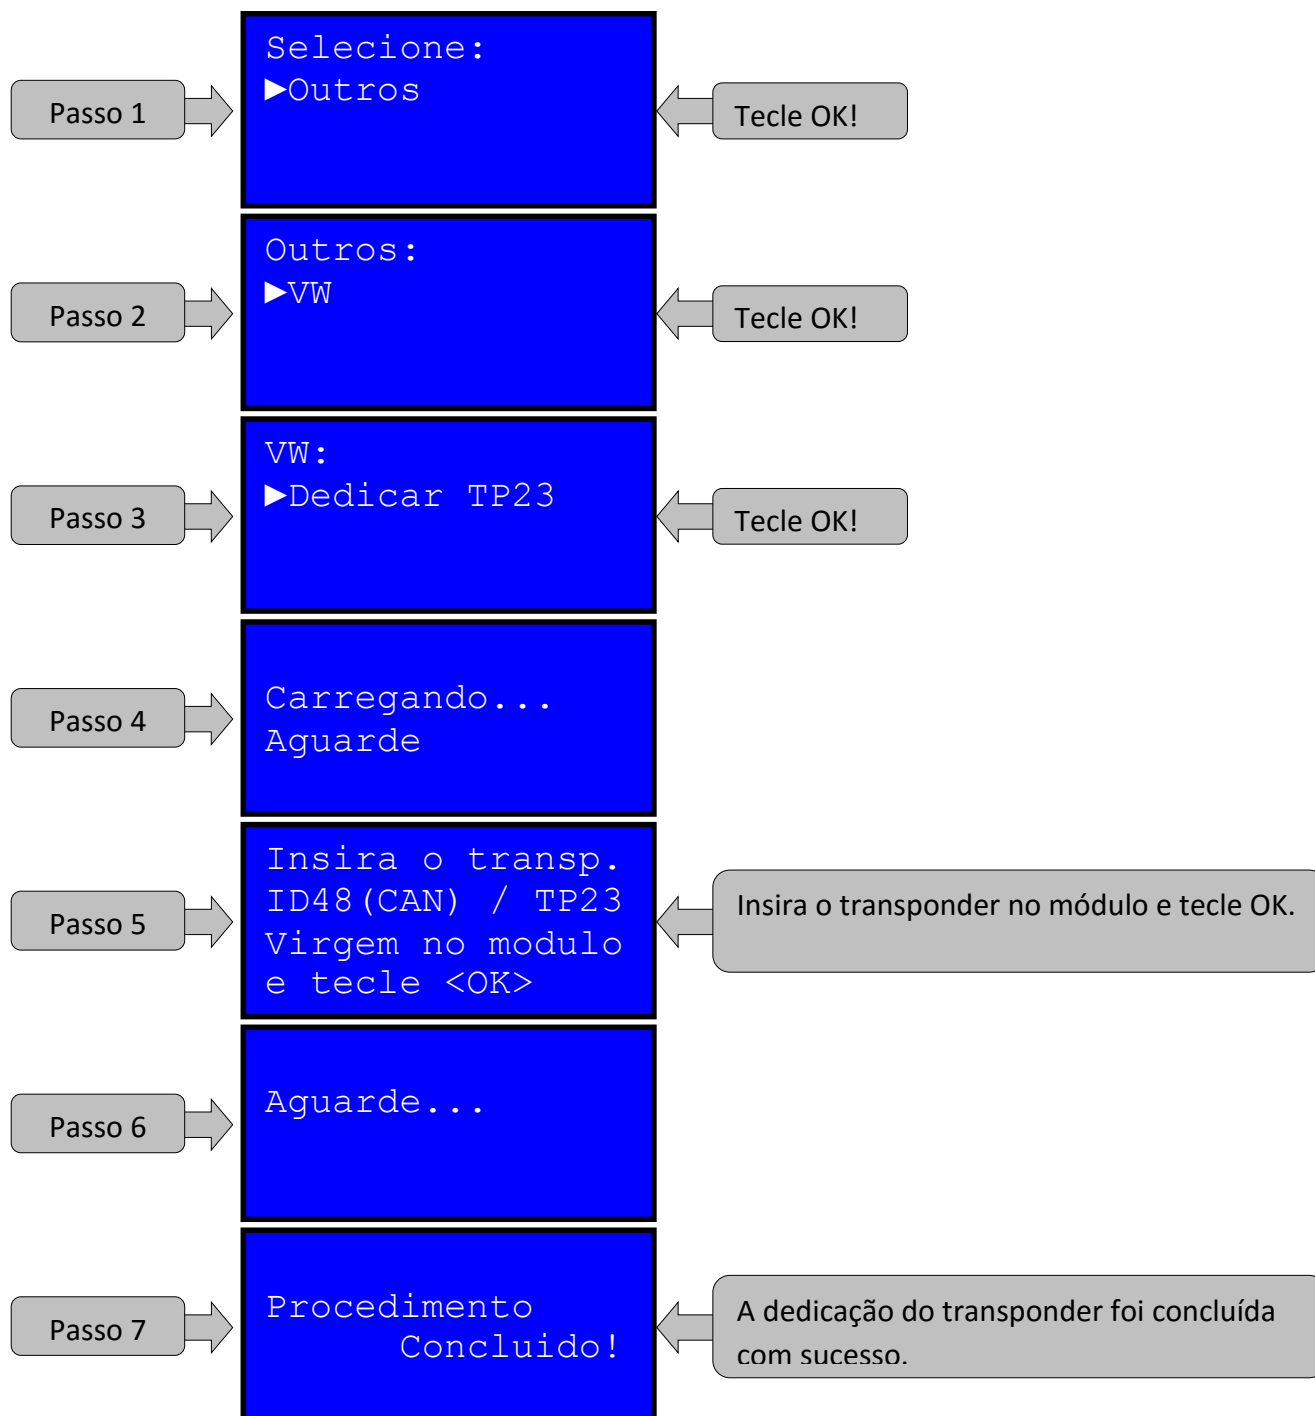

### Outras Mensagens

Transponder  
Bloqueado!

#### Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado.

#### Soluções:

- Utilize o transponder Megamos Crypto ID48-Magic 2 virgem,
- Para verificar a condição de lock (bloqueio) do transponder, utilize a carga básica do módulo de transponder na função IDENTIFICAR.

Erro na gravacao  
do transponder!

#### Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP,
- O transponder não é um Megamos Crypto ID48-Magic 2.

#### Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

Falha!  
Transp. Magic 1

**Causas Prováveis:**

- O transponder não é do tipo Magic 2 como solicitado pela função.

**Soluções:**

- Utilize transponder Megamos Crypto ID48-Magic 2 virgem,
- Para verificar o tipo de transponder, utilize a carga básica no módulo de transponder na função IDENTIFICAR.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)