



Manual carga – OBD0182

Programação de chaves VW Painel Marelli Imob6 T2

(UP! 14-16)

Rev. 6



Agosto 2021

ÍNDICE

Introdução:.....	3
Acessórios utilizados:.....	4
Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:.....	5
Realizando o teste de compatibilidade	6
Realizando a programação de chaves:	8
Outras mensagens:	10
Causas prováveis:	10
Soluções:	10
Causa provável:	10
Solução:	10
Condições de falhas:	11

Introdução:

➤ Esta carga realiza a seguinte função:

- ✓ Programa até 8 chaves para o veículo.

É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam reprogramadas elas não funcionarão no veículo.

Obs: Alguns painéis necessitam a programação de ao menos duas chaves, caso contrário, podem ocorrer falhas aleatórias no veículo, como:

- Não mostrar km;
- Mostrar 0-1 (zero chaves programadas) e a chave assim mesmo realizar a partida no veículo;
- O sistema de alarme não funcionar corretamente;
- Vidro elétrico não funcionar.

➤ Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Up 1.0	2014 a 2016
	Jetta 2.5	2010 a 2012

Obs.: Para veículos com painéis Marelli e Micro MC9S12XHZ384.

Esta carga não é compatível com alguns veículos modelo TSI. Para garantir a aplicação do veículo, deve-se realizar a função teste de compatibilidade.


**Utilize transponder ID 48 CAN
(TP23) NOVO!**

**Se não for utilizado um
transponder novo o
procedimento pode não ser
bem sucedido!**



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:

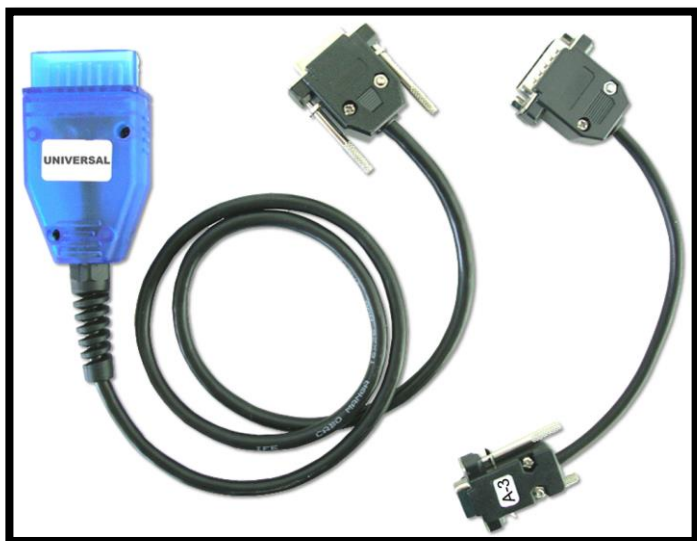


Utilize o **cabo universal + adaptador A3** ou o cabo CAN. Conecta o OBDMaP ao veículo.

Utilize o **cabo CAN** ou o cabo universal + adaptador A3. Conecta o OBDMaP ao veículo.




Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:

- ✓ A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **A5**.

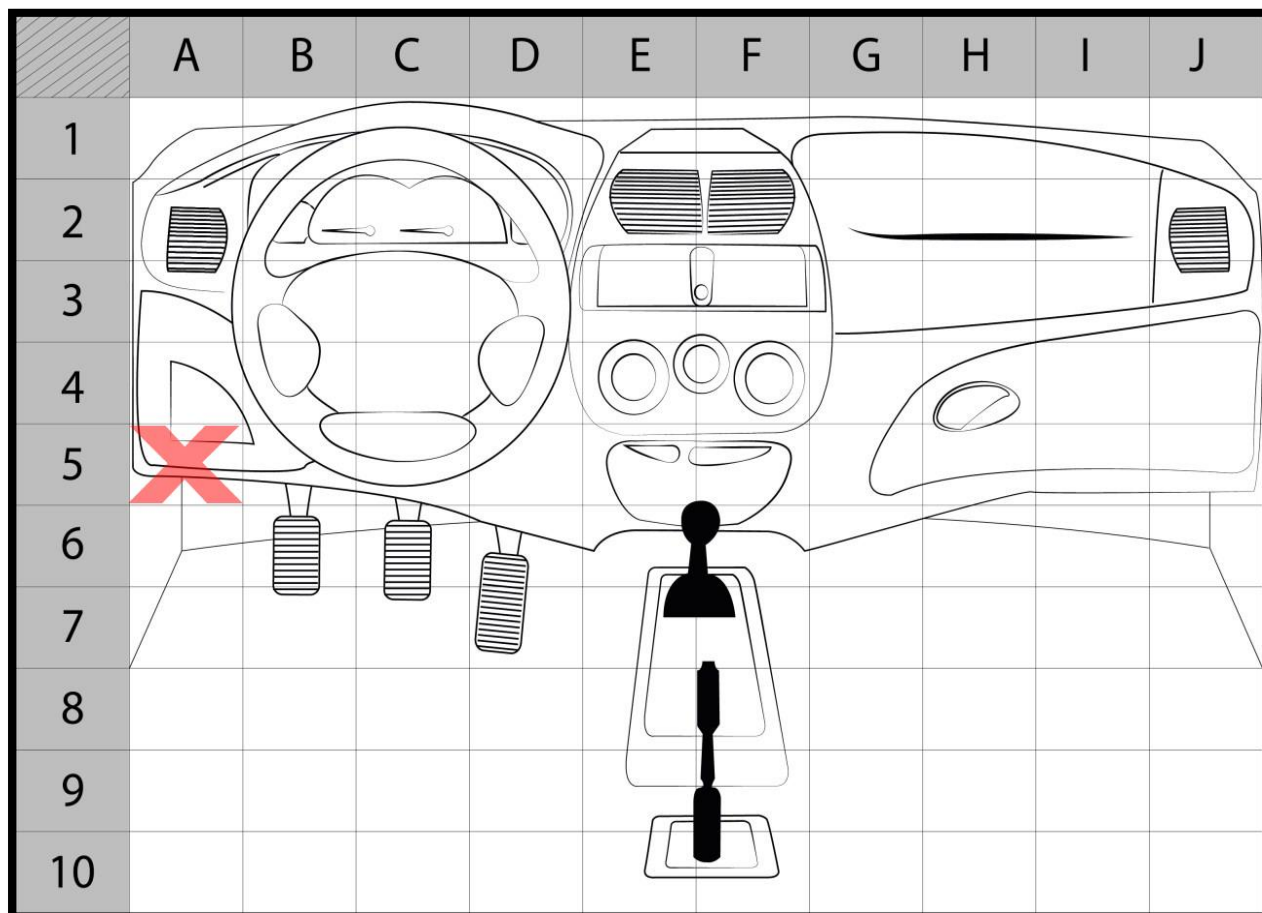

Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

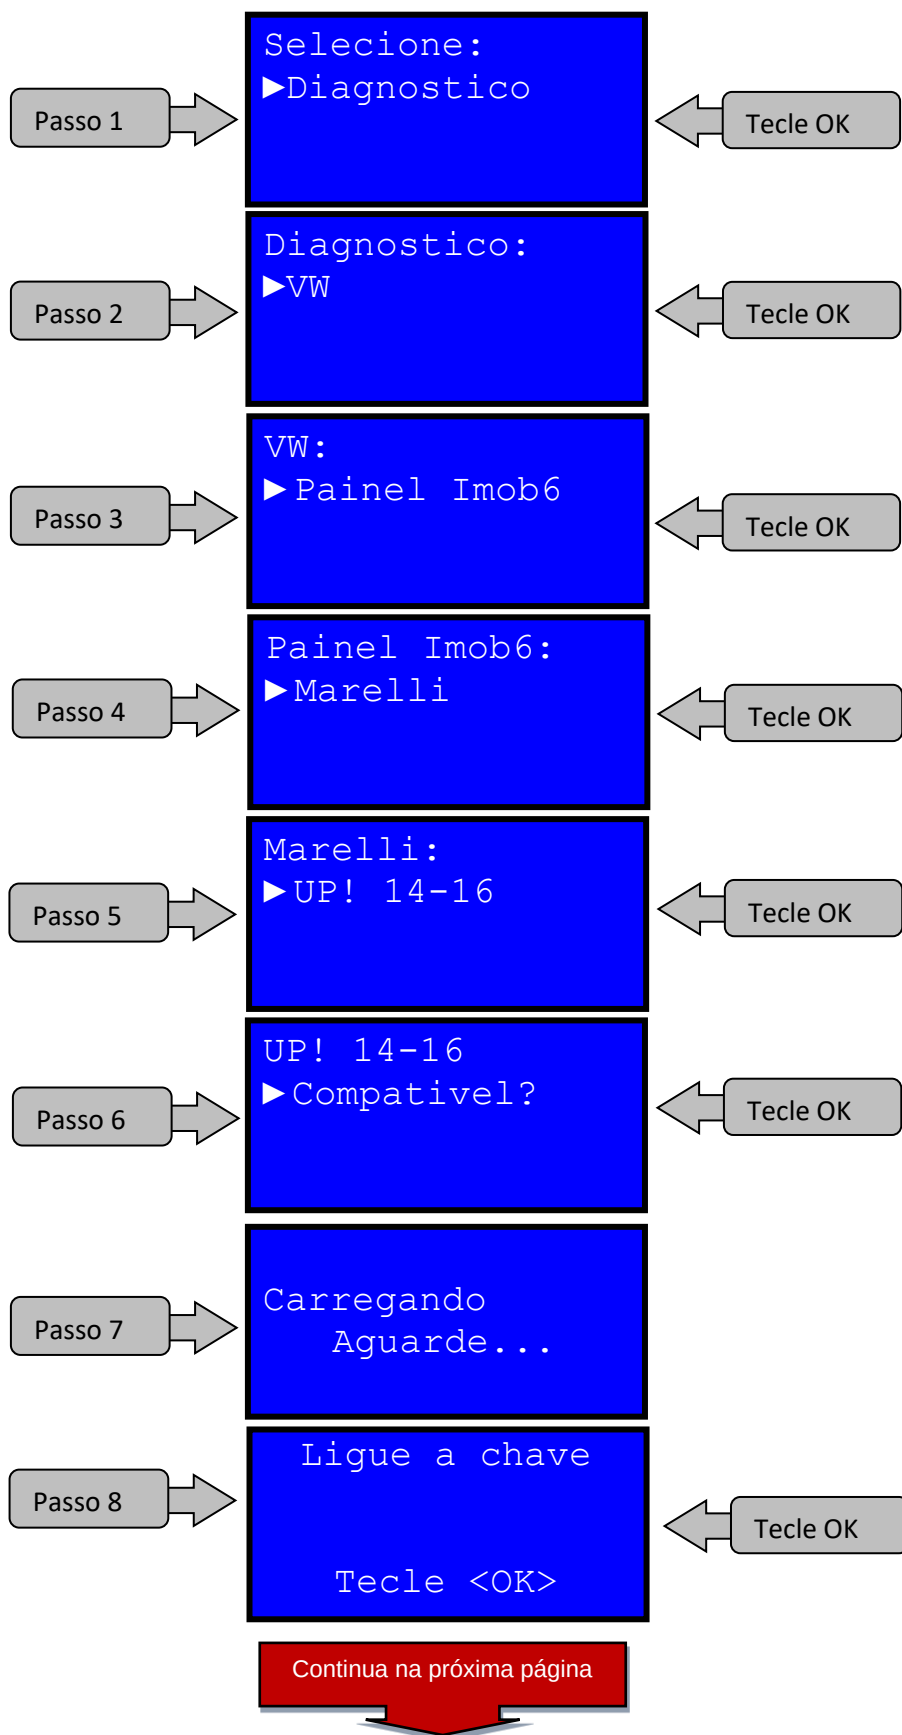

Passo 9




Aguarde...


Passo 10

Veiculo
compativel![Voltar índice](#)

Realizando a programação de chaves:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

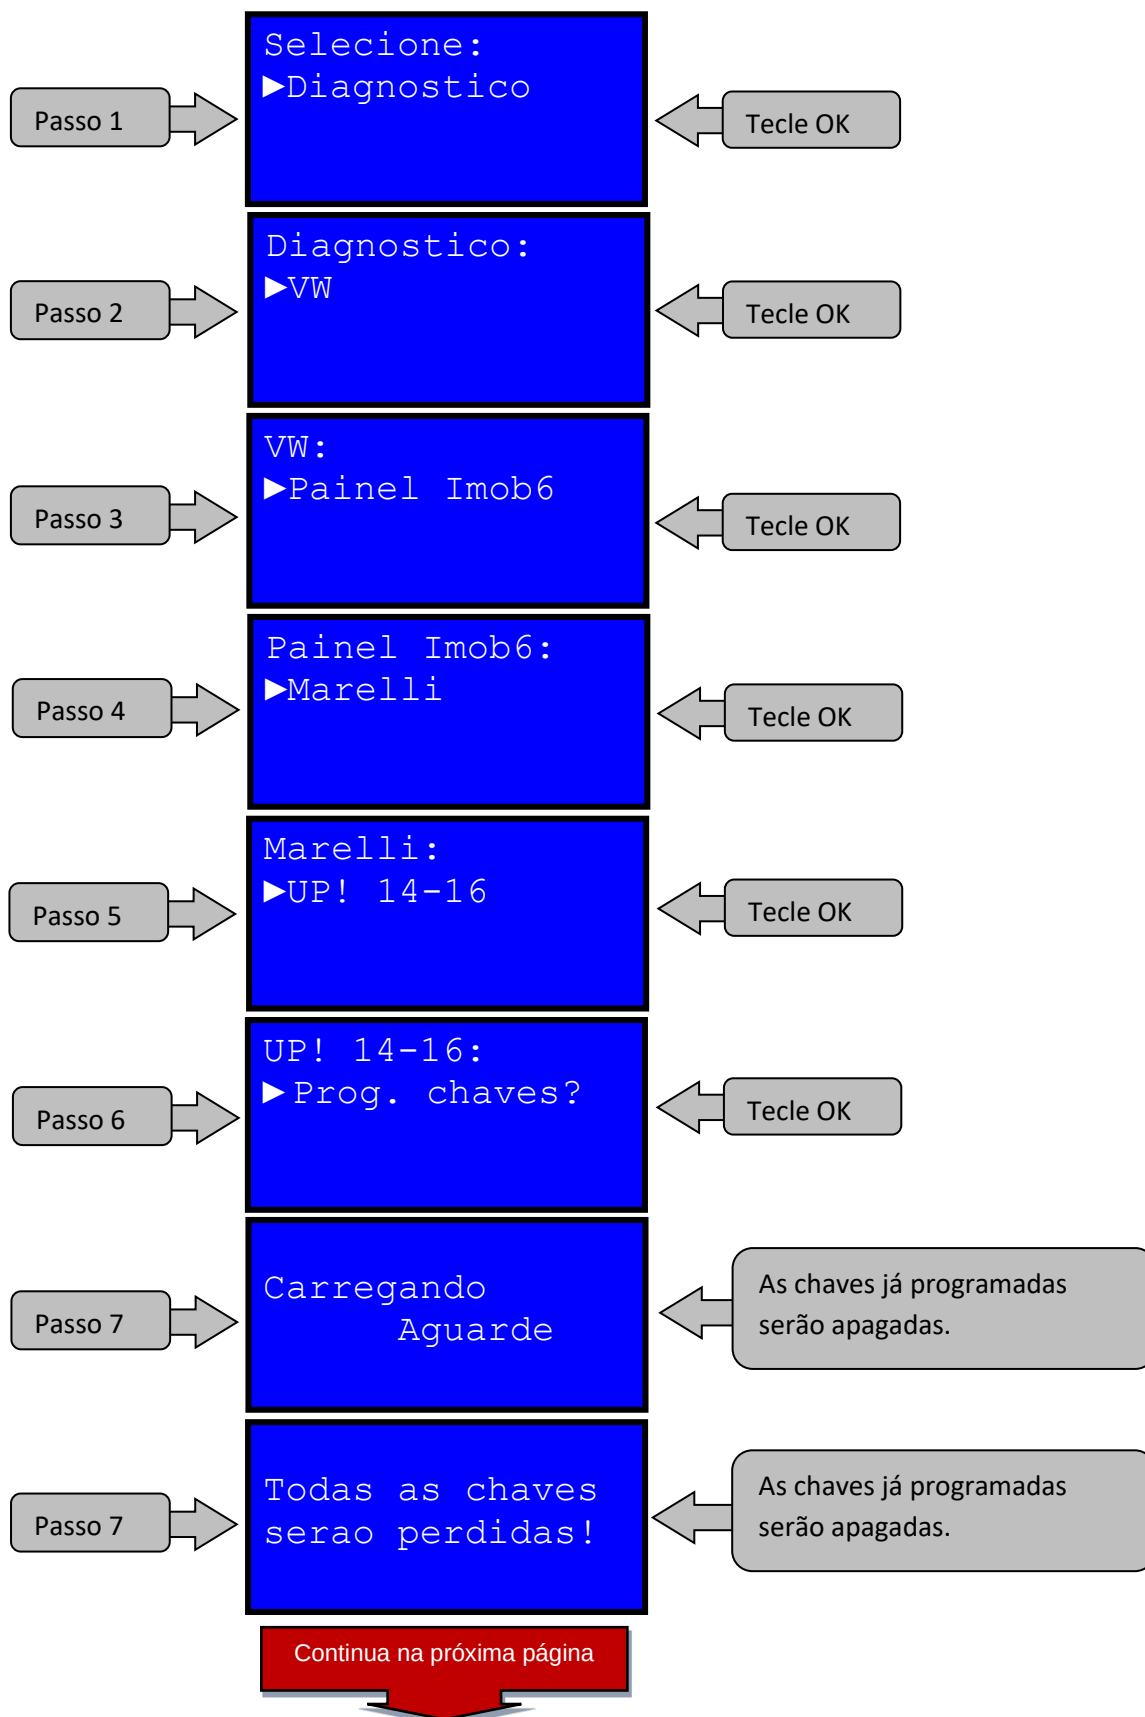

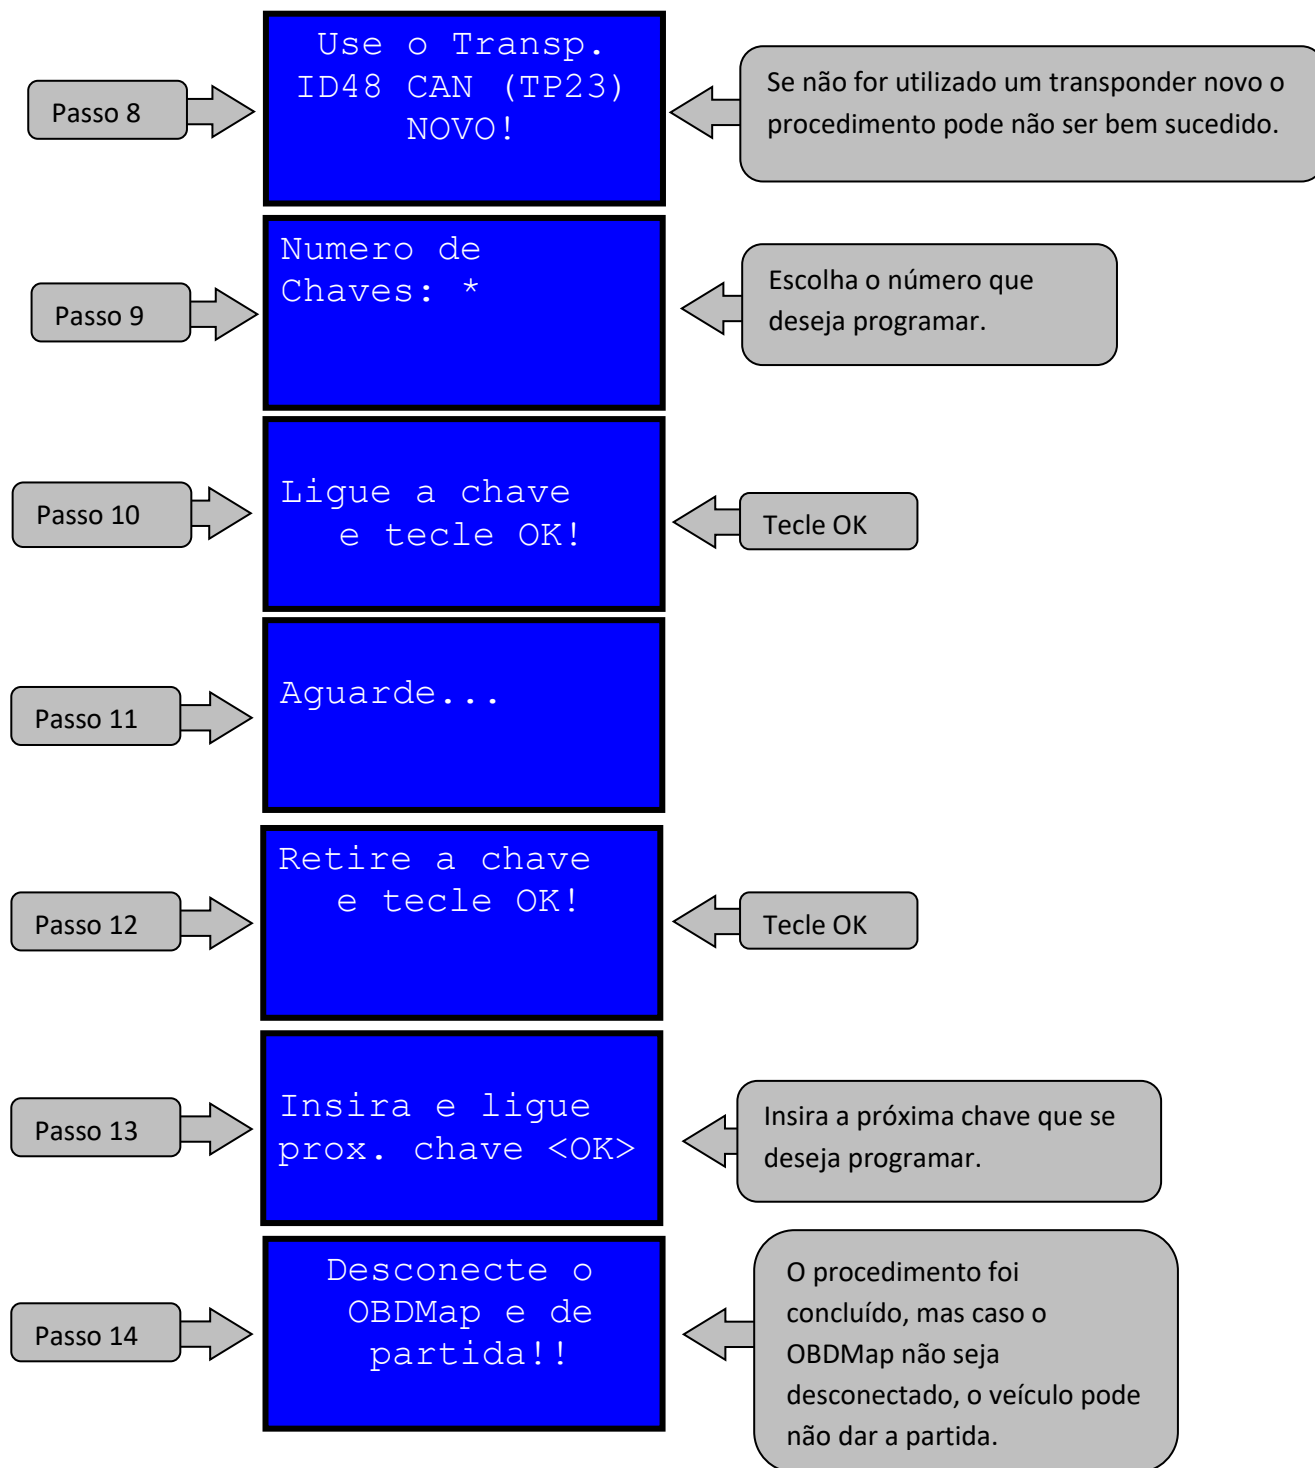

Outras mensagens:

Erro de
Comunicacao!

Causas prováveis:

- Defeito no carro, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Sistema do veículo diferente da aplicação desta carga.

Soluções:

- Verificar se a bateria está carregada,
- Desconectar todo o aparelho, aguardar 10 segundos e refazer o procedimento,
- Verificar parte elétrica do carro, fusíveis, etc,
- Verificar se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Verificar a boa conexão do cabo no OBDMap e no conector OBD do veículo,
- Verificar se o software do OBDMap está na última versão.

Acesso Negado

Causa provável:

- Painei não corresponde a aplicação da carga.

Solução:

- Verificar a aplicação da carga.

Painei inválido!

Causa provável:

- Painei não corresponde a aplicação da carga.

Solução:

- Verificar a aplicação da carga.

Veiculo fora da Aplicacao

Causa provável:

- Painel não corresponde a aplicação da carga.
- O ano do veiculo não corresponde com a aplicação da carga

Solução:

- Verificar a aplicação da carga.

Condições de falhas:

- Veículo não aceita chaves

Falha: Quando o procedimento é iniciado, mas se observa pelo painel do veículo que as chaves não estão sendo adicionadas, pode ser devido ao transponder não ser o correto.

Solução: O transponder utilizado deve ser um Megamos ID48 (TP23) novo, pois se ele for regravado ou utilizado em outro sistema, mesmo tendo sido novamente dedicado a VW, pode não funcionar para esta carga.

- Mau funcionamento do painel de instrumentos

Falha: Quando for realizada a programação de apenas uma chave, alguns painéis podem apresentar falhas como:

- Não mostrar km;
- Mostrar 0-1 (zero chaves programadas) e a chave assim mesmo realizar a partida no veículo;
- O sistema de alarme não funcionar corretamente;
- Vidro elétrico não funcionar.

Solução: Deve ser iniciado um novo procedimento para a programação de duas chaves.

**Se persistir os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)