



MANUAL CARGA – OBD0188

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E TELECOMANDO VW
IMOB2b (NEW BEETLE)

VER. 2



AGOSTO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	5
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	8
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO	10
OUTRAS MENSAGENS	12

INTRODUÇÃO

ESTA CARGA REALIZA AS SEGUINTE FUNÇÕES:

- Leitura de senha;
- Programação de até 8 chave;
- Programação do telecomando.

OBSERVAÇÃO: É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo. No procedimento do telecomando, só será possível a programação de um.

APLICAÇÃO


MARCA	MODELO	ANO
Volkswagen	New Beetle 2.0	1999 – 2002

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize um transponder Megamos ID48 (virgem).

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

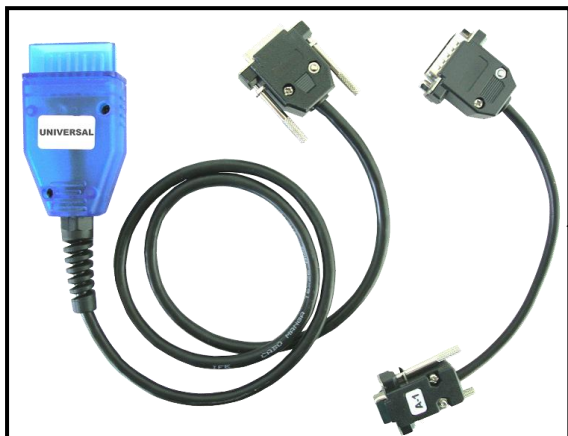


Cabo Universal + Adaptador A1:
Necessário para realizar procedimentos via tomada de diagnóstico no veículo.



Todos os acessórios conectados para realizar procedimentos via diagnose.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **B5**.

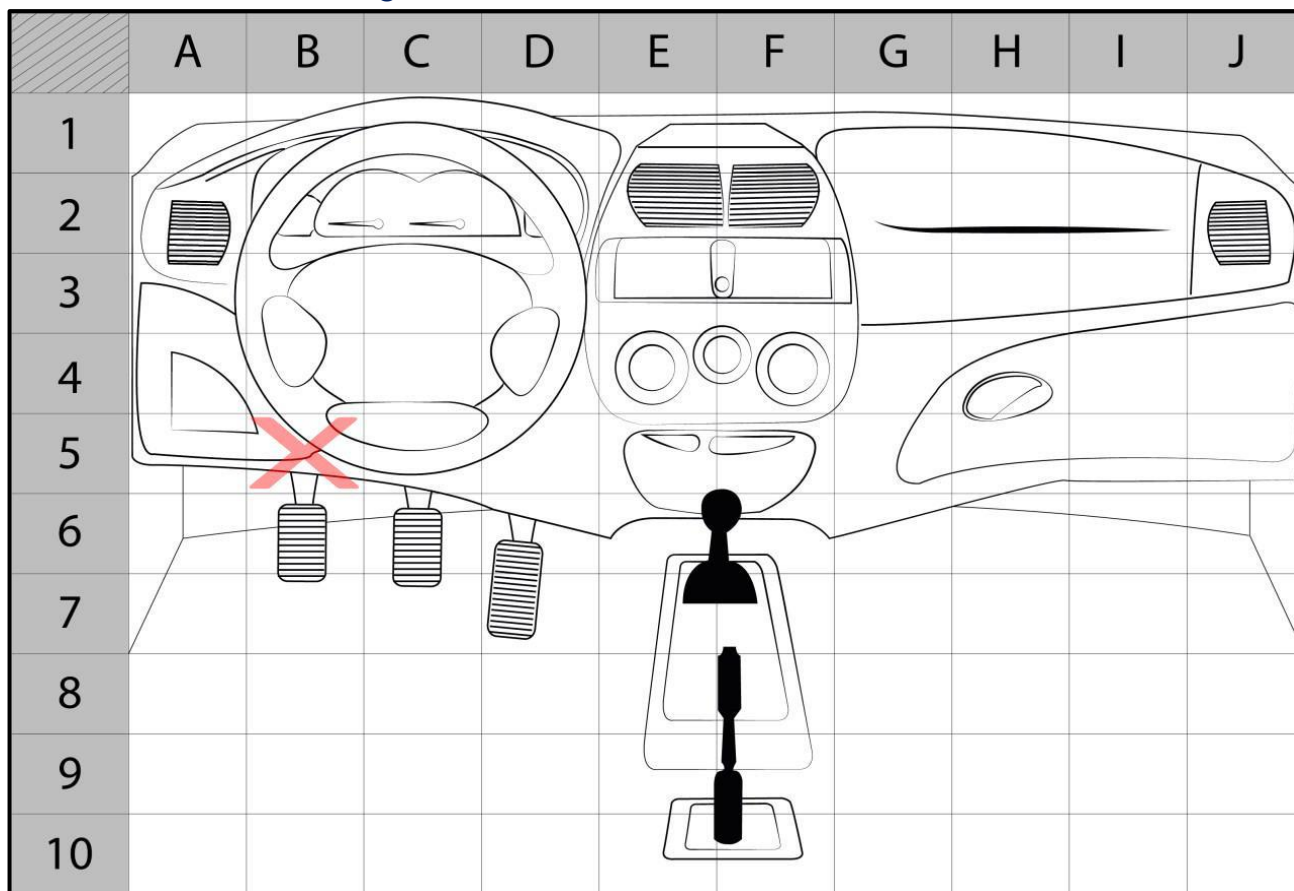

REALIZANDO A LEITURA DE SENHA


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

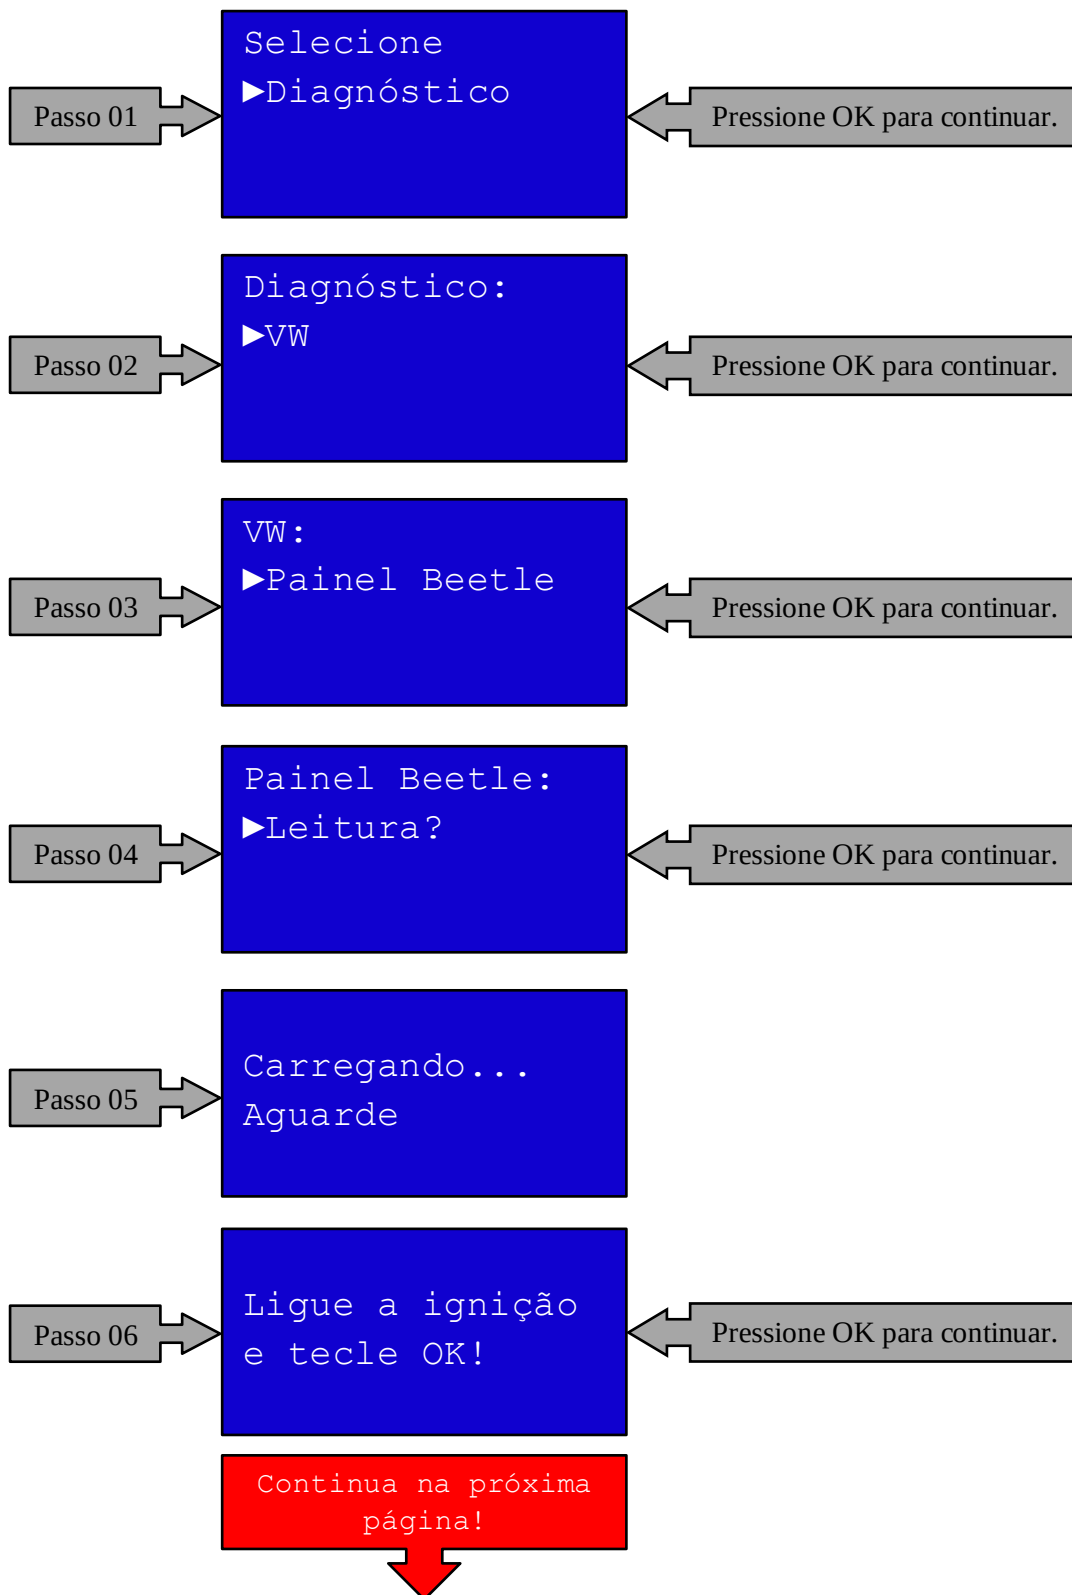


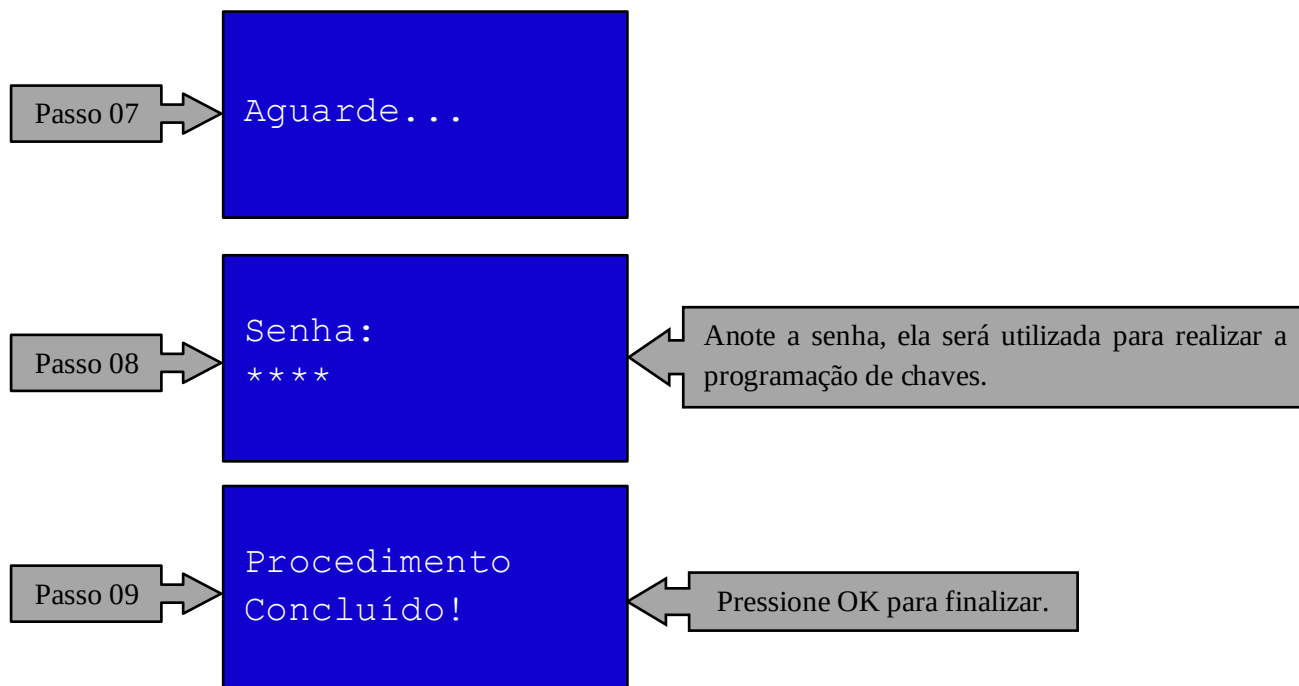

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

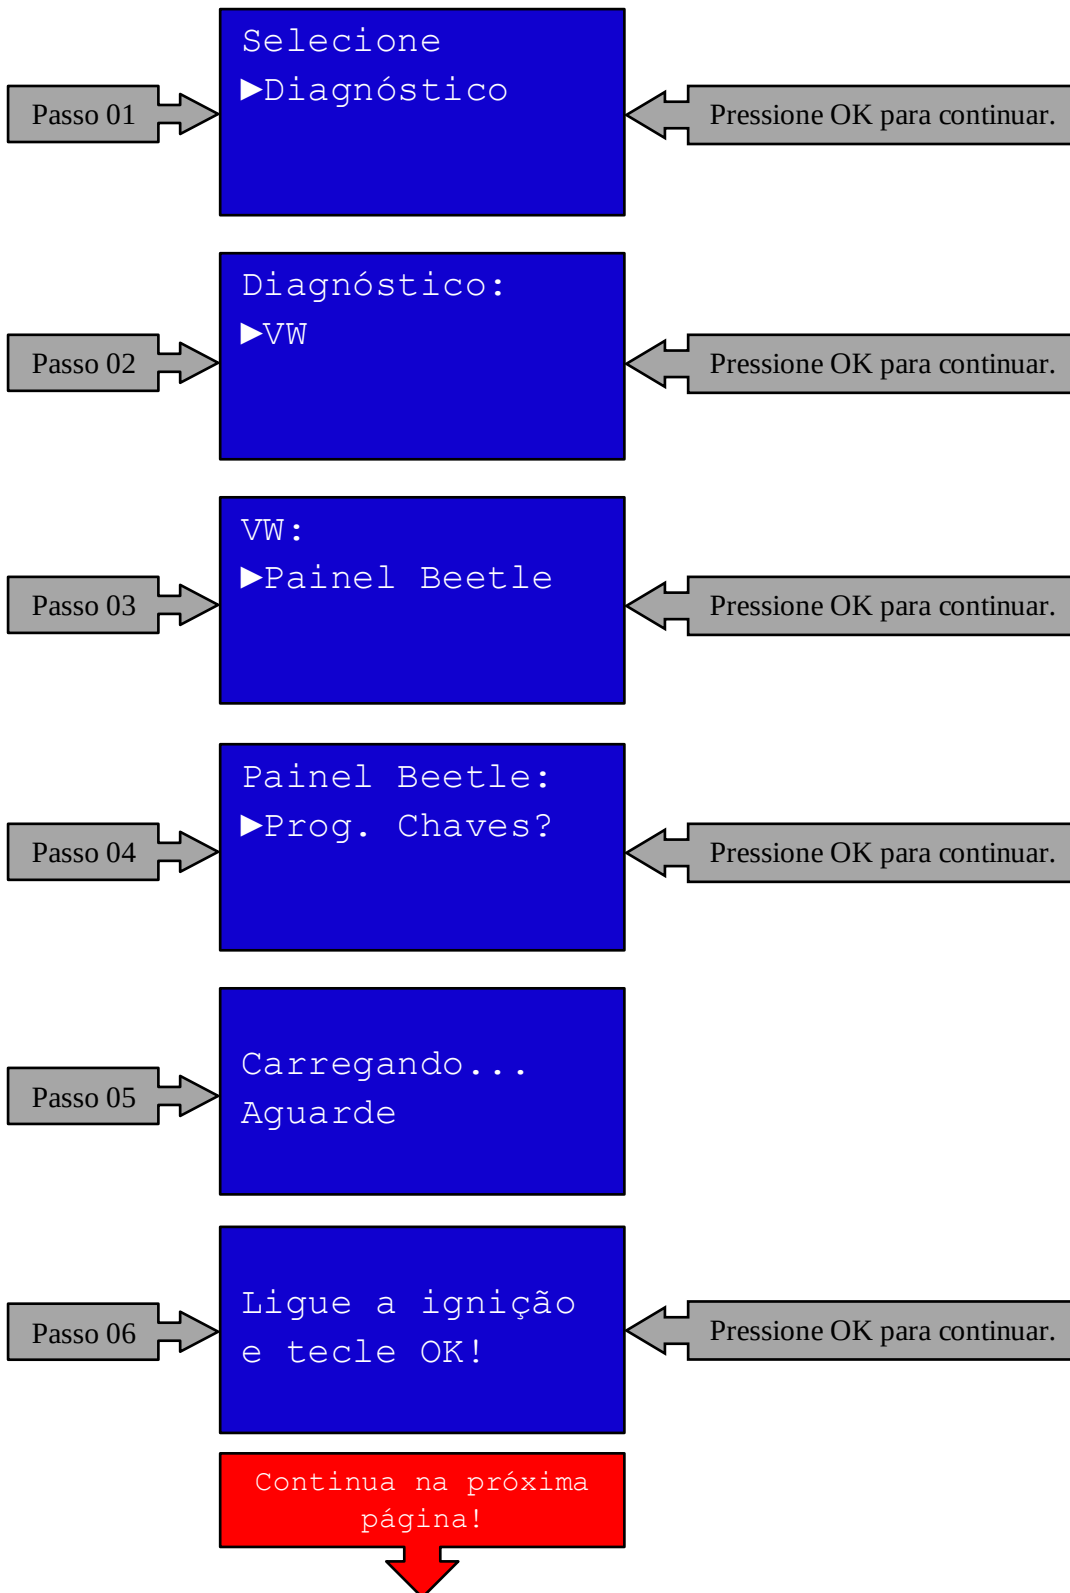


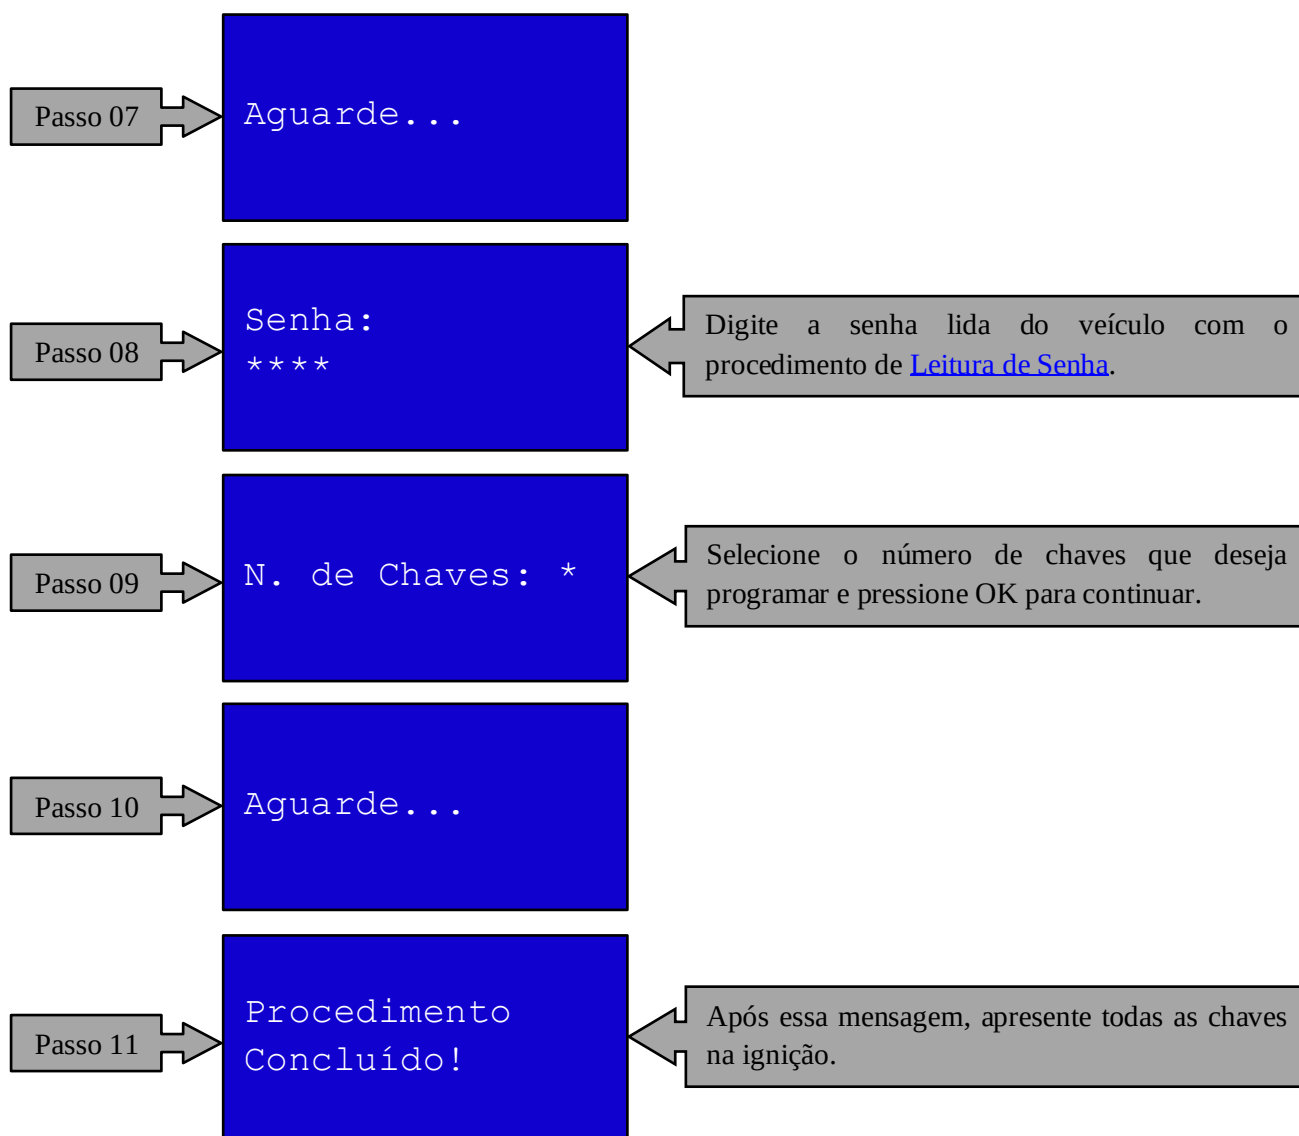

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

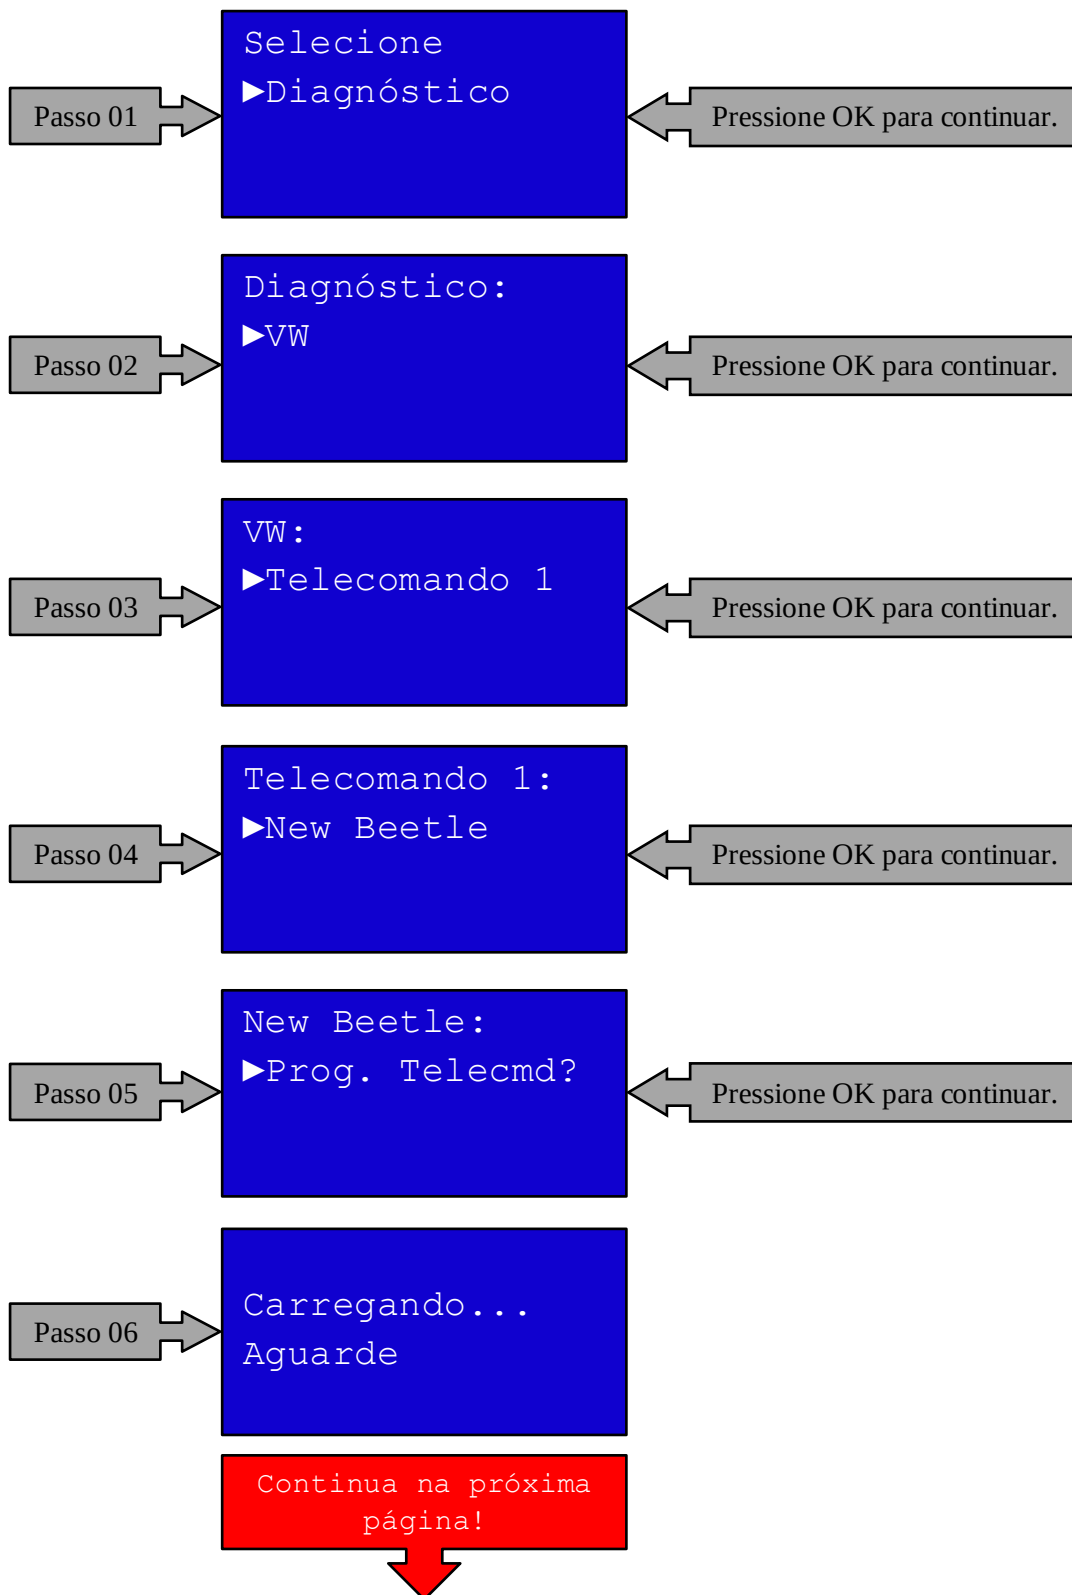

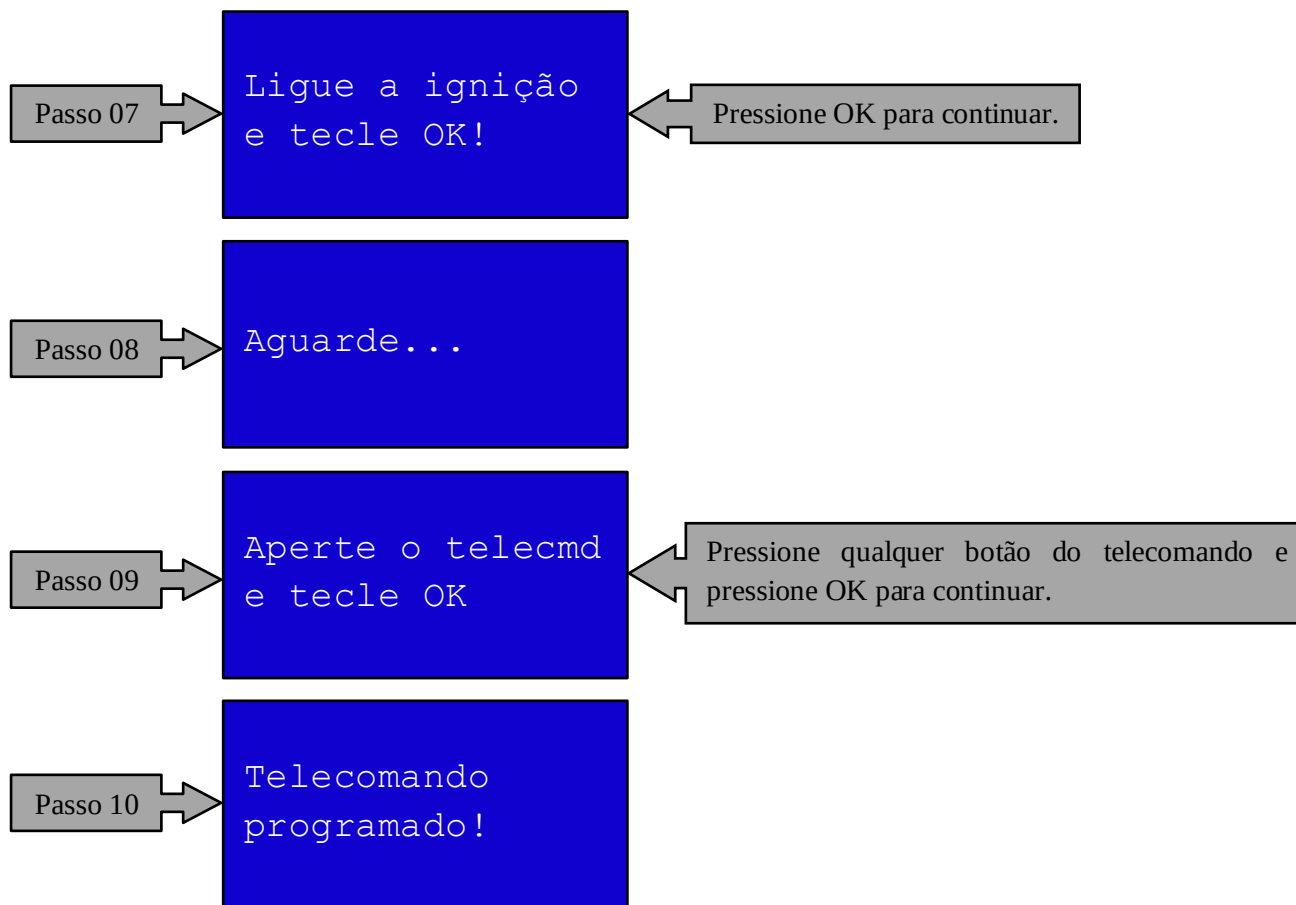

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico, talvez estar cara tenha tido alterações.

Acesso
Negado!

Causa Provável:

- O veículo ou sistema não corresponde à aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Consulte o Suporte Técnico.

**Se persistirem os erros acima ou para outras mensagens,
consulte o Suporte Técnico**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)