



Manual Carga – OBD0196  
Geração de Chaves Fiat Code 2 Nova Caixa Cinza (201)

Rev. 09



Dezembro 2022

## ÍNDICE

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO.....                                             | 3  |
| APLICAÇÃO .....                                             | 3  |
| TRANSPONDER UTILIZADO .....                                 | 3  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                                 | 4  |
| POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER..... | 5  |
| IDENTIFICANDO A CAIXINHA 201 .....                          | 6  |
| LOCALIZANDO O MICROCONTROLADOR .....                        | 6  |
| LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU .....         | 7  |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS .....                        | 8  |
| REALIZANDO A GERAÇÃO DE TRANSPONDER.....                    | 9  |
| OUTRAS MENSAGENS.....                                       | 12 |

## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Geração de até 8 transponders em veículos que utilizam sistema Code 2 com nova caixa cinza (201).

Esta função é feita via Cabo MCU e utiliza Módulo de Transponder conectado ao OBDMAP.

**OBS:** Após o procedimento, a luz de falha no painel pode acender de maneira irregular, contudo isso não significa que o sistema esteja com falhas.

### **ATENÇÃO**

Antes de retirar o imobilizador do veículo, certifique-se que a bateria esteja desconectada. Somente após reconectar o imobilizador no veículo reconecte a bateria, caso contrário o veículo pode entrar em modo de segurança por tempo indeterminado.

## APLICAÇÃO

| Marca   | Modelo  | Ano         |
|---------|---------|-------------|
| Fiat    | Ducato  | 2010 a 2017 |
|         | Fiorino | 2009 a 2013 |
|         | Palio   | 2009 a 2013 |
|         | Uno     | 2009 a 2013 |
|         | Siena   | 2009 a 2013 |
|         | Strada  | 2009 a 2013 |
| Peugeot | Boxer   | 2010 a 2017 |
| Citroën | Jumper  | 2010 a 2017 |


## TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize transponder Megamos ID48 Virgem.

[Voltar índice](#)

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS

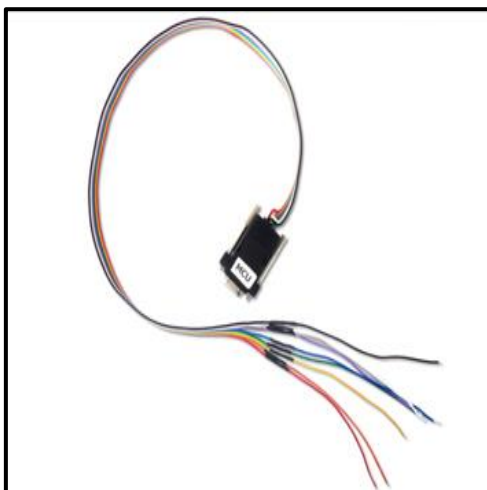

Cabo MCU:  
Necessário para conectar o painel ao  
OBDMAP.

Fonte de Alimentação:  
Necessária para utilizar o OBDMAP em  
bancada.



Módulo de Transponder:  
Realiza operações com transponders  
junto ao OBDMAP.

[Voltar índice](#)

## POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER





O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do Módulo de Transponder na posição vertical e no centro como mostra a imagem ao lado.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do Módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.




## IDENTIFICANDO A CAIXINHA 201

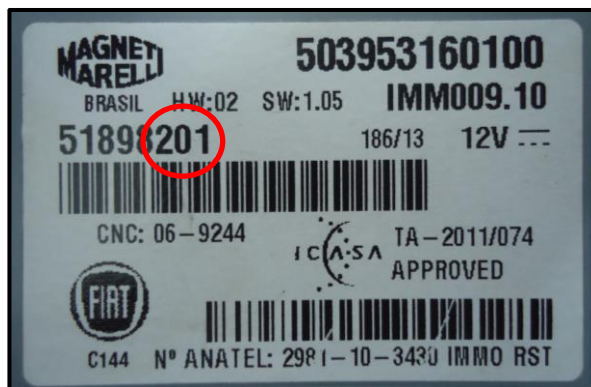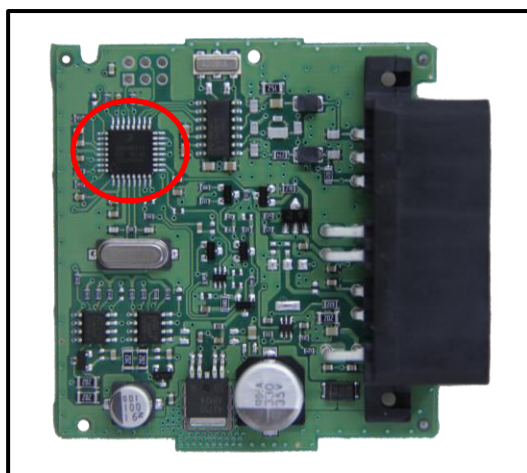


## LOCALIZANDO O MICROCONTROLADOR

Microcontrolador  
S9S08DZ32.

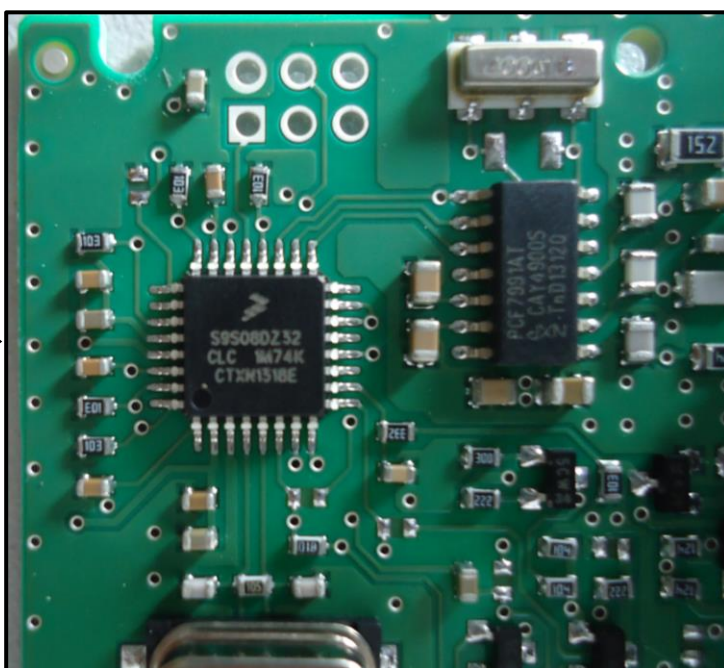




## LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU

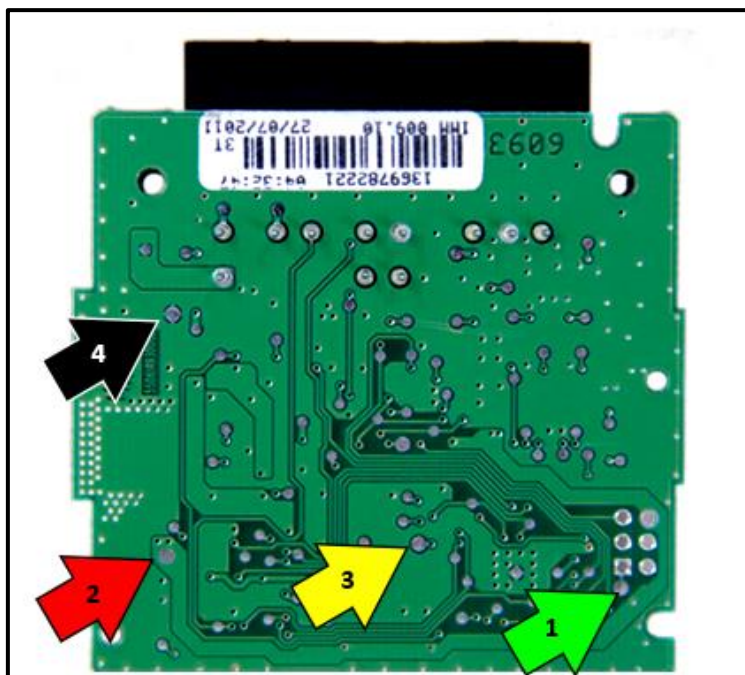

Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU:

1. Fio verde;
2. Fio vermelho;
3. Fio amarelo;
4. Fio preto.

Cabo MCU conectado no imobilizador.

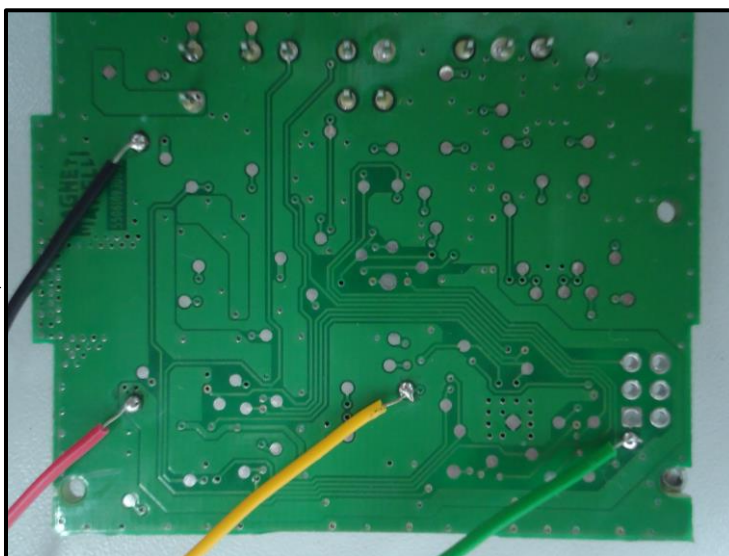


## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS


[Voltar índice](#)




## REALIZANDO A GERAÇÃO DE TRANSPONDER

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

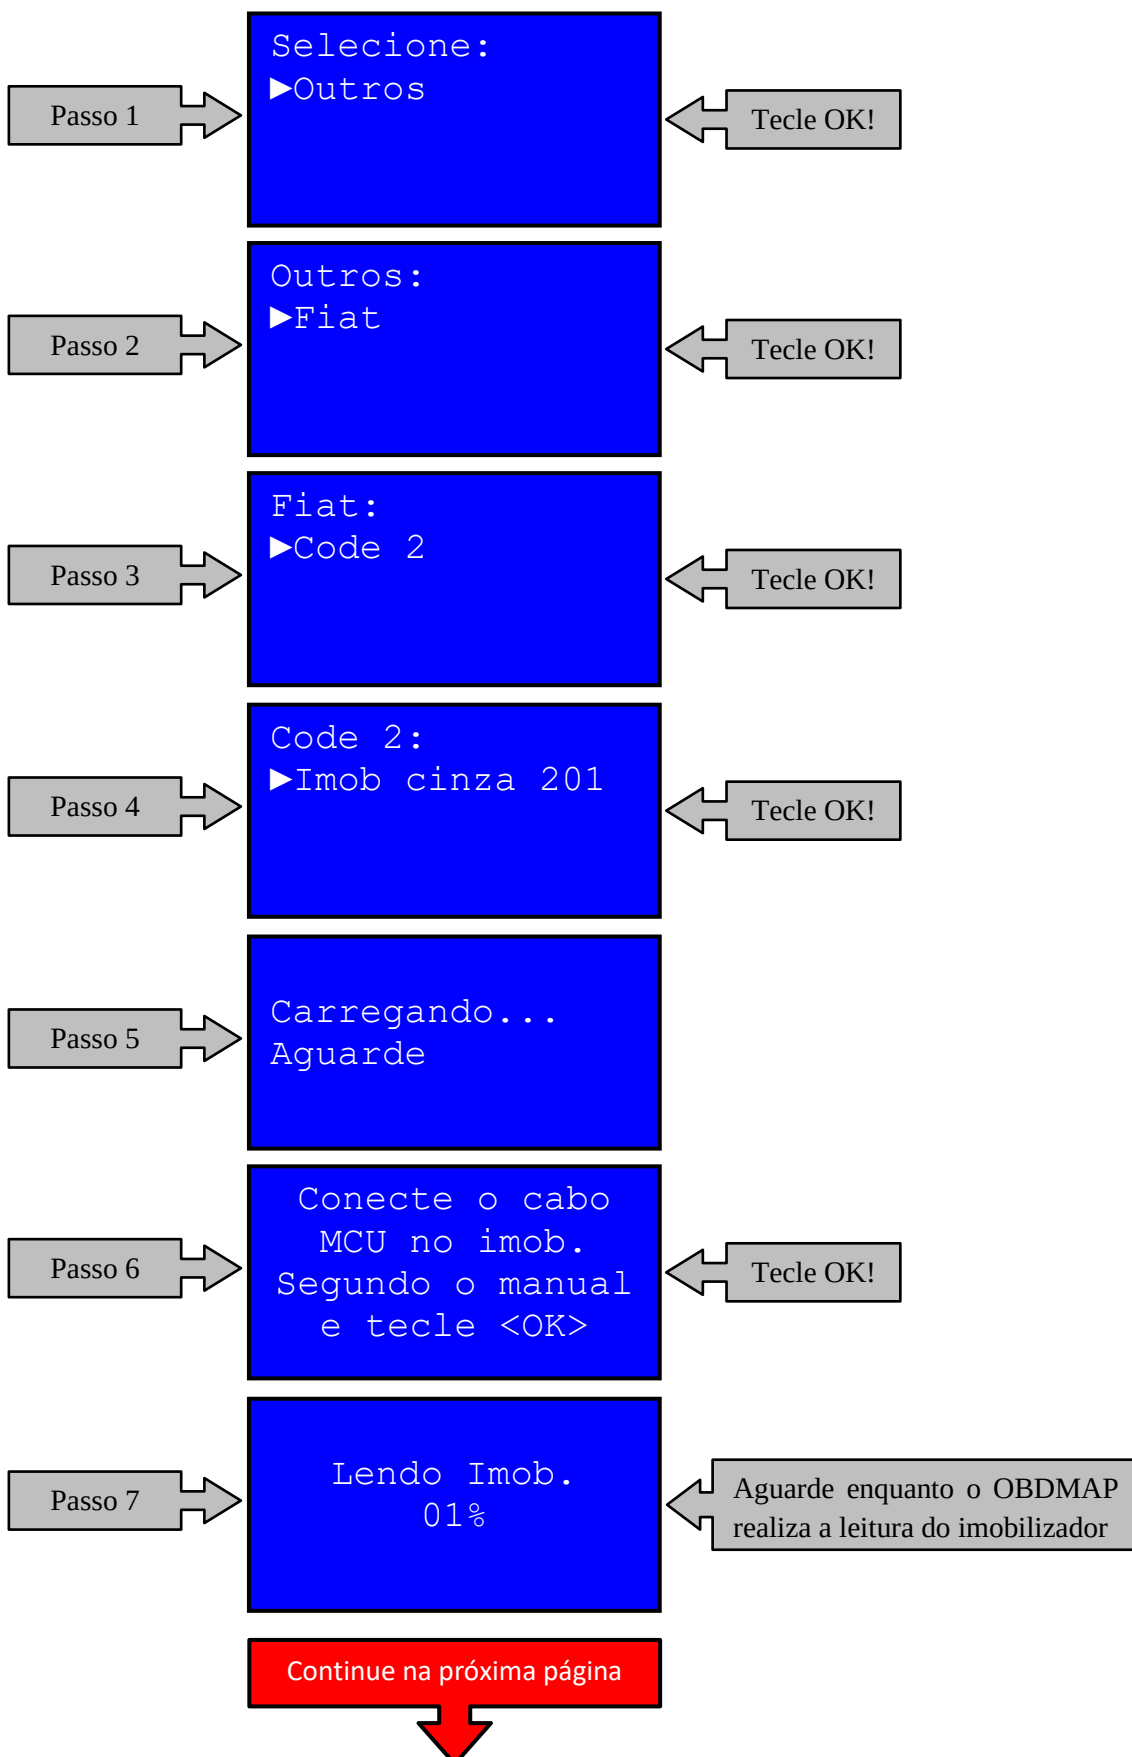

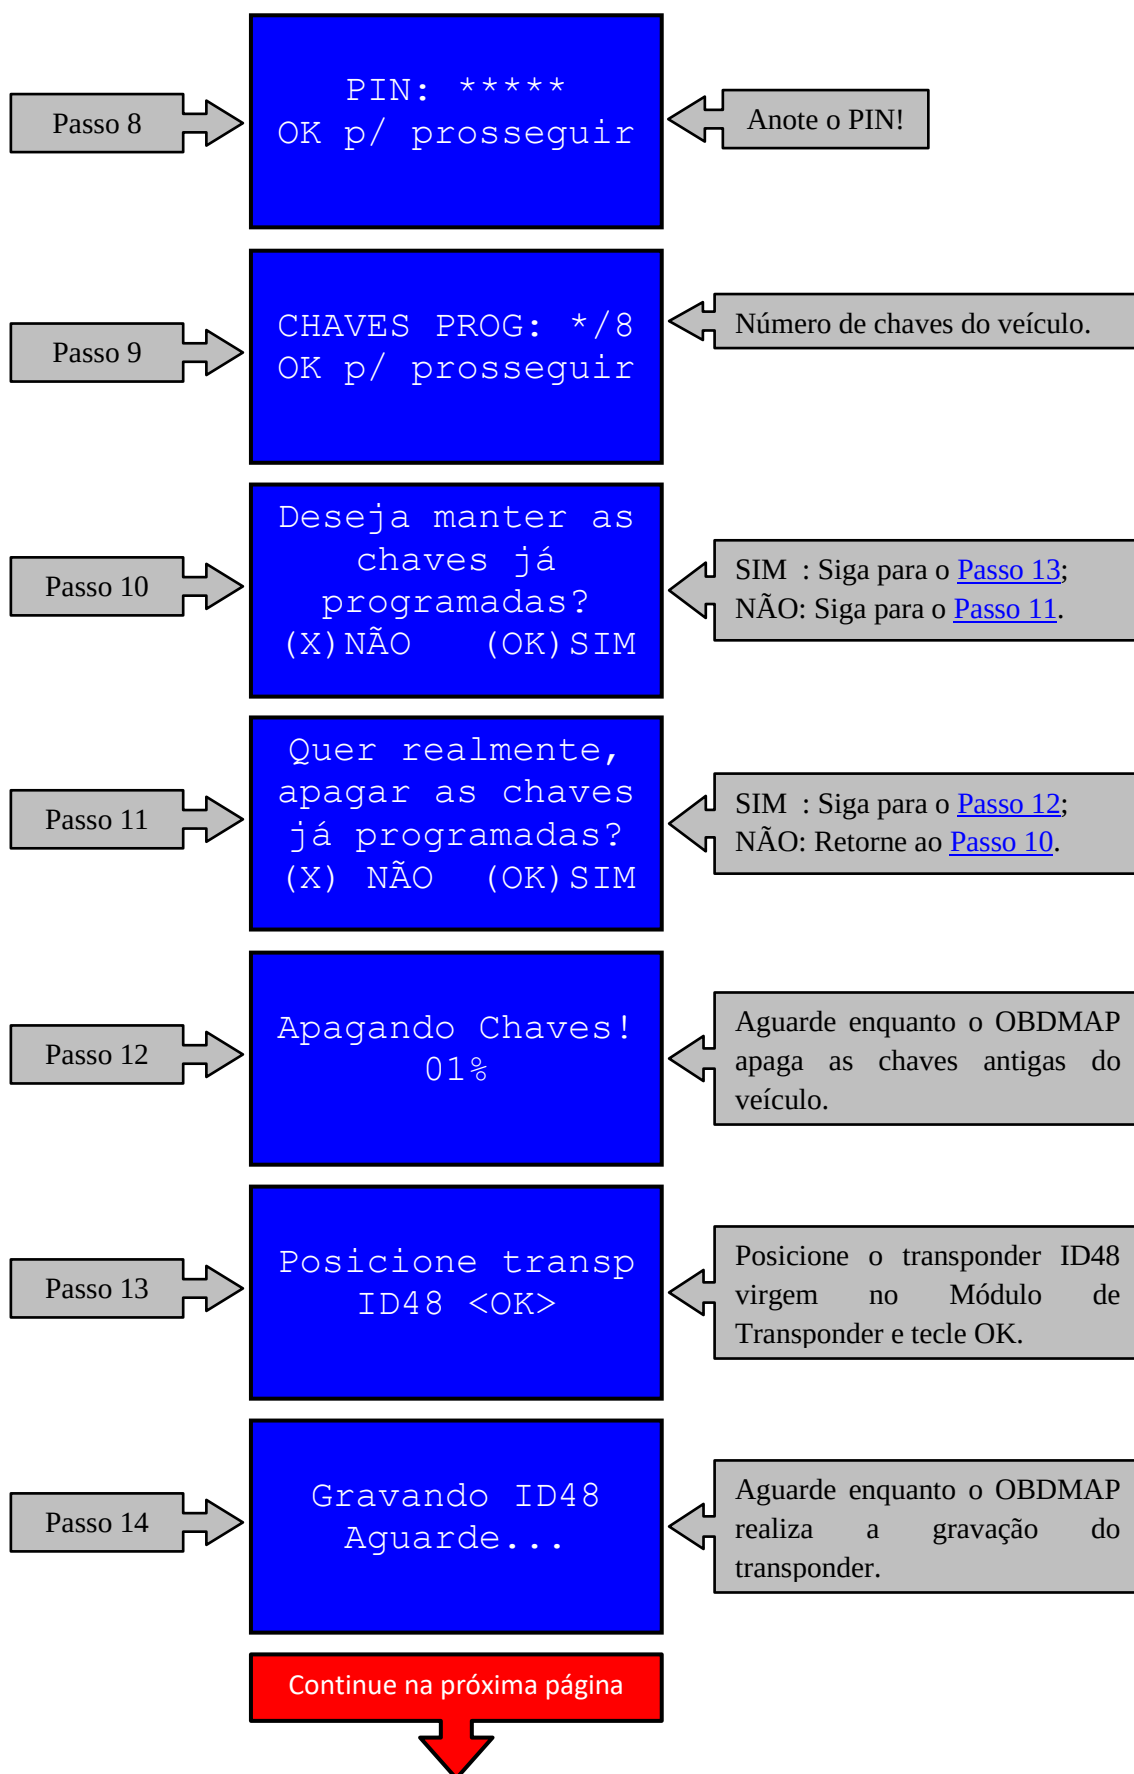

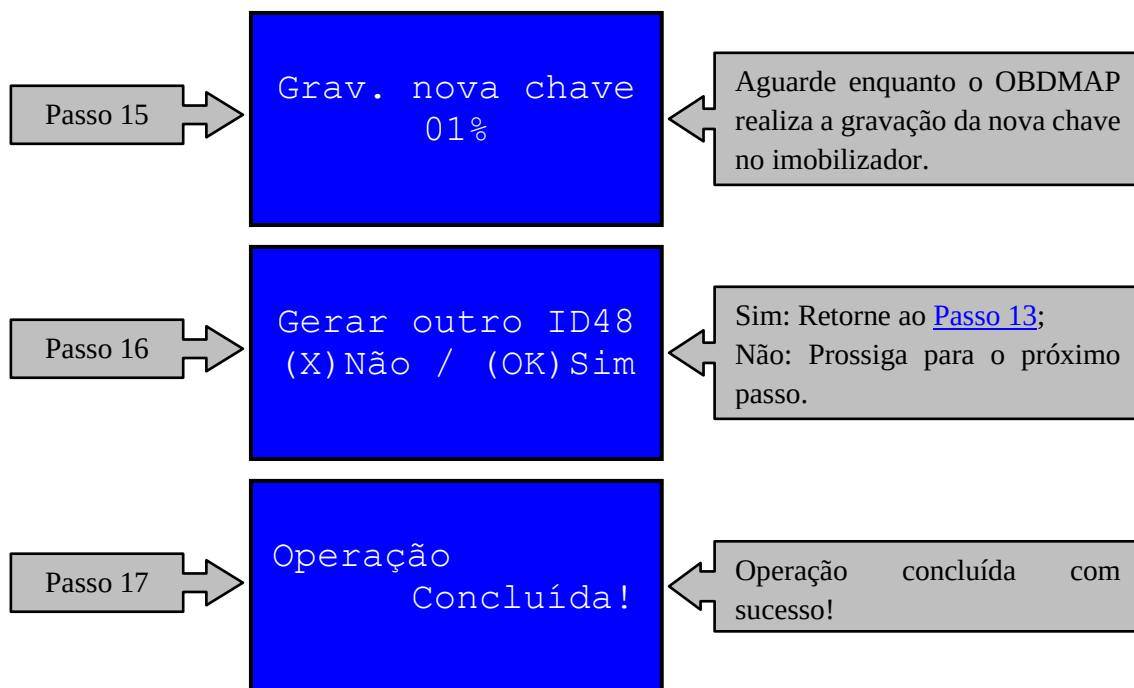

## OUTRAS MENSAGENS

Imob. Lotado!  
OK p/ prosseguir

Causas Prováveis:

- O imobilizador atingiu o número máximo de 8 chaves programadas.

Soluções:

- Apagar as chaves antigas do imobilizador.

Chave Repetida!  
<OK>

Causas Prováveis:

- A chave utilizada já está programada no veículo.

Soluções:

- Utilizar um transponder ID48 virgem para a geração.

Falha ao remover  
Lock do ID48!

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é um ID48 virgem.

Soluções:

- Utilize um transponder ID48 virgem.

Erro grav. ID48  
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato no cabo que liga o Módulo de Transponder ao OBDMAP;
- Transponder com problema;
- O transponder utilizado não é um ID48 virgem;
- Transponder não está bem-posicionado no Módulo de Transponder.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder;
- Utilizar um transponder ID48 virgem;
- Conferir a fixação do cabo que liga o Módulo de Transponder ao OBDMAP.

Erro na gravação  
do imobilizador  
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do Cabo MCU com o imobilizador;
- Imobilizador com problema;
- Os fios do Cabo MCU podem ter sido ligados errado;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP.

Soluções:

- Conferir a correta ligação do Cabo MCU;
- Conferir se o Cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP.


Erro na leitura  
do imobilizador.  
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do Cabo MCU com o imobilizador;
- Imobilizador com problema;
- Os fios do Cabo MCU podem ter sido ligados errado;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP

Solução:

- Conferir correta ligação do Cabo MCU;
- Conferir se o Cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP;
- Soldar o fio azul do Cabo MCU no ponto indicado na imagem abaixo e repetir o processo.

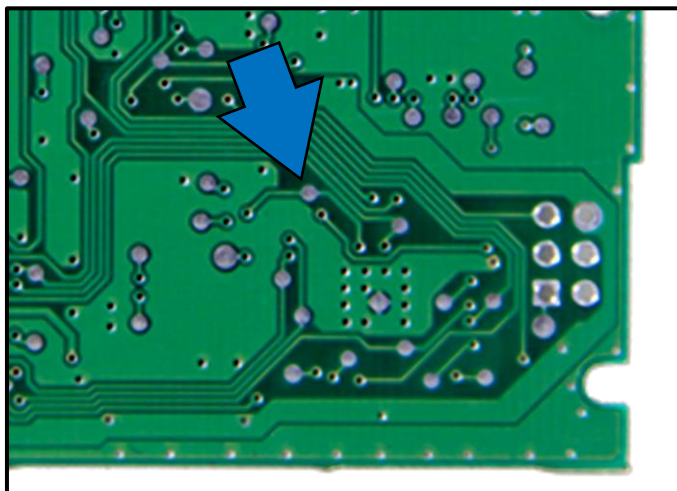

Curto!  
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do Cabo MCU com o imobilizador;
- Imobilizador com problema;
- Os fios do Cabo MCU podem ter sido ligados errado.

Soluções:

- Conferir correta ligação do Cabo MCU.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens  
consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)