



Manual Carga – OBD0203

Reset da ECU Nissan Denso (Frontier 13-15)

Rev. 1



Julho 2015



ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios Utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Identificando a ECU:</u>	<u>5</u>
<u>Identificando a memória S93A86:</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o Reset da ECU:.....</u>	<u>7</u>
<u>Outras Mensagens:</u>	<u>8</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Reset da ECU Denso


Esta carga realiza o reset da ECU, deixando-a virgem, pronta para codificar automaticamente com um novo veículo.

Atenção!

O hardware da ECU deve ser idêntico ao mostrado na [pág. 6](#)

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Nissan	Frontier 2.5	2013 a 2015

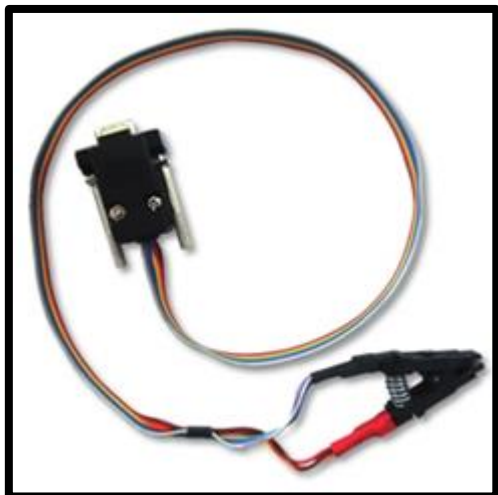Acessórios utilizados:

Pinça soic 8. Conecta a memória da ECU
ao OBDMAP



Fonte de alimentação. Necessária para
utilizar o OBDMAP em bancada.



Identificando a ECU:




Identificando a memória S93A86:

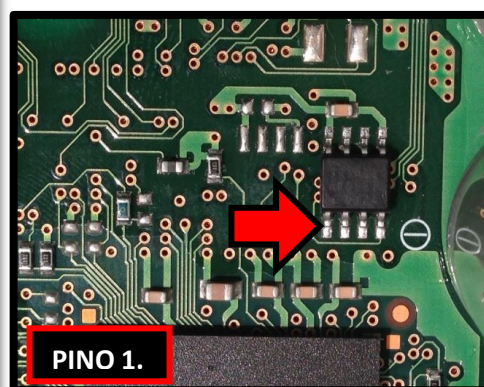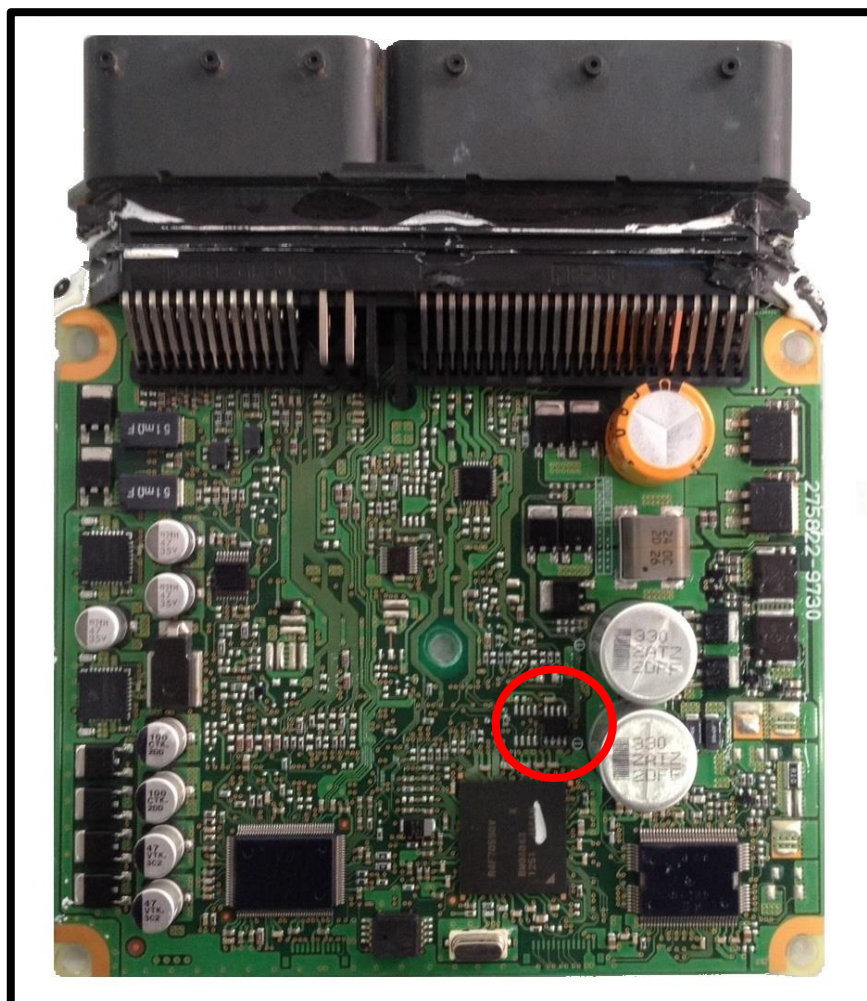

Realizando o Reset da ECU:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

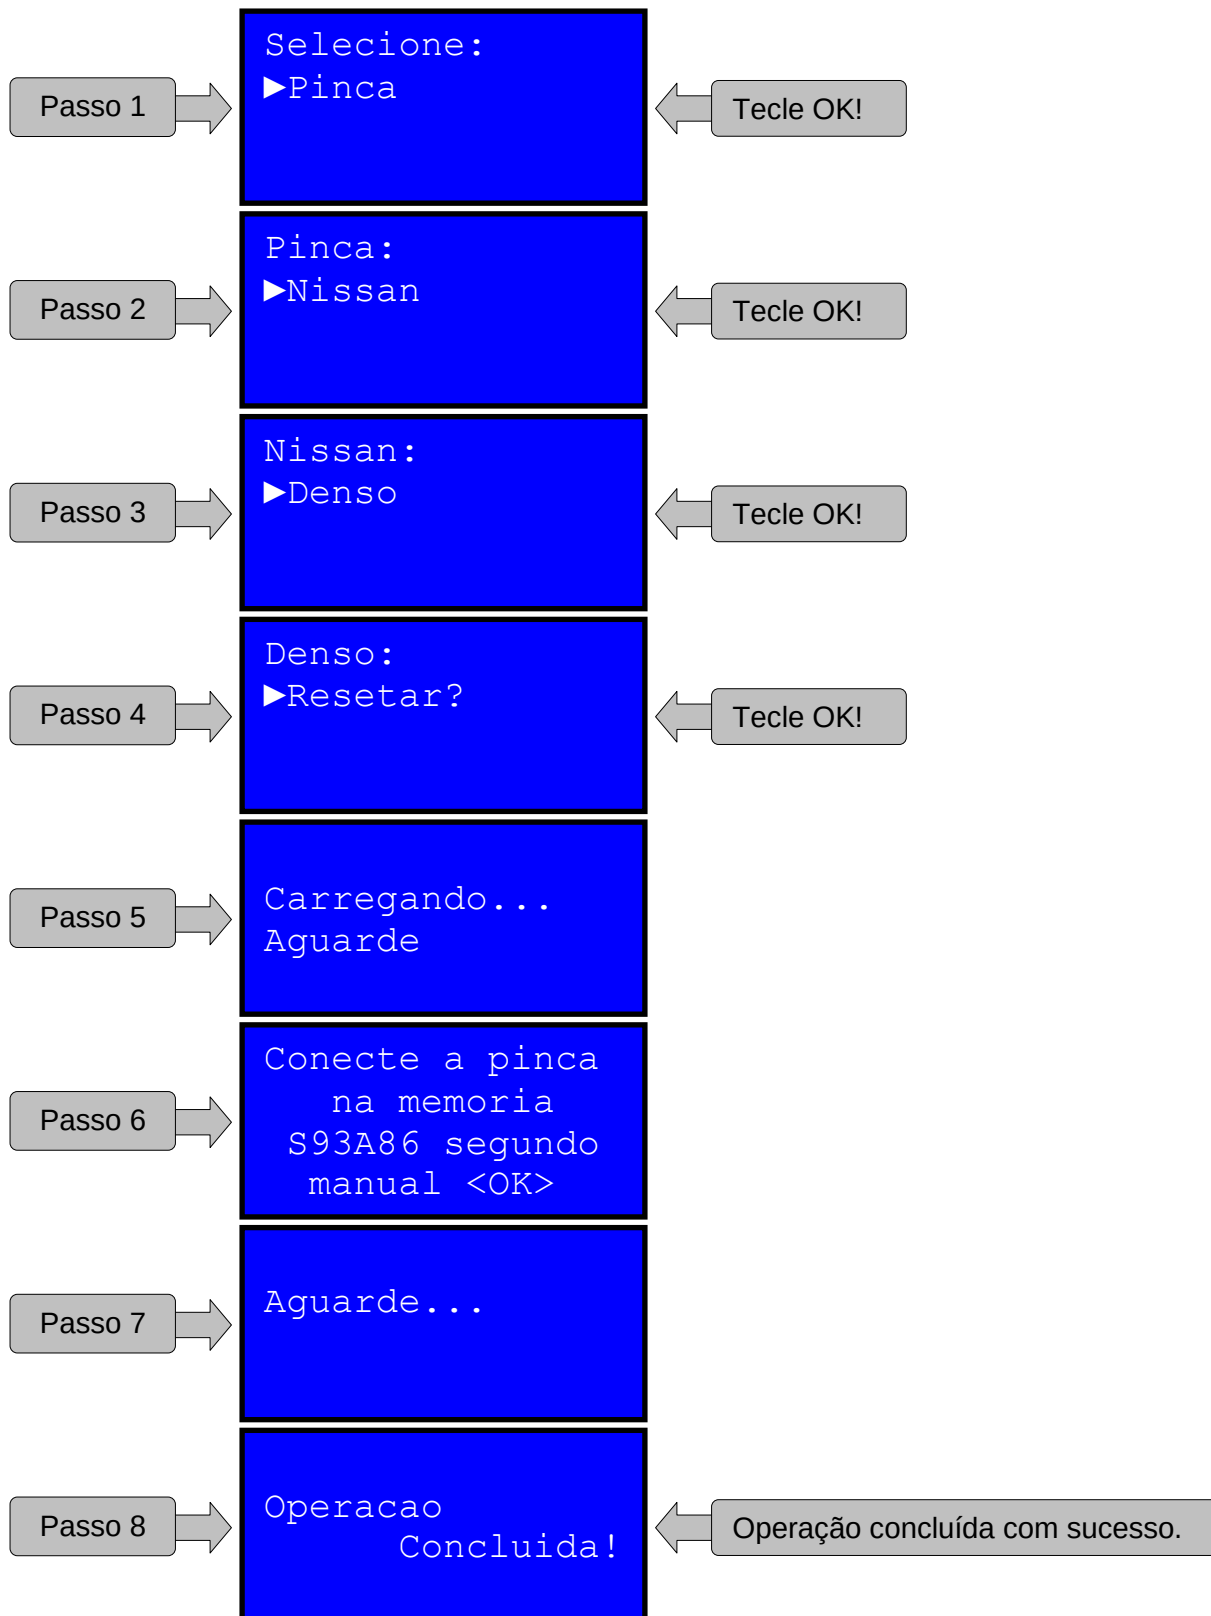

Outras Mensagens:

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória;
- ECU com problema;

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir bom estado ECU.

Pinça invertida!
Verifique...

Causas prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo),
- A pinça foi conectada em outro componente,
- Memória ou ECU com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir bom estado da ECU.

Erro na gravacao
<OK> p/ repetir

Causas prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMAP,
- Memória ou ECU com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente,
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir bom estado da ECU,

Se persistir os erros acima, ou para outras mensagens, consulte o suporte técnico.