



MANUAL CARGA – OBD0210

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA
HYUNDAI / KIA KEYLESS 1

REV. 6



Fevereiro 2023

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
CHAVES DE PRESENÇA UTILIZADAS.....	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
REALIZANDO A LEITURA DO NÚMERO DE CHAVES DE PRESENÇA	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA – TIPO 1.....	9
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA – TIPO 2.....	12
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA – TIPO 3.....	15
OUTRAS MENSAGENS	18

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura do número de chaves de presença programadas no veículo;
- Programação de até 4 chaves de presença para os veículos contidos na aplicação, com exceção do veículo IX35 dos anos de 2018 acima, que podem realizar a programação de somente 2 chaves.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Hyundai	IX35 2.0	2010 – 2021
	Veloster 1.6	2011 – 2013
	Sonata 2.4	2011 – 2014
	Elantra 1.8	2012 – 2015
Kia	Sportage 2.0	2011 – 2015
	Sorento	2011 – 2015

[Voltar Índice](#)[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

CHAVES DE PRESENÇA UTILIZADAS



Utilize a chave de presença original Hyundai / Kia.

Para o veículo IX35 dos anos de 18-21, utilize a chave de presença original do veículo.



ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Utilize o cabo universal + adaptador A1.

Todos os acessórios conectados para realizar o procedimento via diagnose.




LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área **A5**.

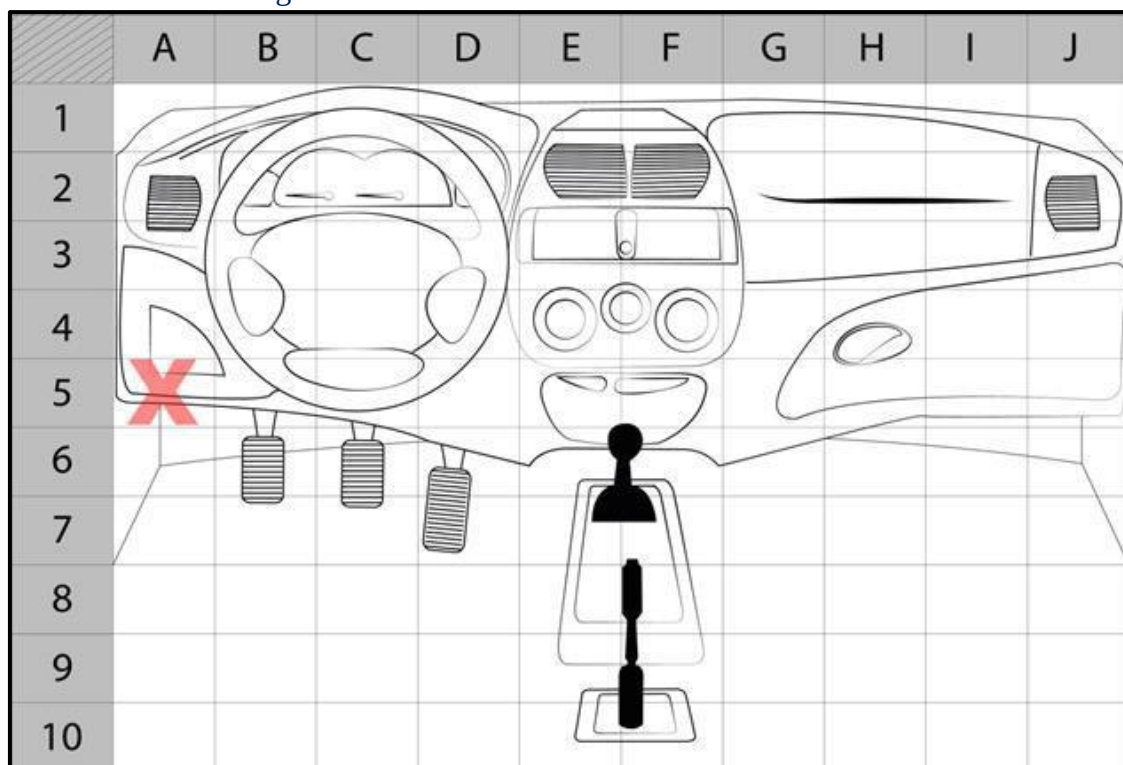

REALIZANDO A LEITURA DO NÚMERO DE CHAVES DE PRESENÇA

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no visor do OBDMAP:

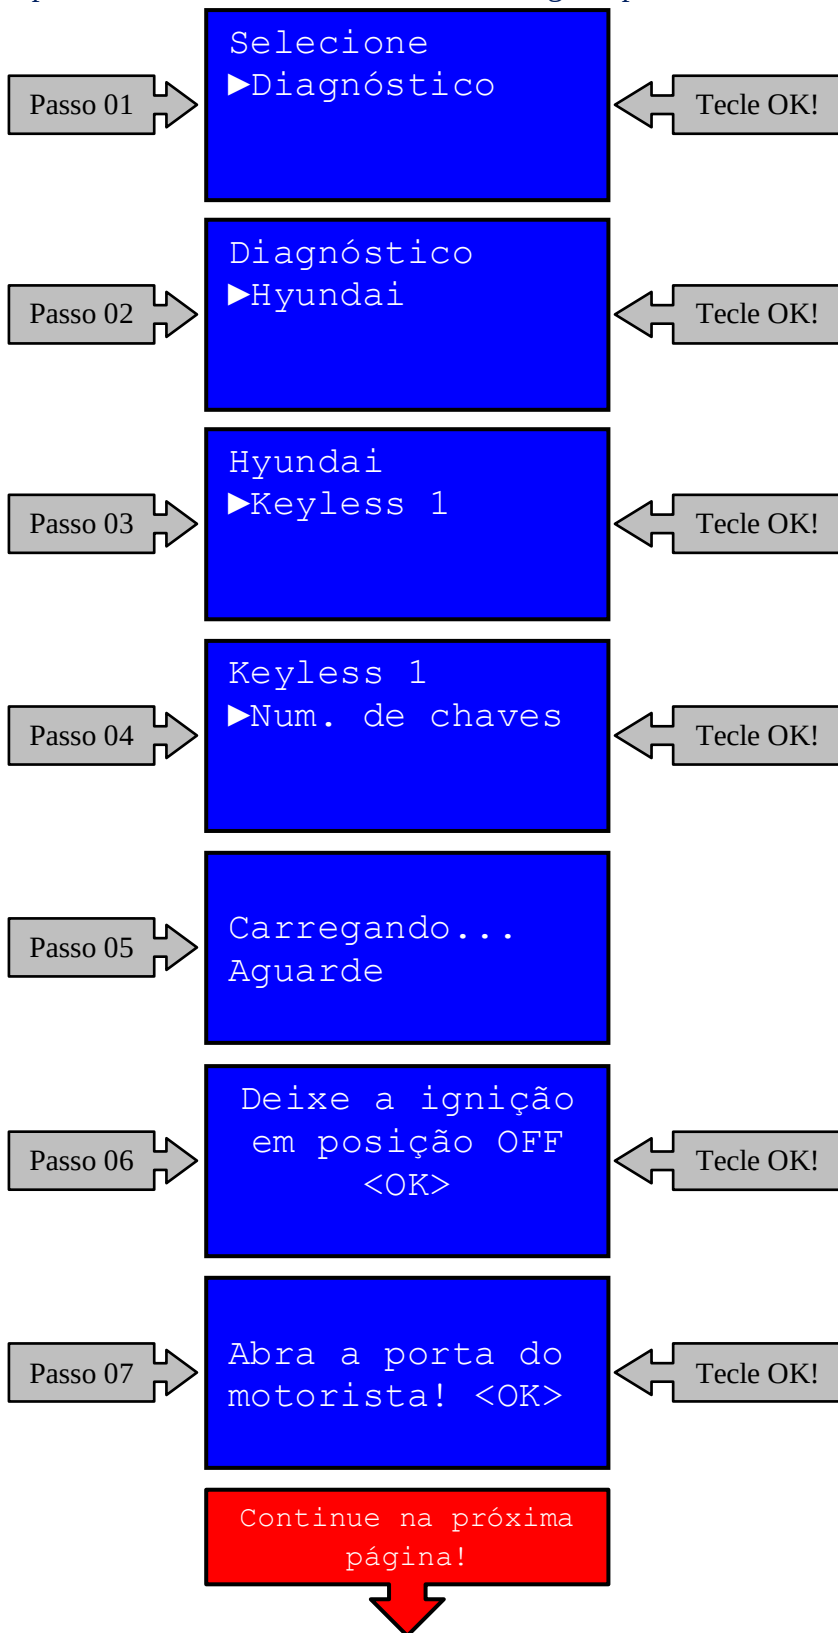


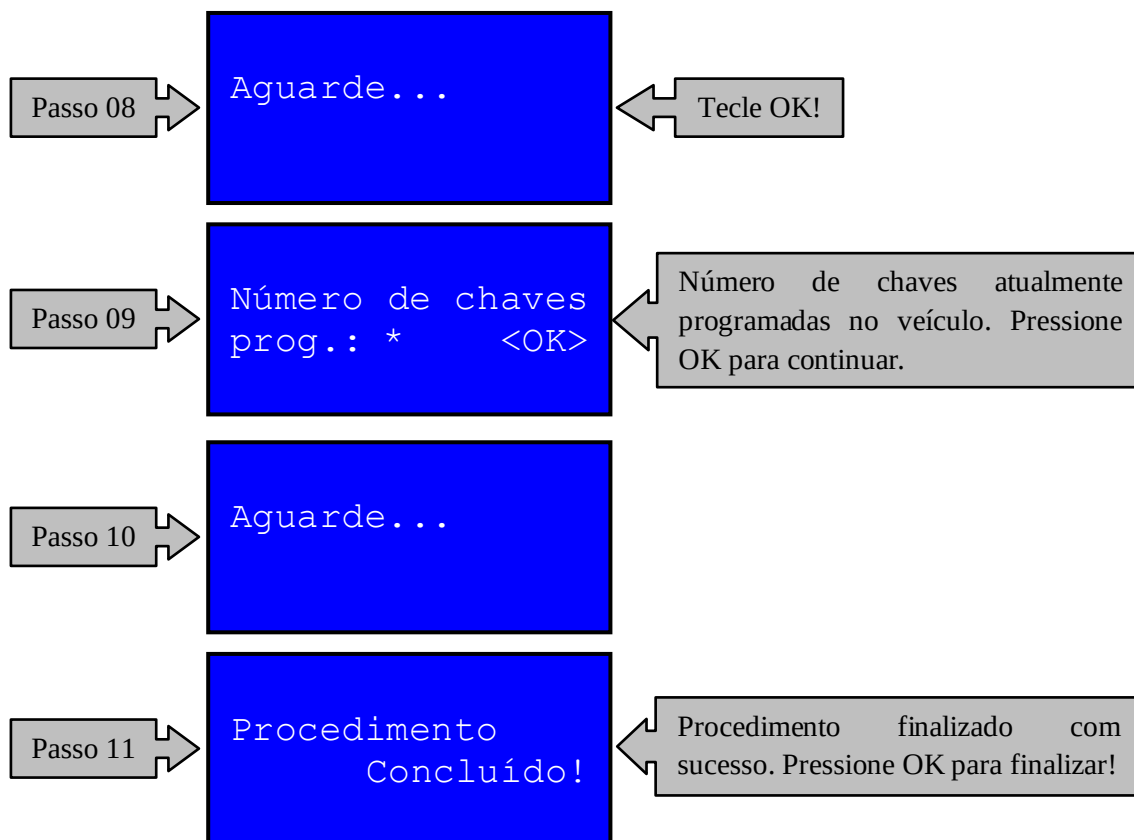



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA – TIPO 1

(Veículos: Hyundai IX35 10-17, Sonata 11-14 e Kia Sportage 11-13)

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no visor do OBDMAP:

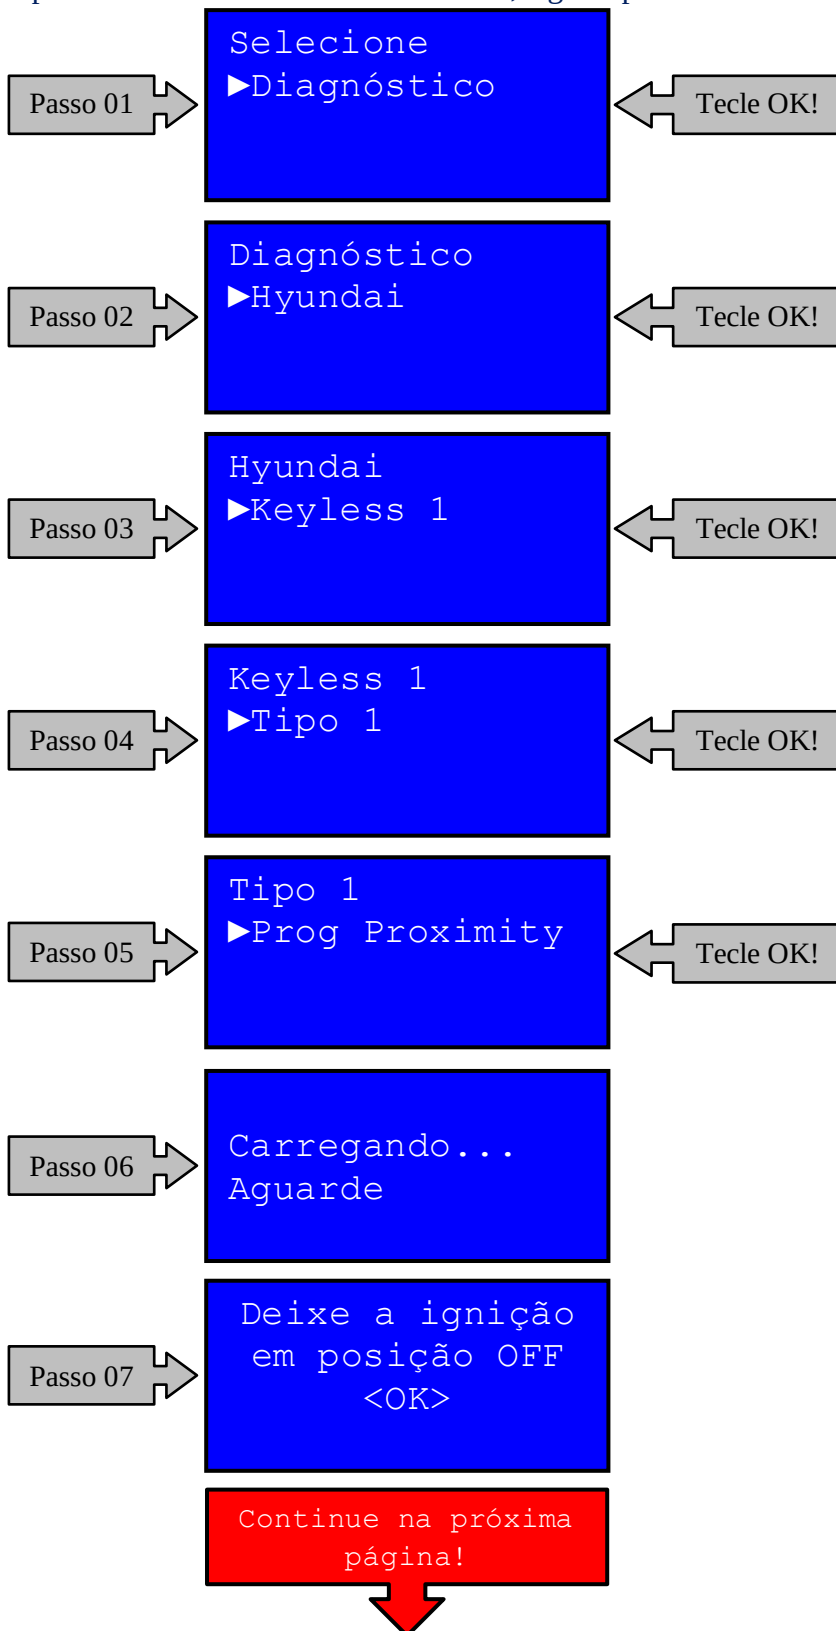

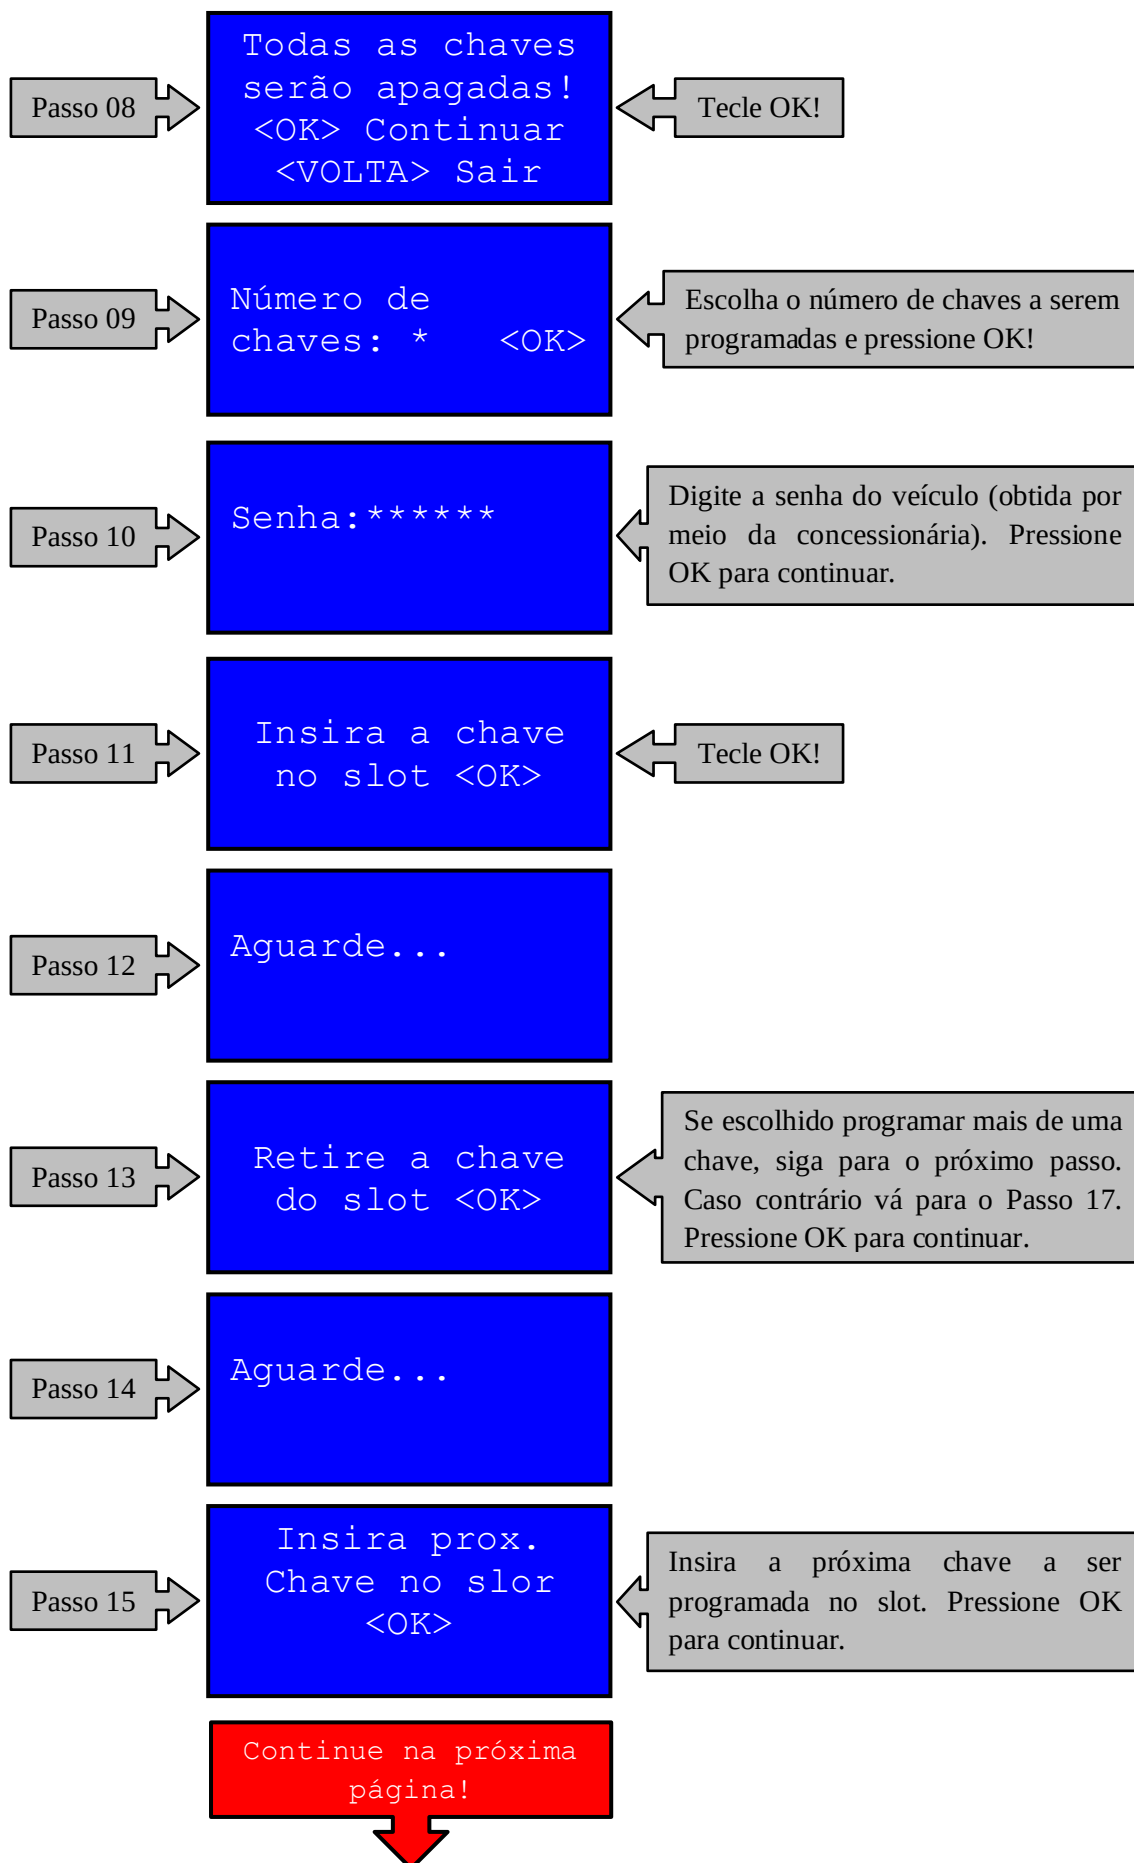


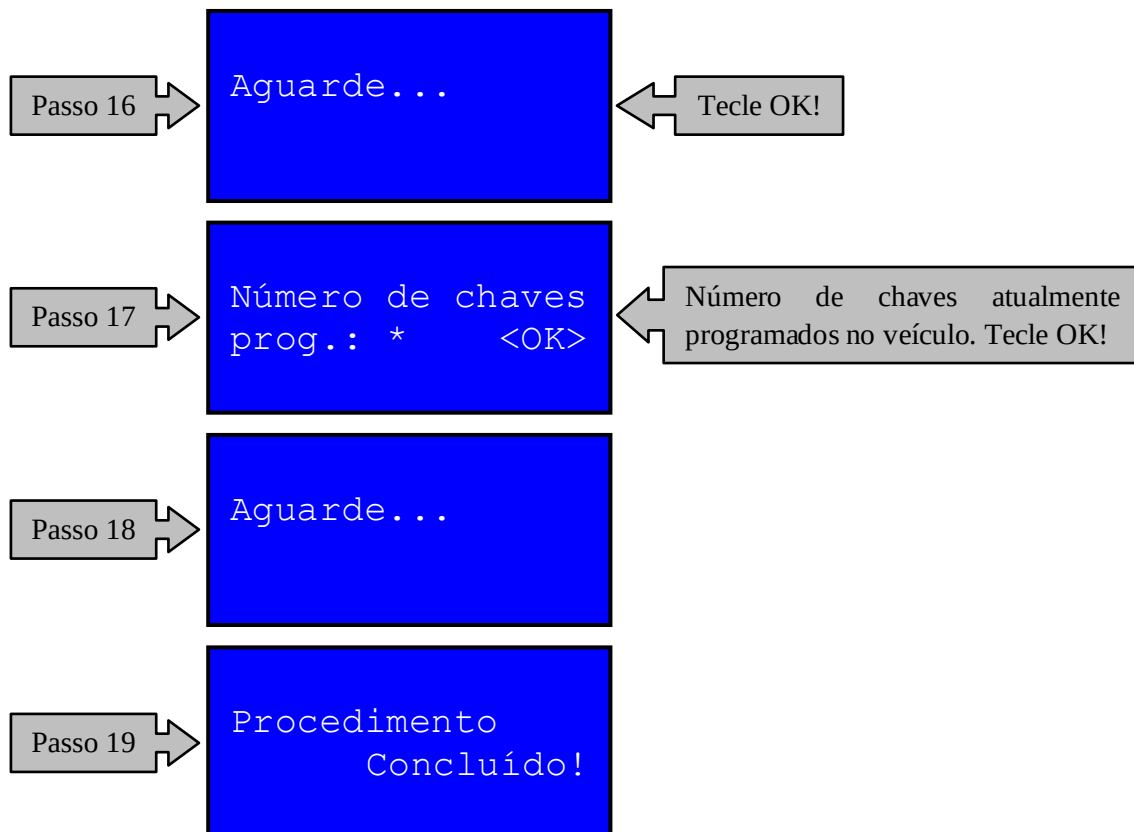



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA – TIPO 2

(Veículos: Hyundai Elantra 12-15 e Veloster 11-13)

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no visor do OBDMAP:

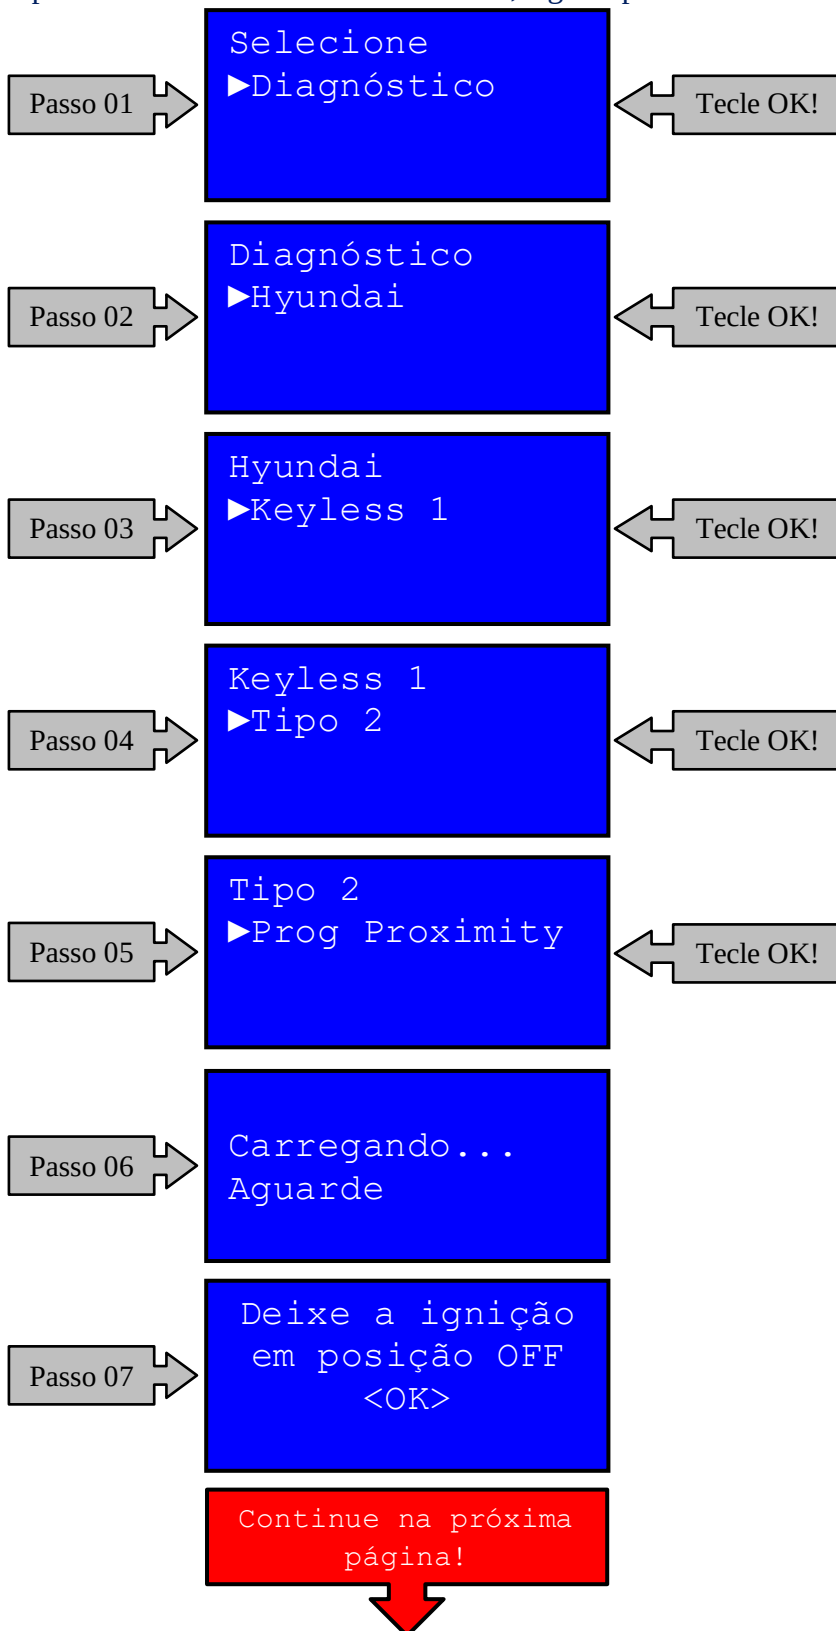

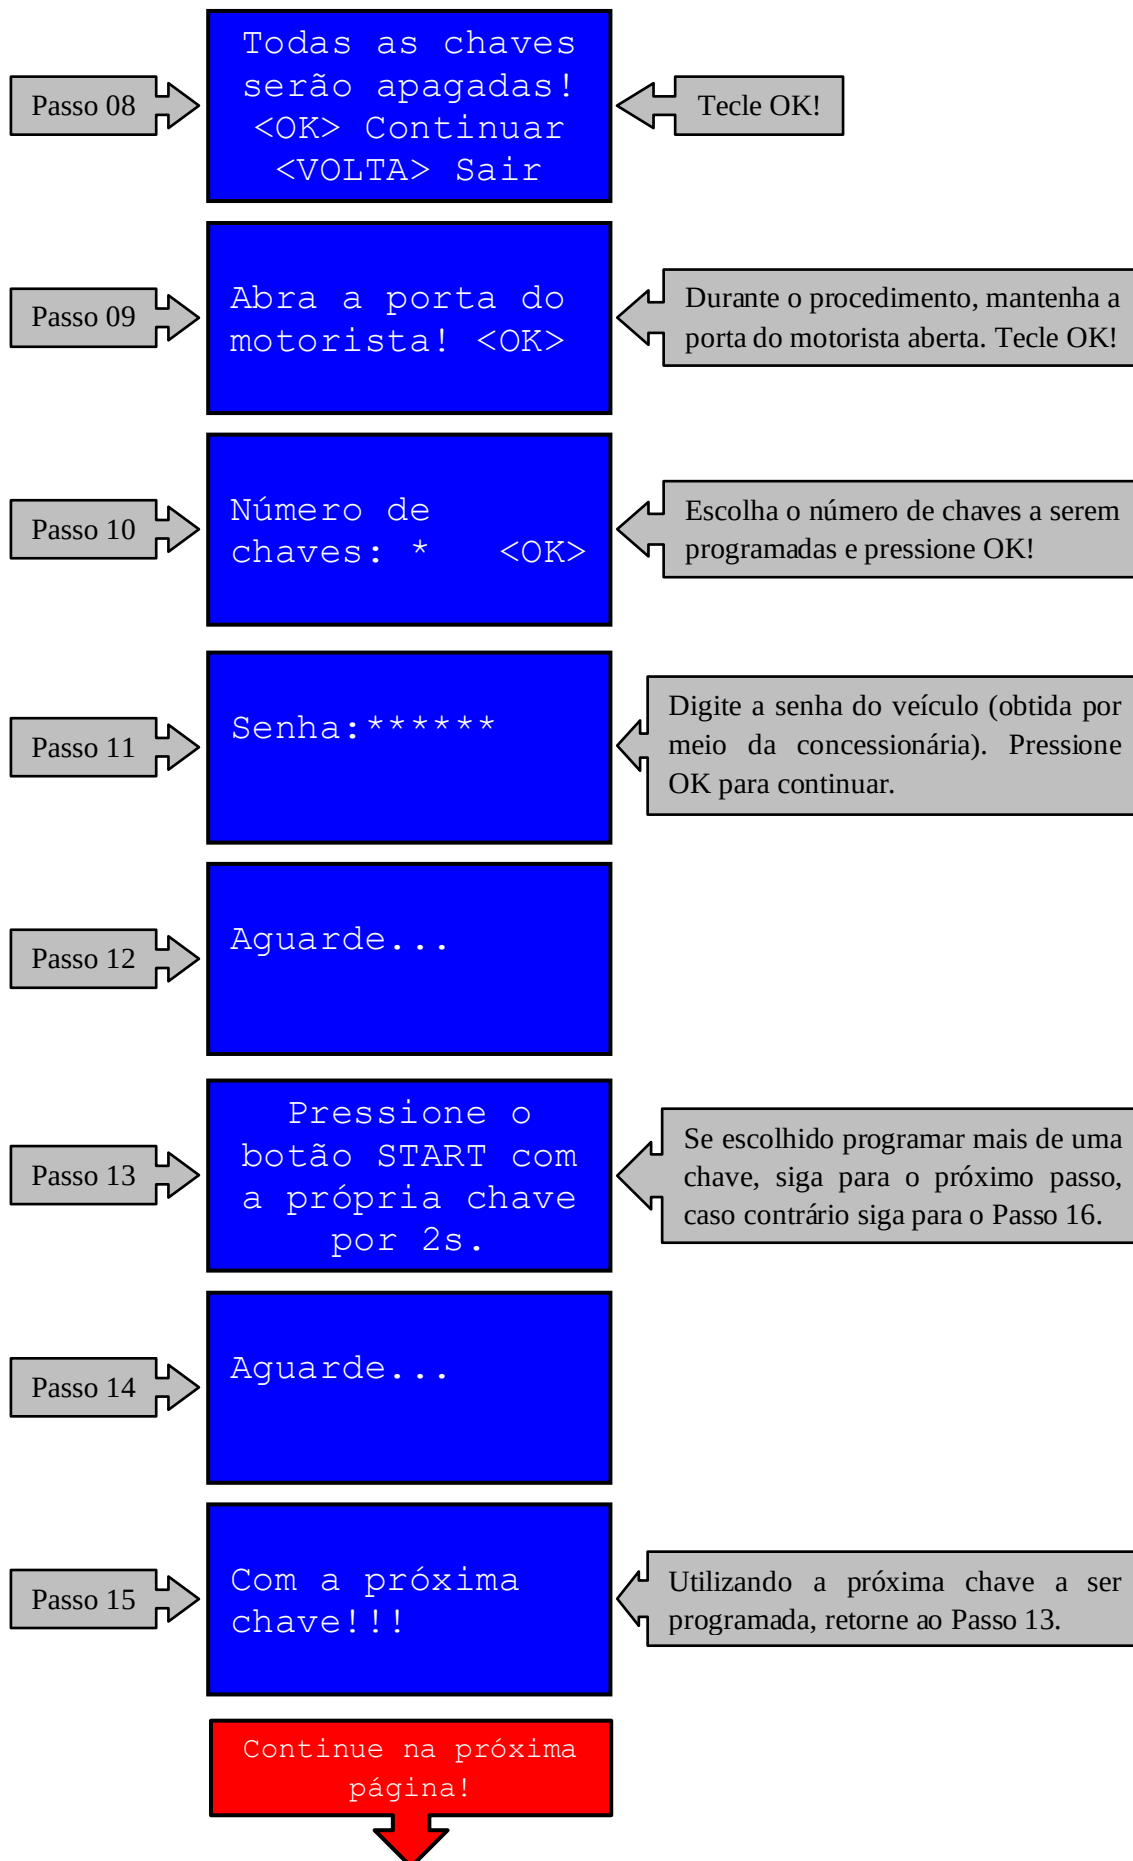


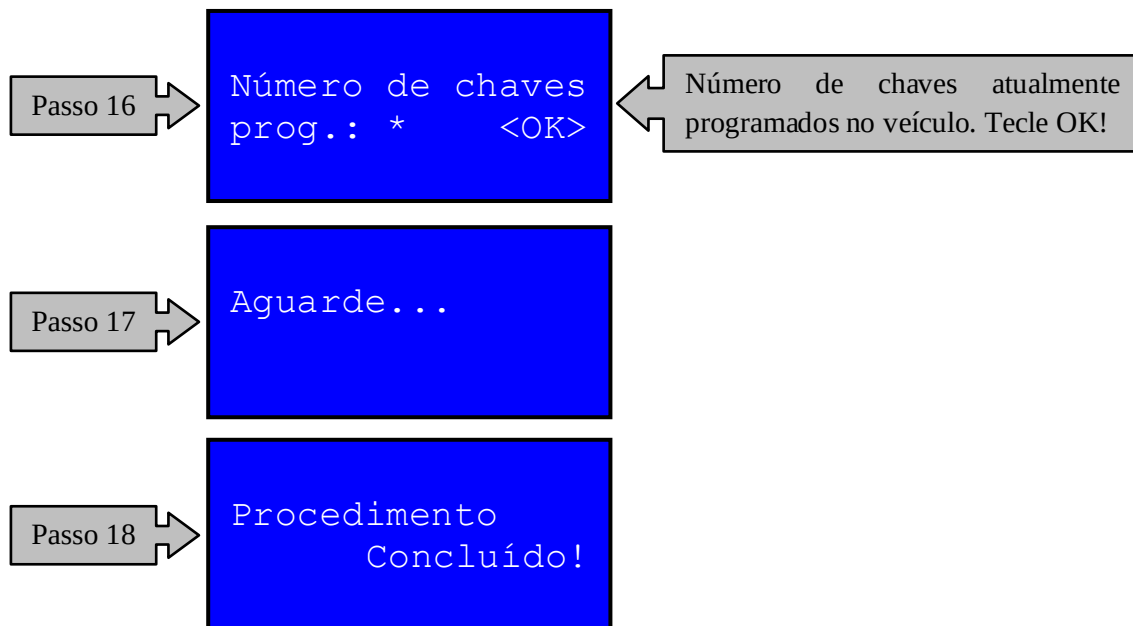


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA – TIPO 3


(Veículo: IX35 18 – 21)

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no visor do OBDMAP:

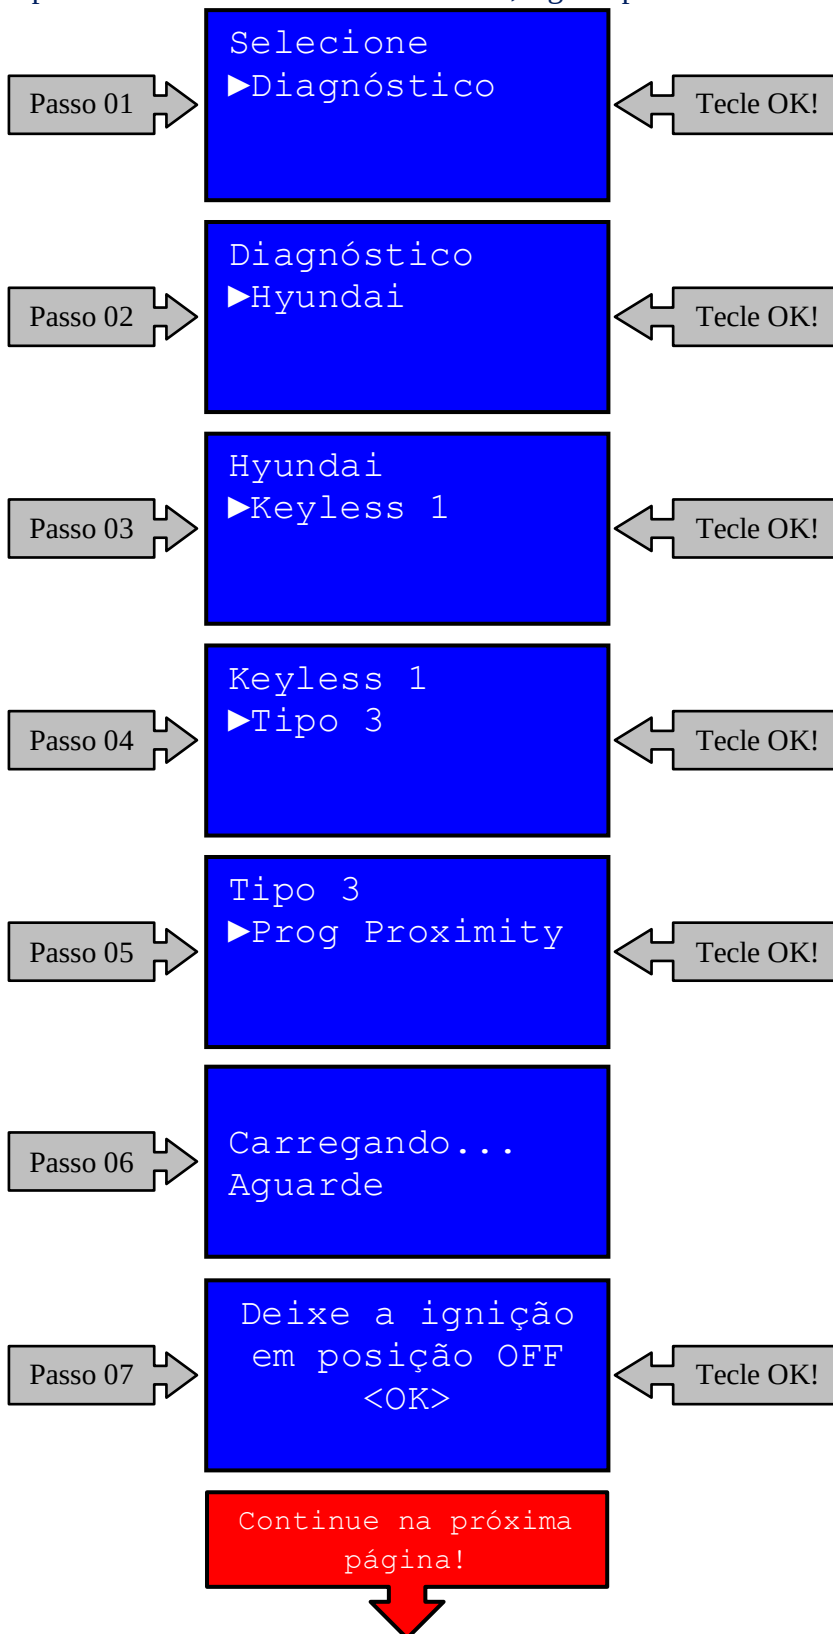

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

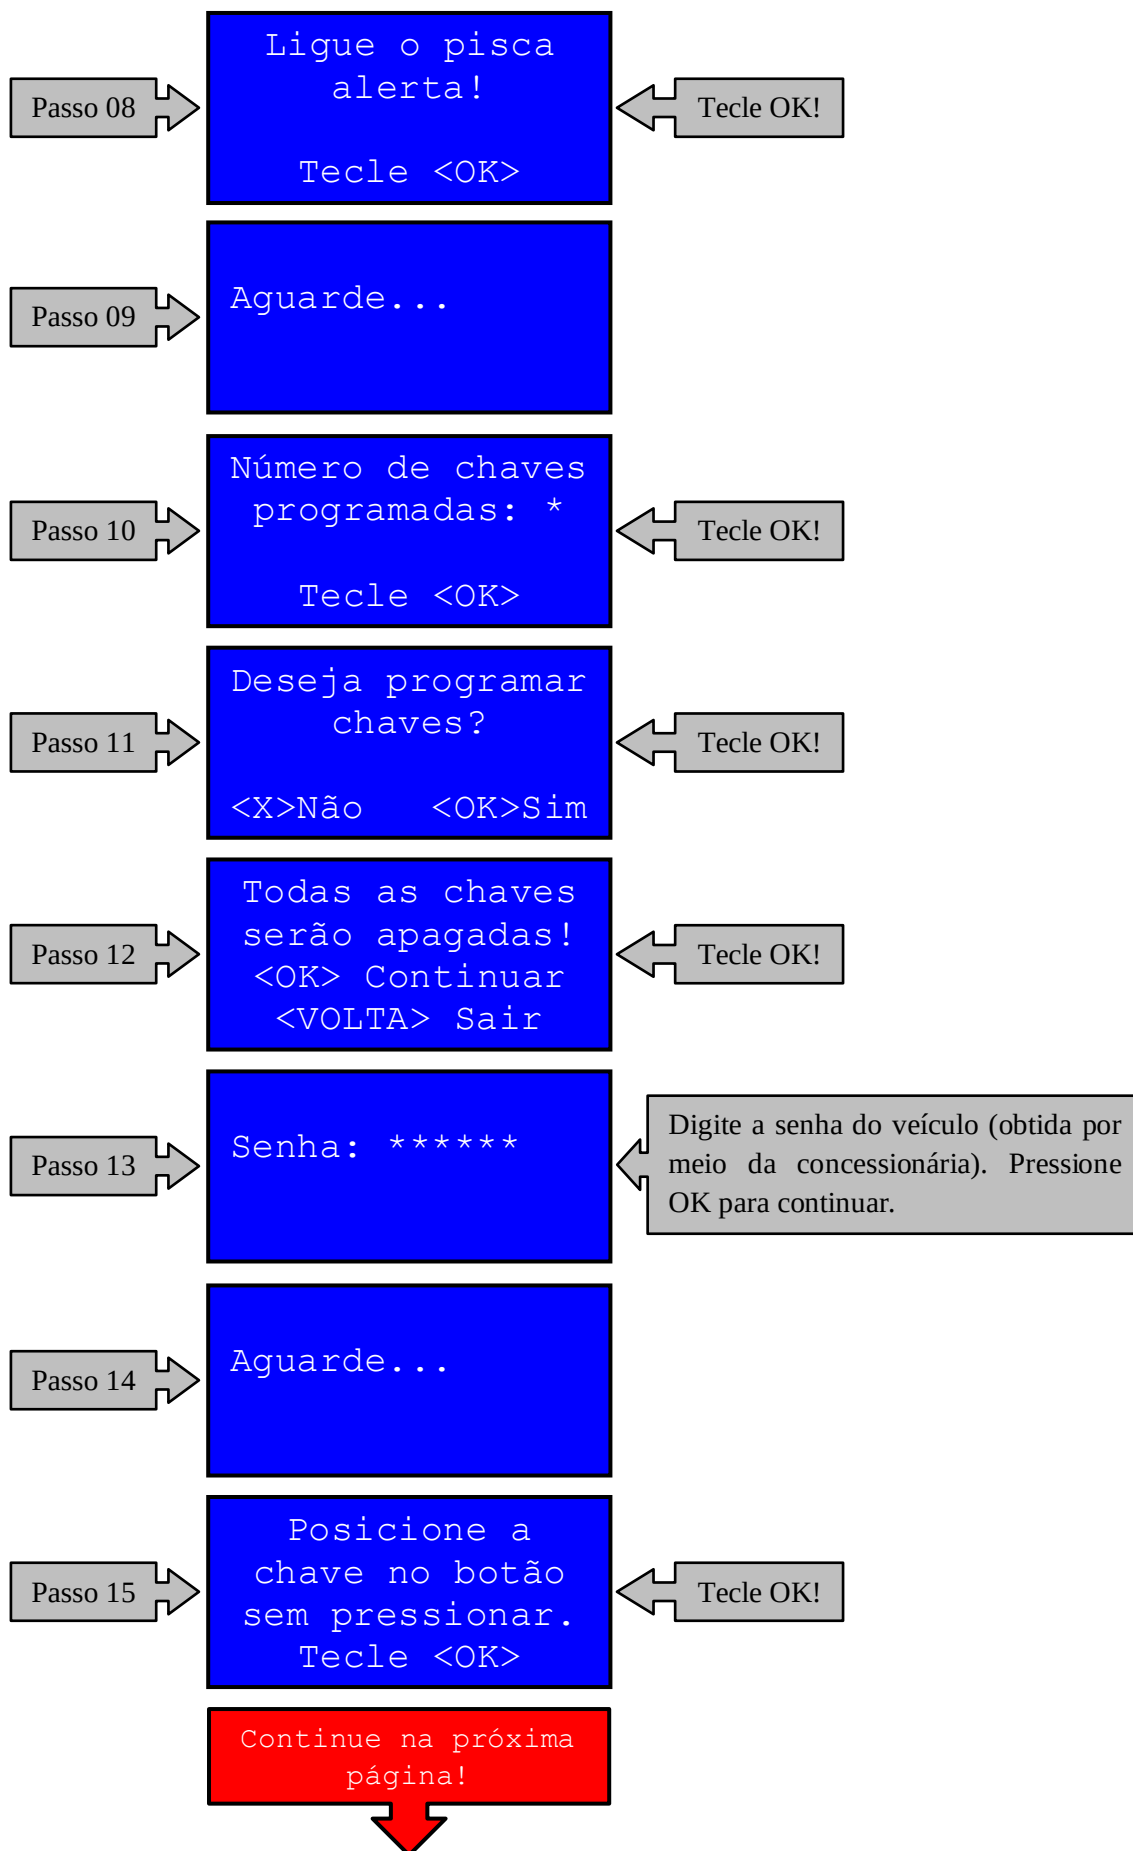

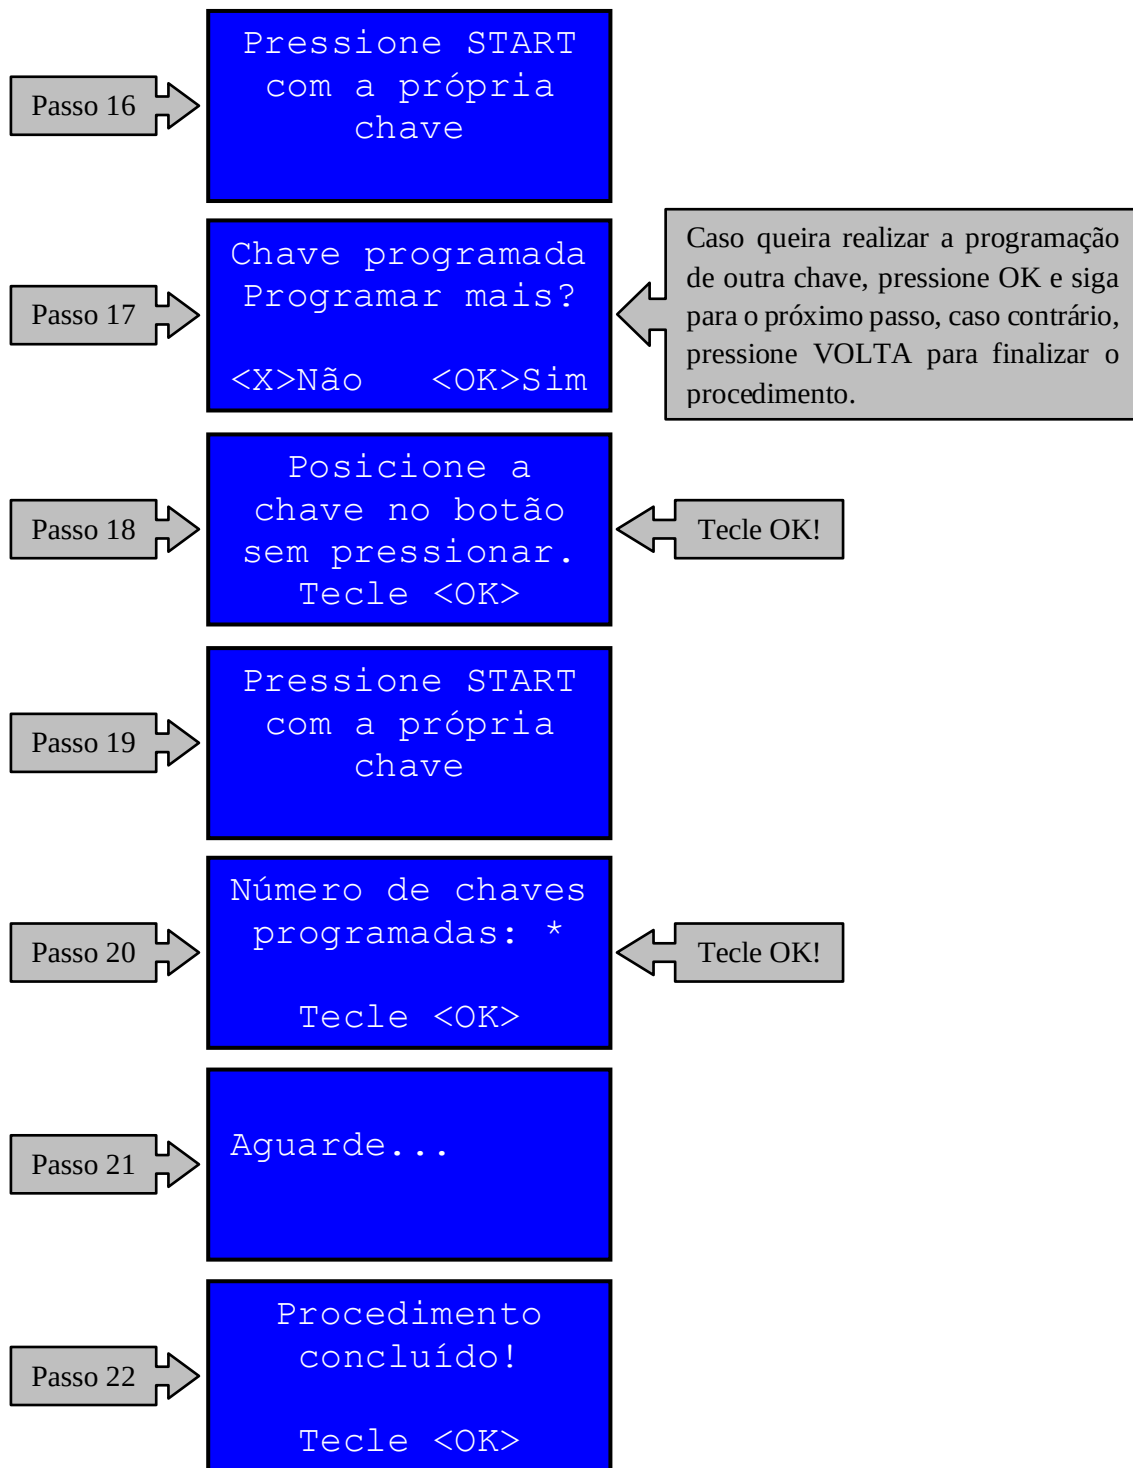

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Senha
Incorreta!

O veículo poderá
ficar bloqueado!

ATENÇÃO: Não
insira a senha
errada mais que
3x. <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas.

Soluções:

- Conferir a senha digitada;
- Aguardar 1hr com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta.

Erro na Programação!

Causas Prováveis:

- A bateria da chave de presença está fraca;
- A chave não está posicionada no local indicado;
- A chave utilizada não está correta;
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Verifique a bateria da chave de presença;
- Posicione a chave no local indicado no manual;
- Utilize uma chave válida;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação etc.

Erro na inicialização

Causas Prováveis:

- O OBDMAP não conseguiu inicializar o veículo;
- Veículo fora da aplicação.

Solução:

- Conferir aplicação da carga;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)