



Manual Carga – OBD0226

Programação de Telecomandos Ssangyong Alarme 1 (Actyon 07-13)

Rev. 1



Julho 2016

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a programação do telecomando</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>8</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 8 telecomandos.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Ssangyong	Actyon 2.0	2007 a 2013
	Actyon 2.3	2007 a 2011



Telecomando referente aos
veículos da aplicação.

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMAP.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na área **C5**.

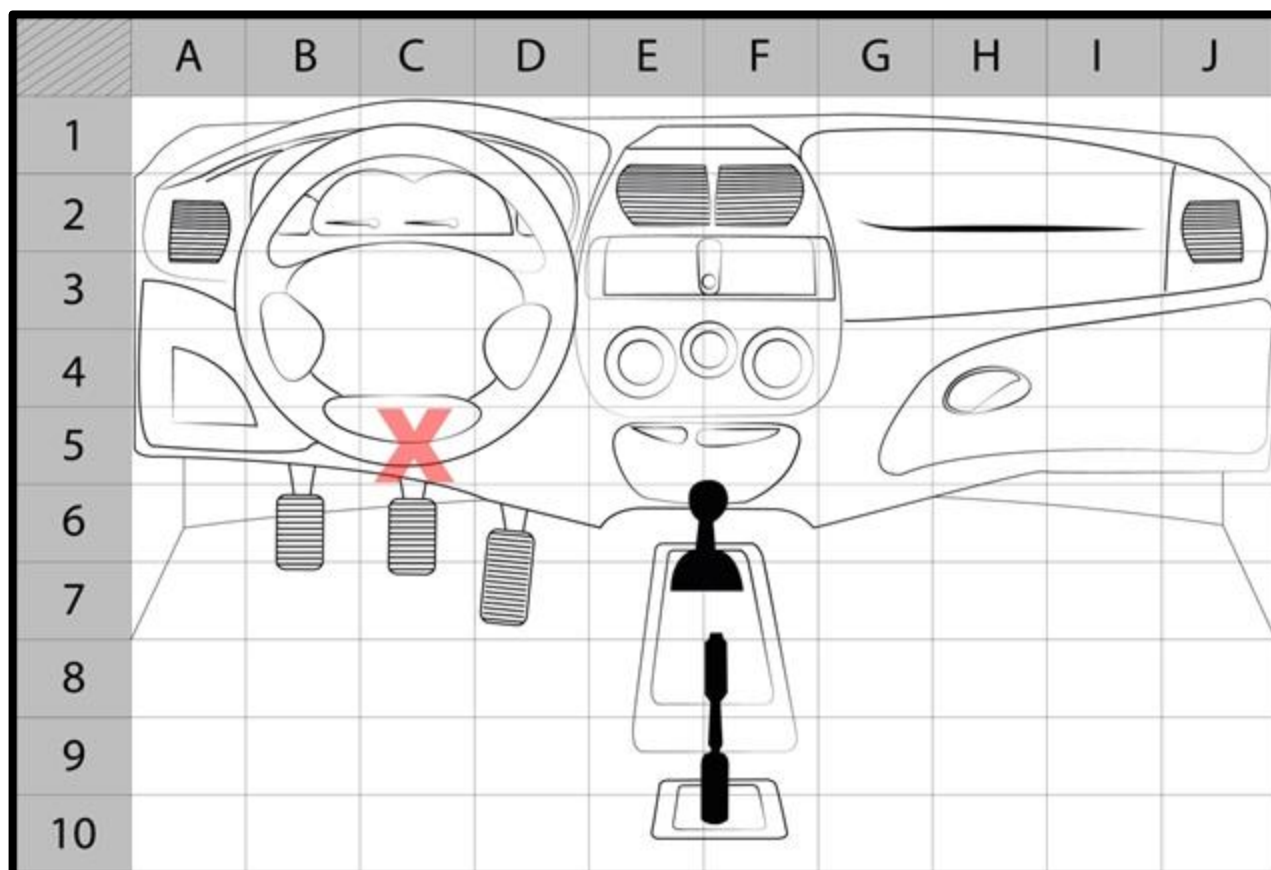

Realizando a programação do telecomando

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

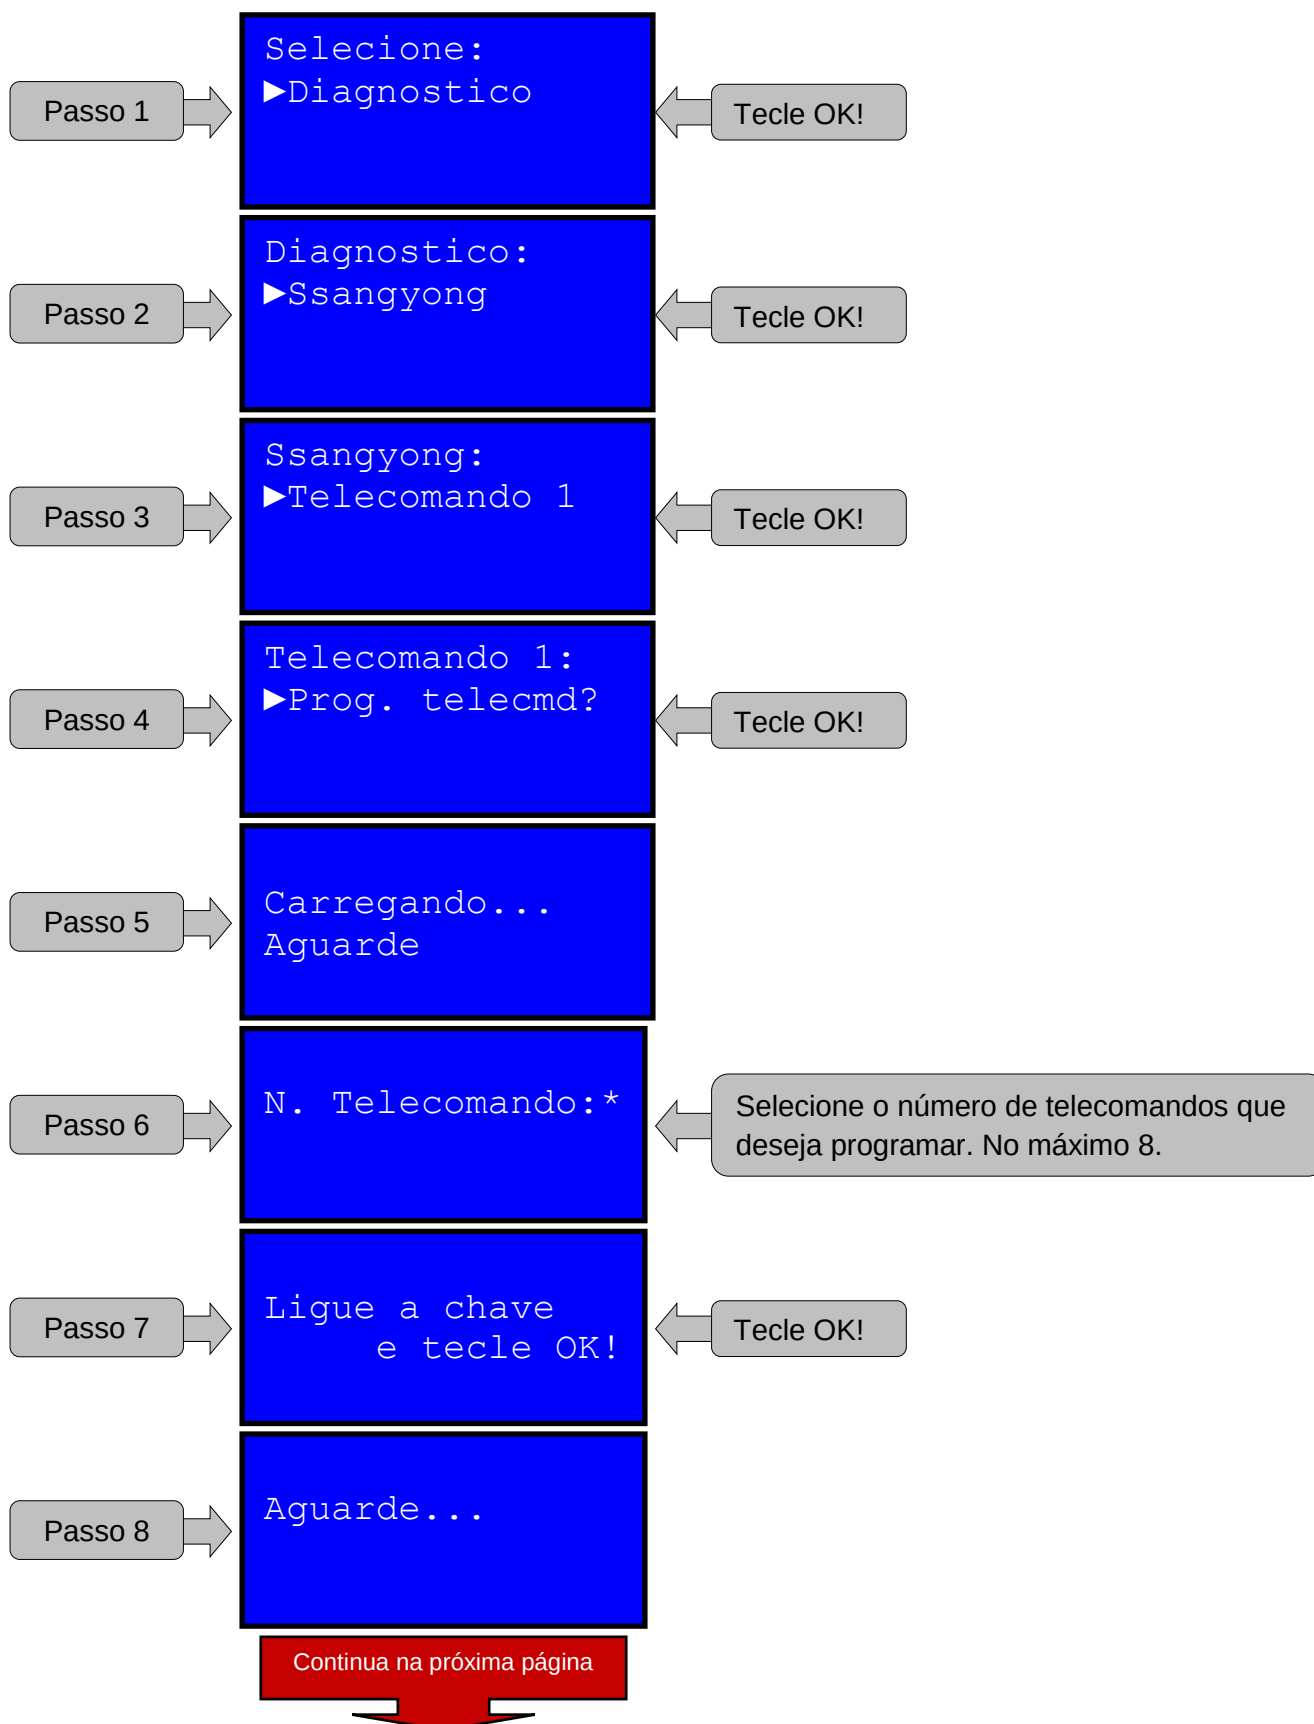

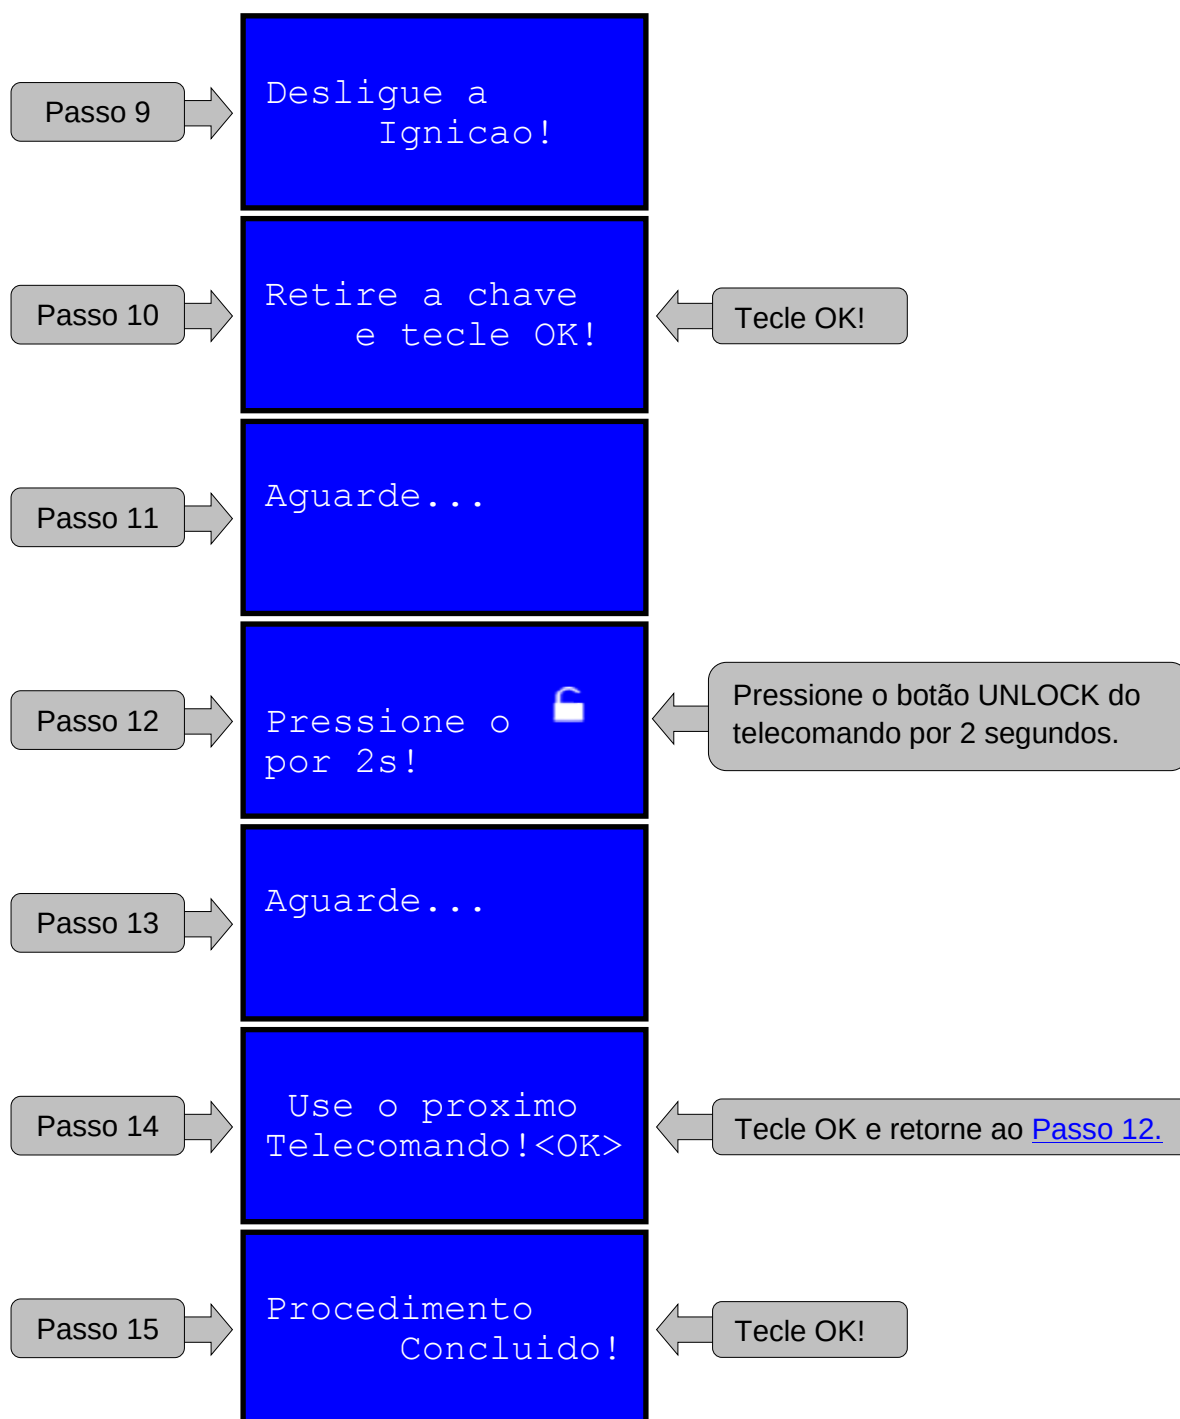

Outras Mensagens

Telecomando
já Habilitado!

Causas Prováveis:

- O telecomando já está programado no veículo.

Soluções:

- Utilize outro telecomando válido.

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)