



Manual Carga – OBD0233

Programação de Chaves de Presença Mitsubishi (ASX e New
Outlander 14-16)

Rev. 2



Julho 2018

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Localizando o slot no veículo</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o teste de compatibilidade</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a programação de chaves de presença.....</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>10</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 4 chaves de presença para os veículos ASX e New Outlander.

Observação: É necessário ter uma chave de presença válida no veículo.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Mitsubishi	ASX 2.0	2014 a 2016
	New Outlander 2.0	2014 a 2016
	New Outlander 2.2	2016 a 2016
	New Outlander 3.0	2014 a 2016



Chave de presença utilizada.

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Utilize o cabo universal +
adaptador A3.

Conecte o cabo universal junto
ao adaptador A3.




Todos os acessórios conectados
para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área **A5**.

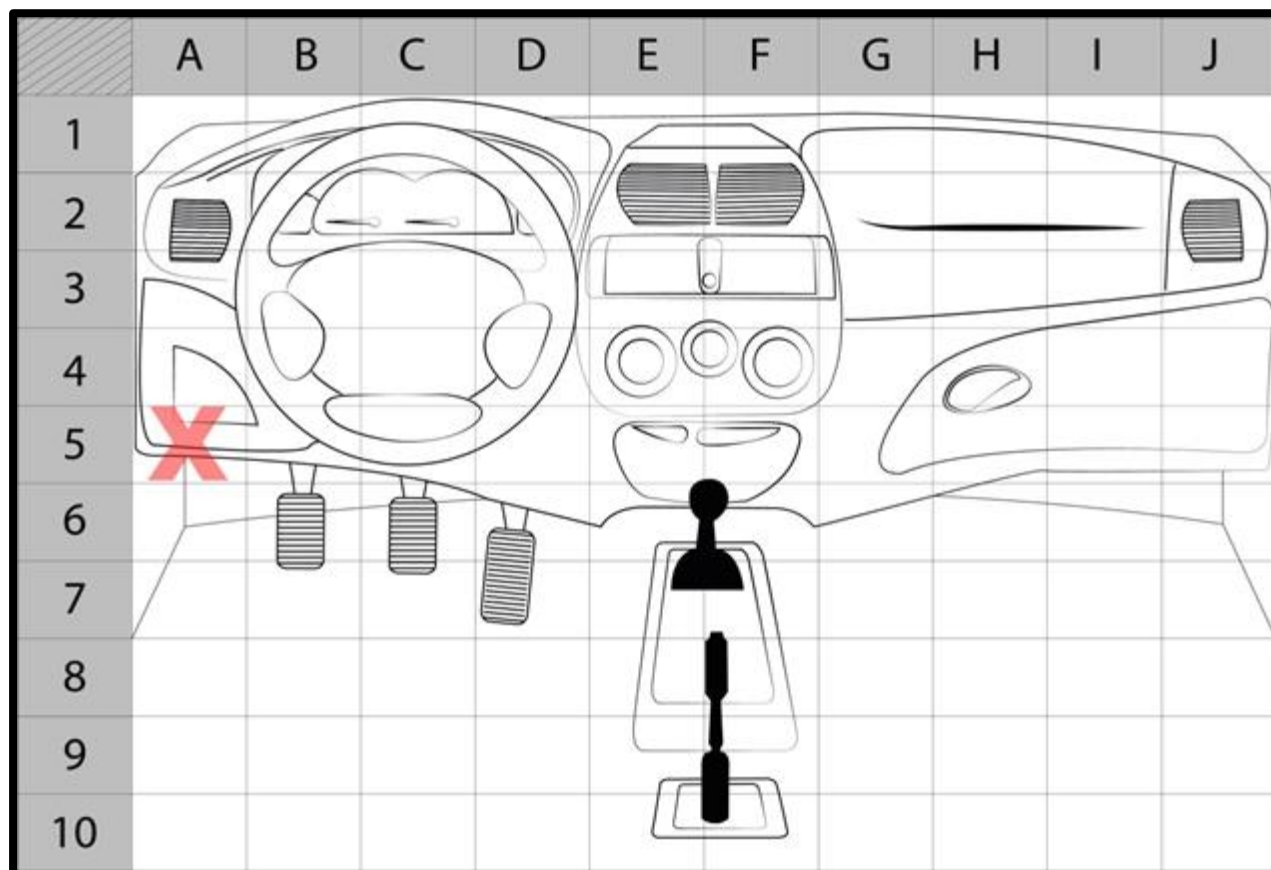


Localizando o slot no veículo

- O slot do veículo New Outlander está localizado na posição **F5** e slot do veículo ASX está localizado na posição **H4**.

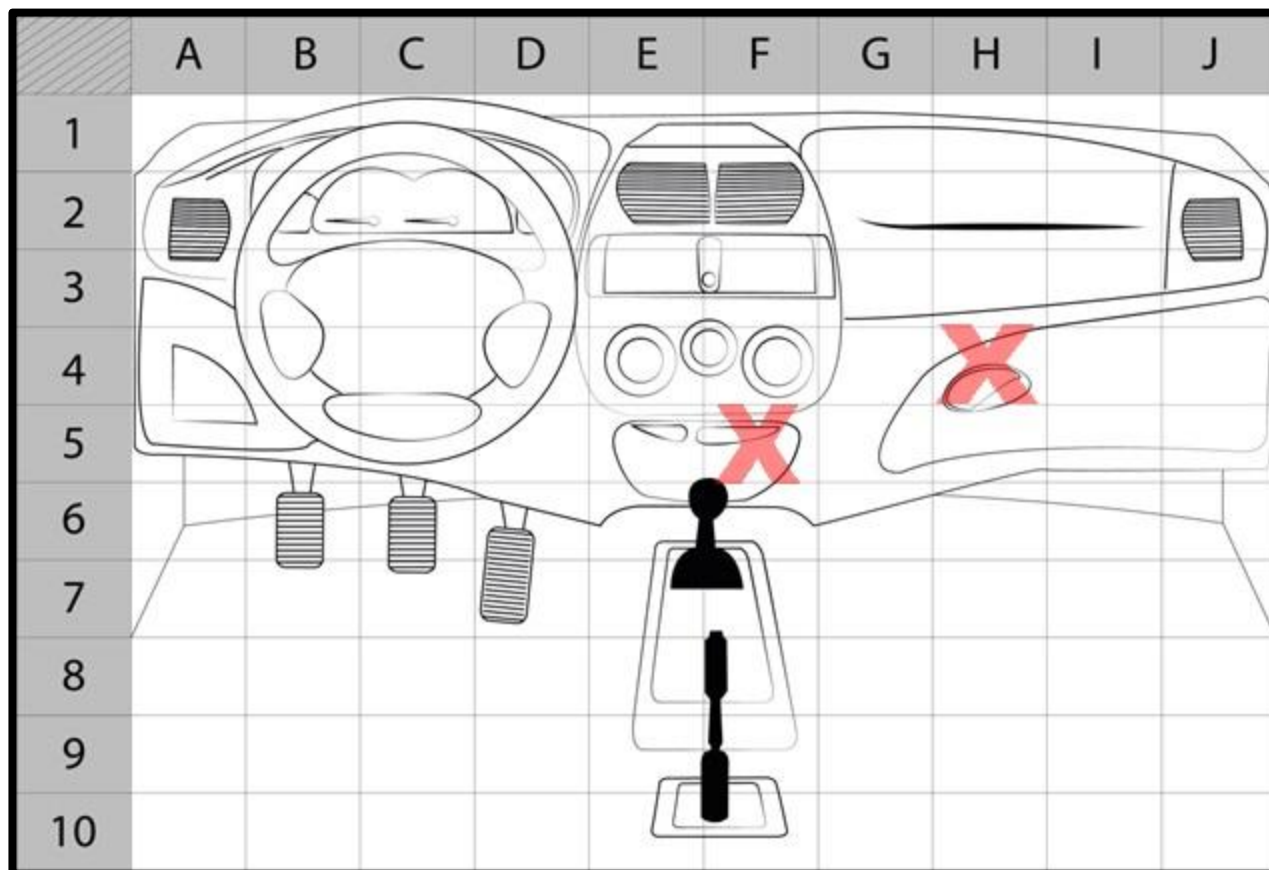


Realizando o teste de compatibilidade


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

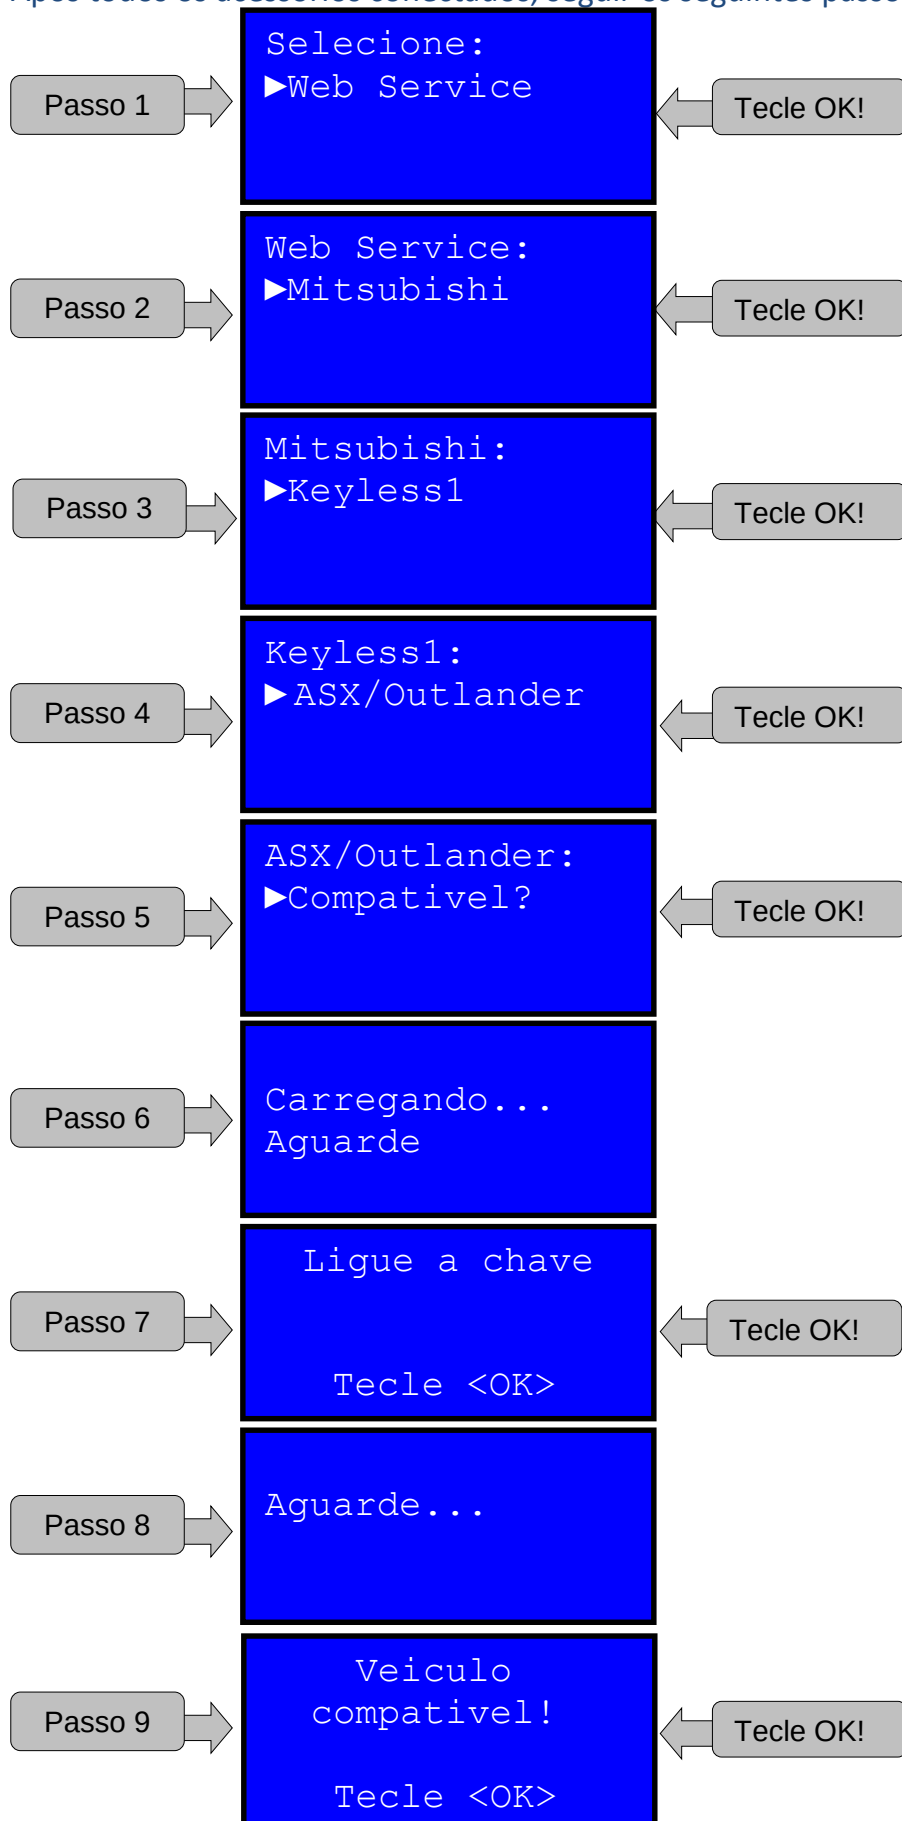

Realizando a programação de chaves de presença

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

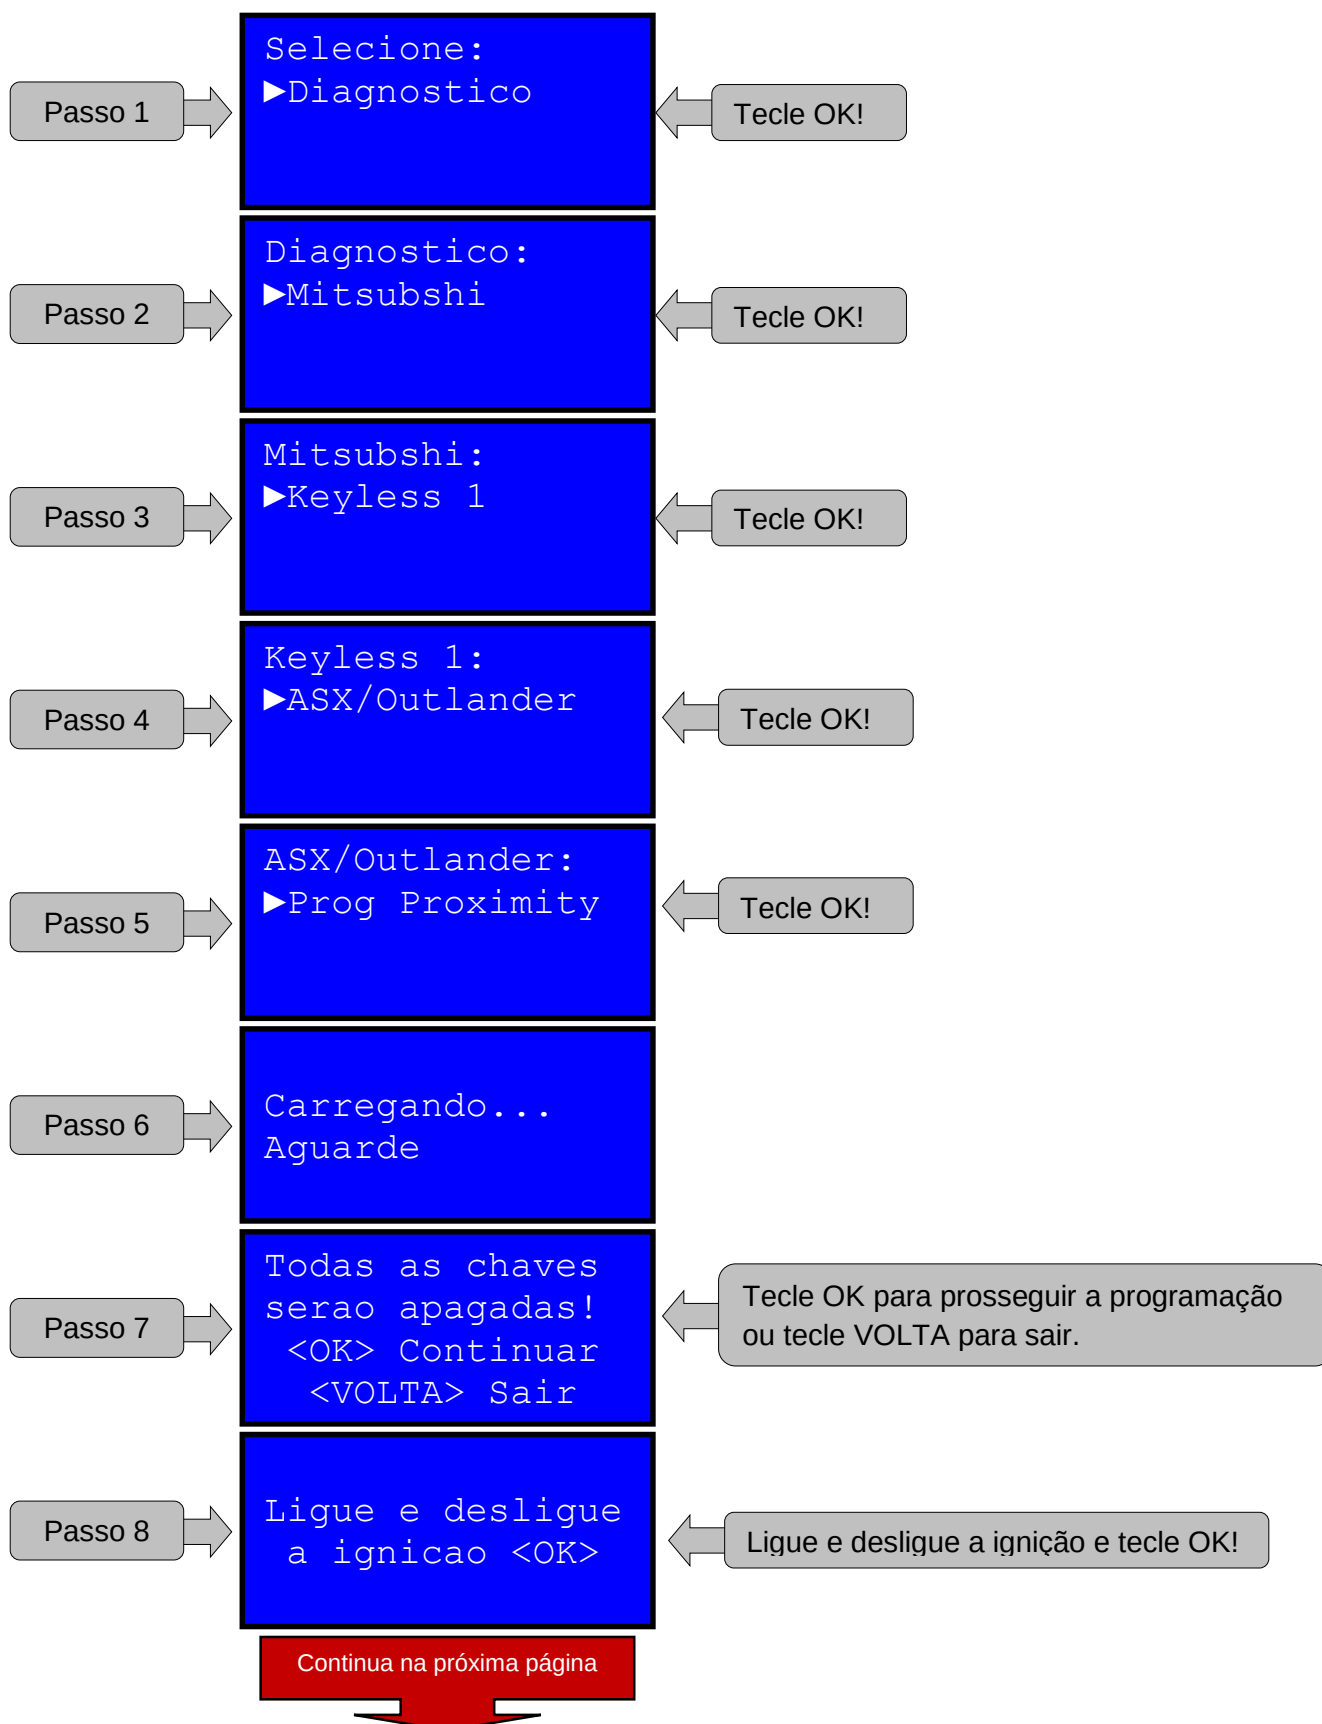

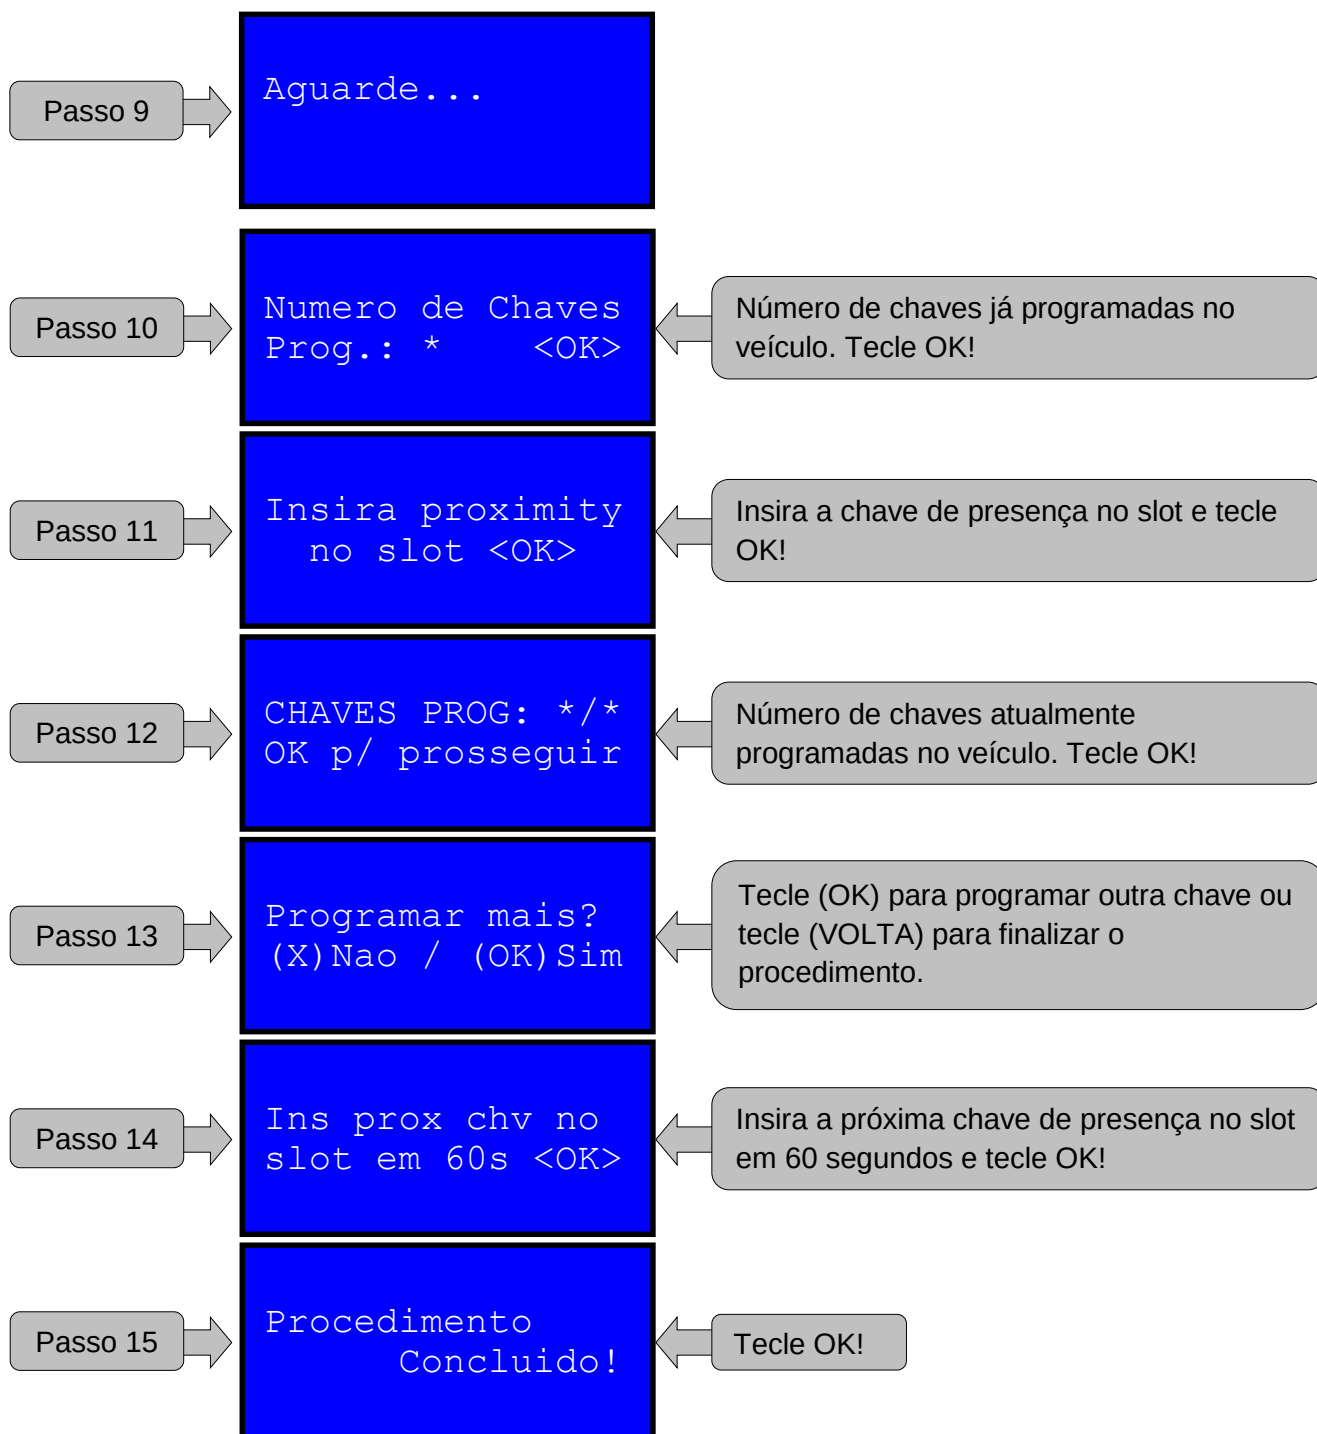

Outras Mensagens

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Chave fora do
slot ou senha
modificada!

Causas Prováveis:

- Chave de presença incorreta,
- Chave de presença fora do slot,
- Senha do veículo modificada.

Soluções:

- Utilizar chave de presença correta,
- Deixar a chave no slot durante a programação,
- Contate o suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)