



Manual Carga – OBD0240

Programação de chaves de presença Hyundai Keyless1
Tipo 3(Vera Cruz).

Rev. 1



Maio 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Chave de presença utilizada.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a programação das chaves de presenças.....</u>	<u>6</u>
<u>Localização do slot.....</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>9</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 4 chaves de presença para os veículos contidos na aplicação.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Hyundai	Vera Cruz 3.8	2010 a 2010

Chave de presença utilizada

Utilize a chave de presença original Hyundai



Acessórios utilizados:




Utilize o cabo Universal + adaptador A1. Usado para conectar o OBDMAP ao veículo para procedimento via diagnose.

Todos os acessórios conectados no OBDMAP.




Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- A tomada de diagnóstico fica localizada na posição A5

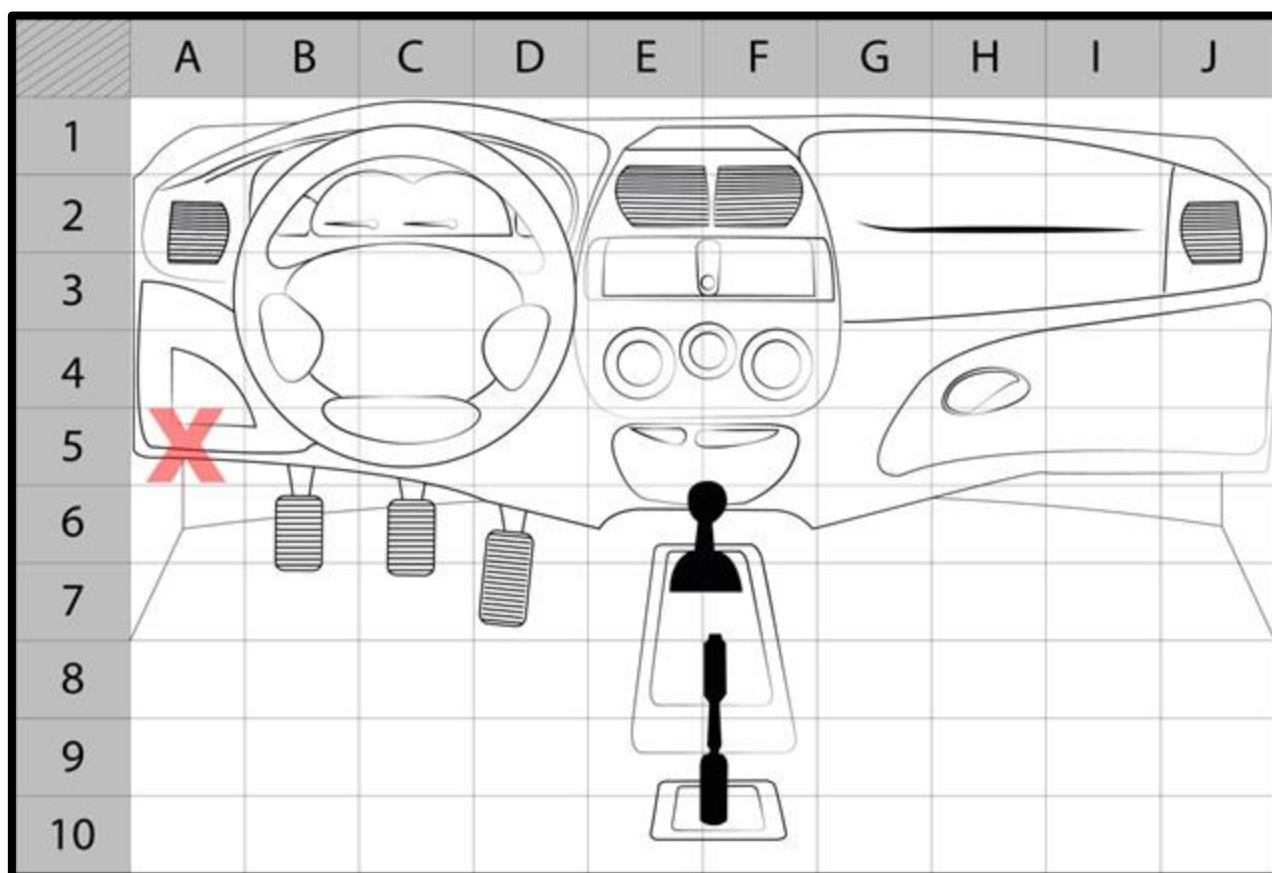

Realizando a programação das chaves de presenças

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

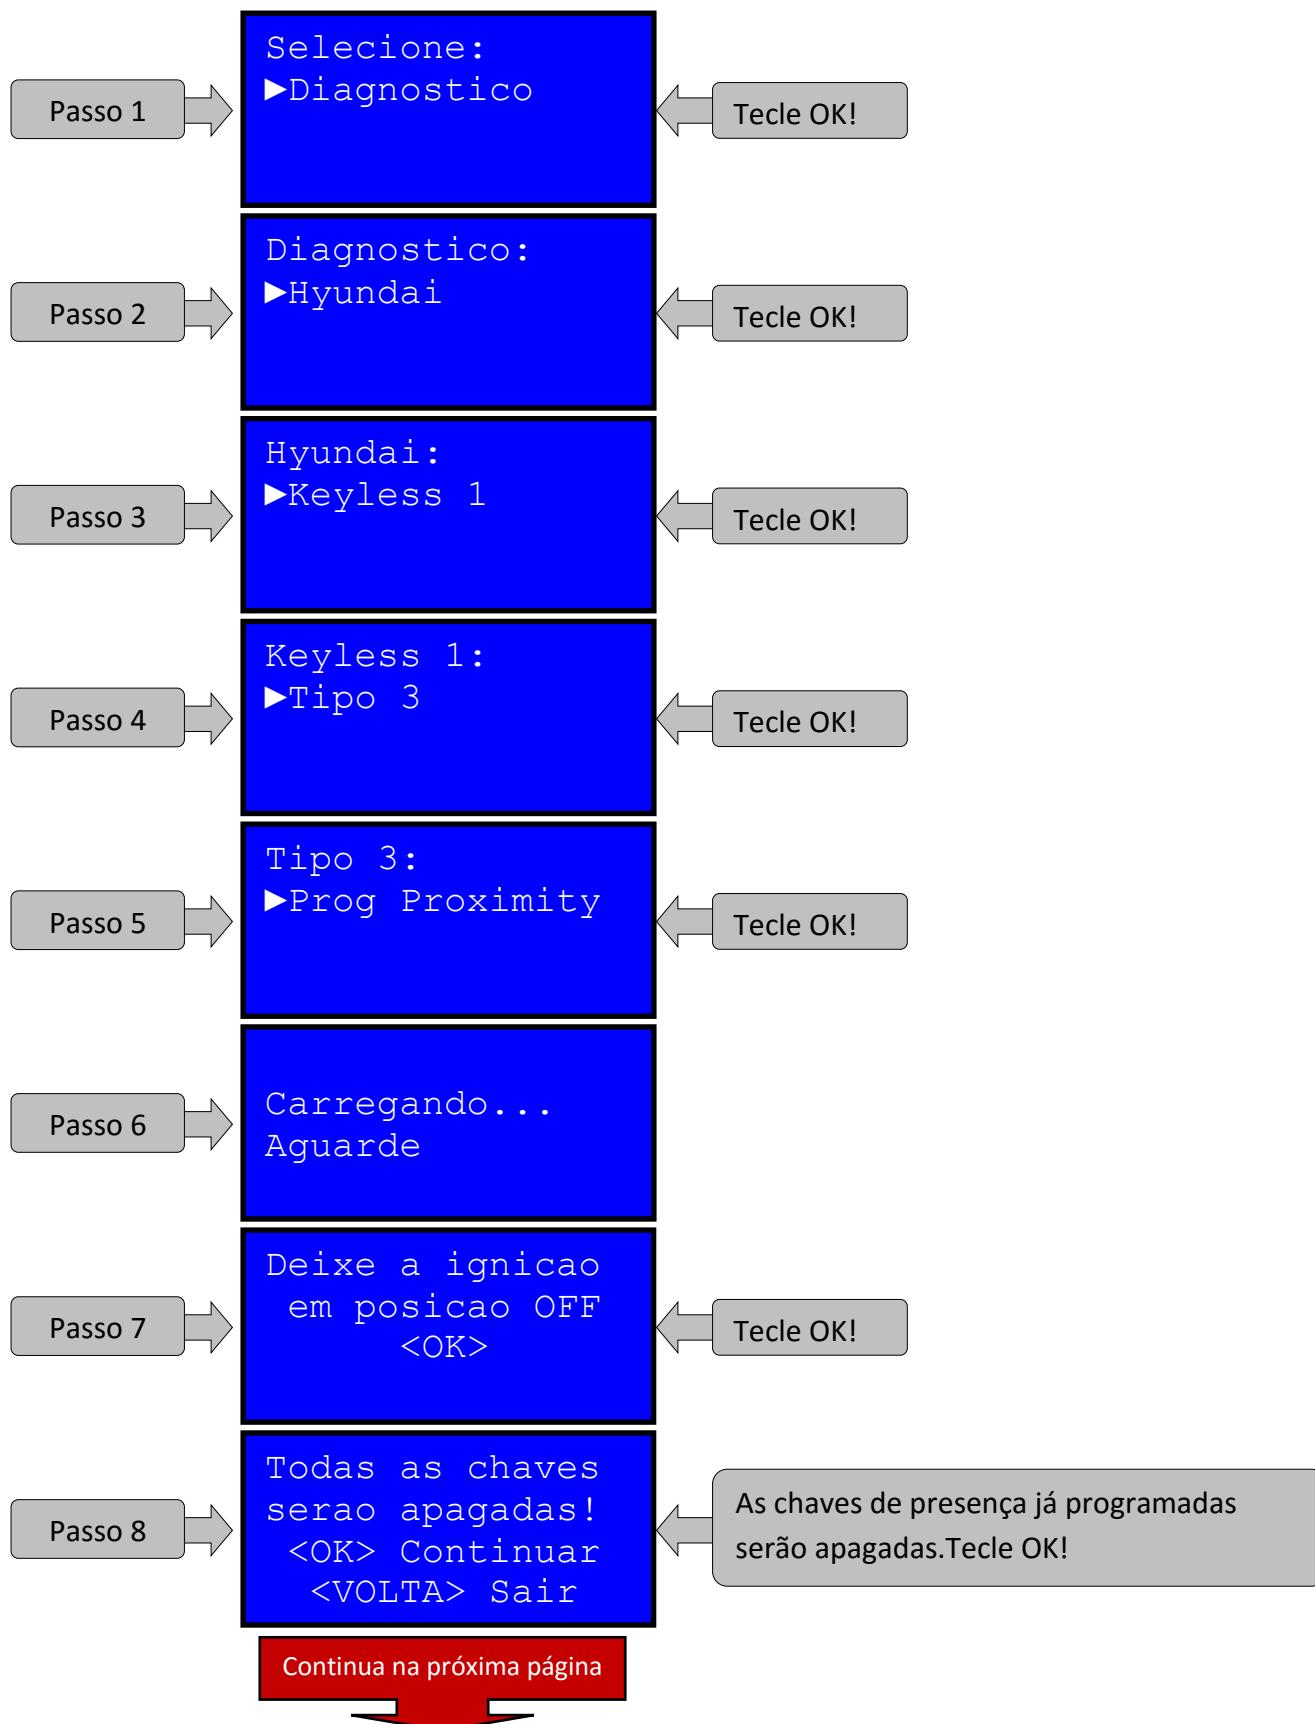

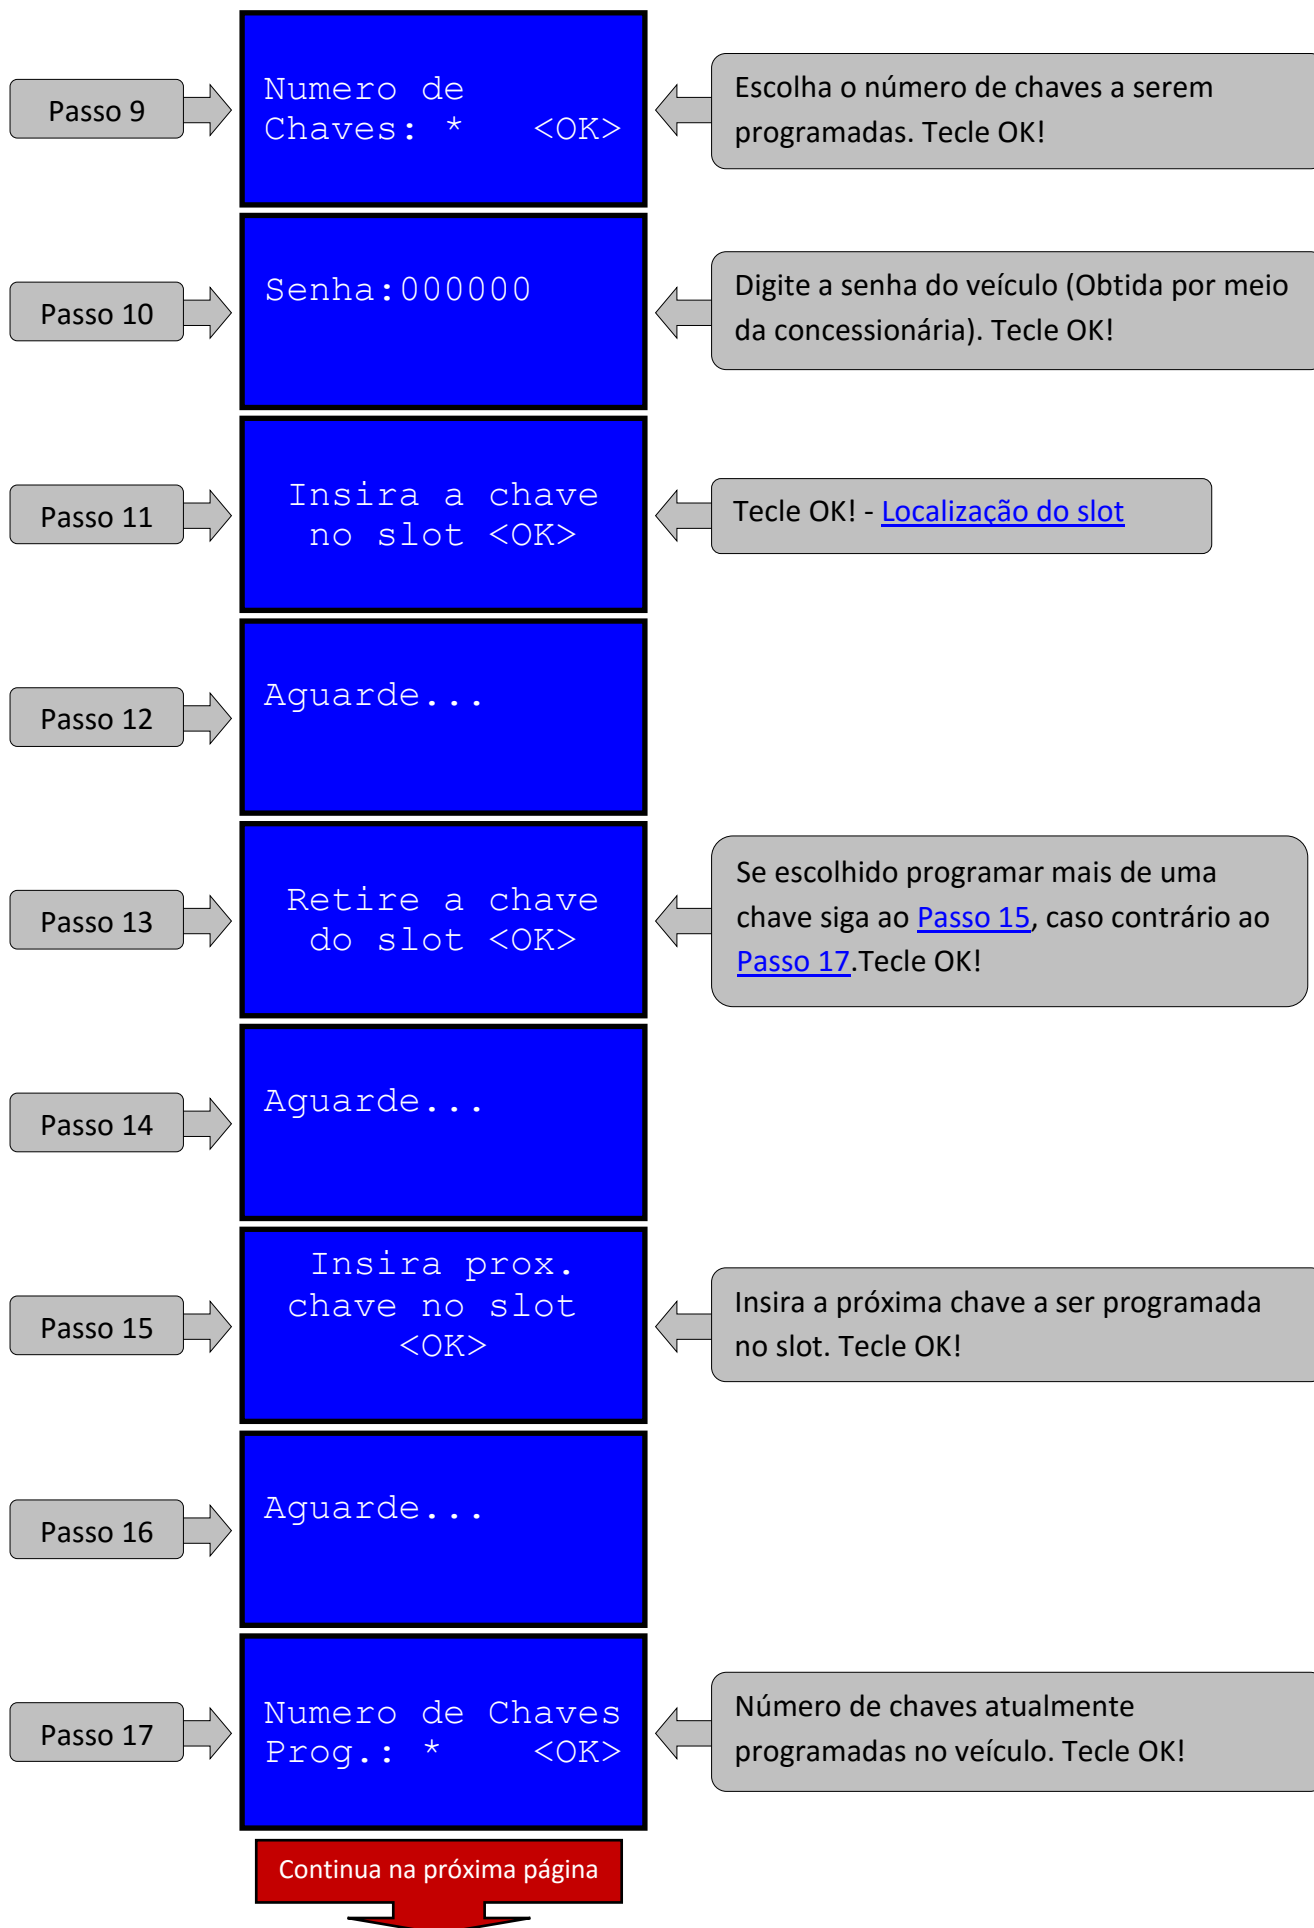

Passo 18

Aguarde...

Passo 19

Procedimento
Concluído!

Localização do slot



[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico

Erro na
Programacao!

Causas Prováveis:

- Bateria do telecomando está fraca,
- As antenas de recepção do telecomando pode não estar em perfeito funcionamento,
- O telecomando não está no interior do veículo,
- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no carro,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Verifique a bateria do telecomando,
- Verifique as antenas do sistema de aproximação no teto do veículo,
- Coloque o telecomando no interior do veículo,
- Coloque a chave na ignição,
- Conferir se o transponder está programado ao veículo,
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação, etc.

Senha
Incorreta!

O veiculo podera
ficar bloqueado!

ATENCAO: Nao
insira a senha
errada mais que
3x. <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas.

Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Aguardar 1hr com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta.

Erro na
Inicializacao

Causas Prováveis:

- O OBDMap não conseguiu inicializar o veículo;
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Conferir a aplicação da carga;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)