



MANUAL CARGA – OBD0243
GERAÇÃO DE TRANSPONDER VW – PAINEL MARELLI
IMOB6 TIPO 3 (UP! 17-18)

REV. 05



Fevereiro 2023

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VÉICULO	5
IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
OUTRAS MENSAGENS	13

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Geração de chaves via OBD, deixando pronto para dar partida no veículo.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Volkswagen	UP! 1.0	2017 – 2018

OBSERVAÇÃO:

- Esta carga não é compatível com alguns veículos modelo TSI. Para garantir a aplicação do veículo, realize a função “Teste de Compatibilidade”.

TRANSPONDER UTILIZADO




Utilize o transponder Megamos ID48 clonável.
Se não for utilizado um transponder novo, o procedimento pode não ser bem-sucedido!

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3 ou Cabo CAN. Conecta o OBD MAP ao veículo.


Cabo Fiat:
Necessário para alimentar o Módulo de Transponder.

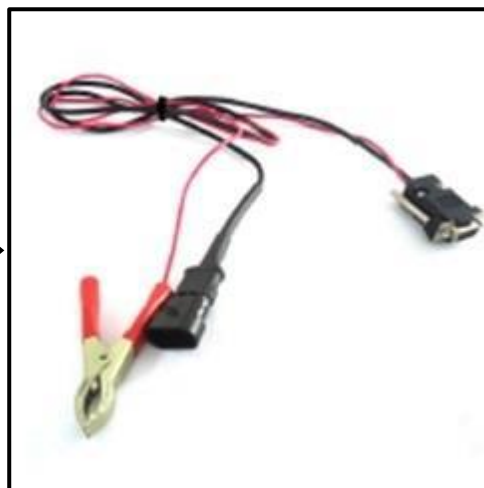

Módulo de Transponder:
Realiza a dedicação e a programação de chaves.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VÉICULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área **A5**.

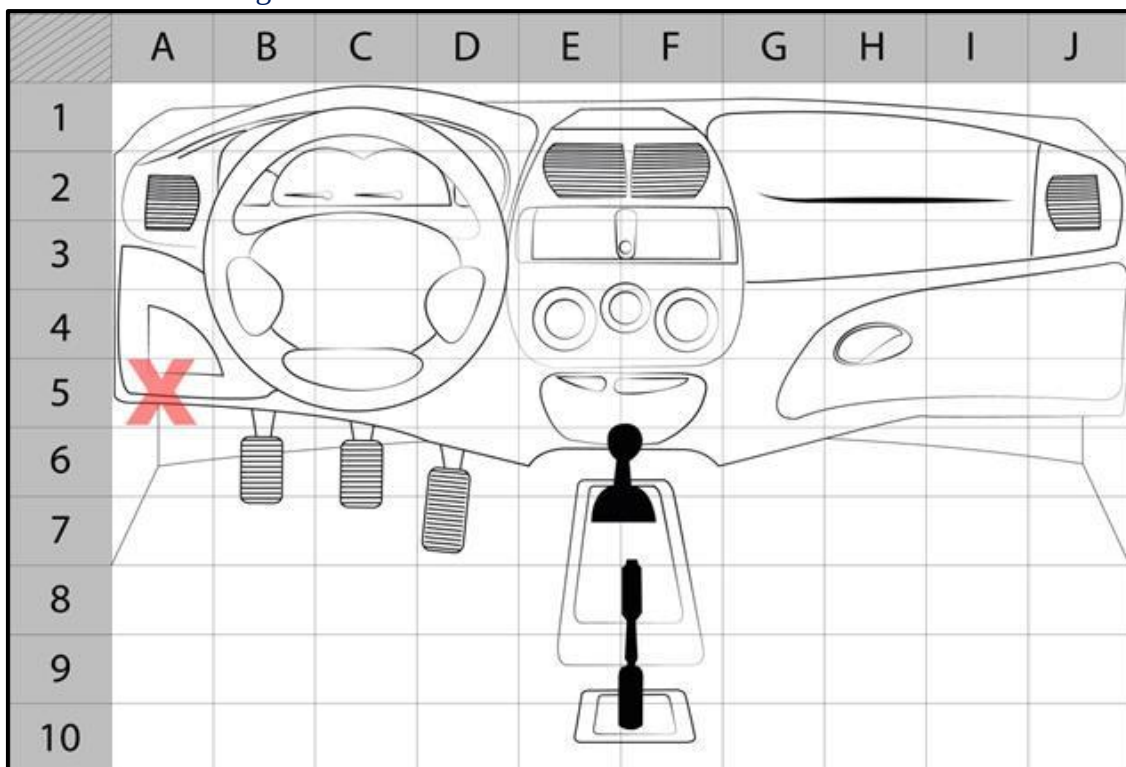


IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL




OBSERVAÇÃO: Essa função pode ser realizada somente em veículos com o display do painel na cor **VERMELHA**, para ter certeza, realize o Teste de Compatibilidade.

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no visor do OBDMAP:

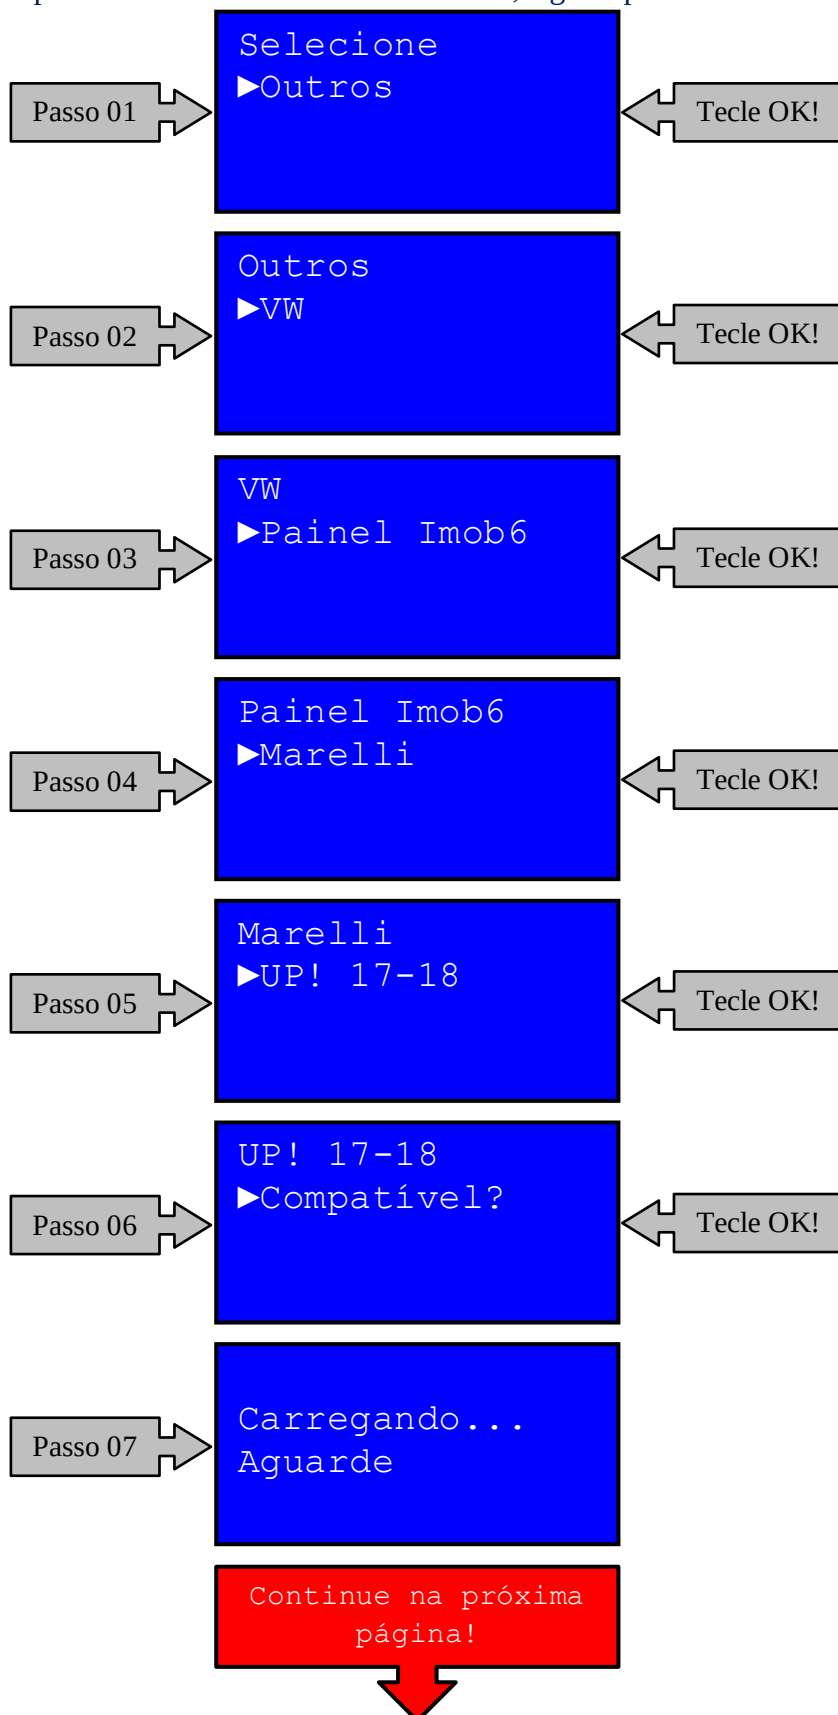


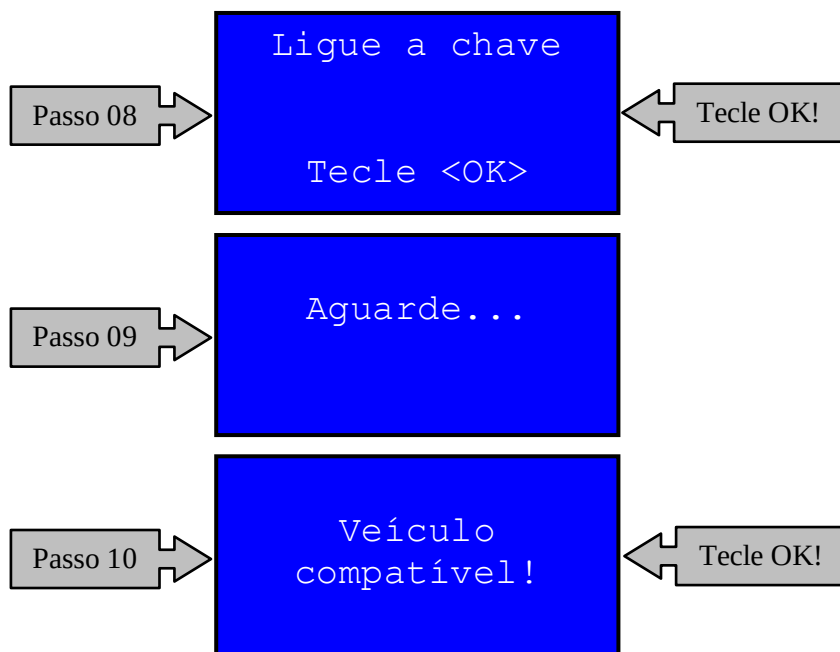



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no visor do OBDMAP:

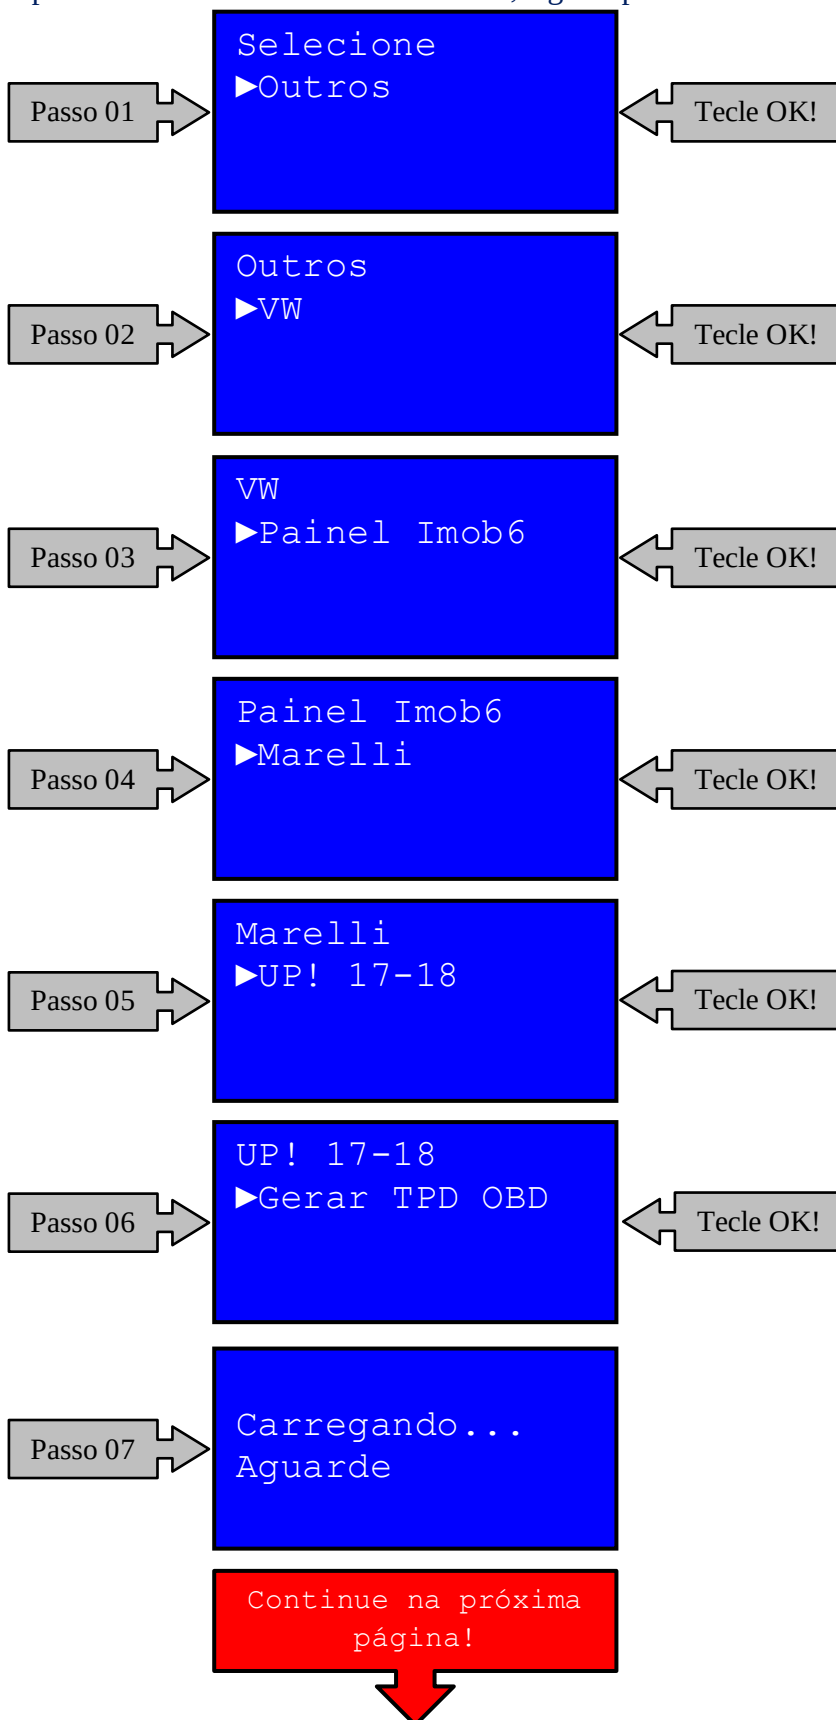

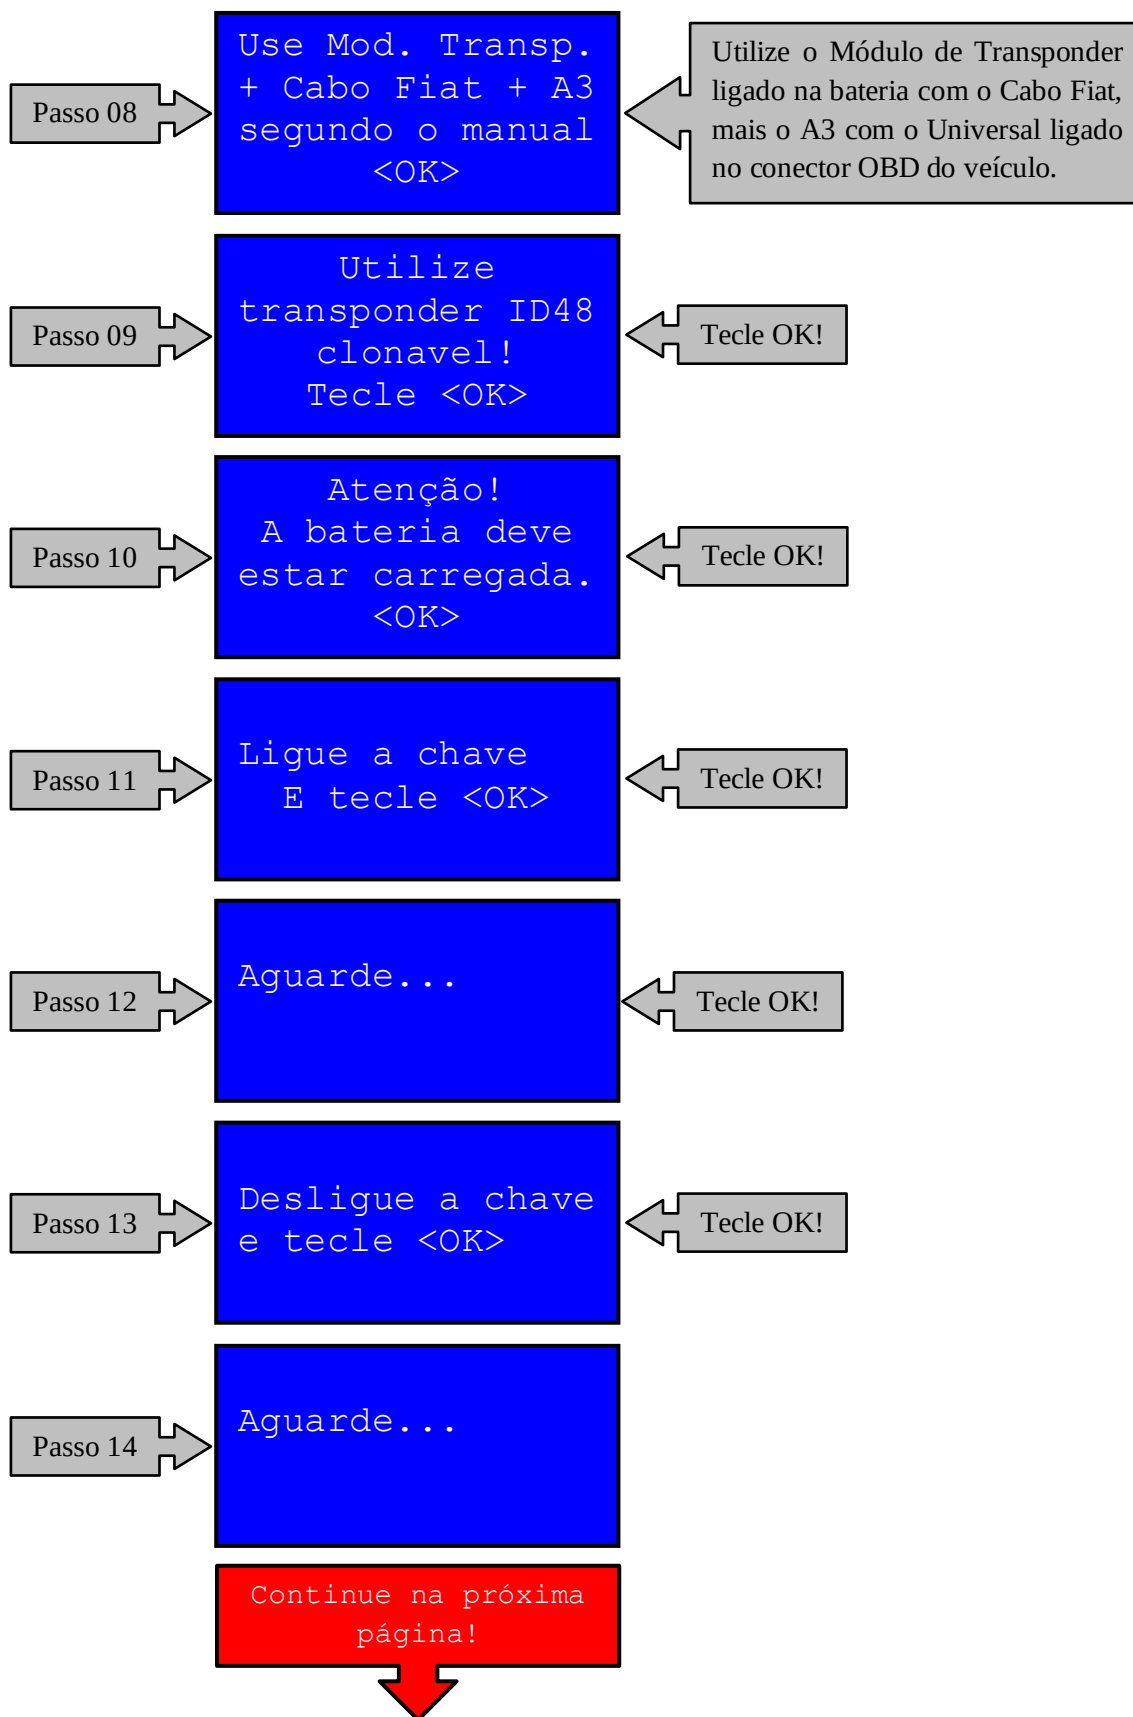

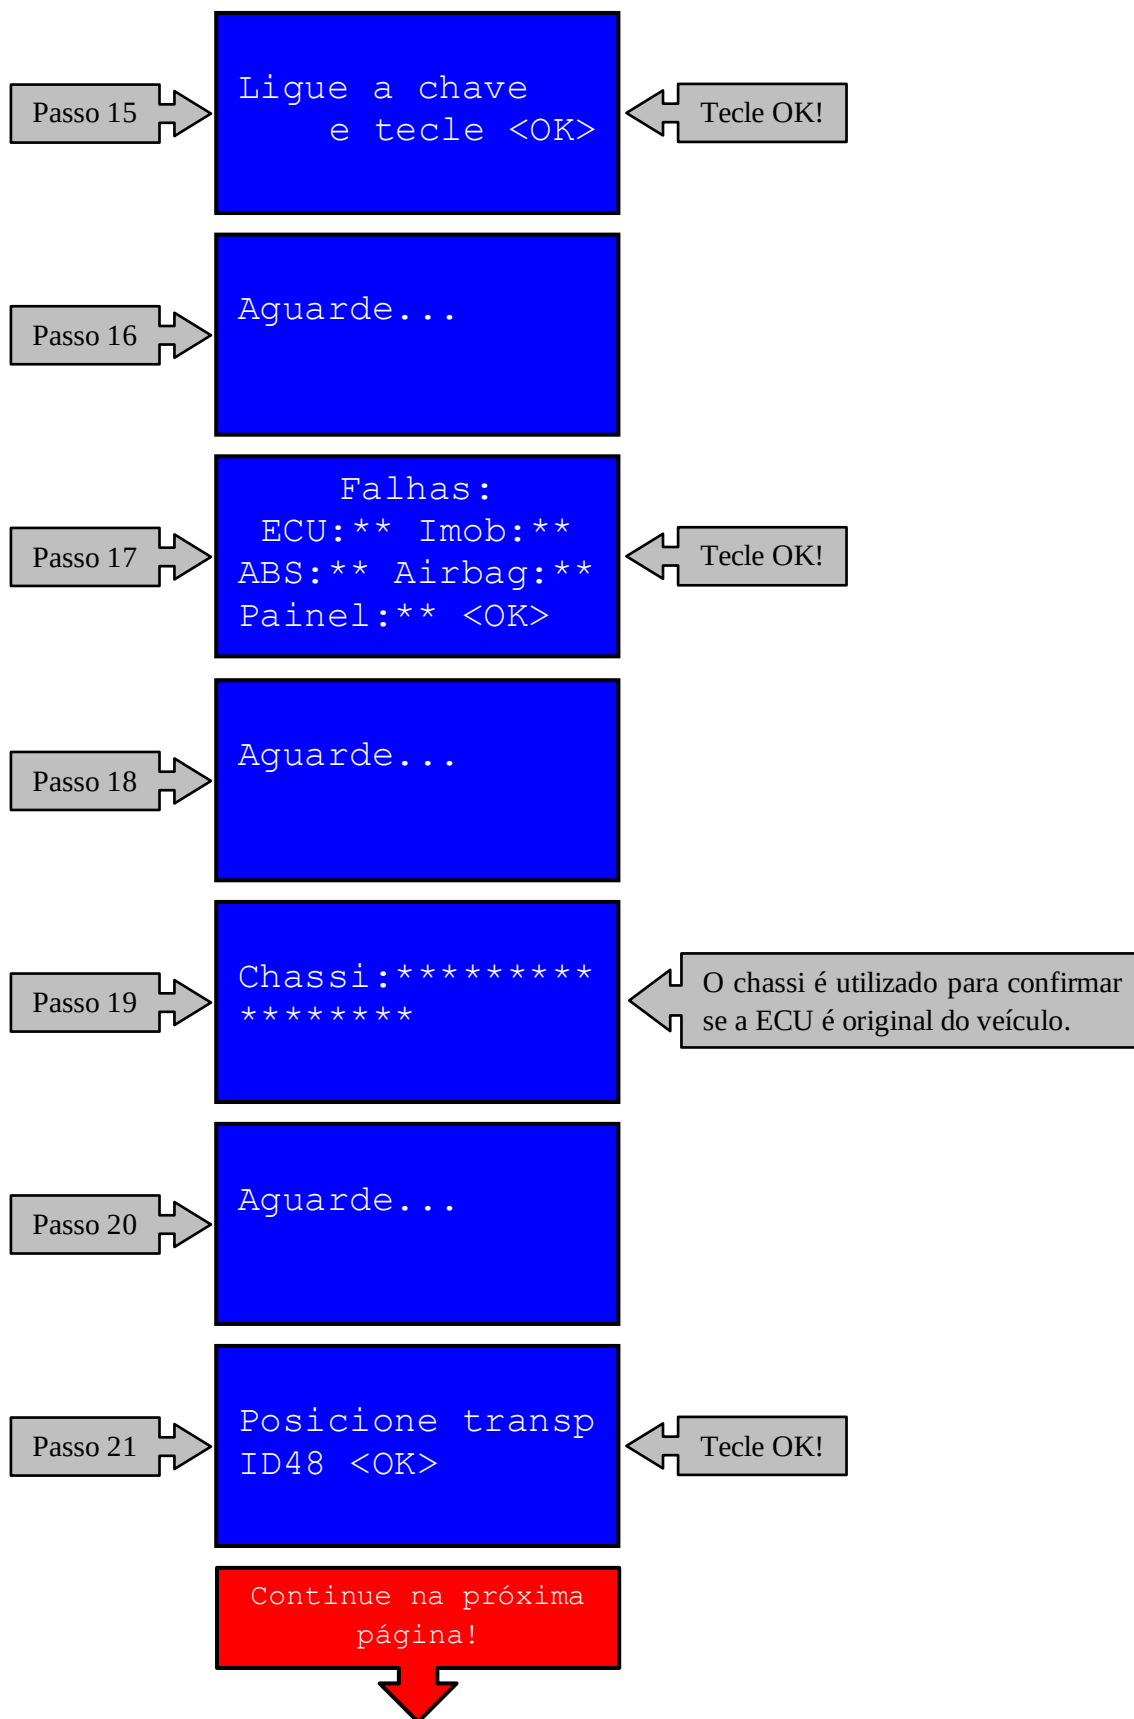

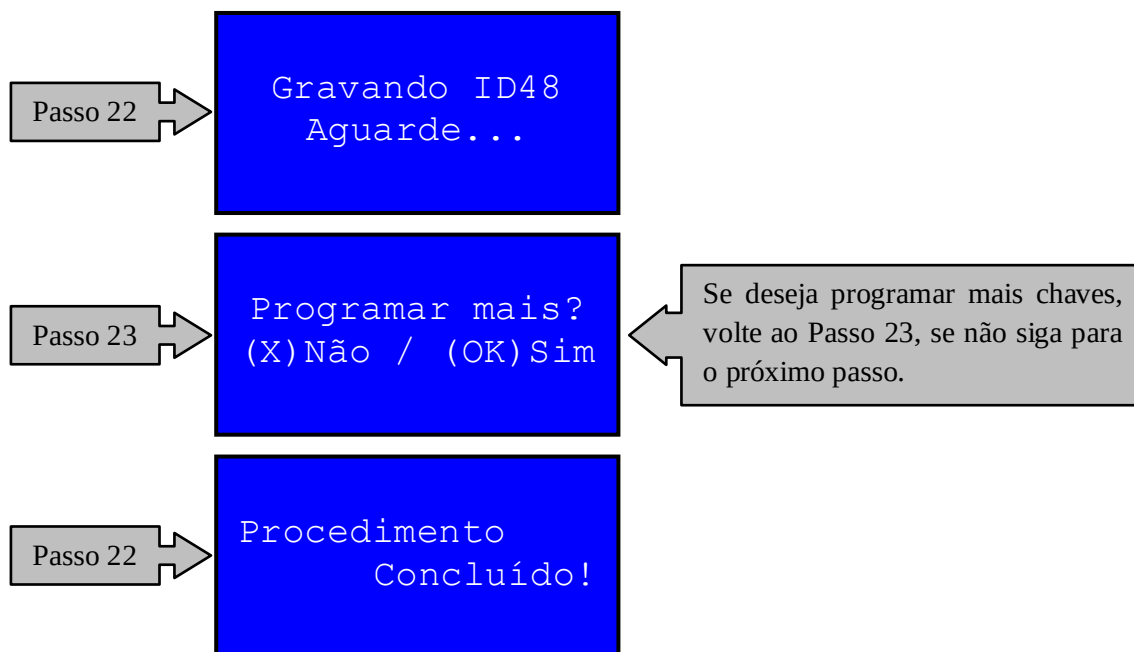

OUTRAS MENSAGENS

Transponder
Bloqueado!

Causa Provável:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Solução:

- Utilize um transponder ID48 clonavel.

Transponder
Inválido!

Causas Provável:

- O transponder utilizado não coincide com o da aplicação.

Solução:

- Utilize um transponder ID48 clonavel.

Erro na gravação
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação;
- Mau contato no Módulo de transponder com o OBD MAP;
- O transponder utilizado não é um ID48 clonavel.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder;
- Conferir o transponder ID48 clonavel. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBD MAP estão bem fixos.

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o Cabo Universal + Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir se a carga possui novas atualizações com o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)