



Manual Carga – OBD0258

OBD0258 - Programação de chaves Ford (KA 15-18, Ranger 16-17)

Rev. 7



Junho 2022

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando o Teste de Compatibilidade</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o apagamento e programação de chaves</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a adição de chaves</u>	<u>10</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>13</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de chaves para o veículo.
- Adição de chaves para o veículo.
- Teste de compatibilidade com o veículo.

Observações:

- No procedimento de programação de chaves todas as chaves existentes são apagadas;
- Ainda no procedimento de programação de chaves, é necessário ter no mínimo duas chaves em mãos;
- Para Ranger 2016, pode ser necessário realizar o teste de compatibilidade da carga PS0039 para diferenciar o sistema do veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Ford	Fusion 2.5	2013 a 2016
	KA	2015 a 2018
	Ranger	2016 a 2017



Utilize a chave Original Ford KA ou transponder PCF7939FA (HITAG PRO)

Utilize a chave Original Ford Ranger ou transponder PCF7939FA (HITAG PRO)



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal +
adaptador A3.


Todos os acessórios conectados
para procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área **A5**.

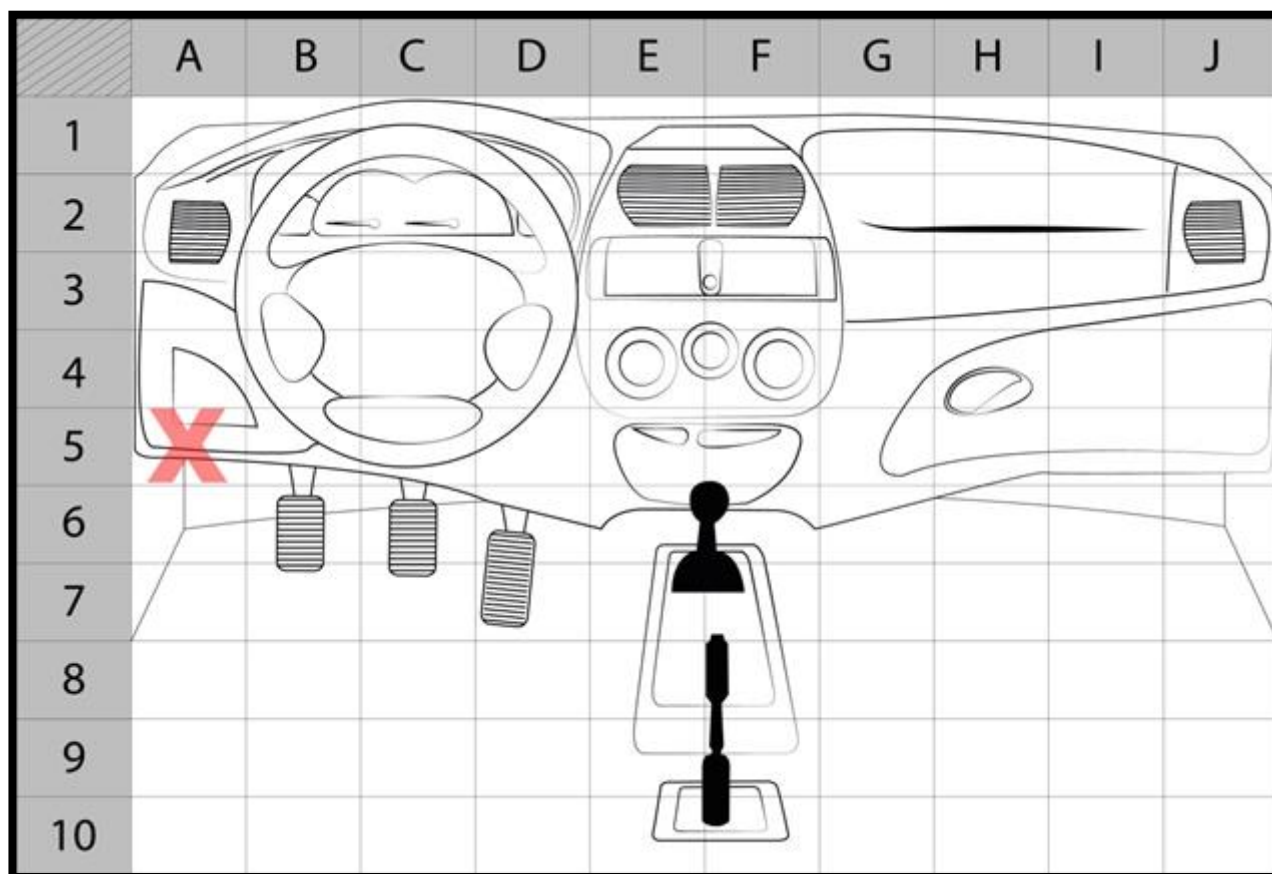


Realizando o Teste de Compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

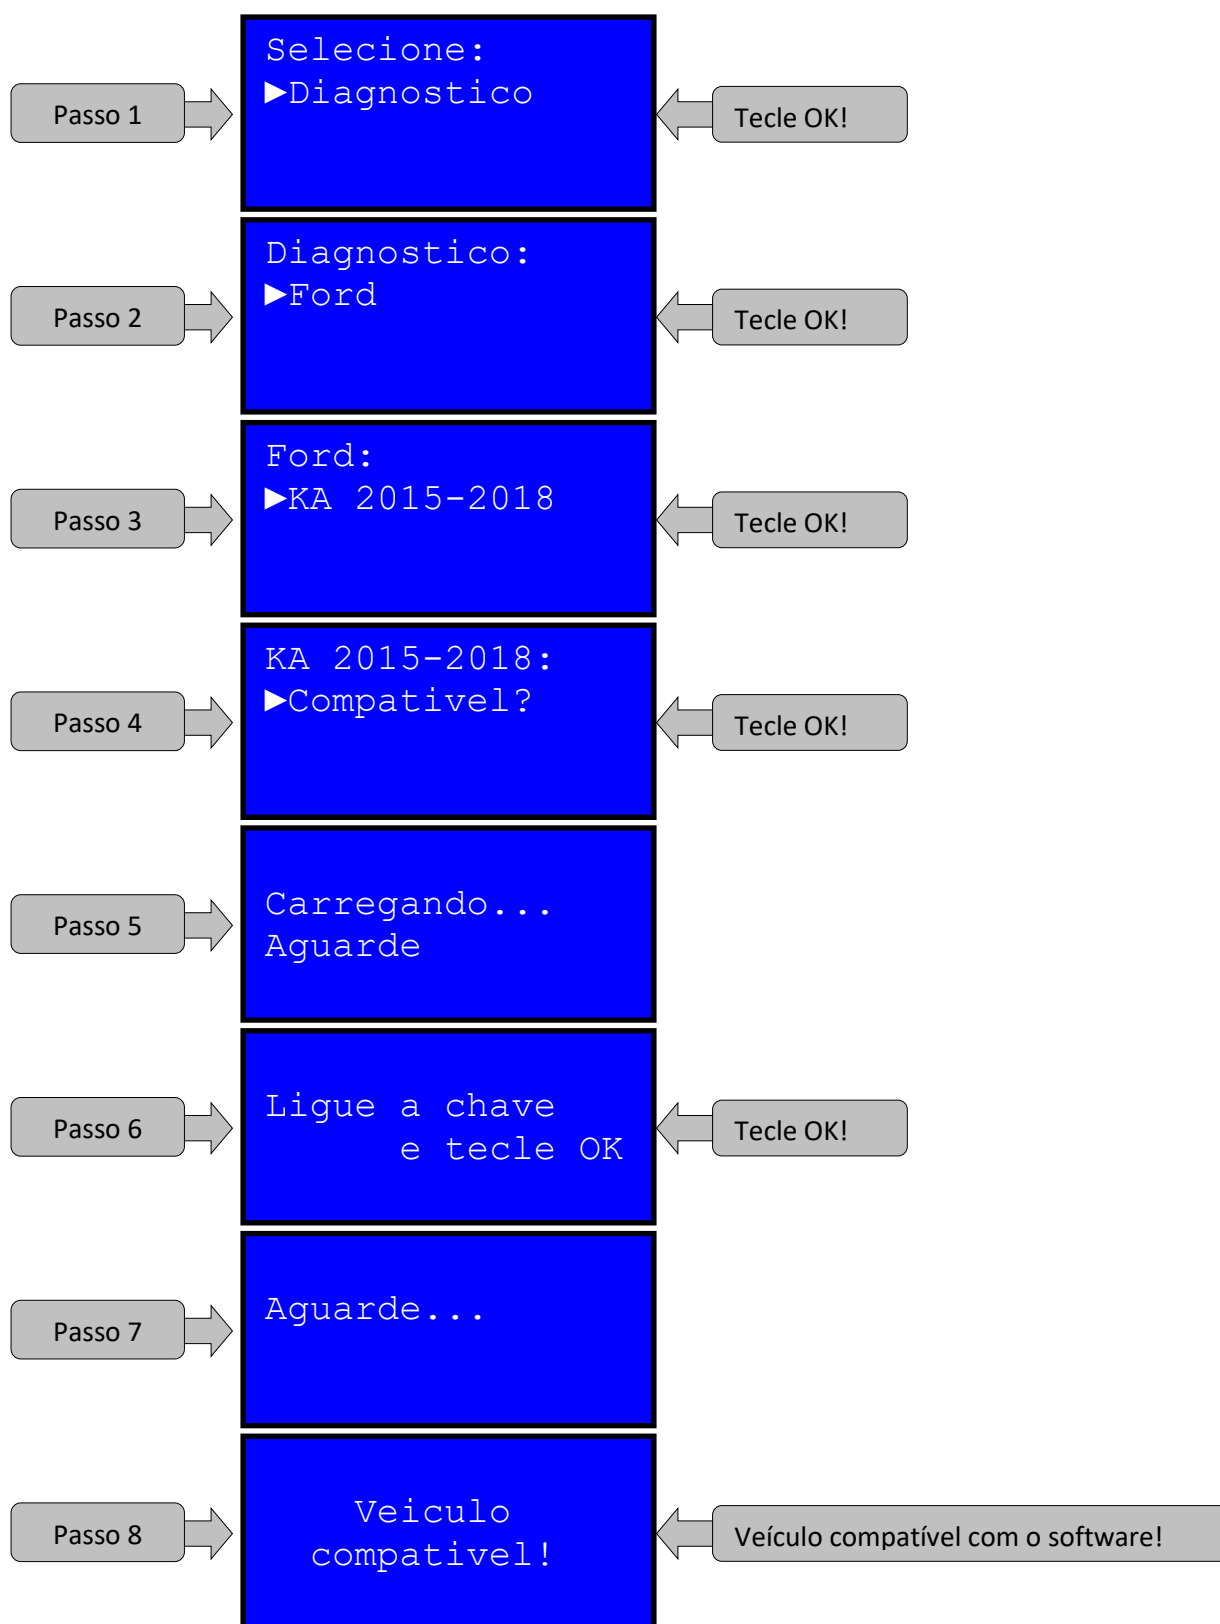



Realizando o apagamento e programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

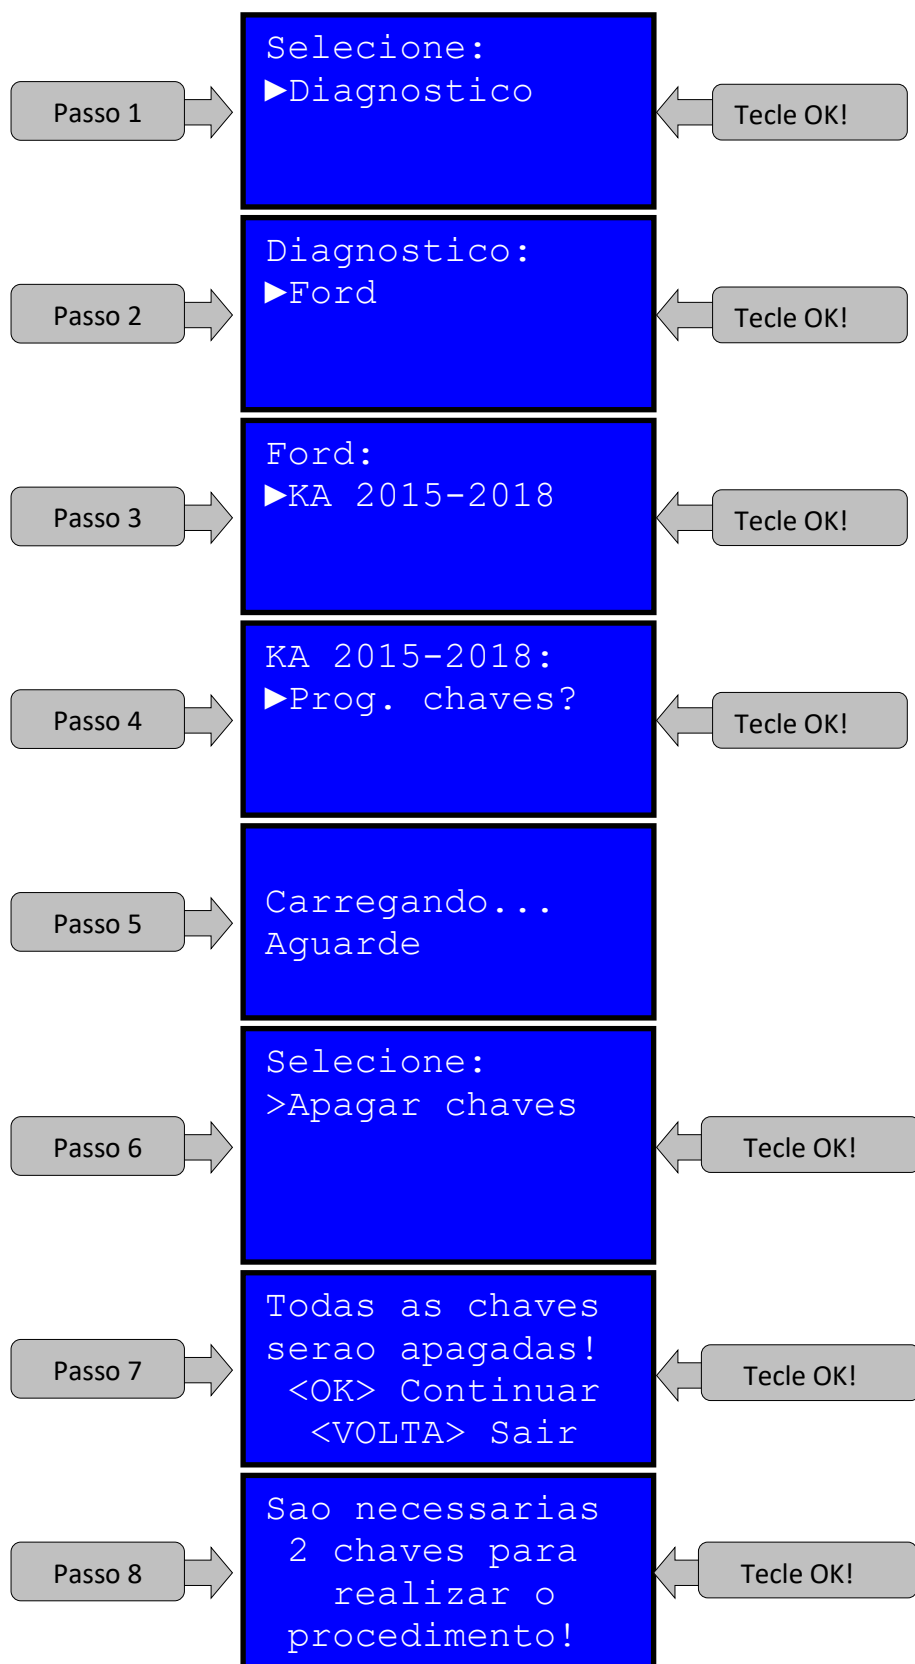


Continua na próxima página

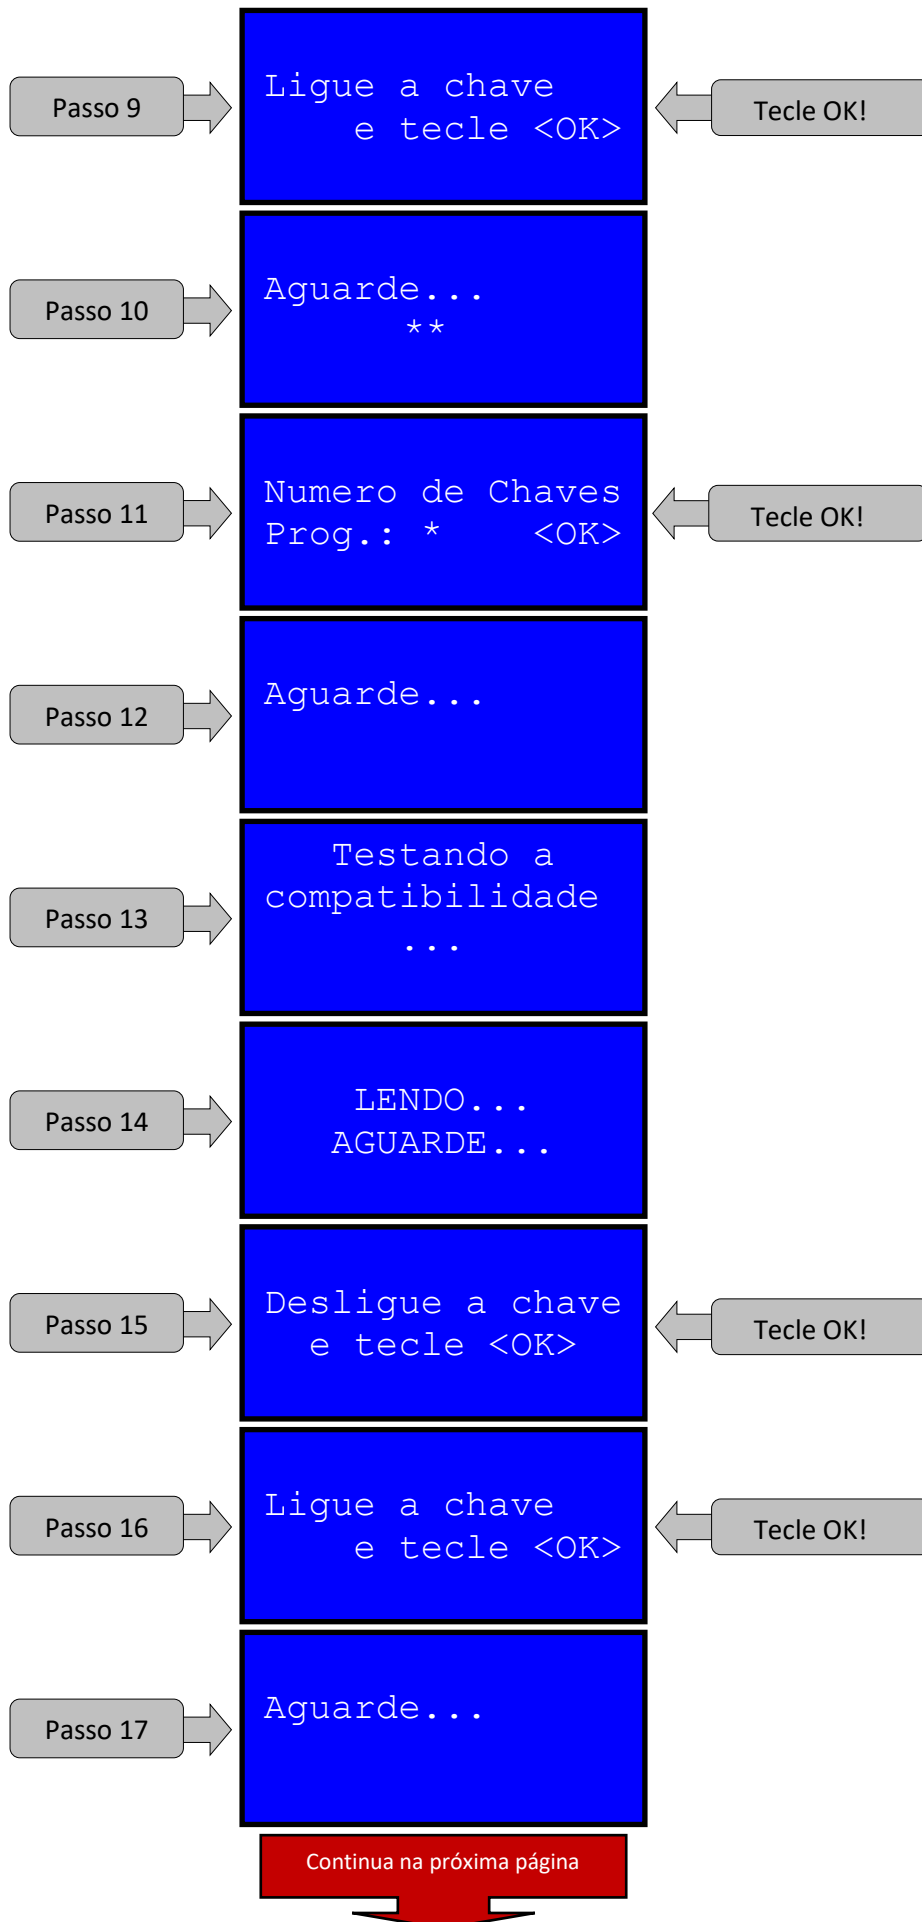


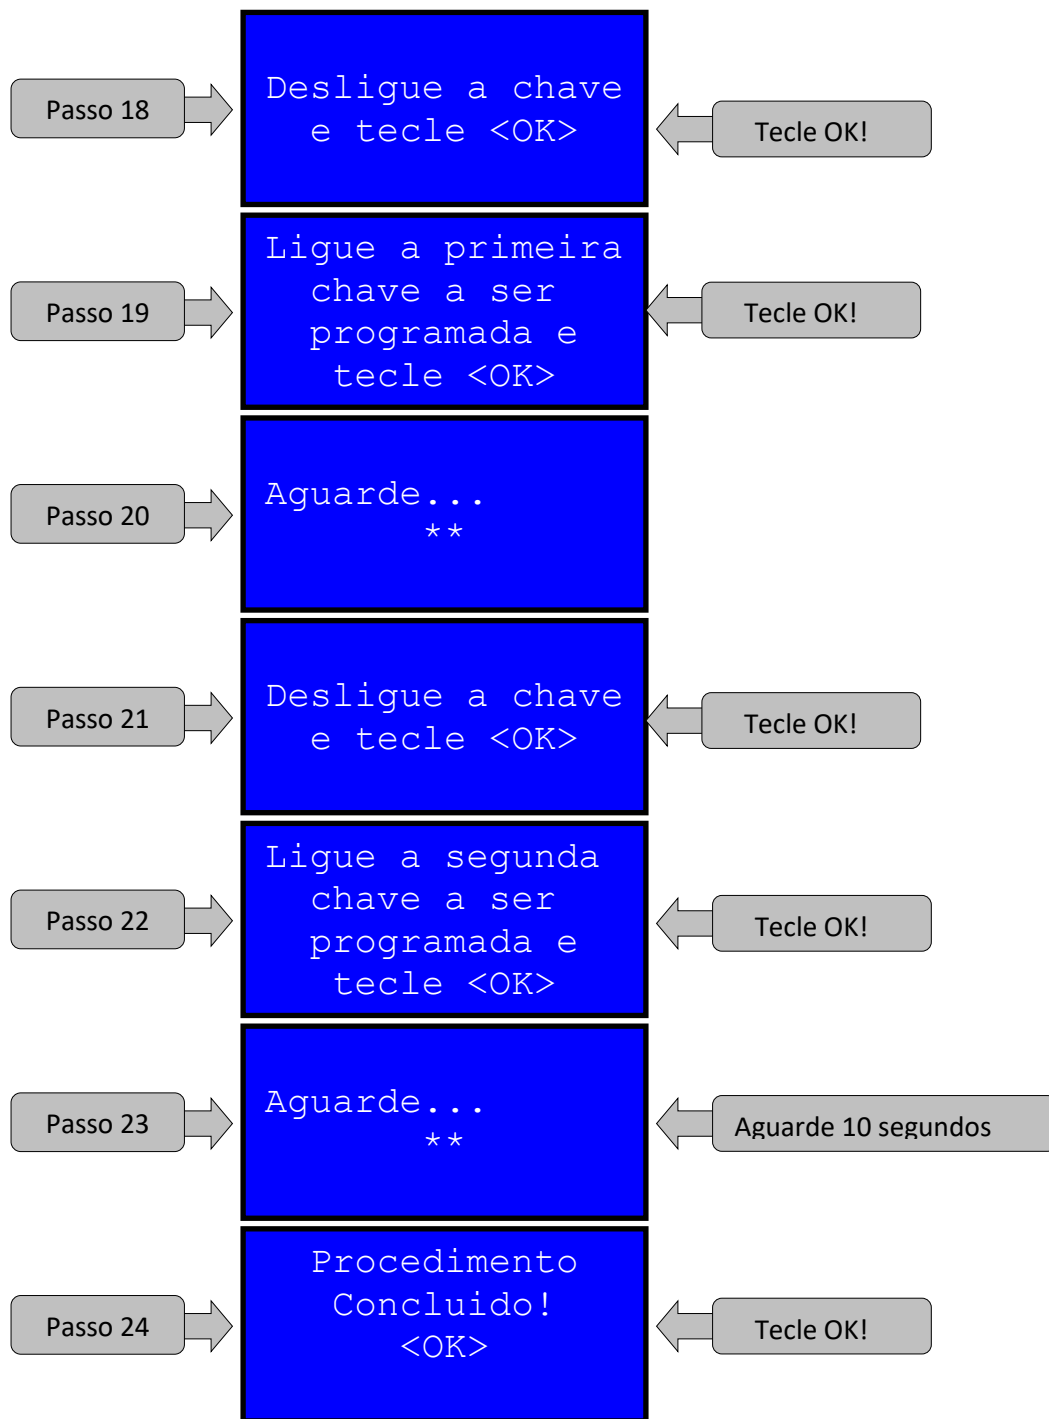

Realizando a adição de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

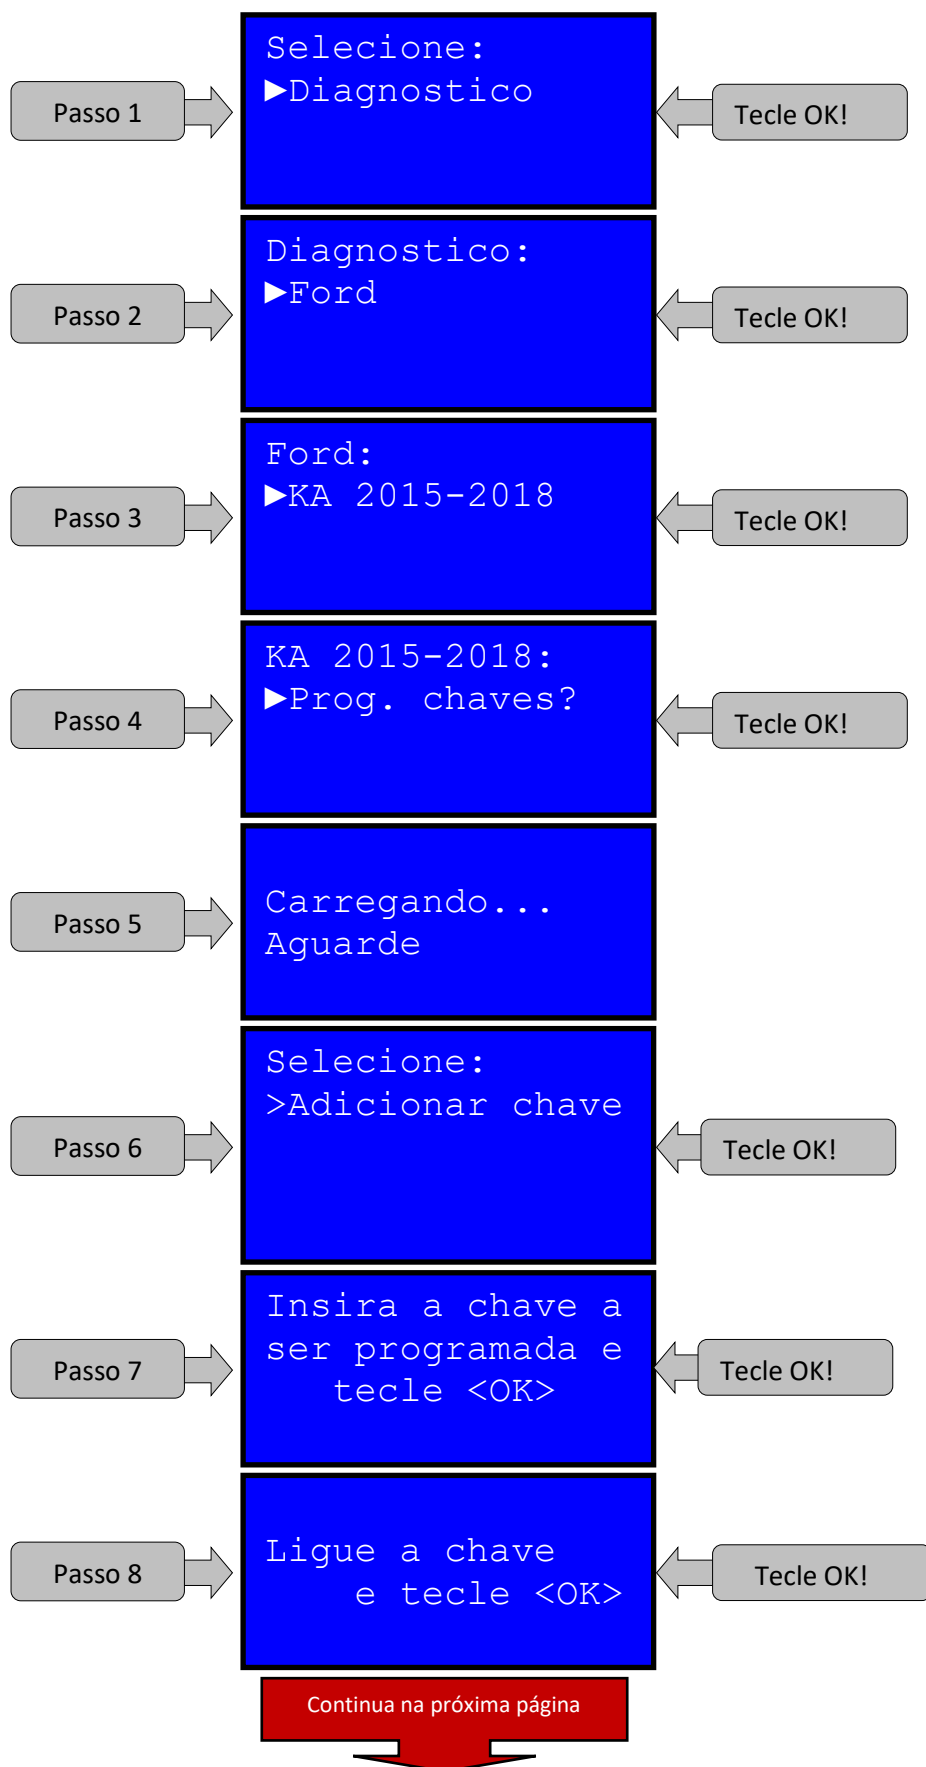

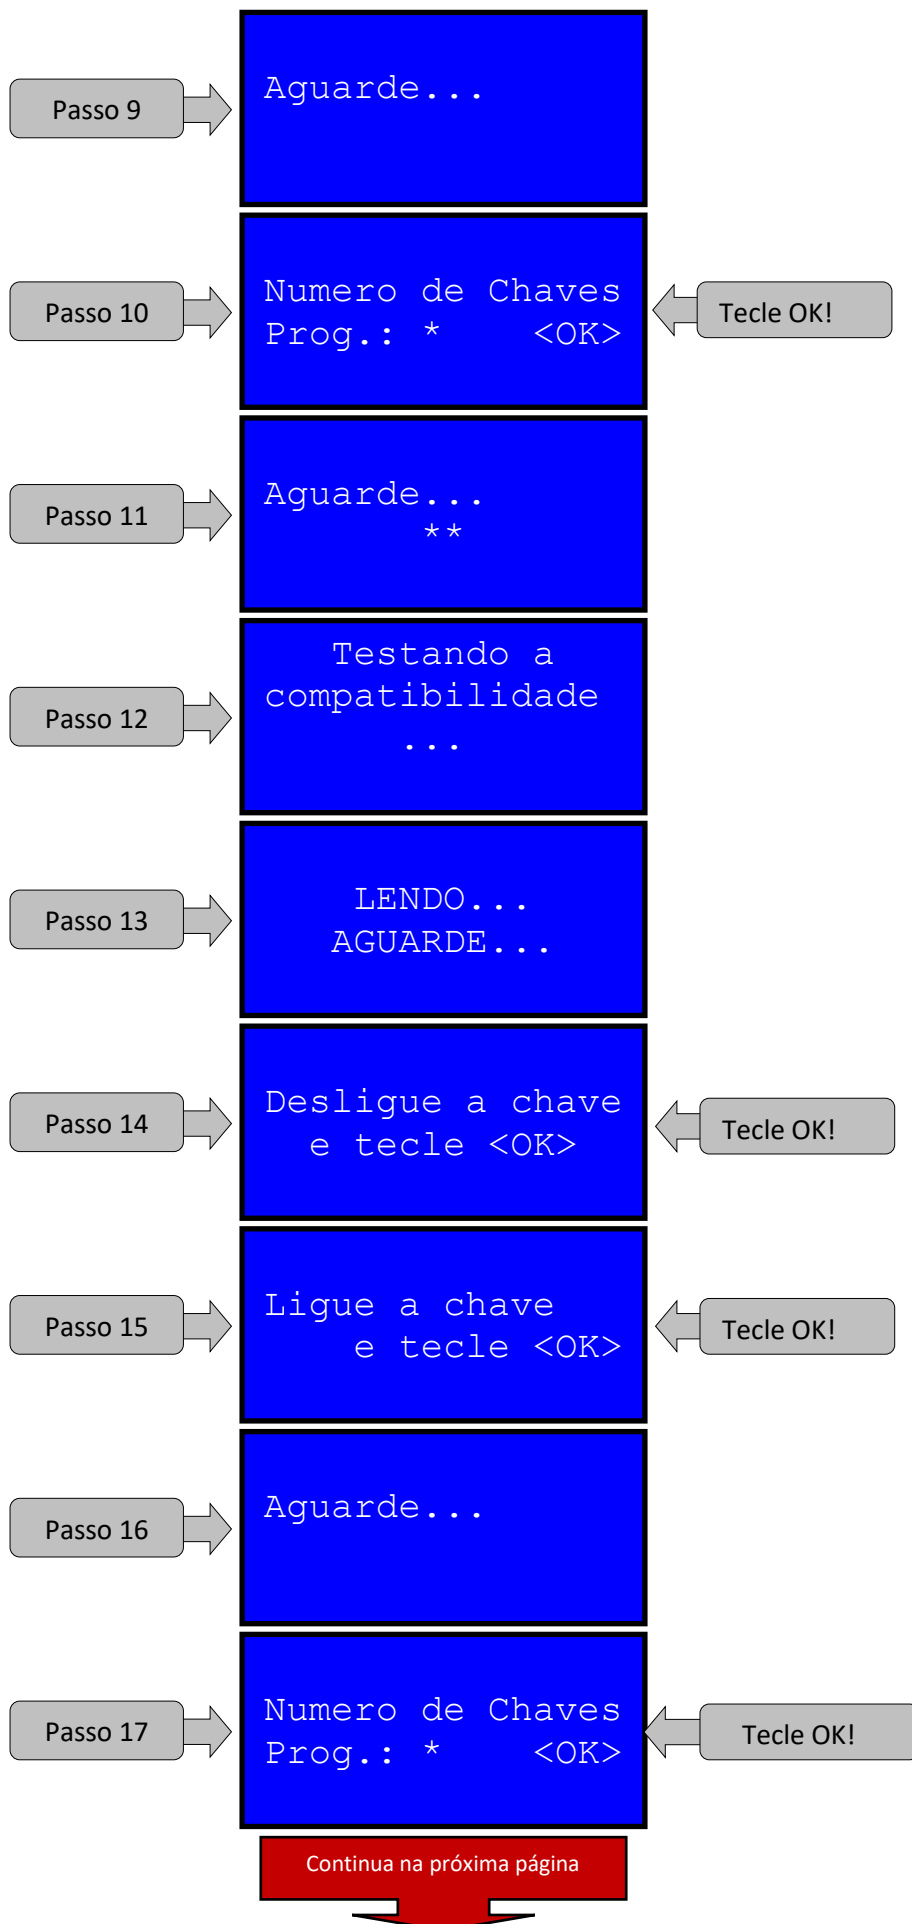

Passo 18

Procedimento
Concluído!
<OK>

Tecle OK!

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Acesso Negado!
<OK>

Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação

Chave nao
programada!

Causas Prováveis:

- O veículo não conseguiu identificar o transponder,
- Transponder com problemas,
- Antena do veículo com problemas.

Soluções:

- Utilize a chave original Ford KA ou transponder PCF7939FA (HITAG PRO),
- Verifique a antena do veículo.

Veículo
incompatível!

Causas Prováveis:

- Veículo não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)