



Manual Carga – OBD0260

Programação de telecomando Mitsubishi

L200 Sport 2018-2020

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Telecomando Utilizado</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios Utilizados</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando o Teste de compatibilidade</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a programação de telecomandos</u>	<u>7</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>10</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:


- Programação de telecomandos para o veículo.

Observação: É necessário ter em mãos todos os telecomandos a serem programados, inclusive as que já estavam programados. Caso os telecomandos que já funcionavam no veículo não sejam programados, eles não funcionarão mais, necessitando fazer a programação novamente.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Mitsubishi	L200 Sport 2.4	2018 a 2020

Telecomando Utilizado

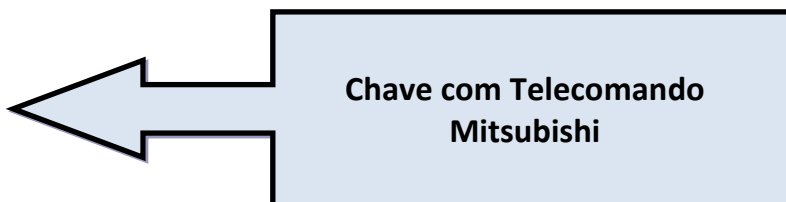

[Voltar índice](#)

Acessórios Utilizados



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Conecte o cabo universal ao adaptador A3.




Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na posição **A5**.

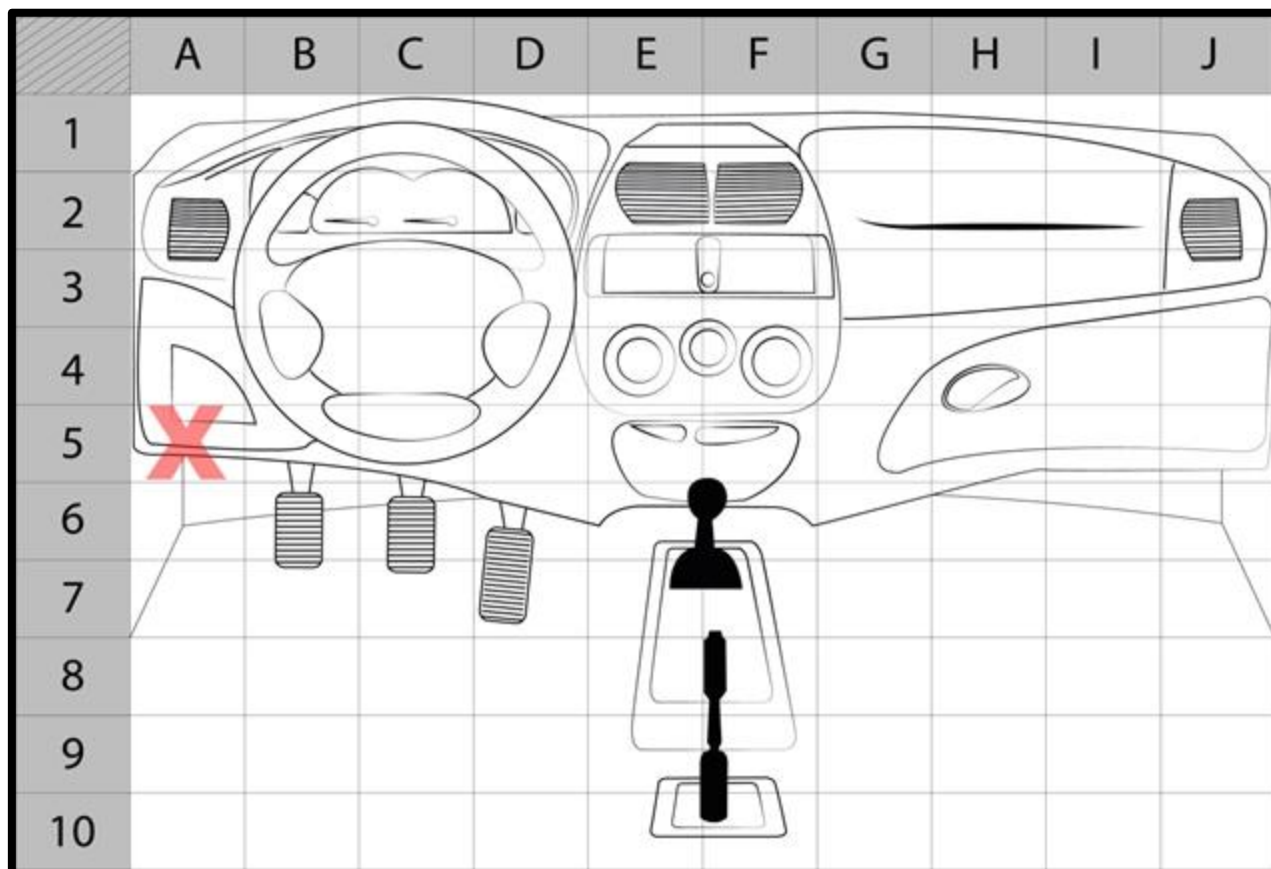


Realizando o Teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

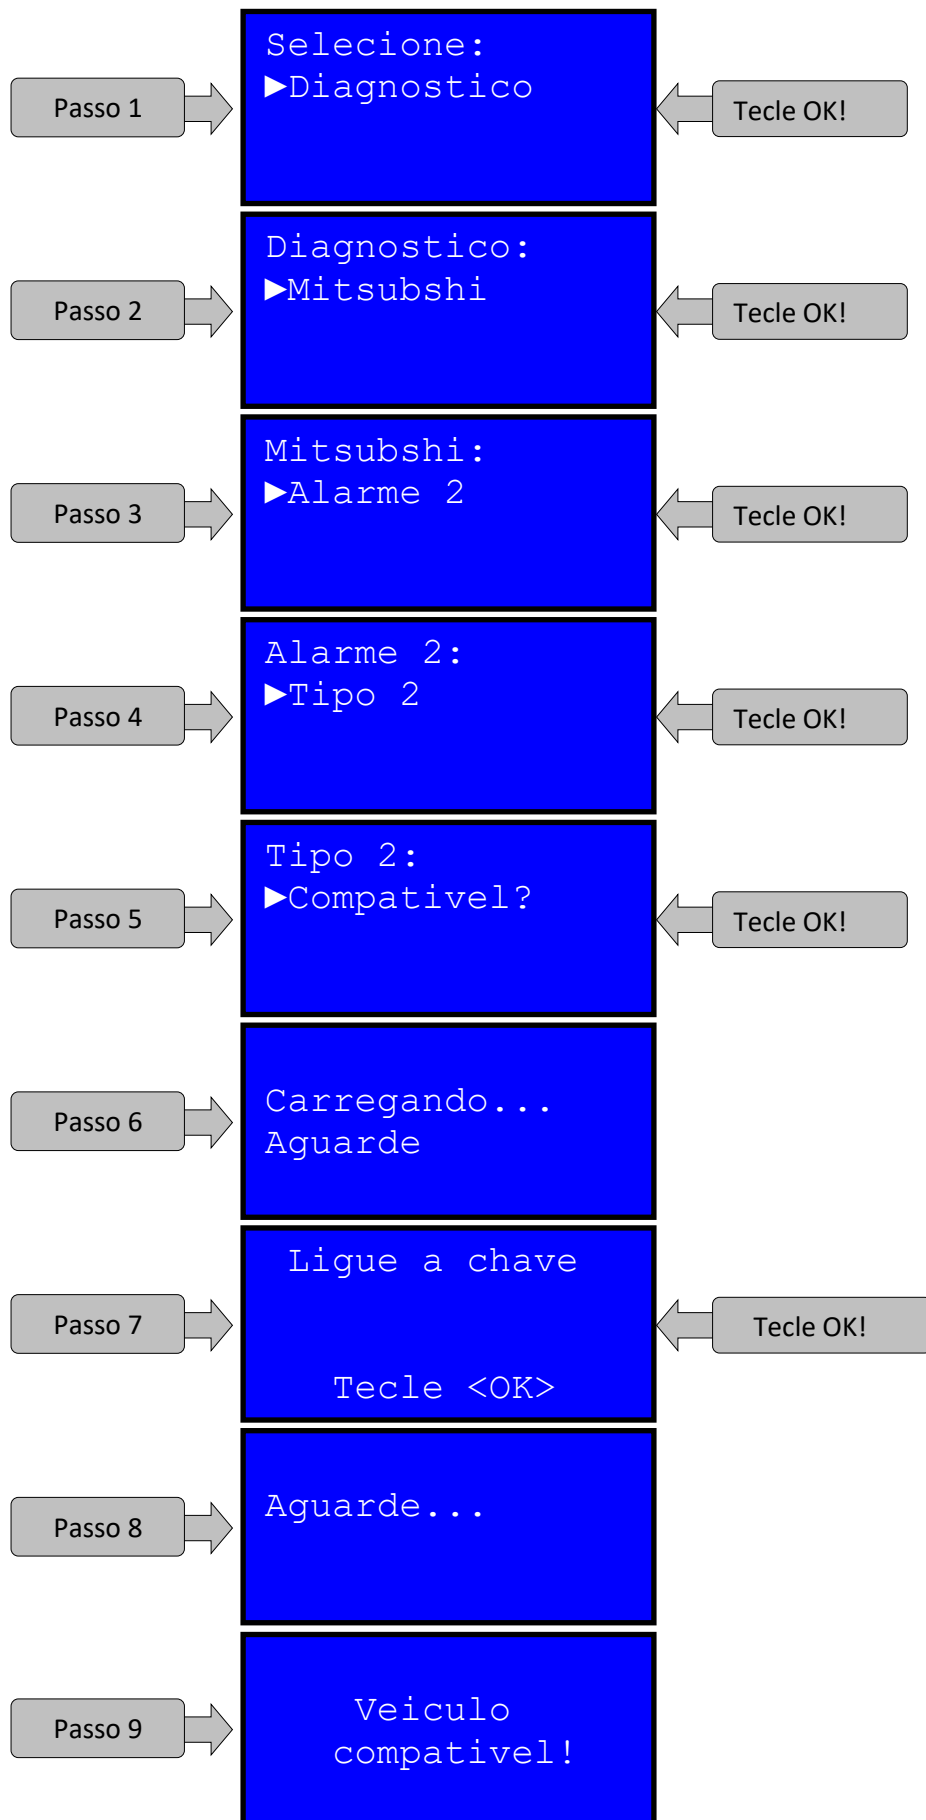



Realizando a programação de telecomandos

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

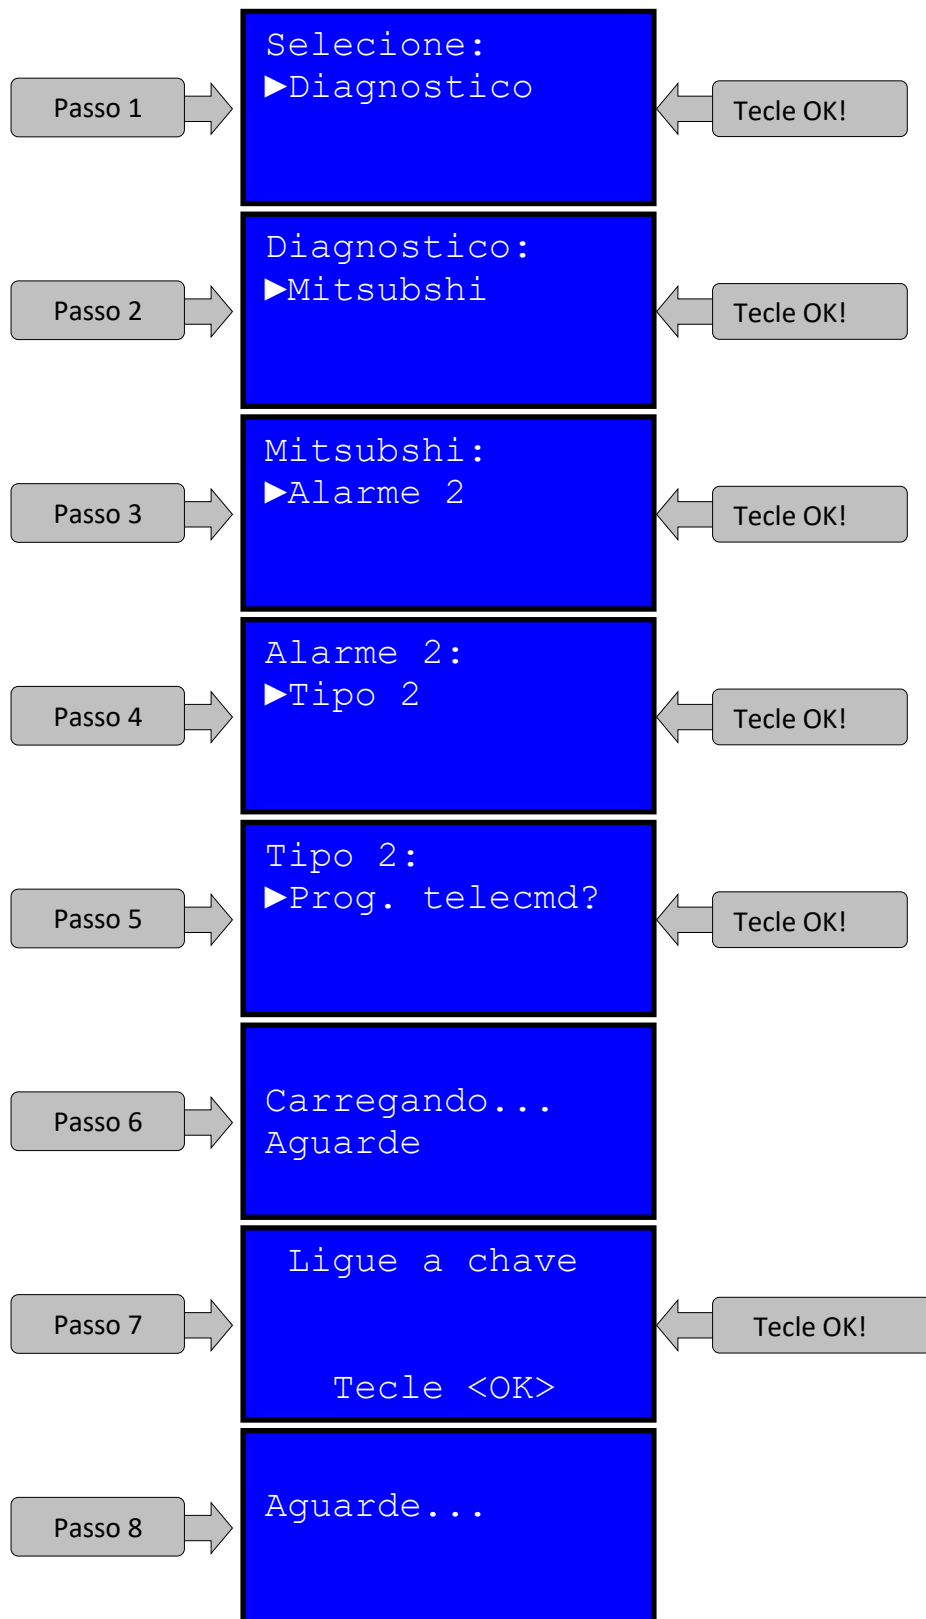

Continua na próxima página

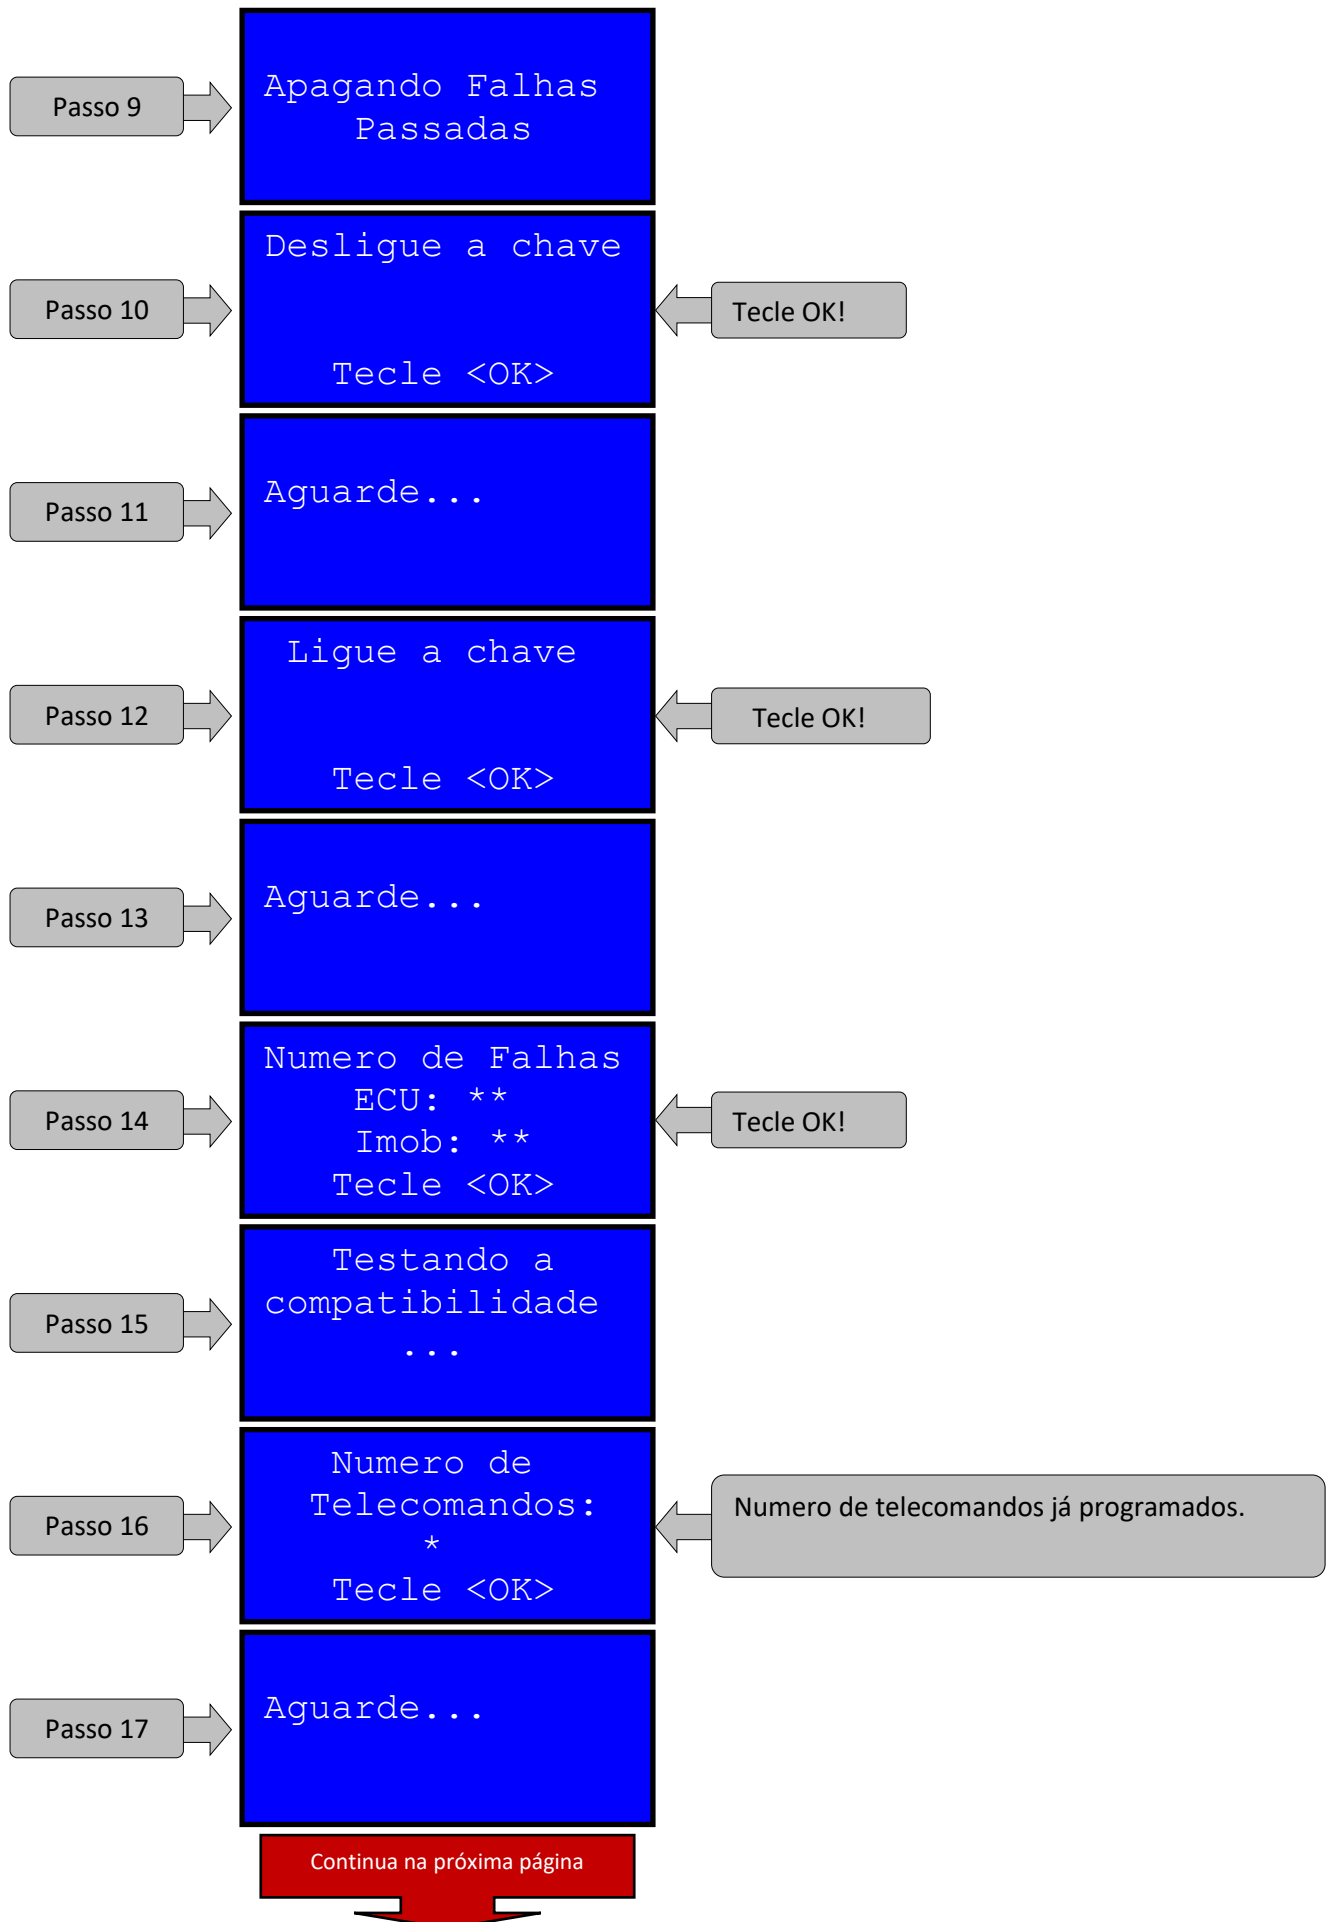

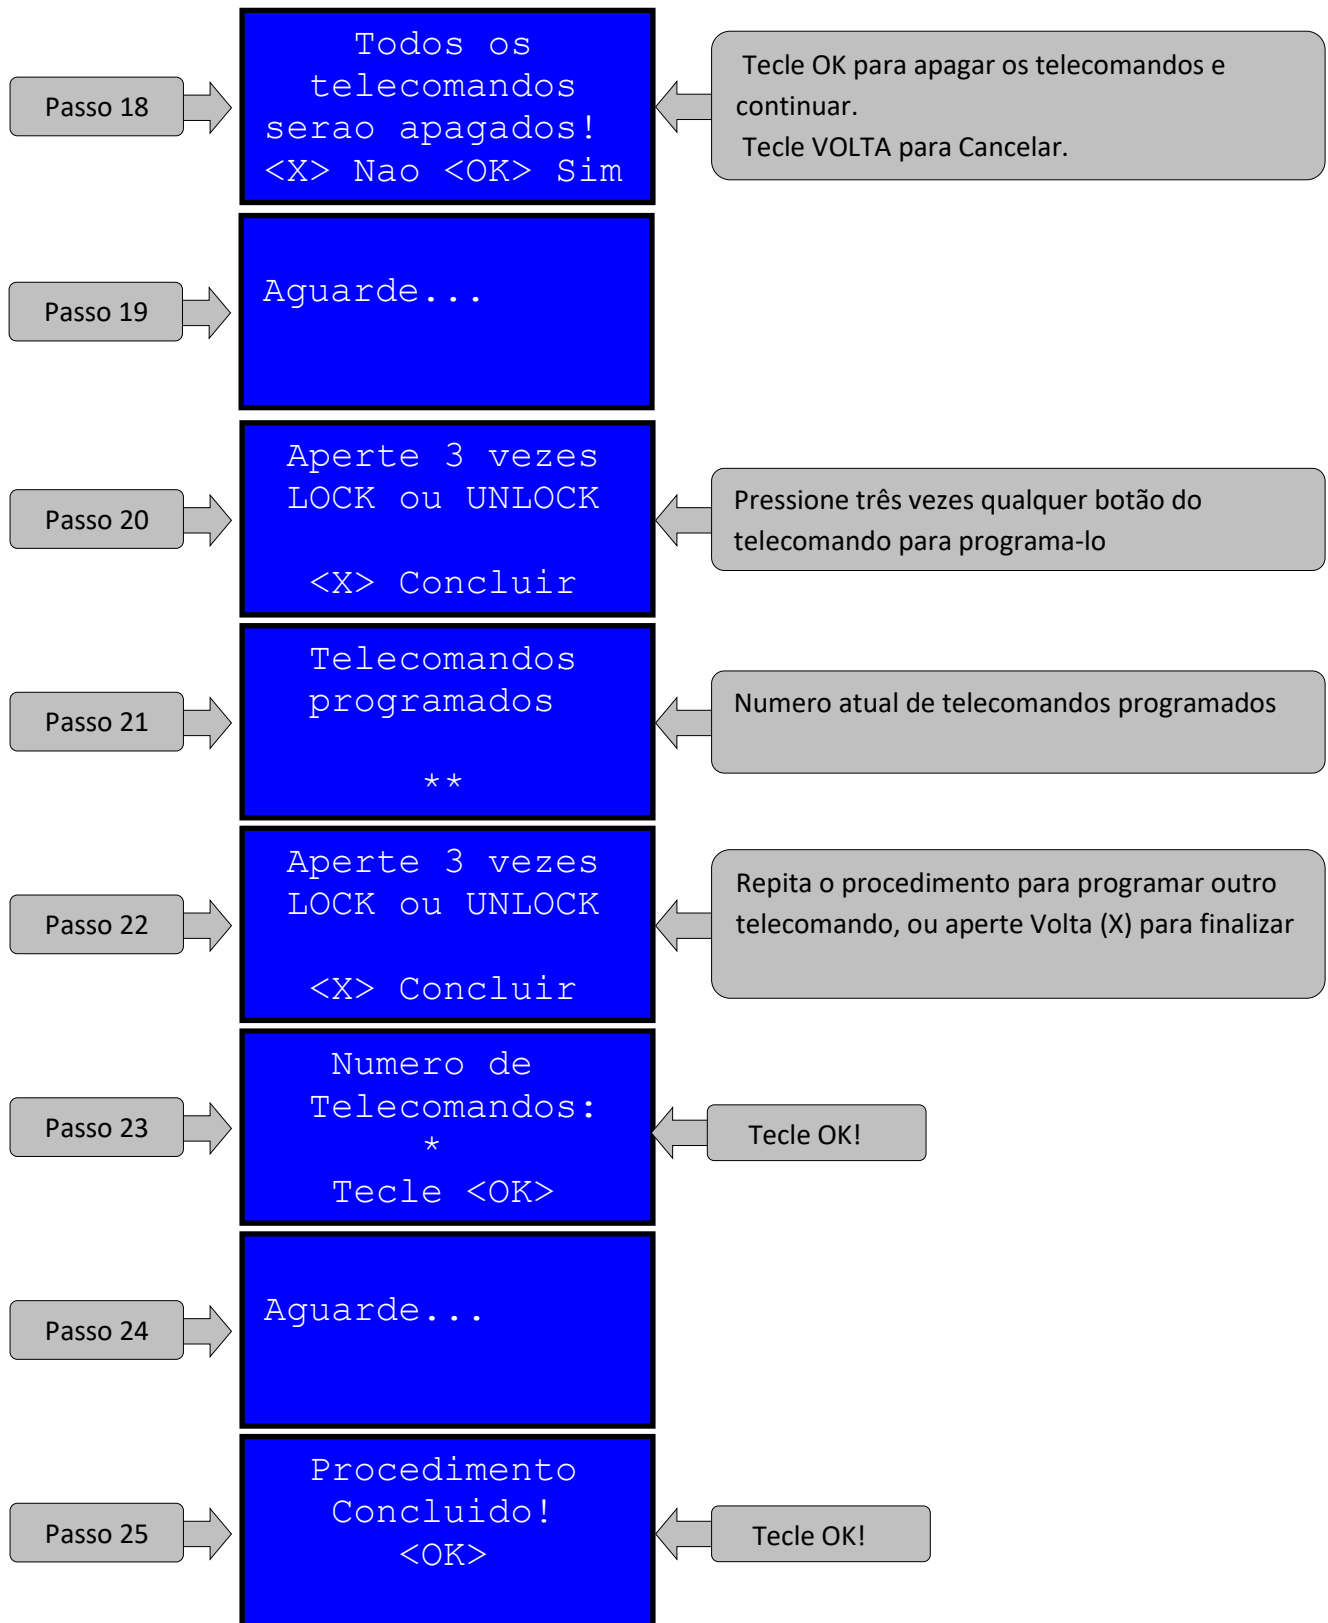

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Veiculo
incompativel!

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação
- Consulte o suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)