



MANUAL CARGA – OBD0264

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES JEEP FIAT CODE 2
(RENEGADE 2015 - 2022)

VER. 3



DEZEMBRO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
CHAVE UTILIZADA	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	8
OUTRAS MENSAGENS	14

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Leitura do número de falhas presentes na ECU, BC, PAINEL, AIRBAG e ABS;
- Exclusão de falhas passadas da ECU, BC, PAINEL, AIRBAG e ABS;
- Leitura do código eletrônico;
- Programação de chaves canivetes;

OBS.: Todos os serviços são realizados via OBD.

ATENÇÃO!

O sistema de chaves é semelhante ao sistema fiat Code2. Todas as chaves devem ser apresentadas no procedimento. Dessa forma, as chaves que estão funcionando podem ser bloqueadas para sempre caso o procedimento não seja executado corretamente. Fique atento as mensagens, principalmente ao número de chaves programadas, antes de confirmar o fim da programação. Em caso de dúvidas, nosso Suporte está à disposição.

SOBRE FALHAS;

- Ao realizar a leitura do número de falhas, cortesia para esta carga, um ou mais módulos podem estar desconectados ou com verões diferentes, dessa forma a leitura não terá sucesso e o OBD MAP exibirá no display “—” no módulo que não foi reconhecido.
- Se houver muitas falhas no(s) módulo(s), o OBD MAP mostrará o valor “+9”, que significa existir mais de nove falhas no módulo correspondente.
- É possível também que o módulo não suporte a solicitação de leitura e, neste caso aparecerá o valor “7F” na frente do módulo.
- O OBD MAP, por cortesia limpa a memória de falhas nessa carga, ou seja, o número de falhas lido é o número real (algumas falhas apagadas podem demorar um período aleatório para desaparecerem, nesse caso, mesmo apagadas, serão lidas).
- É fortemente recomendado a solução das falhas para o bom desempenho da carga.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
JEEP	Renegade Flex 1.8	2015 - 2022

Possíveis modelos: Renegade 2.0 Diesel 2015 – 2018.

ATENÇÃO:

- Os modelos 2019 possuem o módulo gateway. Neste caso, é necessário utilizar o cabo FCA 12+8 para fazer qualquer procedimento via OBD. Para isso, antes de realizar qualquer procedimento, siga o passo a passo do “Manual do Usuário – Cabo FCA 12+8”;
- Essa carga não realiza a pré-codificação do transponder para o carro.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

CHAVE UTILIZADA



Utilize a chave original do veículo para realizar o procedimento.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Utilize o cabo universal + adaptador A3.



Todos os acessórios conectados para procedimentos via diagnose.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnose do veículo para os anos de 2015 – 2018 está localizada na área **A5**.
- O módulo gateway do veículo para os anos de 2019 – 2022 está localizada na área **I6**.

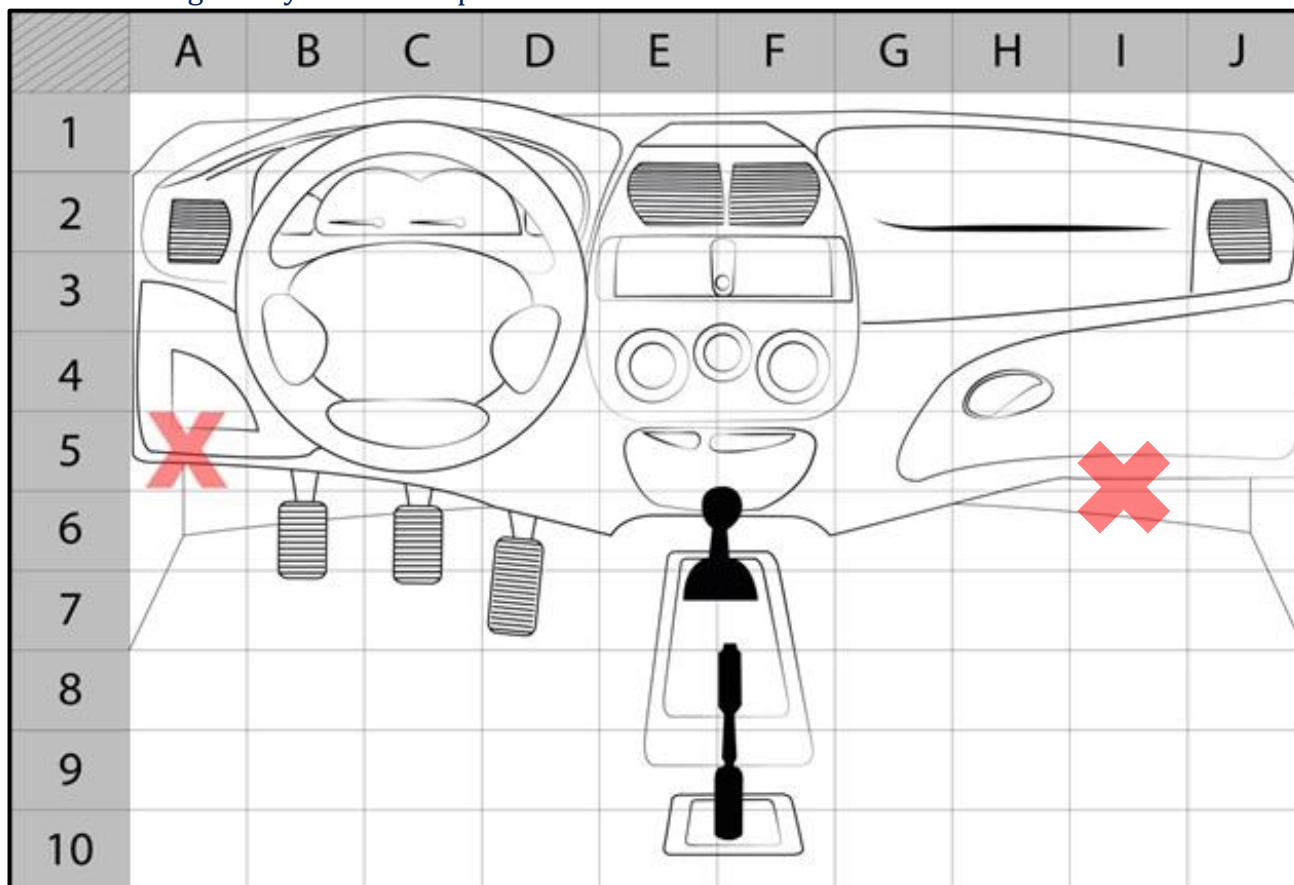

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBDMAP:

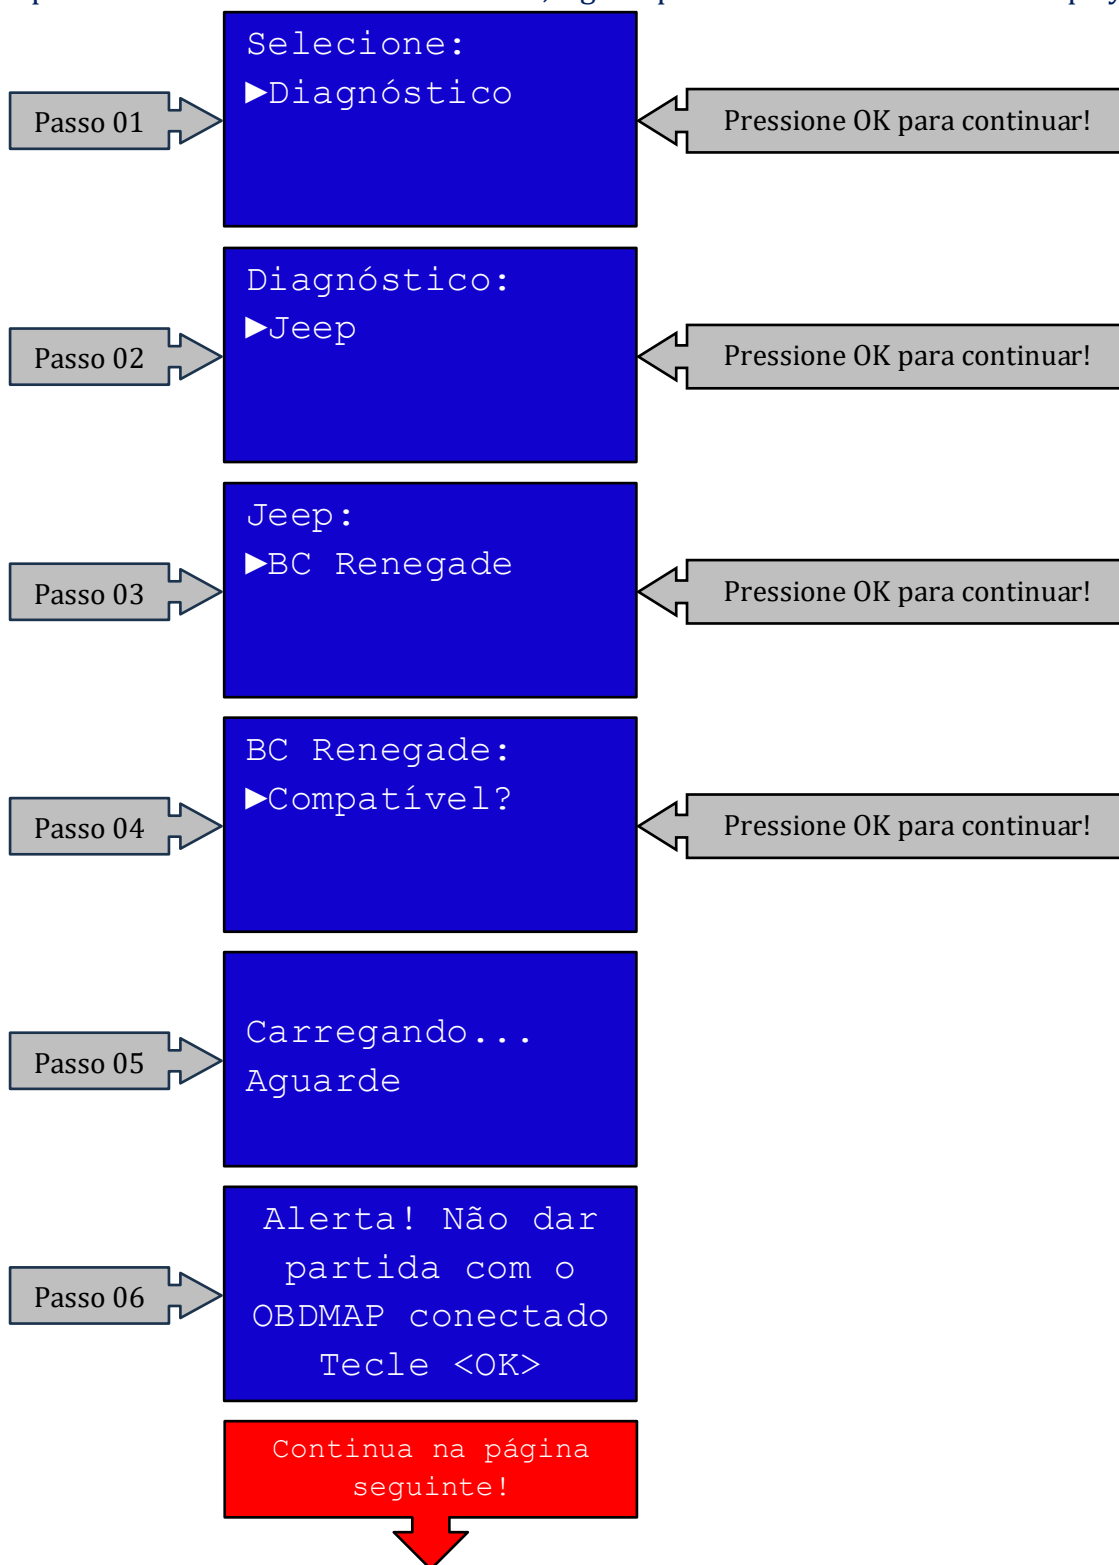


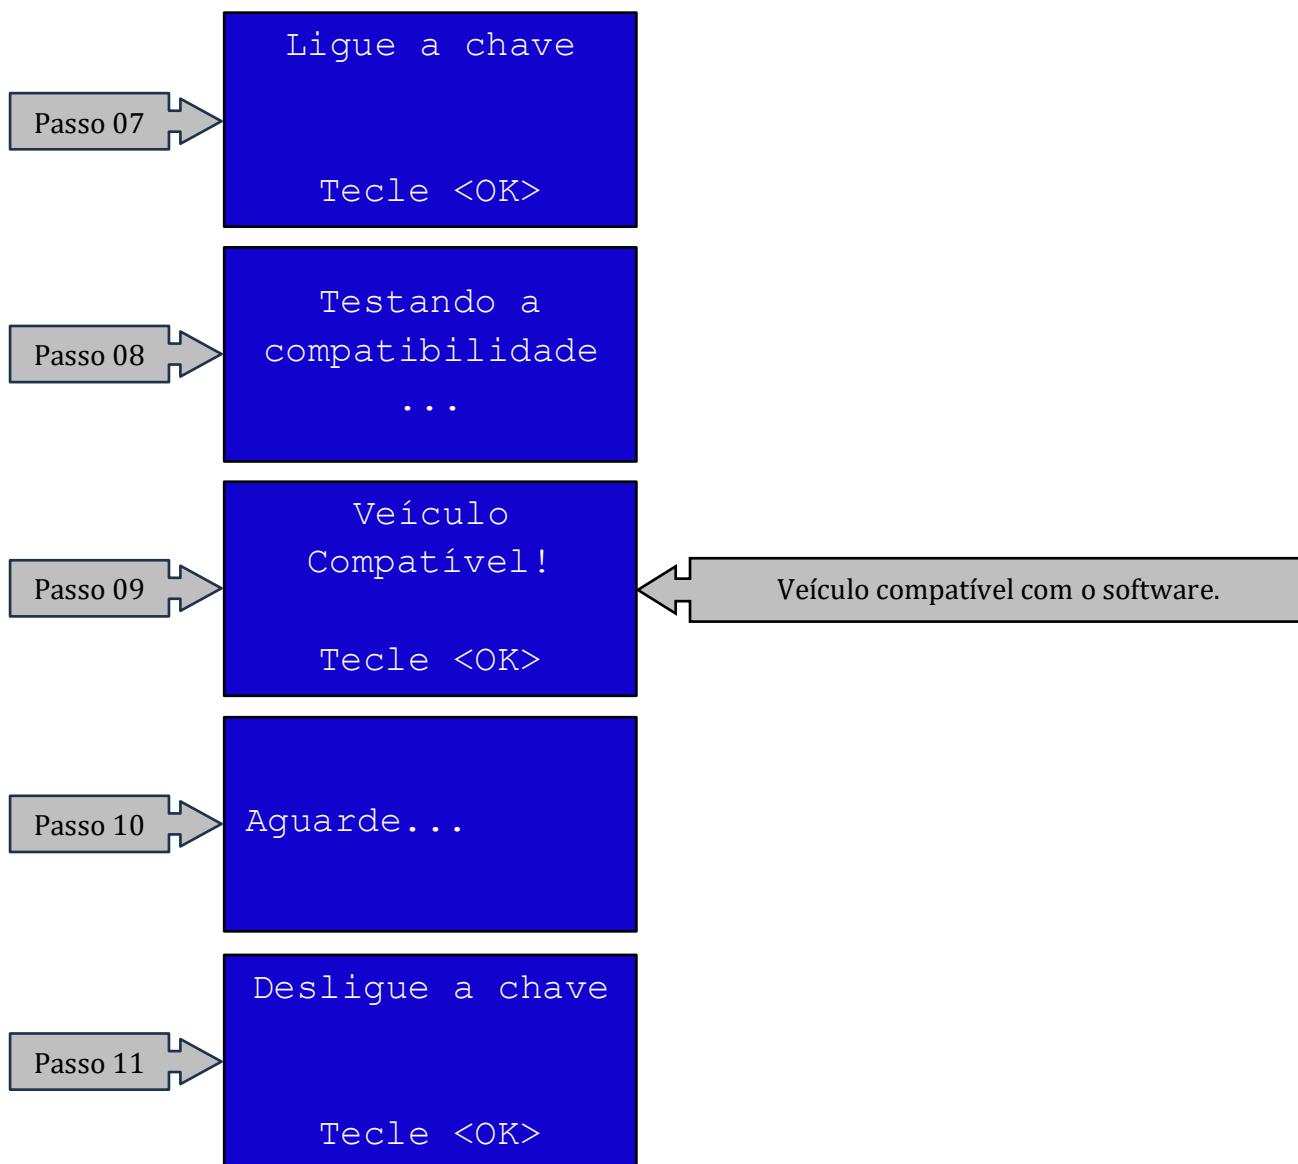

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBD MAP:

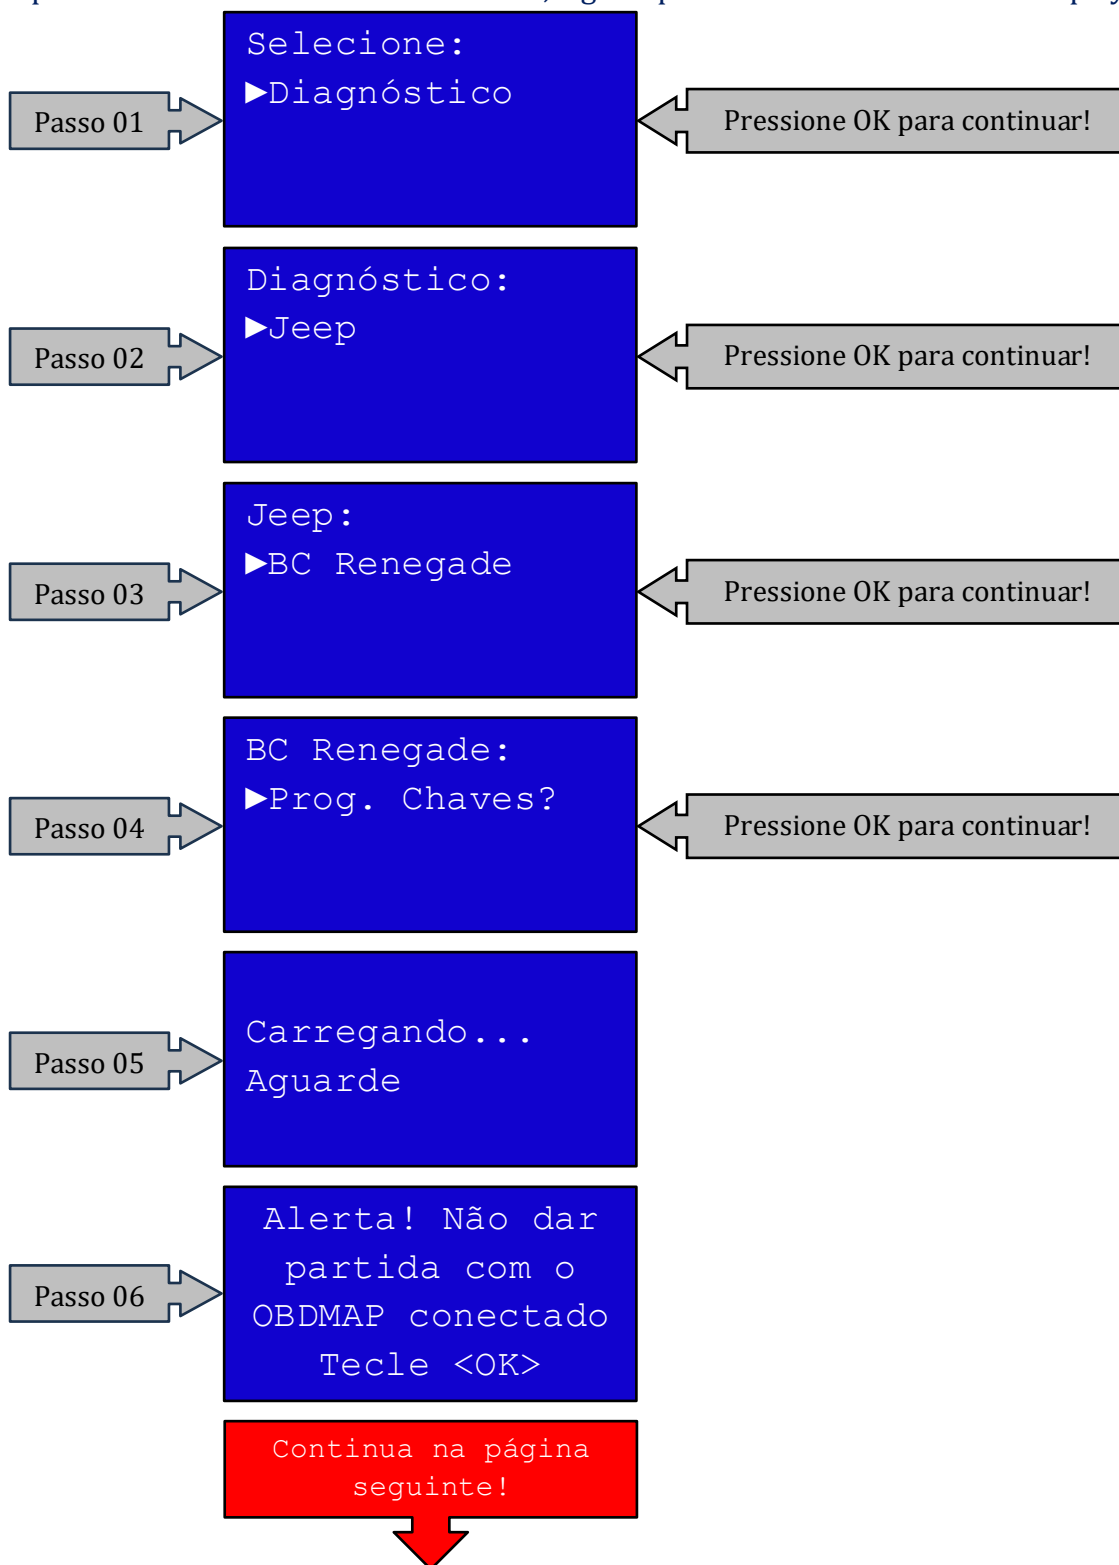

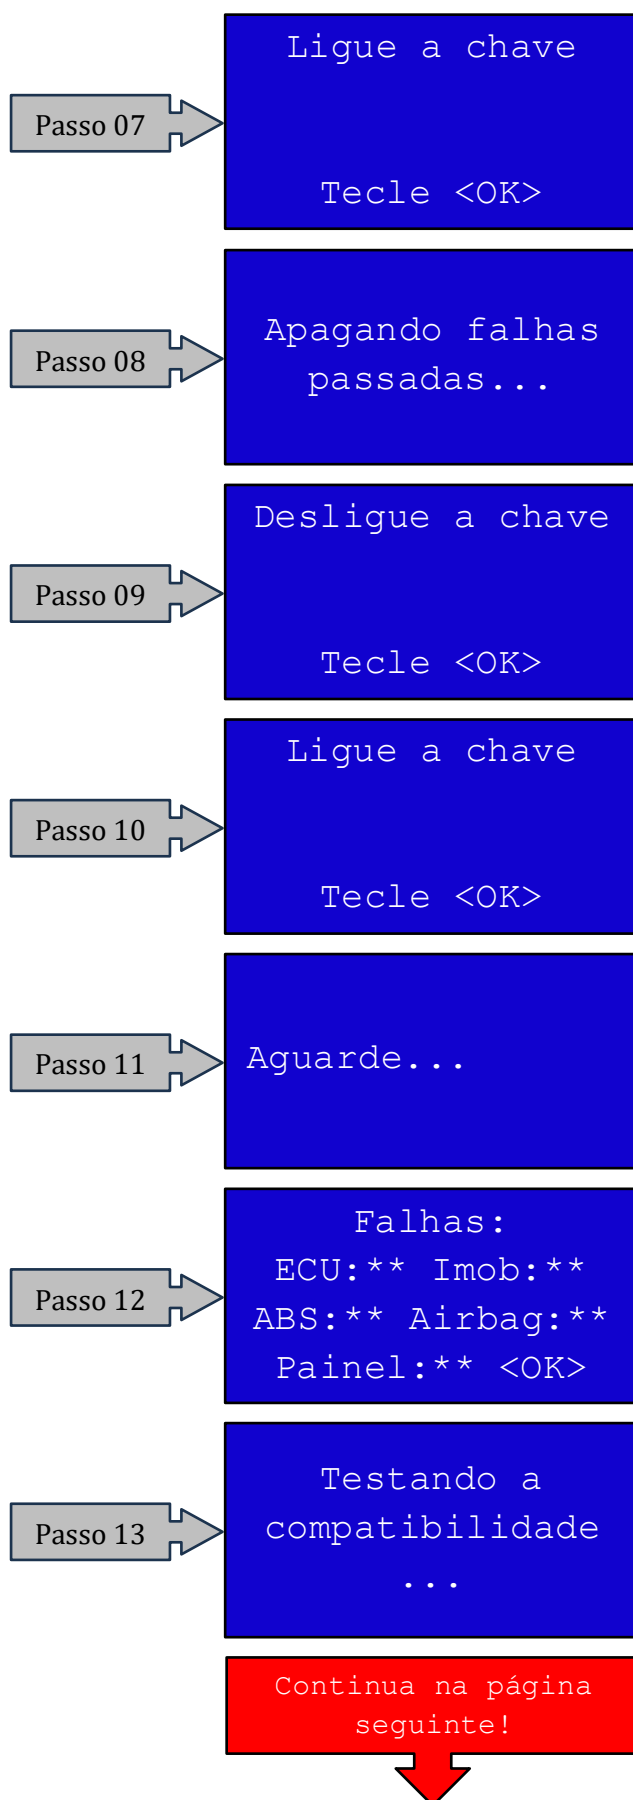

Passo 14

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 15

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 16

ATENÇÃO!
A bateria deve
estar carregada.
Tecle <OK>

Passo 17

Lendo senha
Aguarde....

Passo 18

Senha: *****

Tecle <OK>

Passo 19

Desligue a chave


Tecle <OK>


Passo 20


Ligue a chave

Tecle <OK>

Continua na página
seguinte!

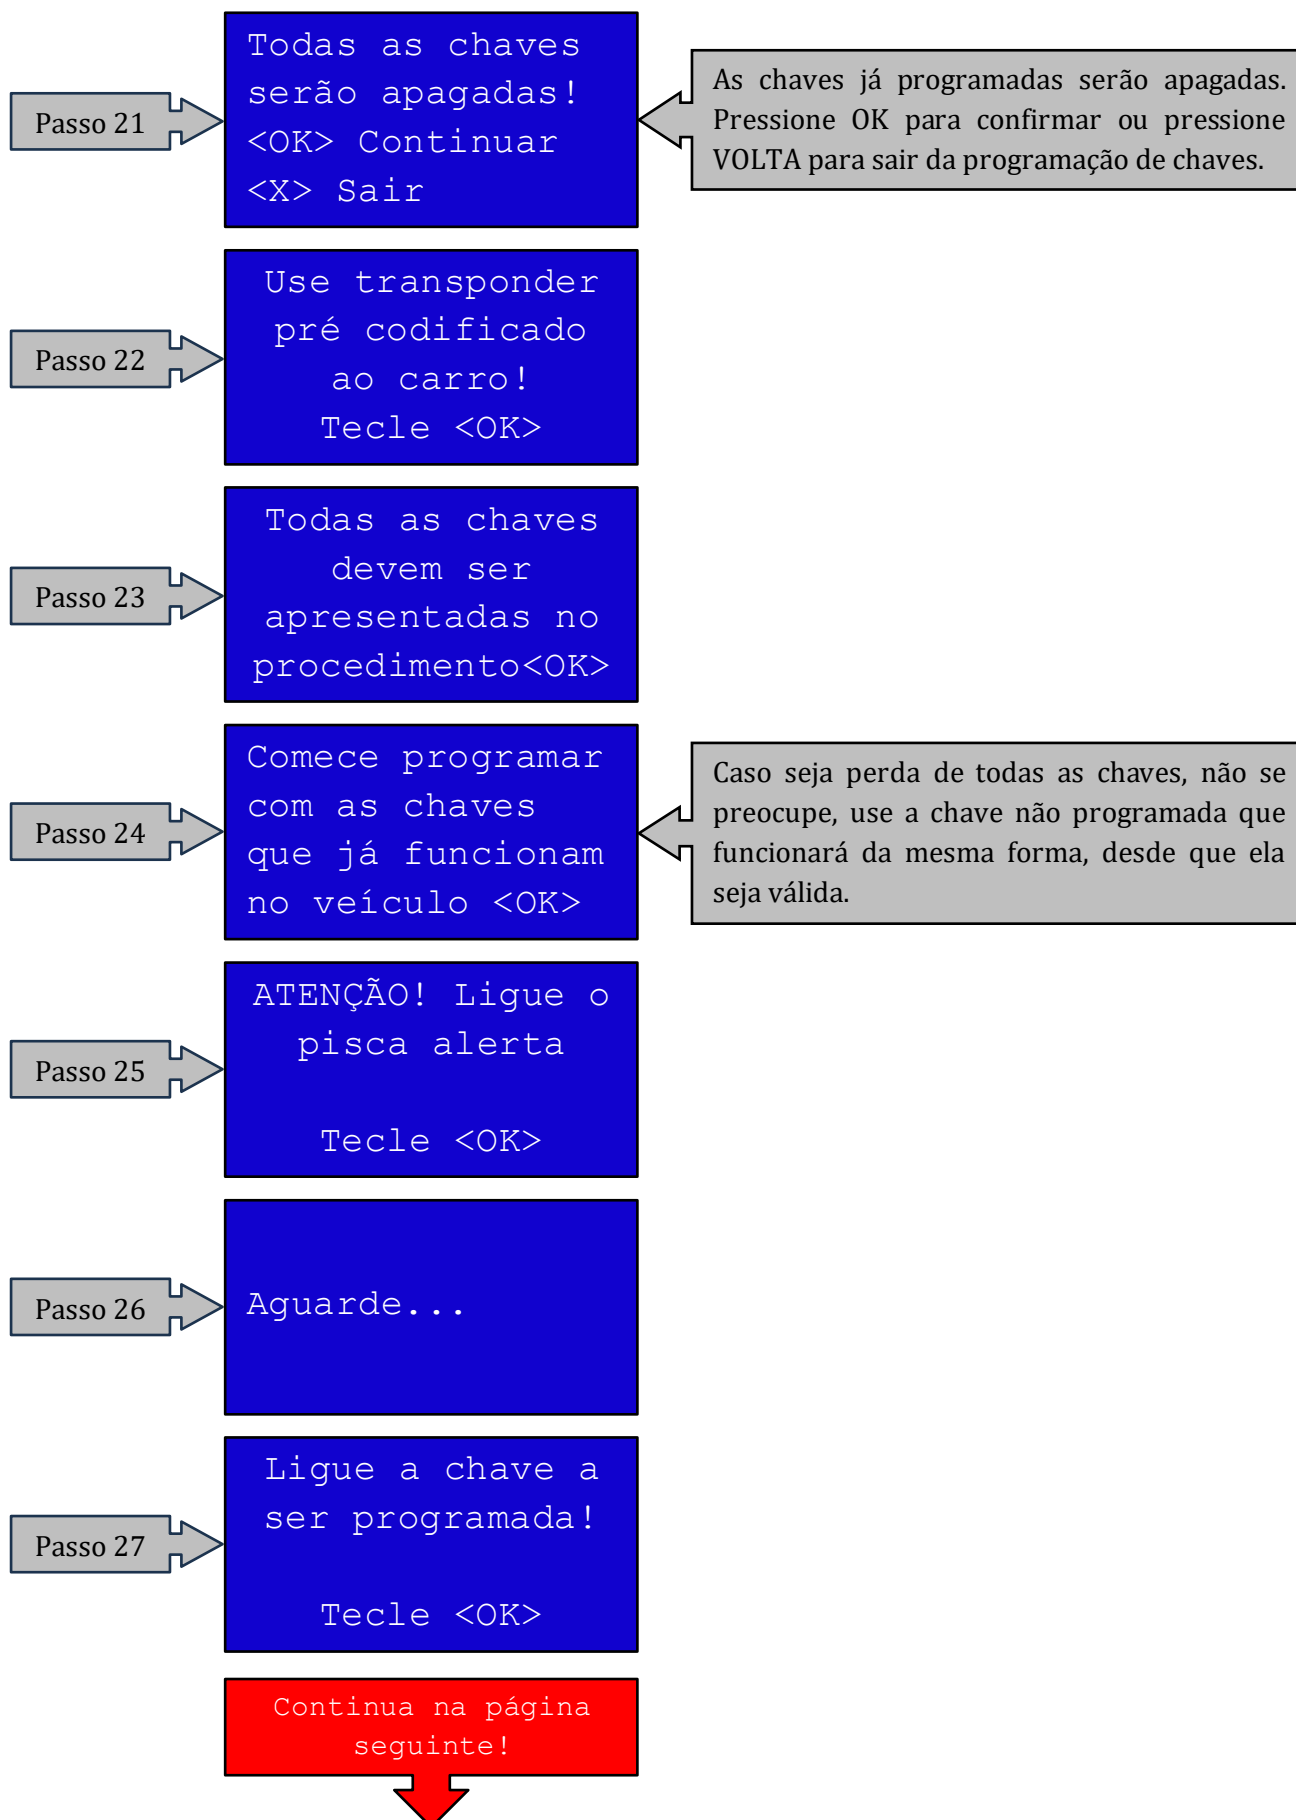

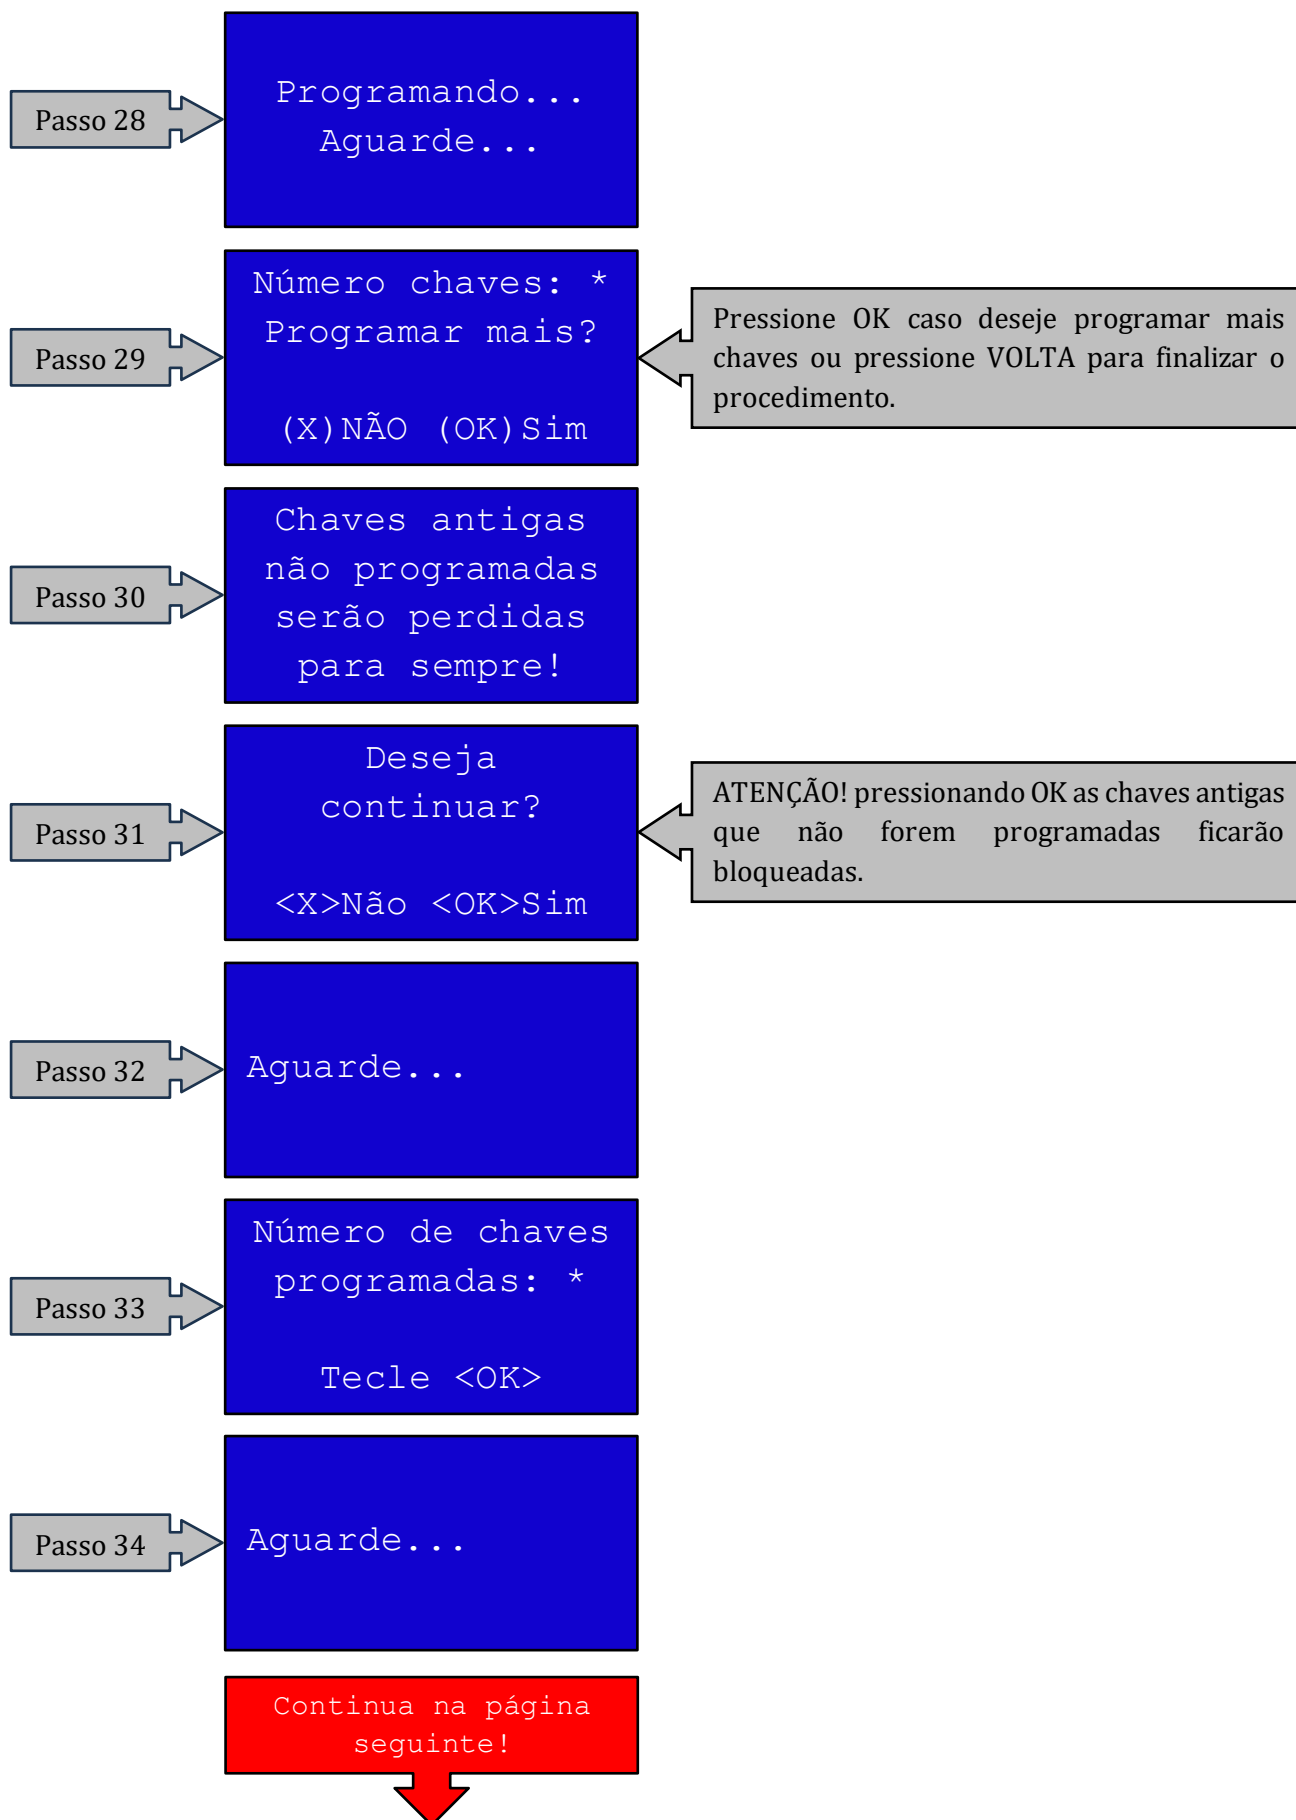

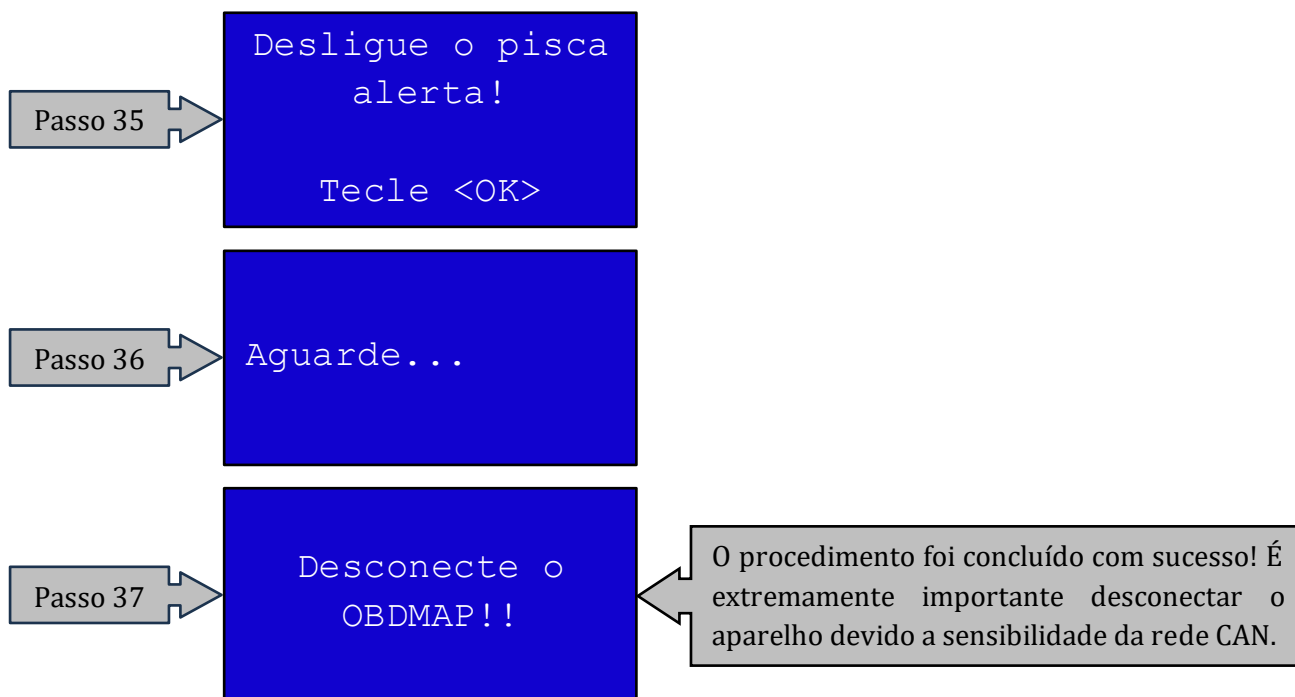

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- Veículo possui módulo gateway.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir se os cabos foram conectados corretamente no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e nas demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir se a carga está devidamente atualizada com o Suporte Técnico;
- Utilizar cabo FCA 12+8, caso comprovado a existência do módulo gateway.

Erro interno
Código **

Causas Prováveis:

- Ocorreu um erro inesperado internamente no OBDMAP;
- O veículo pode estar com defeito;
- O OBDMAP pode estar com defeito;
- A função escolhida pode estar desatualizada.

Soluções:

- Confira a rede CAN do veículo;
- Confira parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Scaneie os erros apresentados no veículo, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao Suporte Técnico as questões acima, bem como o código de erro interno.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Use o cabo CAN
ou adap. A3 CAN!

CAUSA PROVÁVEL:

- O cabo utilizado não é um cabo CAN ou adaptador A3;

SOLUÇÃO:

- Conecte o cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN e repita o procedimento.

Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

CAUSAS PROVÁVEIS:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a consecutivas tentativas com senhas erradas.

SOLUÇÕES:

- Desconectar a bateria, aguardar 10 segundos, reconectá-la e repetir o procedimento;
- Aguardar 1 hora com a ignição ligada e tentar novamente com a senha incorreta.

Acesso Negado!

★ ★

Tecle <OK>

CAUSA PROVÁVEL:

- BC com software diferente.

SOLUÇÃO:

- Verifique a aplicação.

Senha não
encontrada!

Tecle <OK>

CAUSAS PROVÁVEIS:

- Arquivo do BC está corrompido;
- Arquivo inválido do BC;
- A senha do BC pode estar resetada.

Transponder
rejeitado ou não
encontrado!

Tecle <OK>

CAUSAS PROVÁVEIS:

- O transponder inserido não é válido;
- Não existe transponder dentro da chave;
- Transponder de má qualidade.

SOLUÇÕES:

- Verifique o transponder que está na chave;
- Use um transponder confiável e repita o procedimento.

Erro no
transponder!

Tecle <OK>

CAUSAS PROVÁVEIS:

- O transponder não é válido;
- A chave não tem transponder;
- O transponder pode estar com defeito;
- A identificação do transponder não está correta.

SOLUÇÕES:

- Realize uma leitura do transponder e confira se ele é o mesmo indicado pelo manual;
- Verifique a procedência do transponde e se ele é de boa qualidade;
- Tente realizar a codificação com outro transponder de lote diferente;
- Repita o procedimento;
- Em caso de dúvida, contate o Suporte.

Transponder
Bloqueado!

Tecle <OK>

CAUSA PROVÁVEL:

- O transponder já se encontra programado e travado.

SOLUÇÃO:

- Utilize um transponder válido.

Transponder já
programado!

Tecle <OK>

CAUSA PROVÁVEL:

- O transponder já foi inserido no mesmo processo de programação.

SOLUÇÃO:

- Organize os transponders e repita o procedimento.

Erro na
programação!

Tecle <OK>

CAUSAS PROVÁVEIS:

- A programação não foi finalizada;
- Não foi programado nenhum transponder válido durante o procedimento.

SOLUÇÕES:

- Utilizar um transponder válido;
- Desconectar da bateria, aguardar 10 segundos, reconectá-la e repetir o procedimento.

Erro
desconhecido
(**)
Tecle <OK>

CAUSAS PROVÁVEIS:

- Defeito na parte elétrica do carro;
- O pisca alerta não foi aceso quando solicitado.

SOLUÇÕES:

- Confira a rede CAN do veículo;
- Confira a parte elétrica, fusíveis etc.;
- Scaneie os erros apresentados no veículo, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao Suporte Técnico as questões acima, bem como o código de erro interno.

**SE OS ERROS ACIMA PERSISTIREM OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO**