



MANUAL CARGA – OBD0284

LEITURA DE SENHA VIA OBD KIA/HYUNDAI KEYLESS 2
(SPORTAGE/SANTA FÉ)

Ver. 5



JULHO DE 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER E CHAVE UTILIZADA.....	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO.....	6
POSICIONANDO O TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER.....	7
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	8
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.....	10
OUTRAS MENSAGENS.....	15

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Leitura do número de chaves de presença programadas no veículo;
- Leitura de senha via OBD para os modelos da aplicação;
- Teste de compatibilidade dos sistemas;
- Apaga falhas passadas na BSI;
- Leitura do número de falhas presente na BSI.

BRINDE: Programação de chaves de presença para os veículos contidos na aplicação.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Kia	Sportage 2.0	2015 – 2016
Hyundai	Santa Fé 3.3	2014 – 2016

CHAVE UTILIZADA



Utilize a chave de presença original Hyundai / Kia.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Utilizar o cabo Universal.



Utilizar o cabo Universal.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A localização da tomada de diagnose do veículo encontra-se na área **A5**.

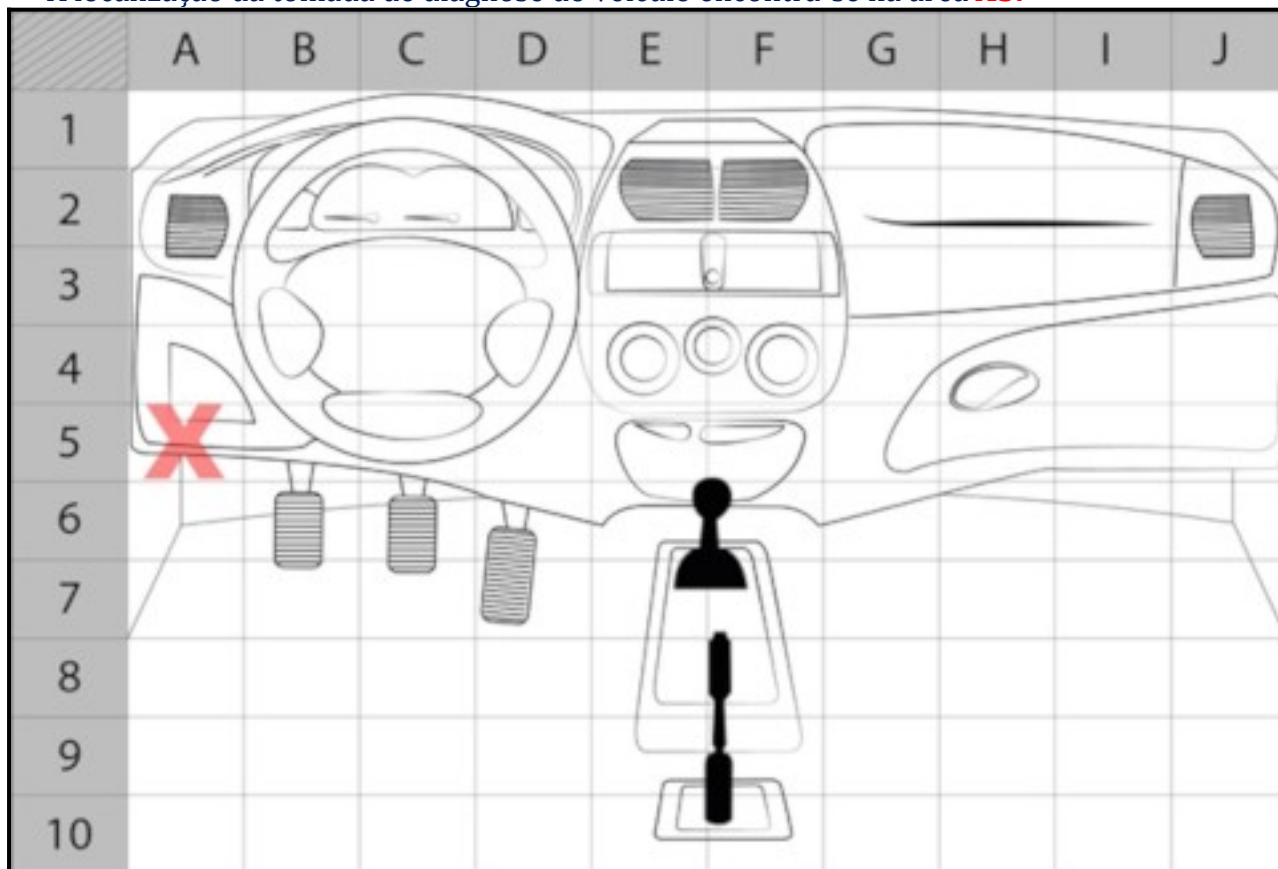

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

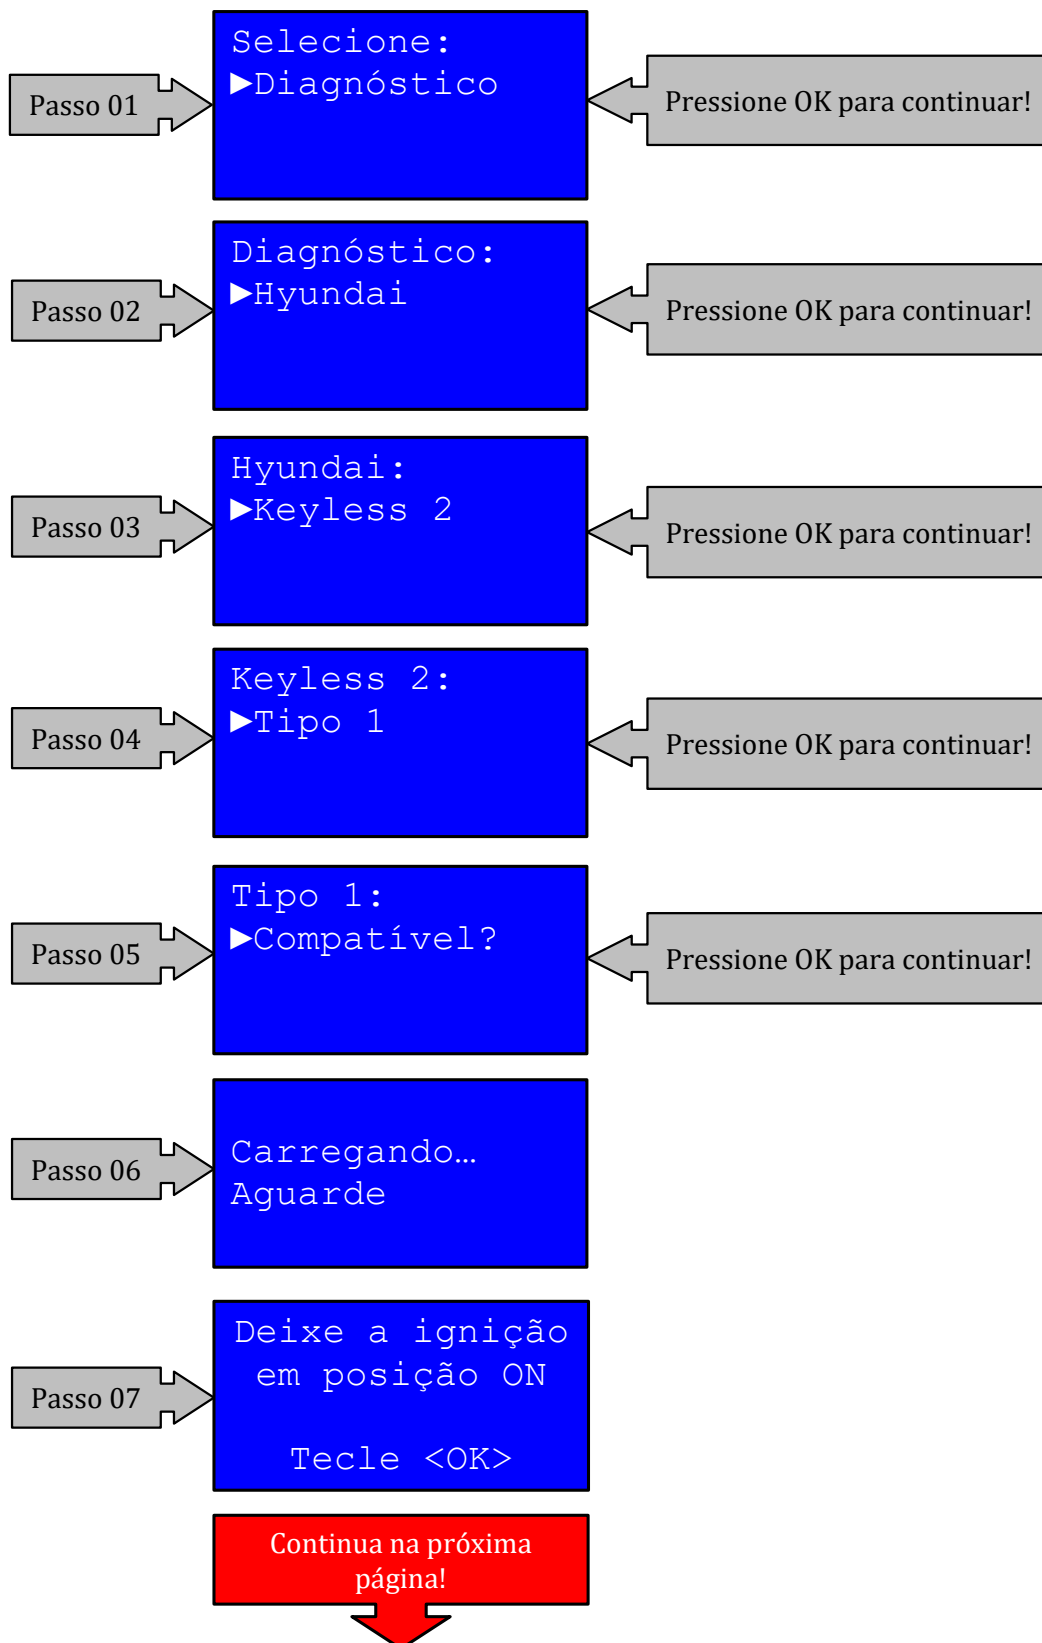


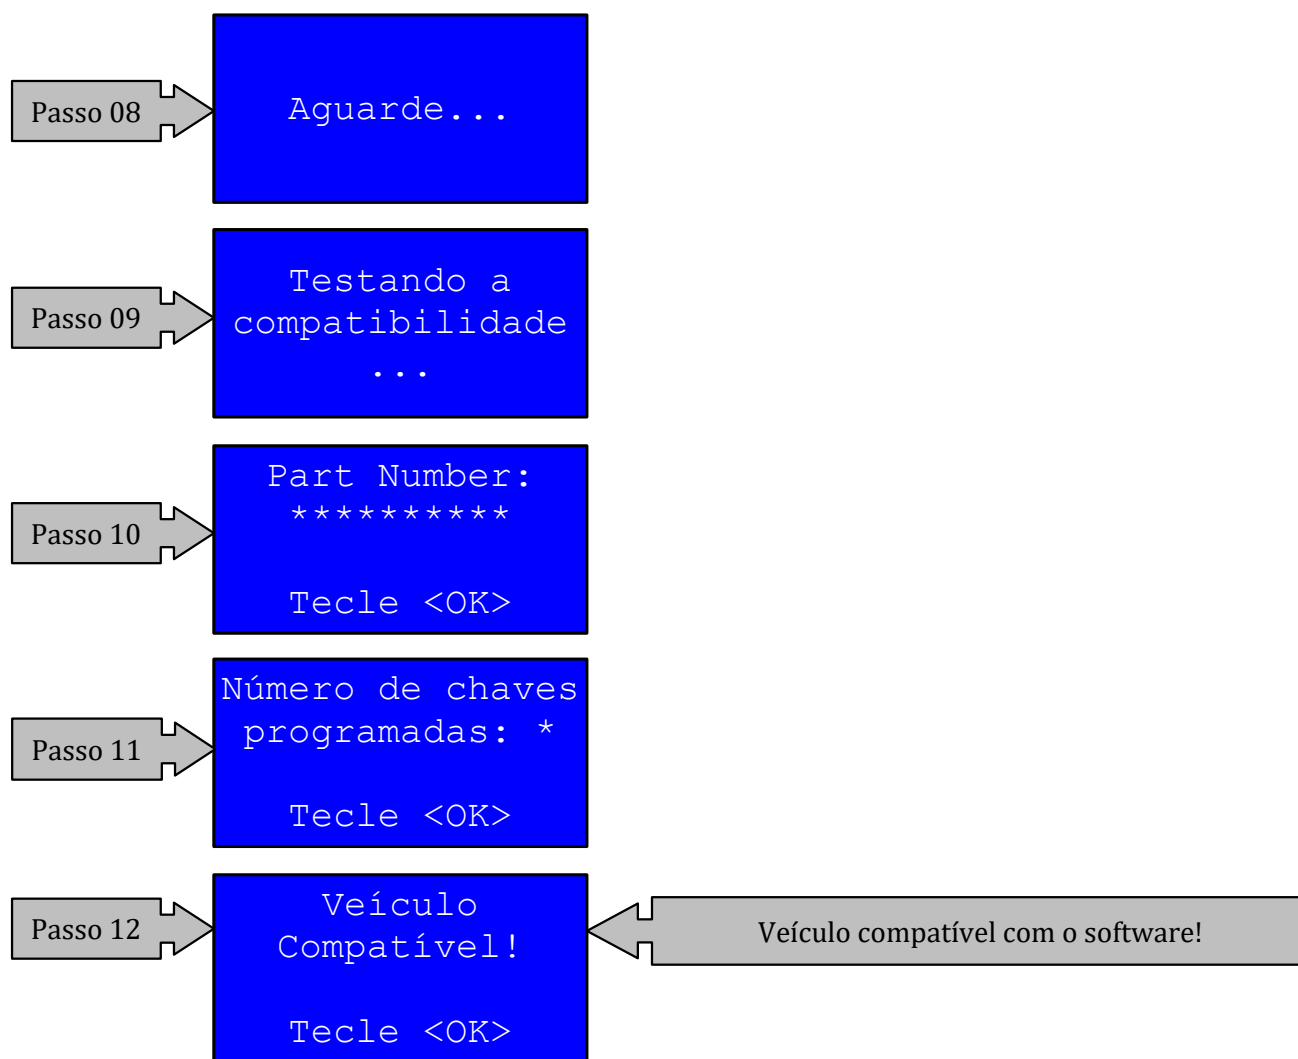



REALIZANDO A LEITURA DE SENHA

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

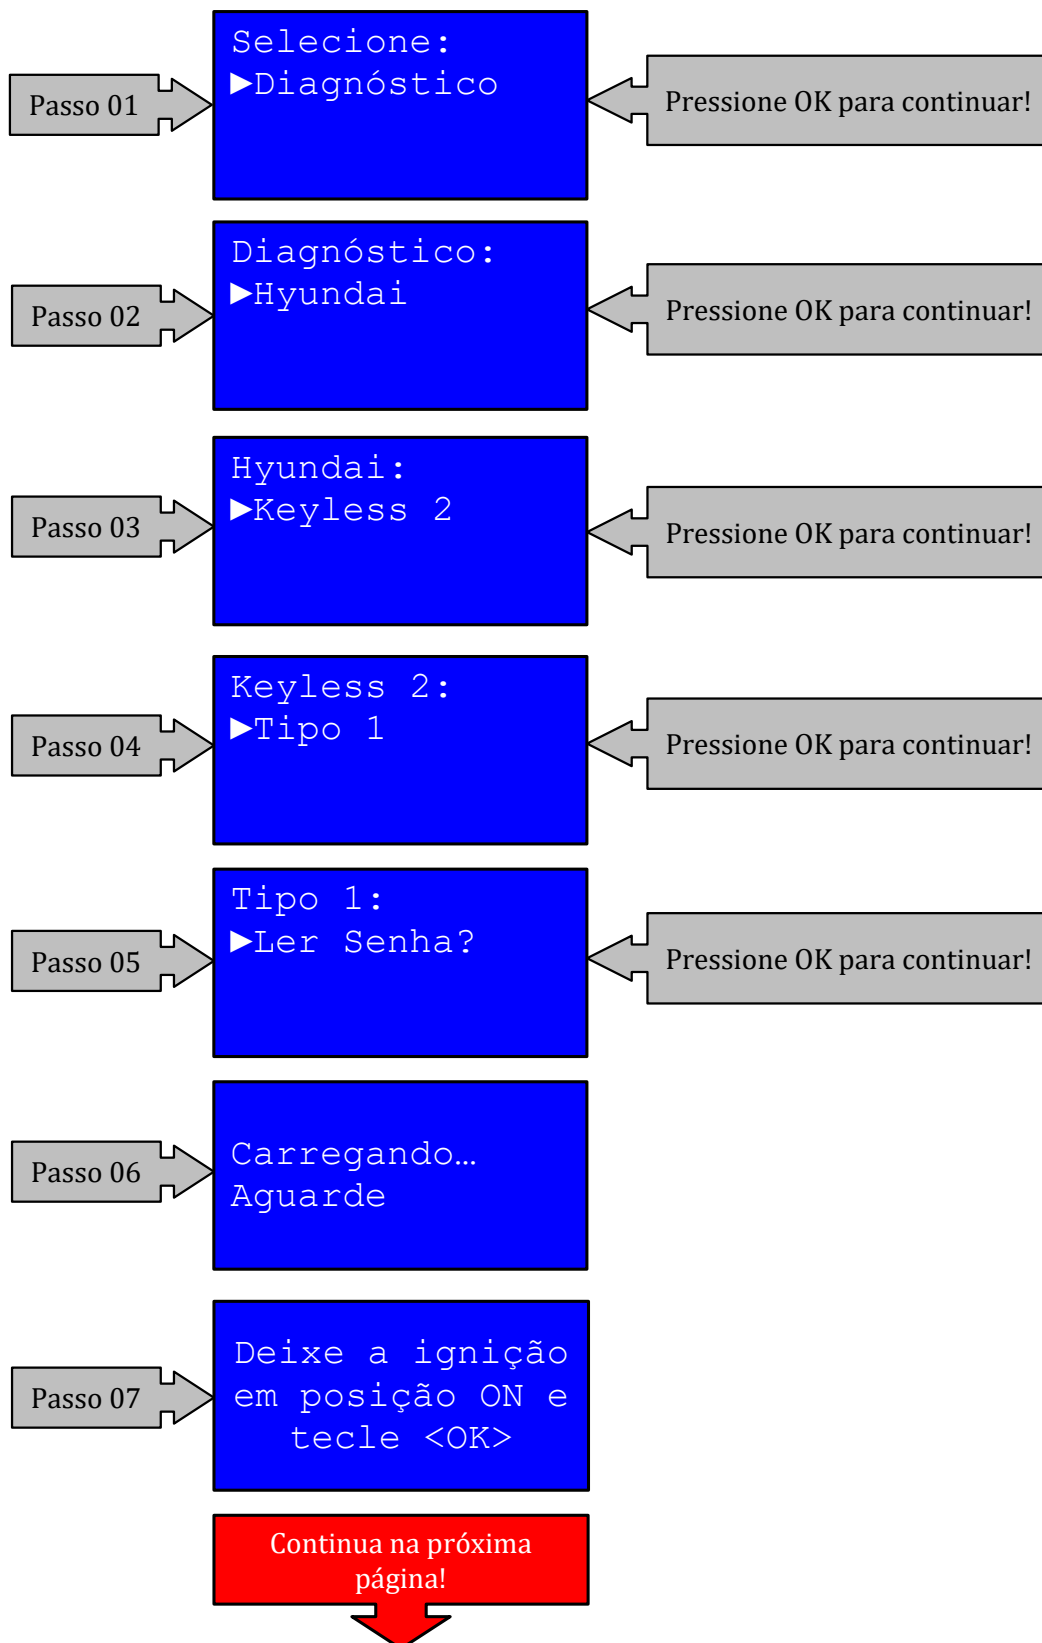

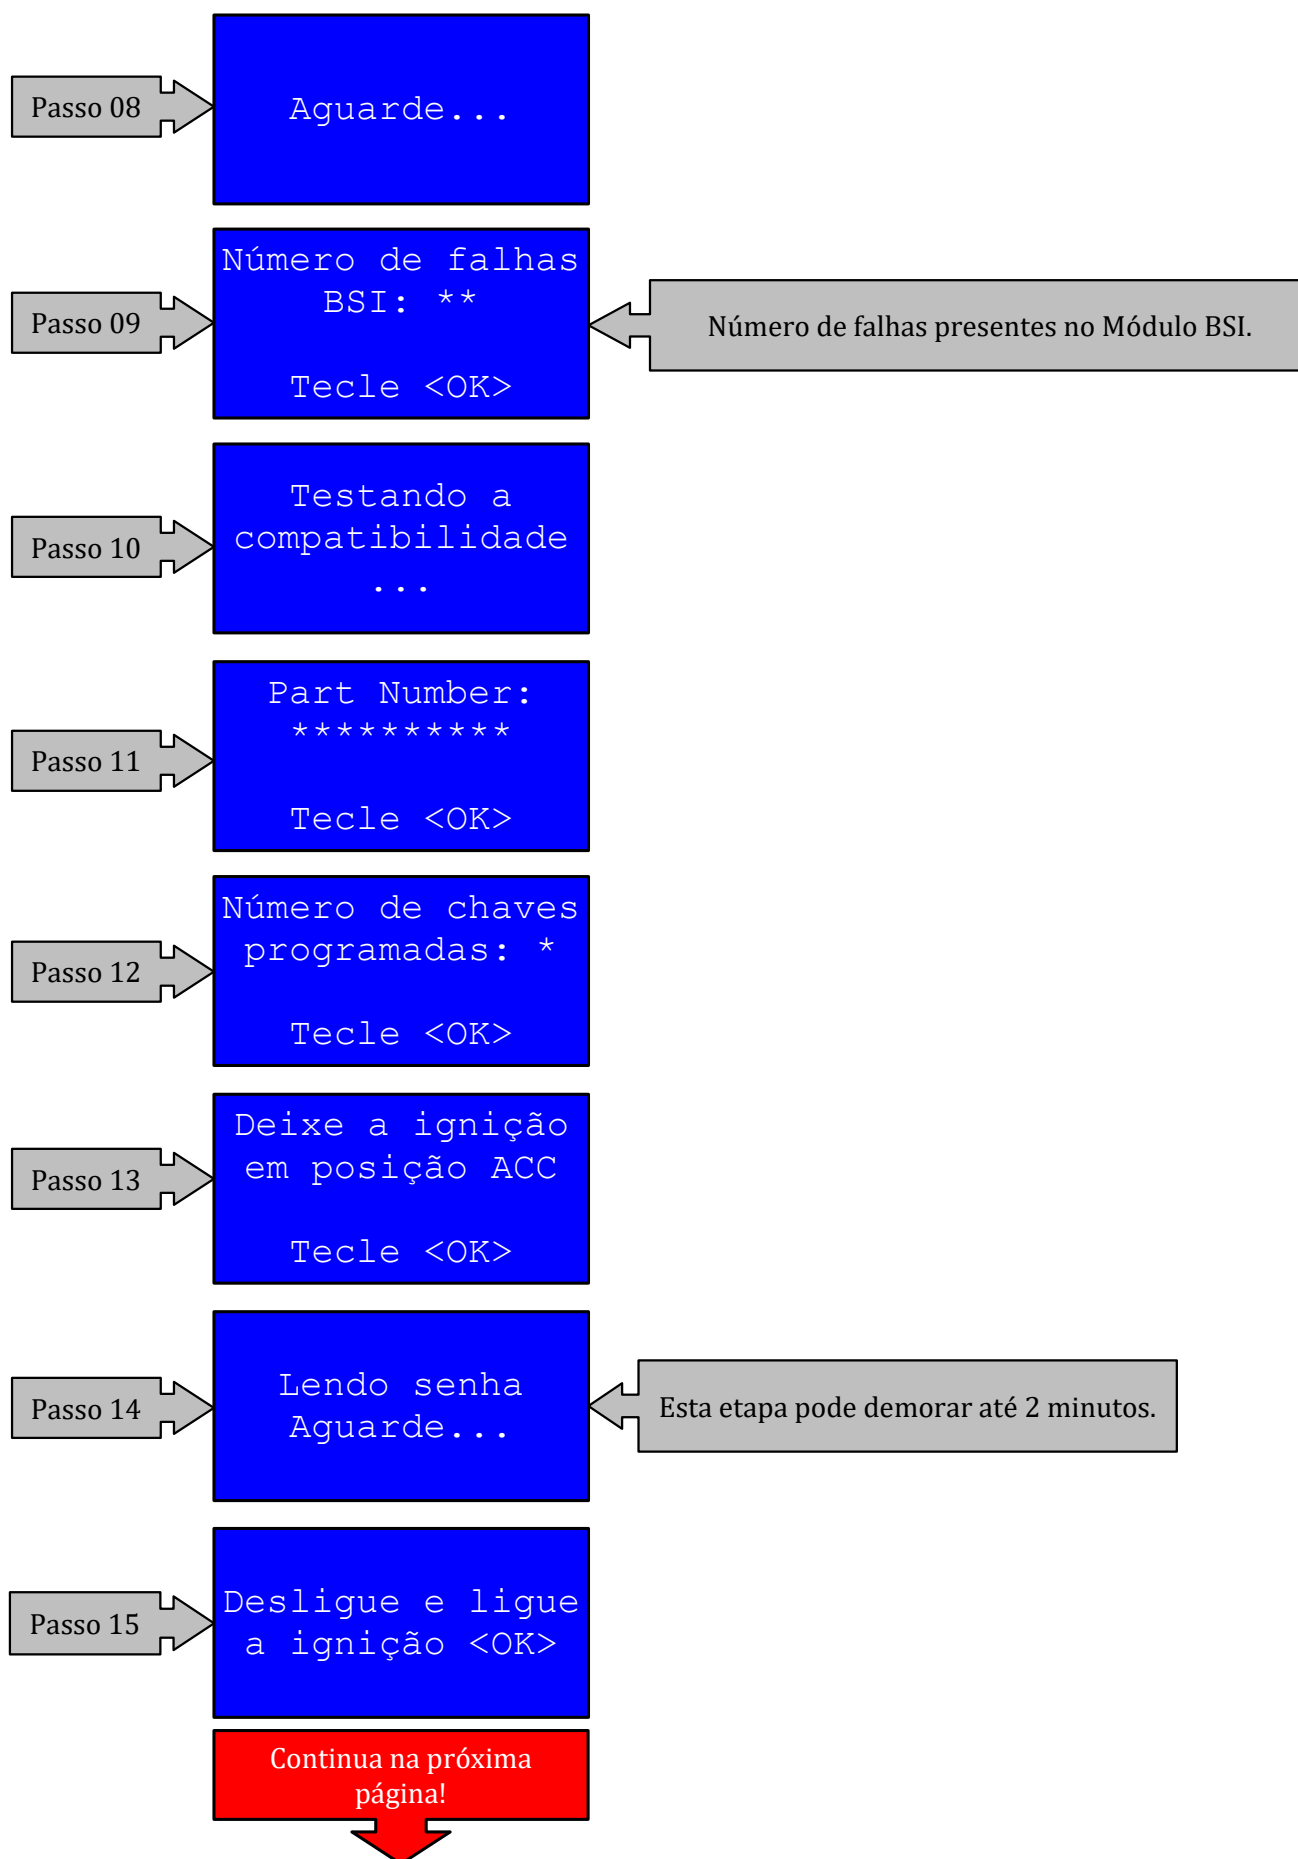

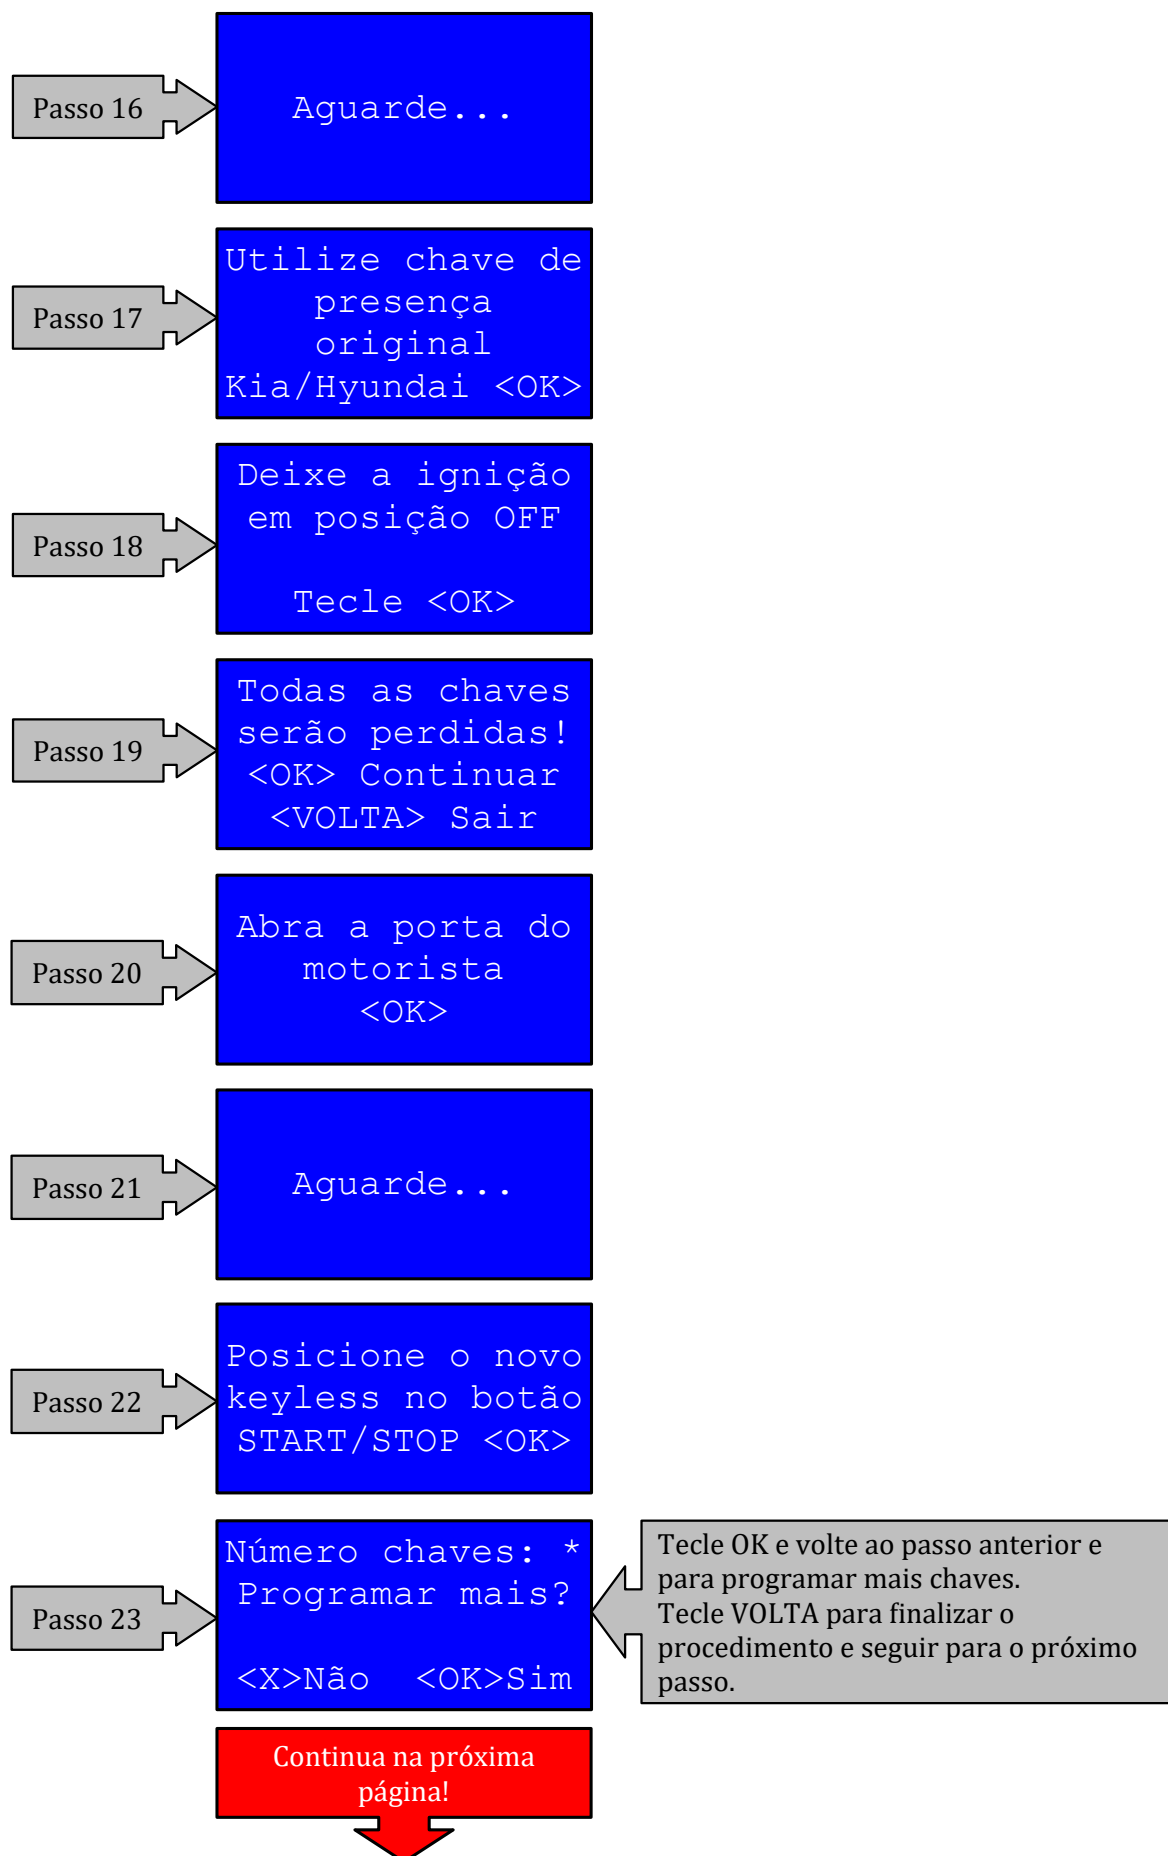

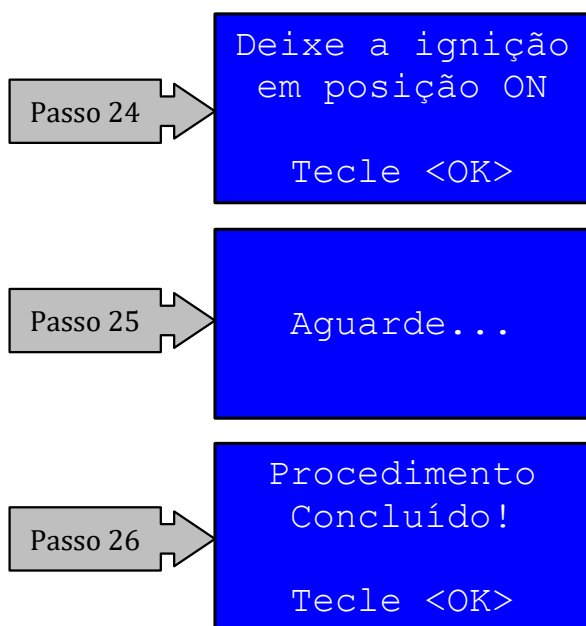

OUTRAS MENSAGENS

Erro comunicação
ou veículo
incompatível!
<OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc;
- Passar um scanner de diagnóstico no veículo;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnóstico do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualizações mais recente com o Suporte Técnico;
- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte Técnico;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Falha na rede
CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Senha Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo está com tempo de espera.

Soluções:

- Aguardar x tempo com a ignição ligada e tentar 10 minutos;
- Contate o Suporte Técnico.

Senha não encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da BSI está corrompido;
- Arquivo inválido da BSI;
- A senha da BSI pode estar resetada.

Soluções:

- Verificar se o veículo está na aplicação;
- Contate o Suporte Técnico.

Tempo Excedido!

Causas Prováveis:

- A chave de presença não foi posicionada no slot corretamente;
- 1. A chave de presença não foi posicionada dentro do tempo esperado.

Soluções:

- Posicionar a chave de presença no momento indicado pelo OBDMAP;
- Posicionar a chave de presença no slot corretamente .

Transponder
bloqueado!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- A chave de presença já está programada para o veículo.

Solução:

- Utilize uma nova chave para realizar o procedimento.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)