



MANUAL CARGA – OBD0318

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES LAND ROVER IMOB1 VIA OBD

VER. 1



MAIO 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADO	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
OUTRAS MENSAGENS	12



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Programação de chaves (é necessário ter uma chave válida);
- Programação de telecomando automático.

OBSERVAÇÃO:

- É necessário ter uma chave já programada para realizar o procedimento
- Todas as chaves devem ser apresentadas no procedimento, caso contrário elas não funcionarão no veículo;
- O telecomando é habilitado automaticamente no fim da programação (para chaves compatíveis).

ESSA CARGA NÃO REALIZA A CONFECÇÃO DA PRIMEIRA CHAVE

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Land Rover	Discovery 3	2004 – 2009
	Range Rover Sport	2005 – 2009

CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize a chave original (ou compatível) com telecomando integrado (PCF7941).



Para programação da chave seca, utilize o transponder PCF7936 virgem.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Utilize adaptador A9 + cabo universal.



Todos os acessórios conectados para realizar os procedimentos via diagnose.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **A5**.

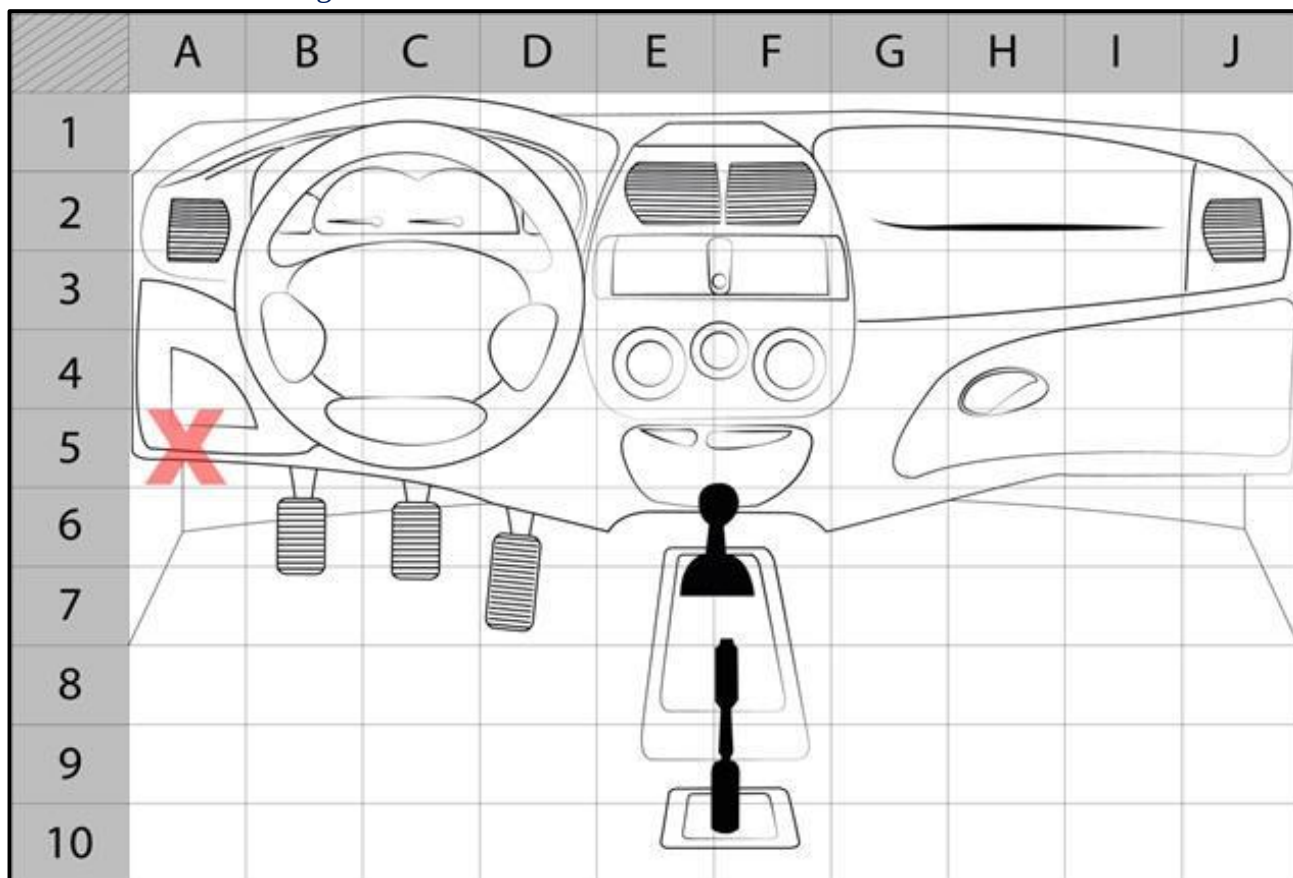

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

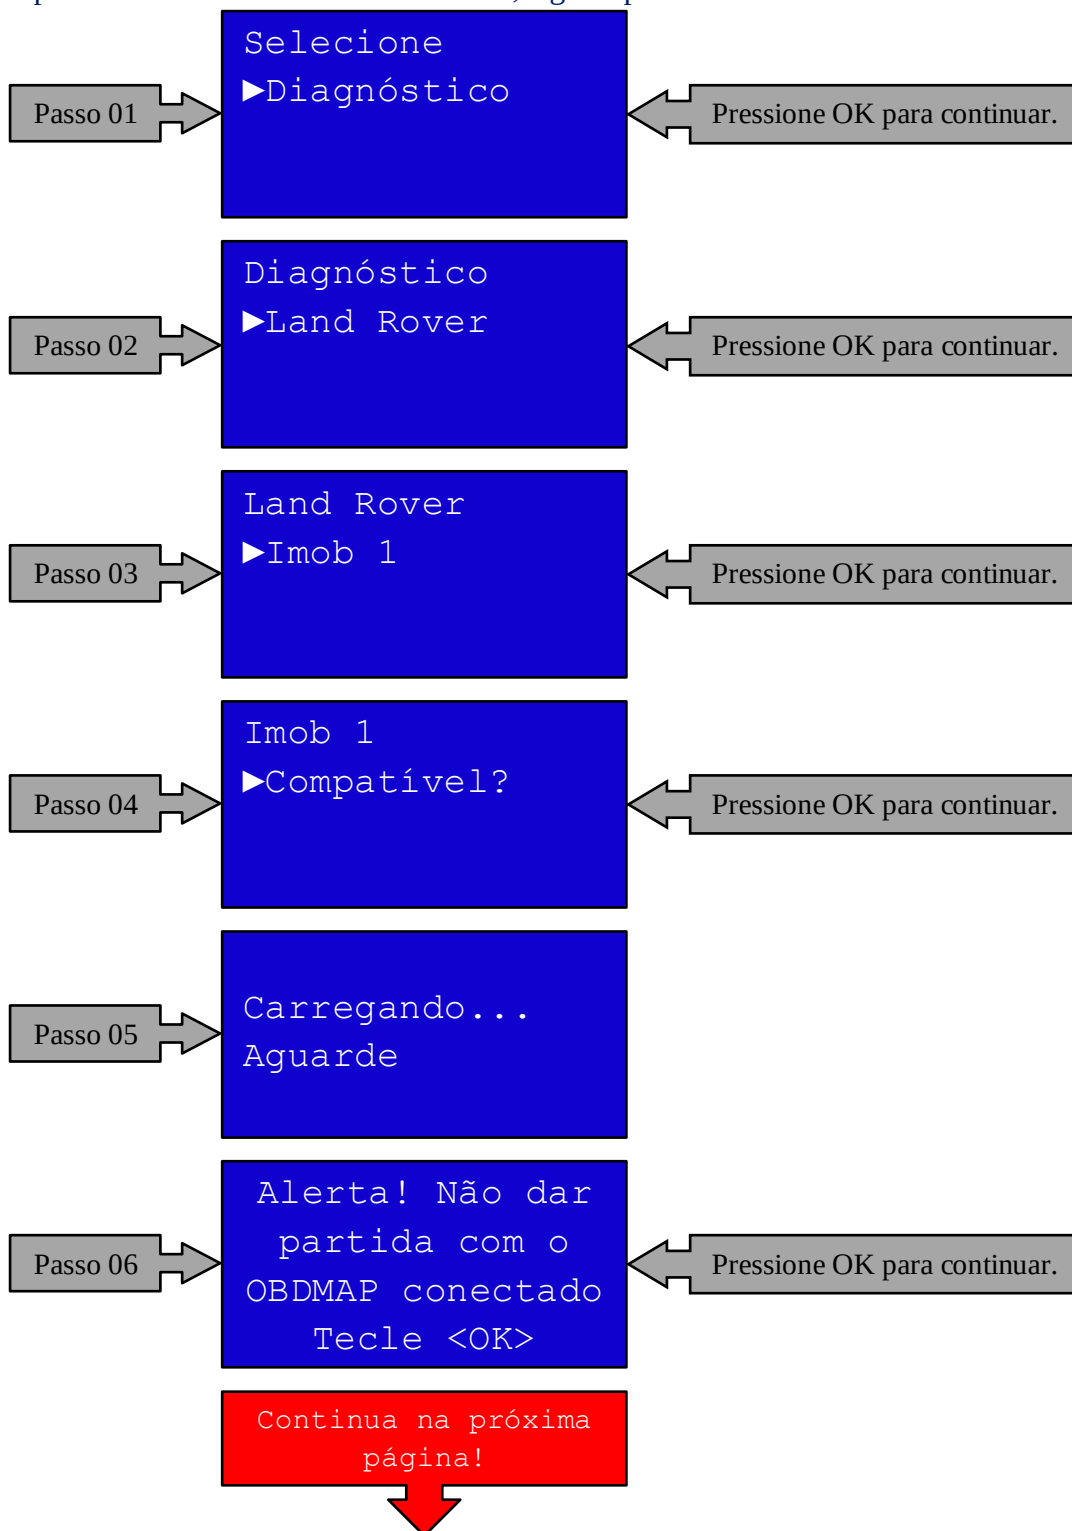


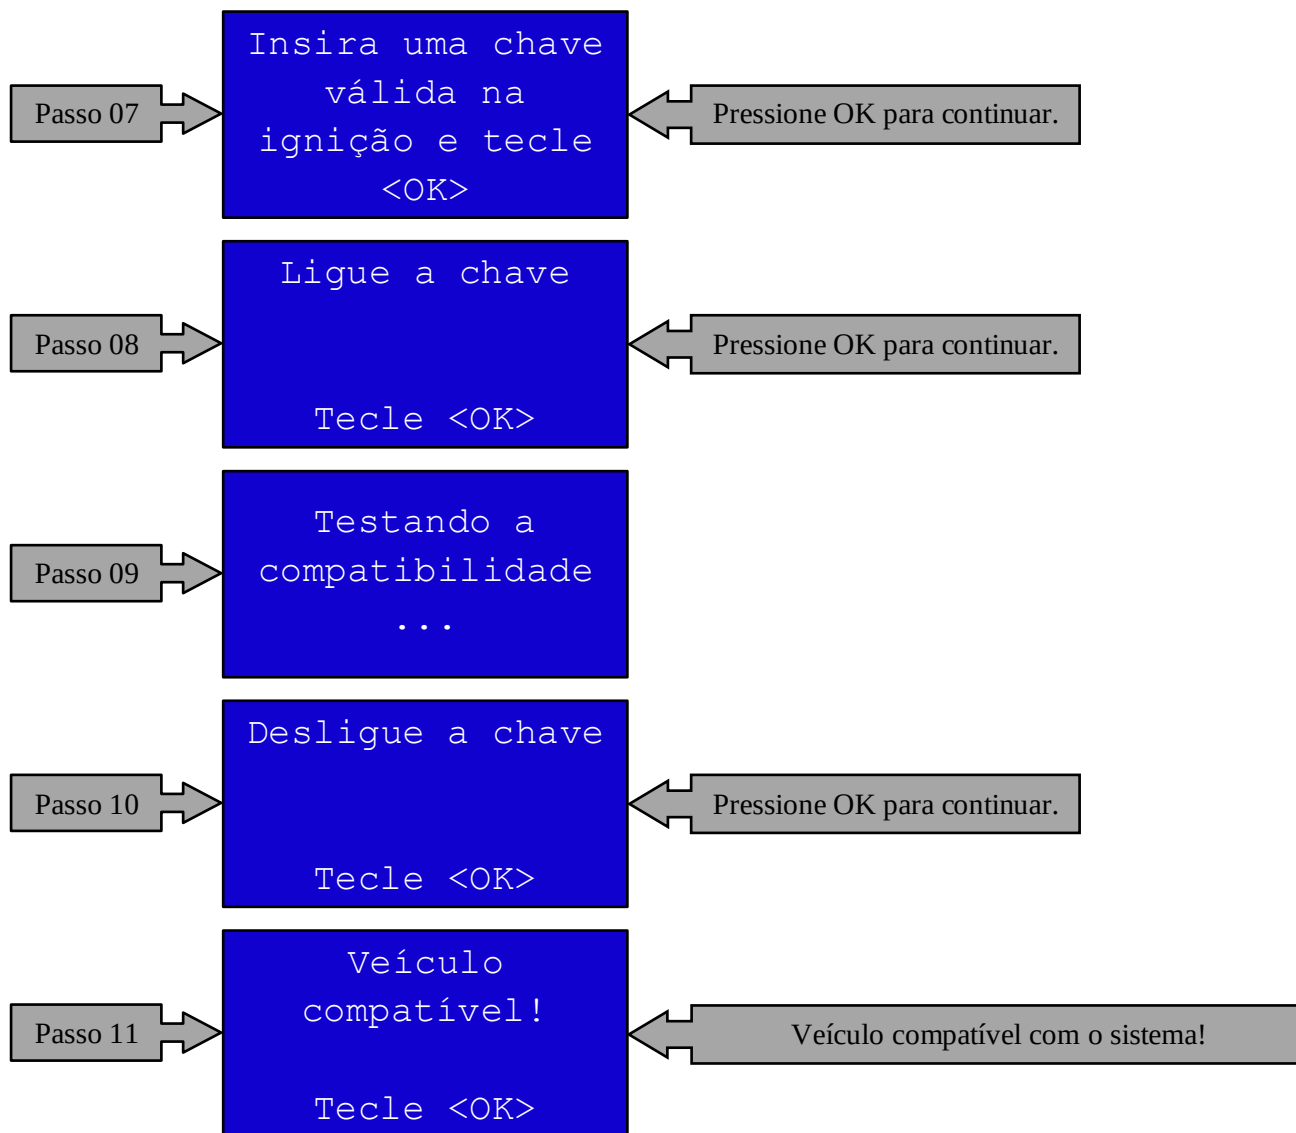


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

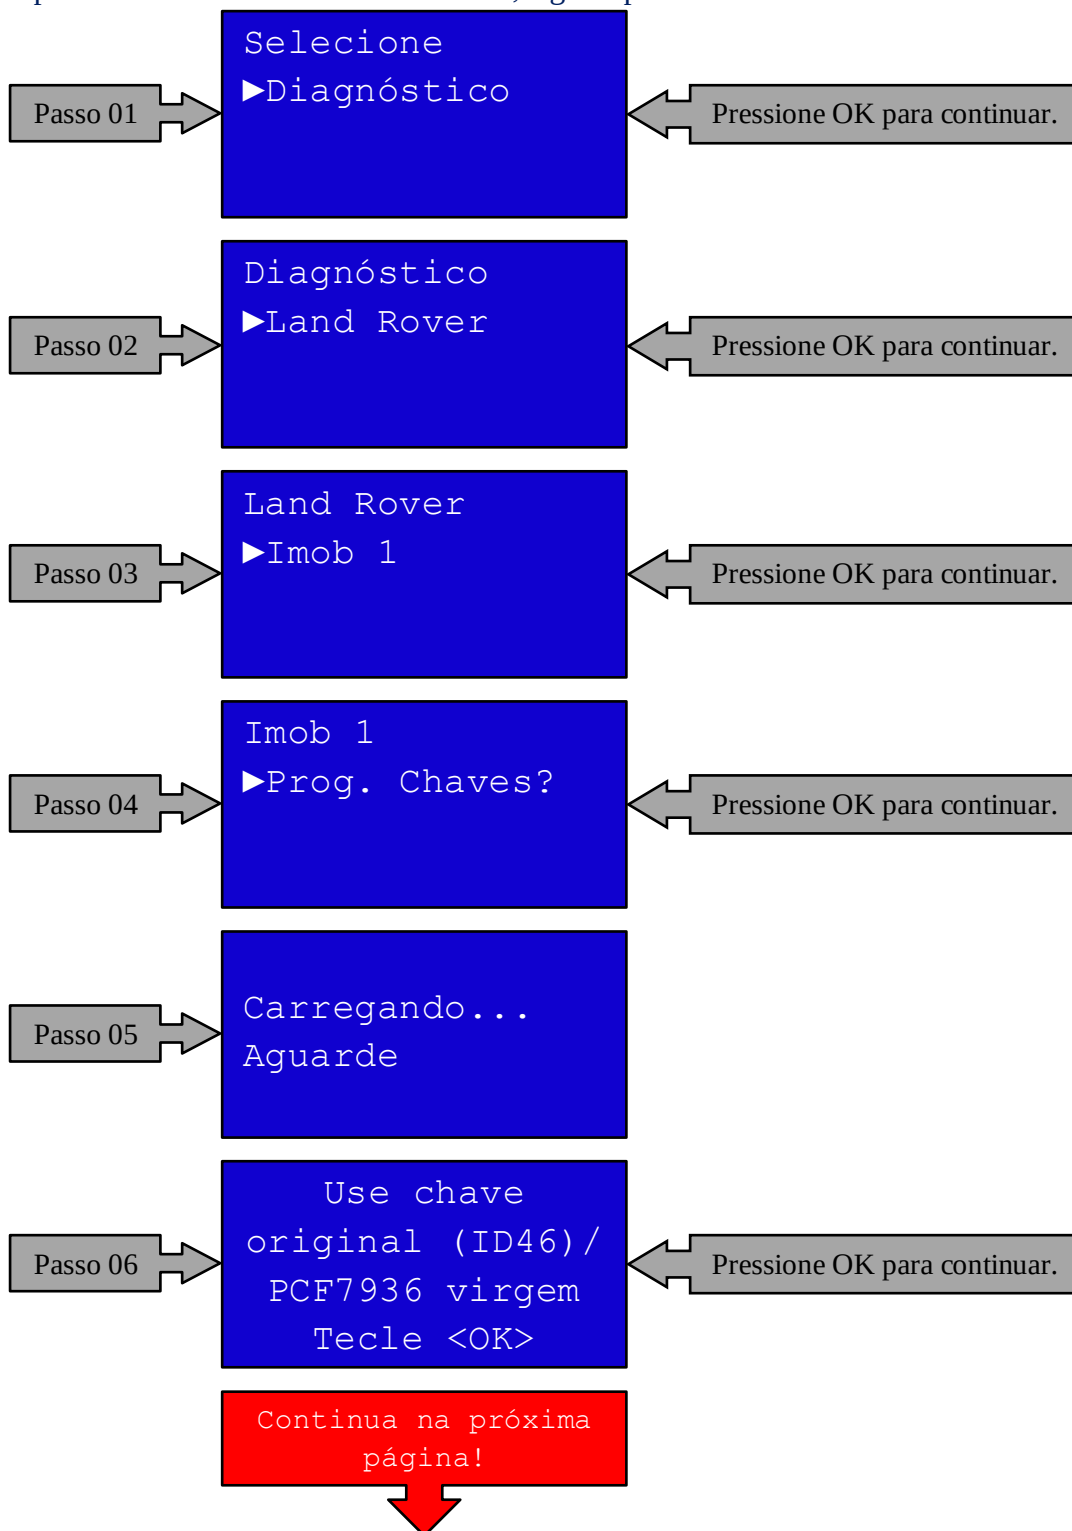

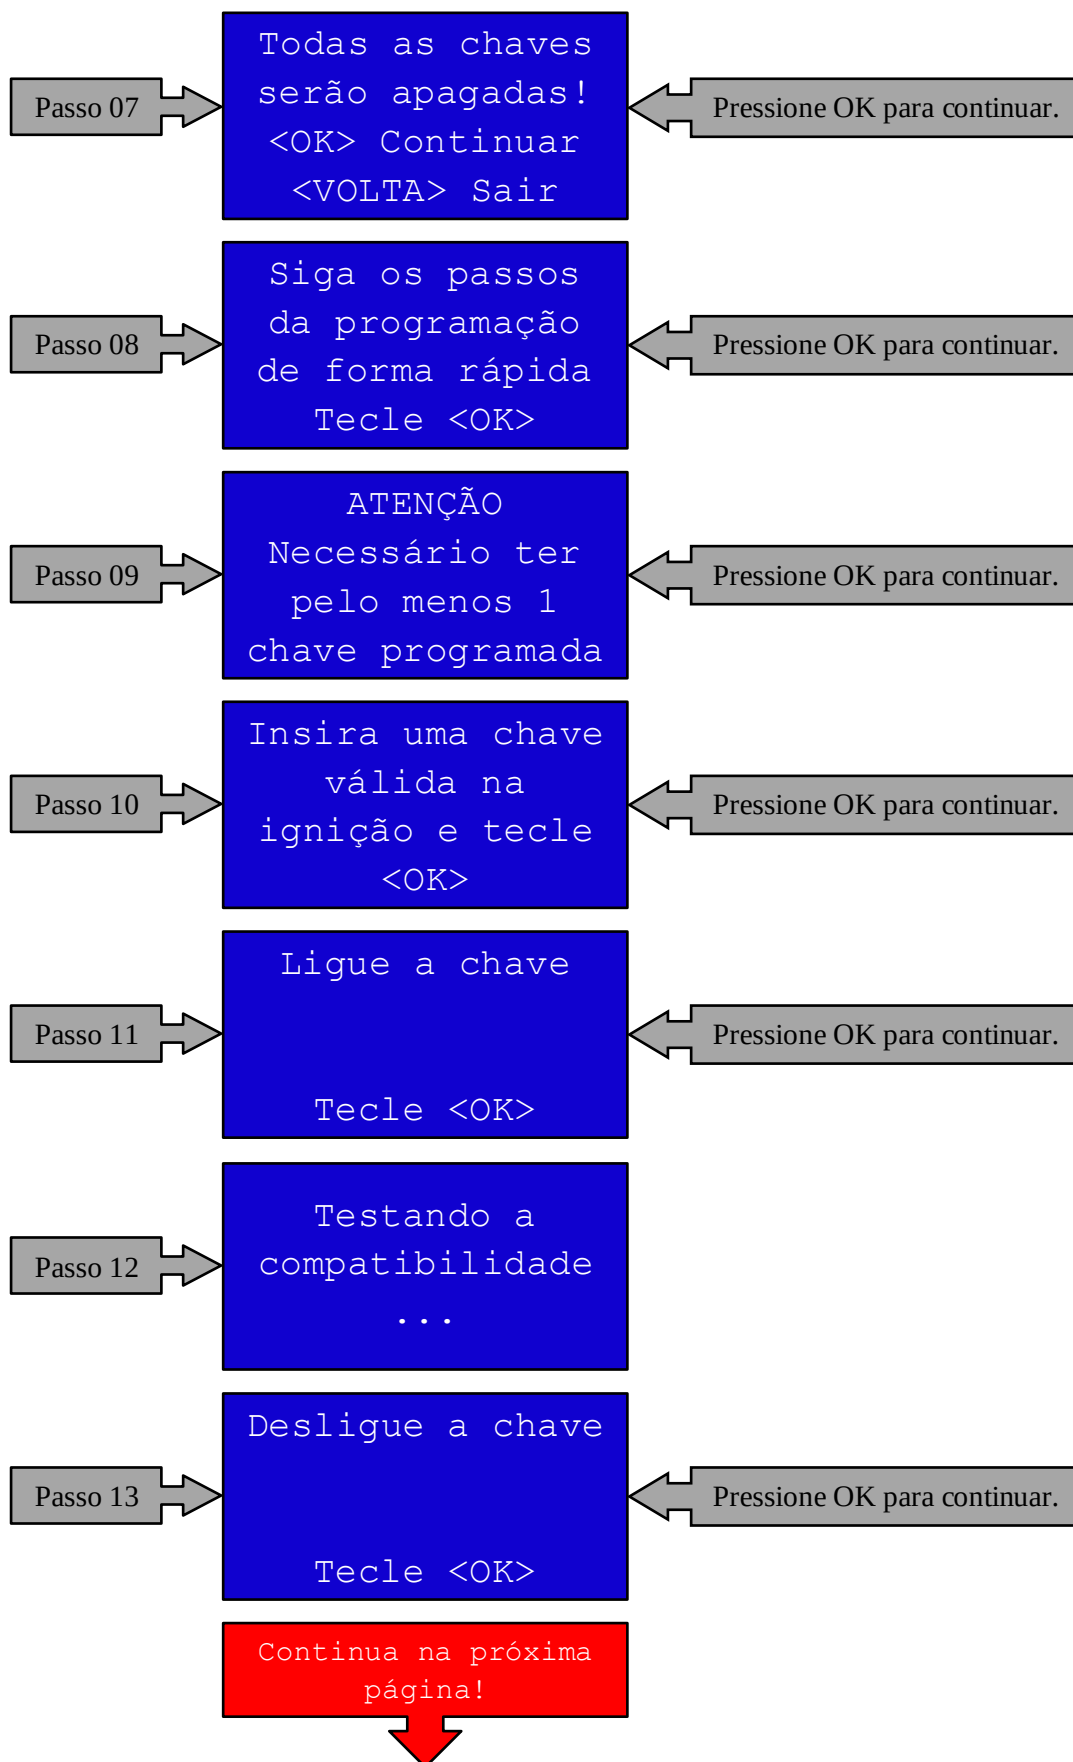

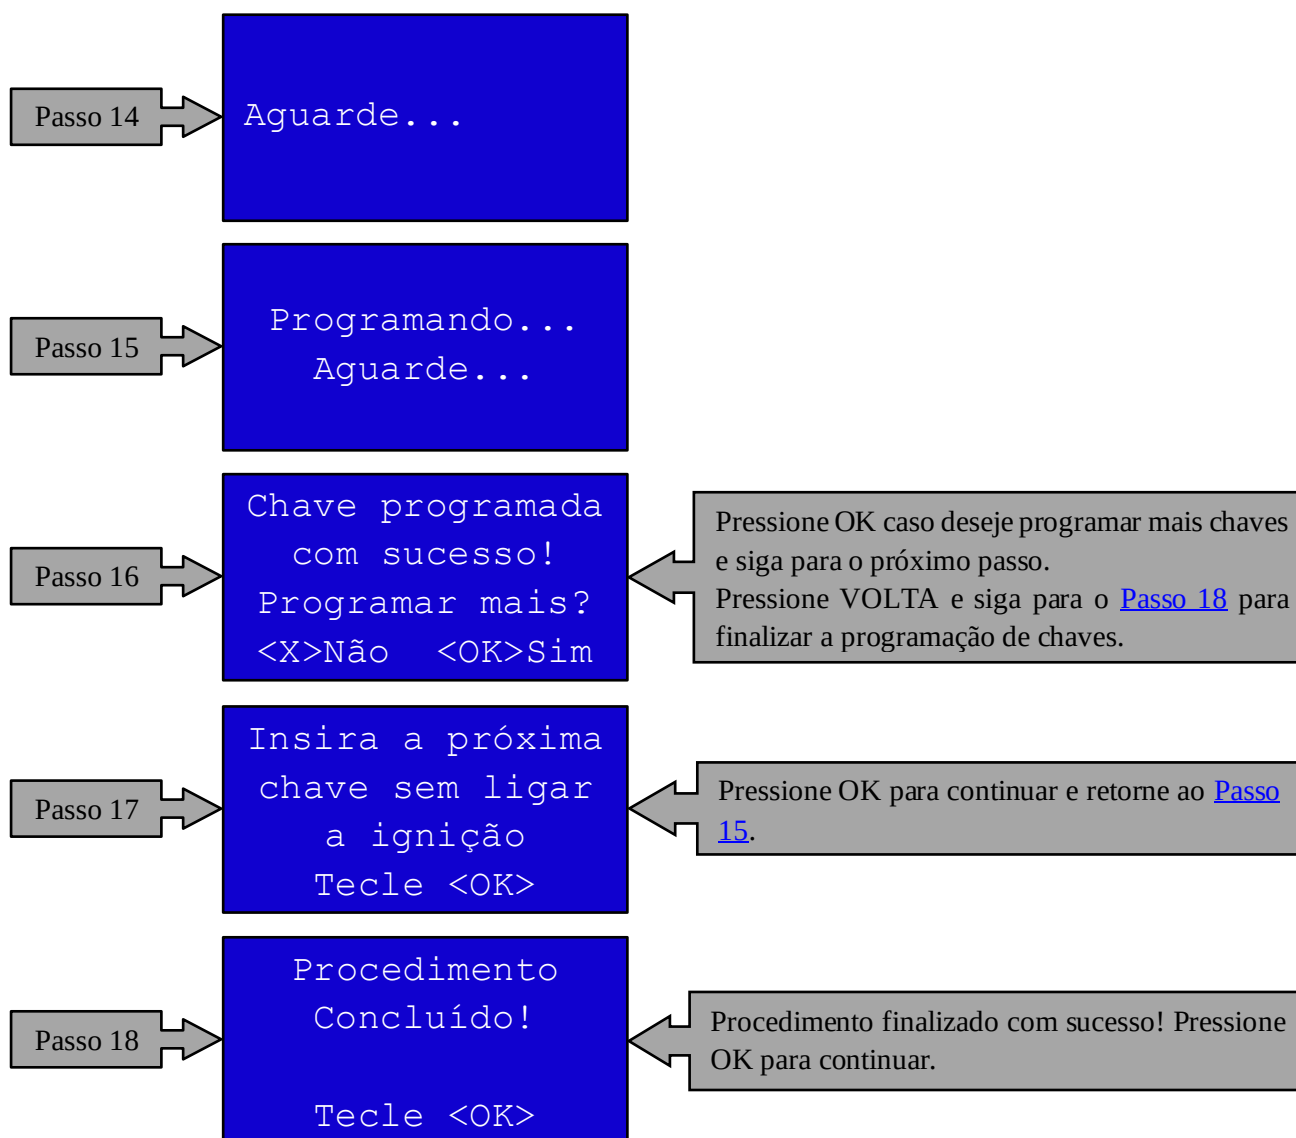

OUTRAS MENSAGENS

Acesso negado!

**

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Veículo fora da aplicação.

Solução:

- Verifique a Tabela de Aplicação.

Erro na
programação!

Causas Prováveis:

- Procedimento iniciado com chave inválida;
- Transponder incorreto;
- Procedimento não foi feito corretamente.

Soluções:

- Comece o procedimento com uma chave já programada;
- Utilize o transponder correto para programar;
- Refaça o procedimento da maneira correta seguindo o manual.

Imobilizador
bloqueado!

Causa Provável:

- Foram feitas várias tentativas de acesso ao veículo.

Solução:

- Mantenha o veículo com a ignição ligada durante 1 hora para realizar a liberação.



Veículo
incompatível!

Causa Provável:

- Veículo não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)