



MANUAL CARGA – OBD0336
CORREÇÃO DE CHASSI ECU GM EDC16C39 (944) E BC IMOB 5

Rev. 1



ABRIL DE 2024



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL.....	5
IDENTIFICANDO A BC.....	6
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16.....	6
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160.....	8
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320.....	10
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32.....	13
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO CHASSI DA ECU.....	15
REALIZANDO A CORREÇÃO DO CHASSI BC IMOB5.....	17
OUTRAS MENSAGENS.....	20



INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Correção de chassi da ECU GM Delco EDC16C39 (994);
- Correção de chassi do BC GM Imob5.


OBSERVAÇÃO:

- Essa função não tem como objetivo a correção de defeitos. A Chiptronic **NÃO** se responsabiliza pelo uso ilícito da função, sendo total responsabilidade do usuário.

APLICAÇÃO


MARCA	MODELO	ANO
GM - CHEVROLET	S10 Diesel	2012 - 2013
	TRAIBLAZER Diesel	2013 - 2013

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

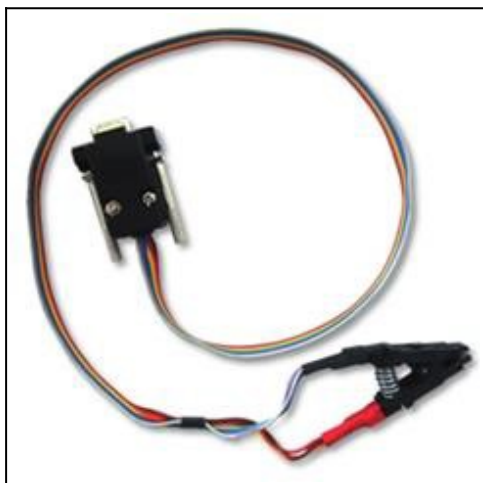

Pinça SOIC8:
Necessária para conectar a memória ao OBDMAP.

Cabo MCU:
Necessária para conectar a BC ao OBDMAP em bancada.


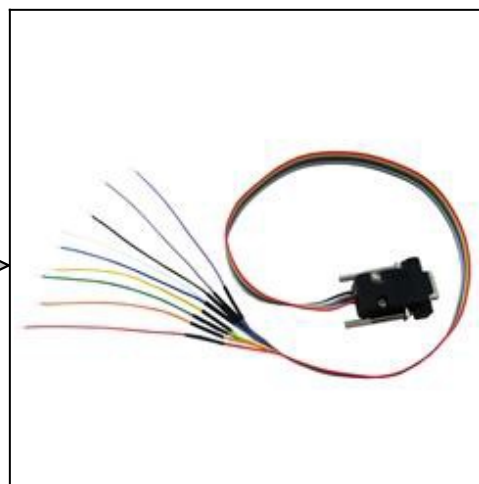


Fonte de alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.


IDENTIFICANDO A ECU GM DELCO EDC16C39 (944)

A leitura e a gravação dos dados da ECU é feita via bancada, conectando a pinça SOIC8 na memória 95640 da ECU.


A identificação da ECU deve conter o Part Number 944.

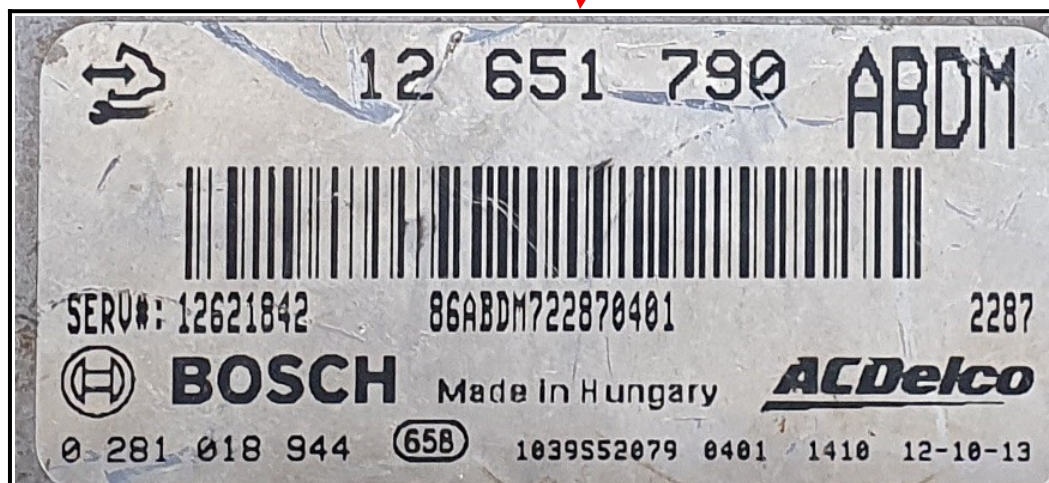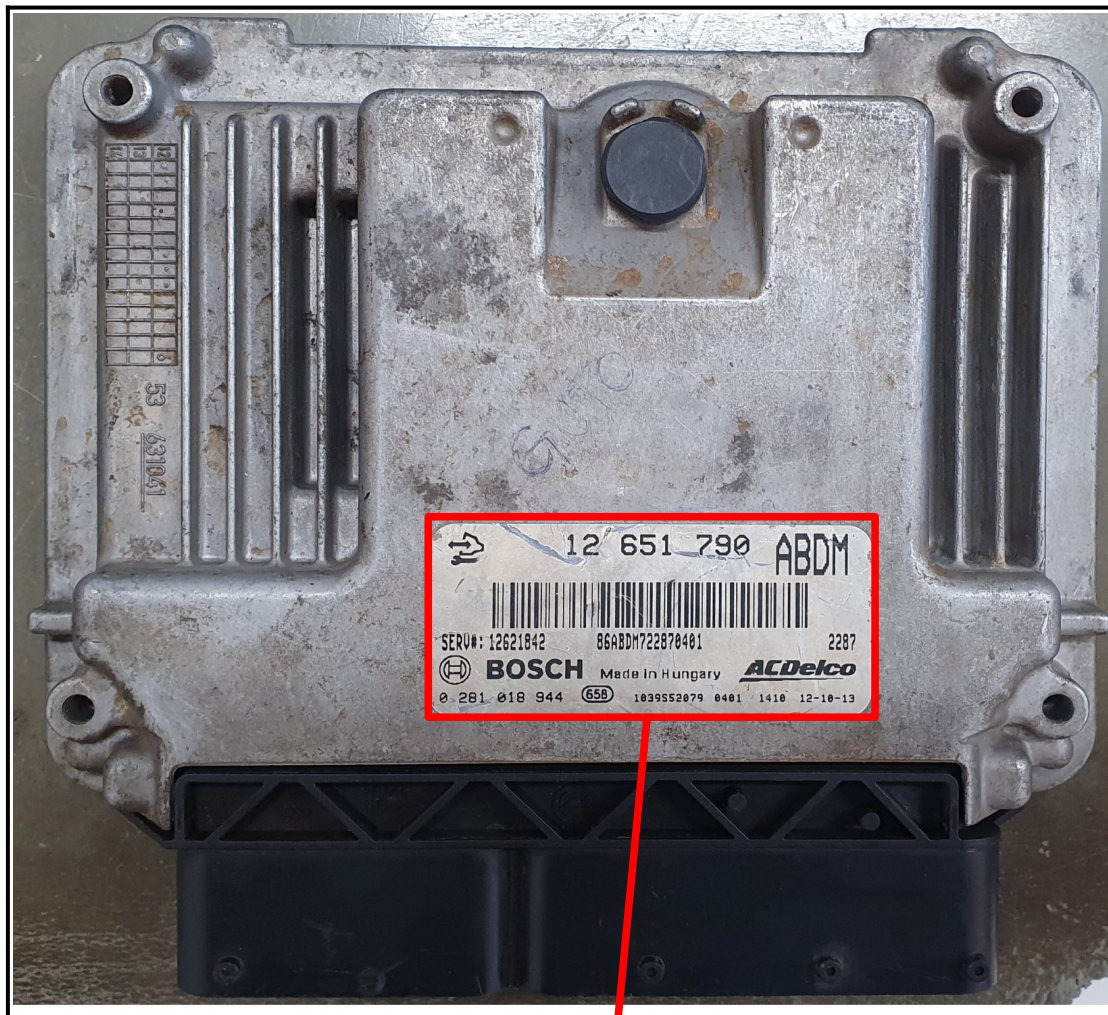

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

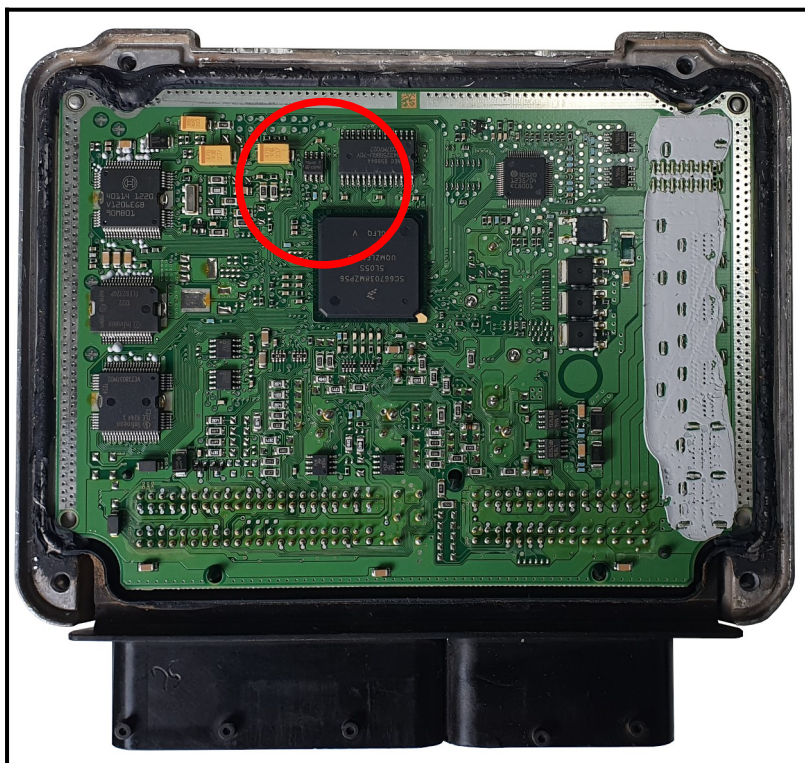

Localização da memória
95640.

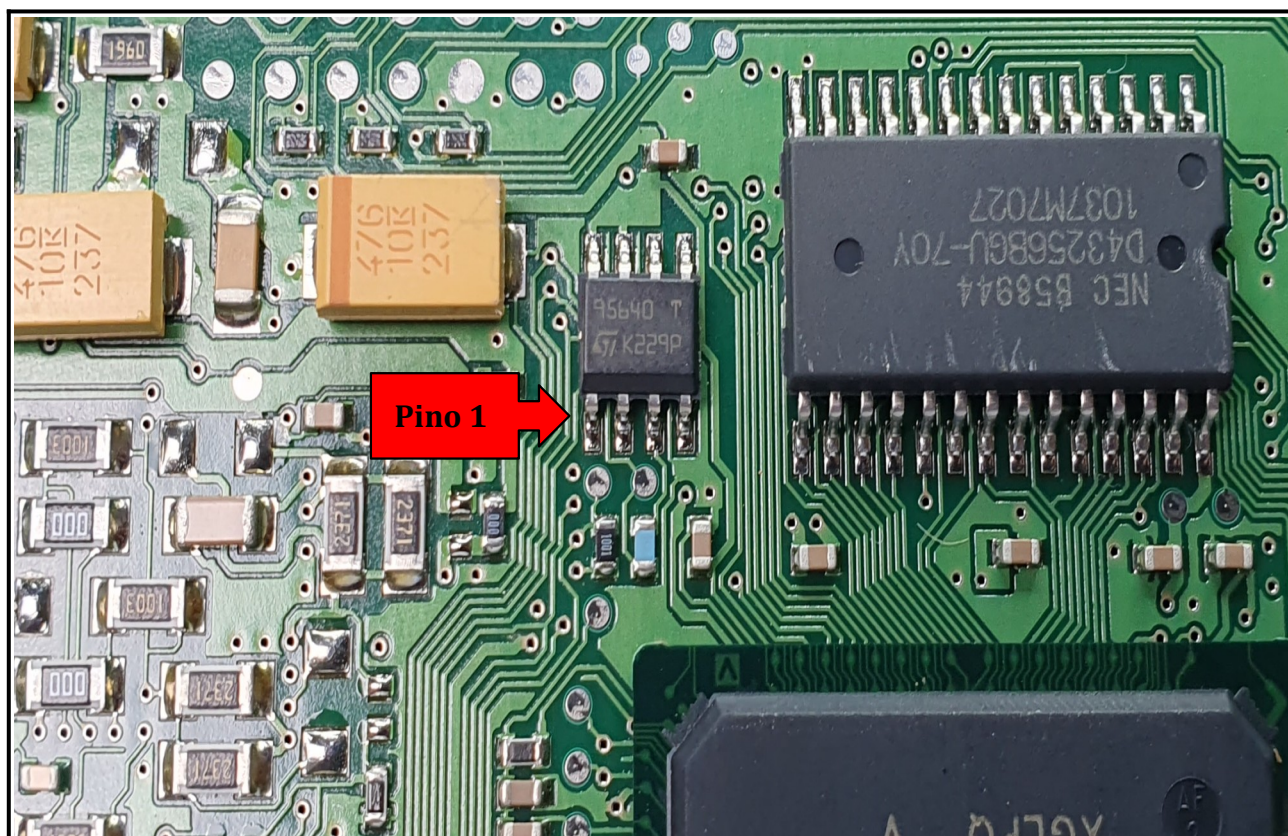

IDENTIFICANDO A BC


IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16



Identificando o BC com memória 24C16.





Identificando o BC com memória 24C16.

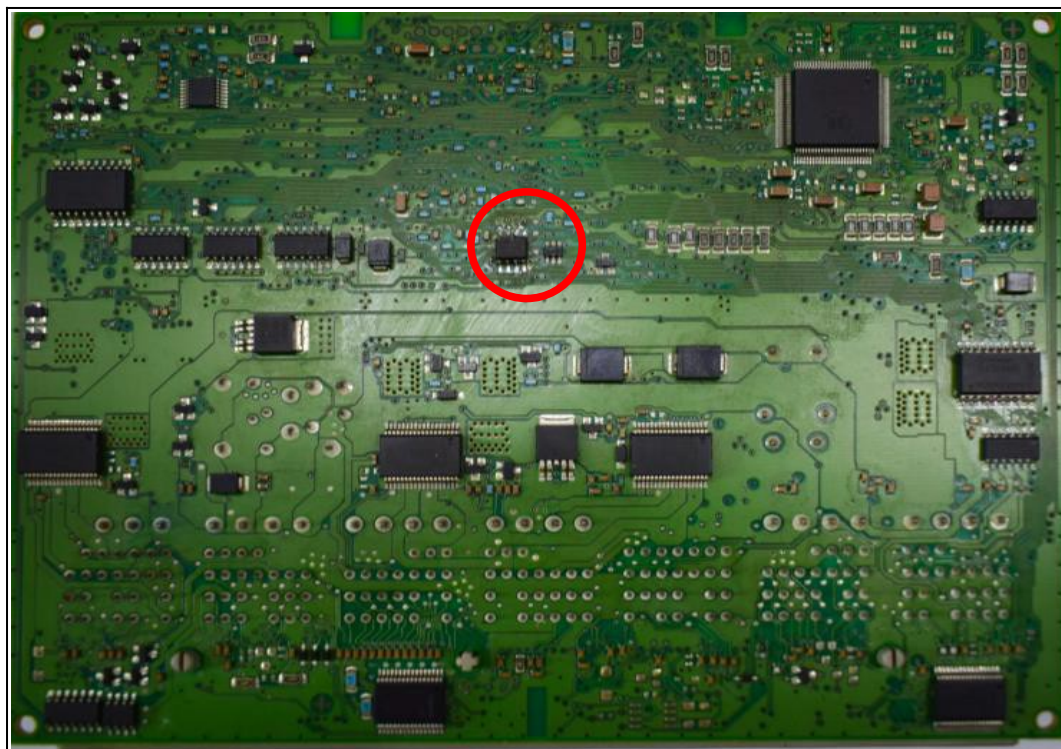

Localização da memória 24C16 na placa.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

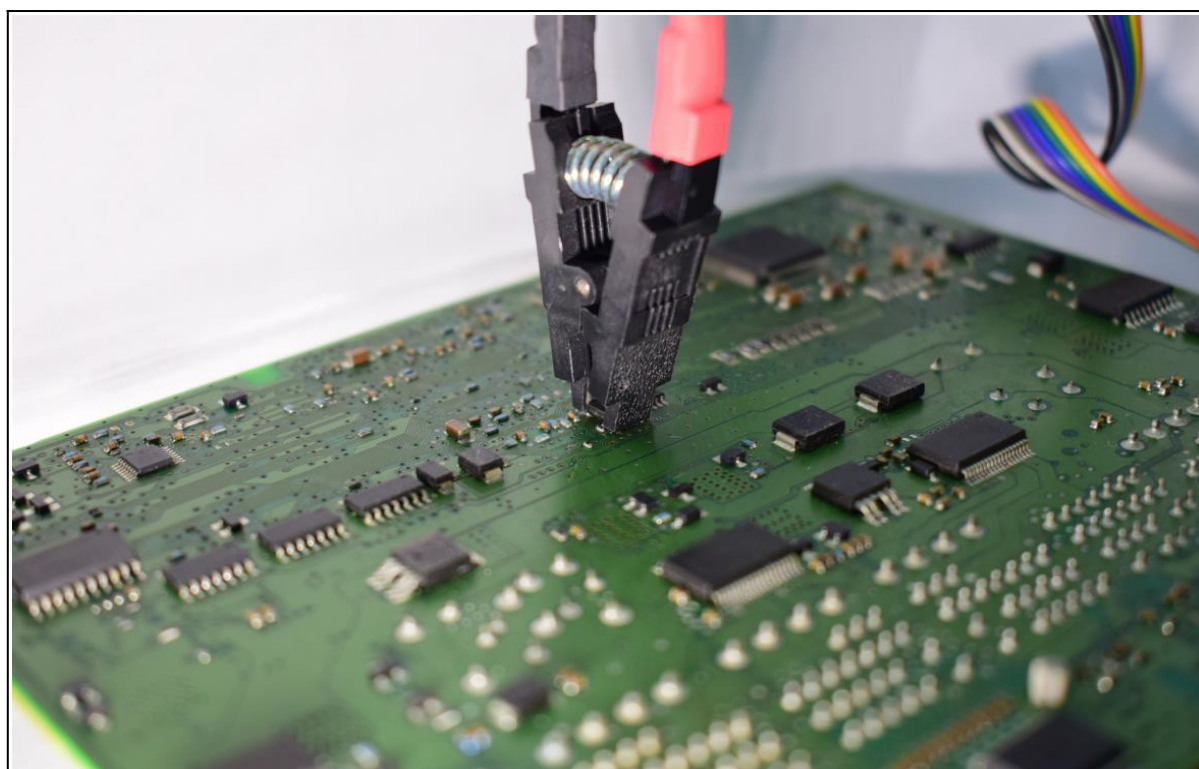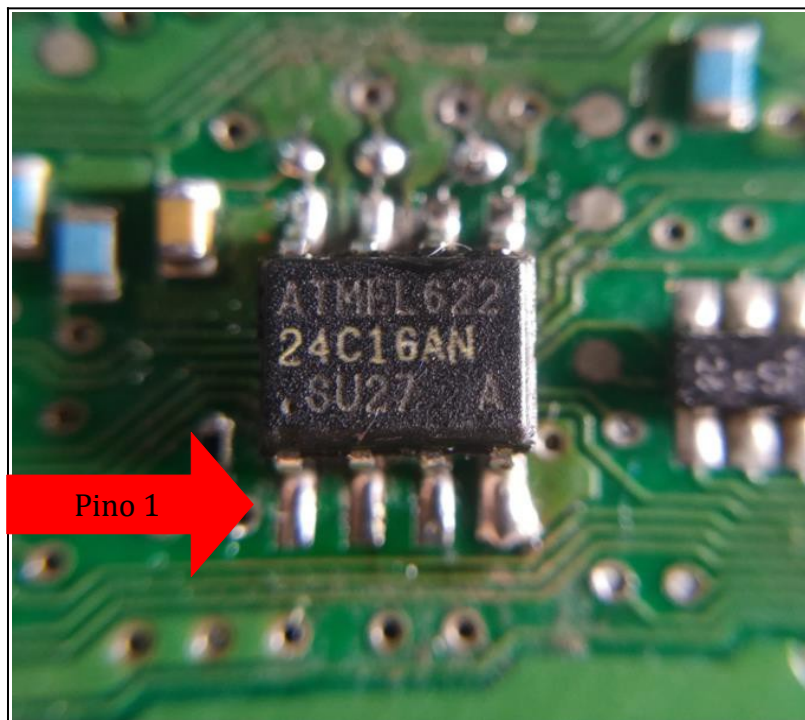



Posicionando a pinça na memória.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)


IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160



Identificando o BC com memória 25160.

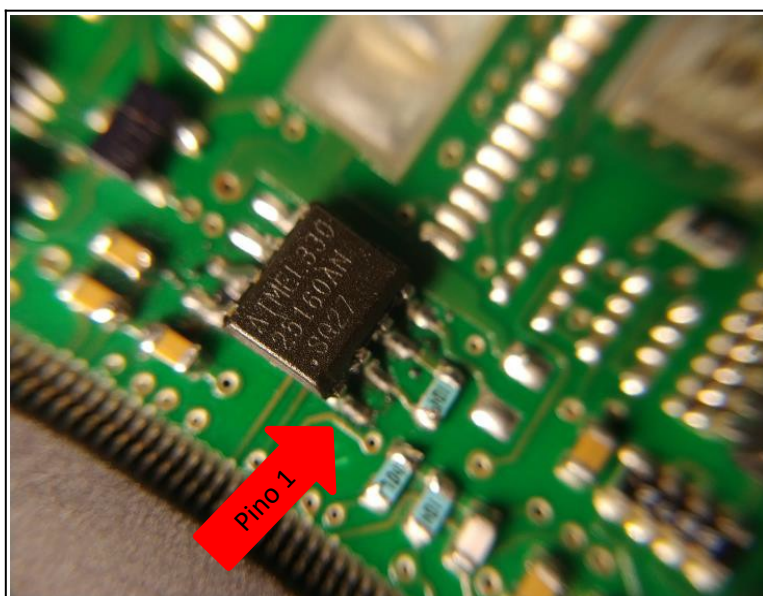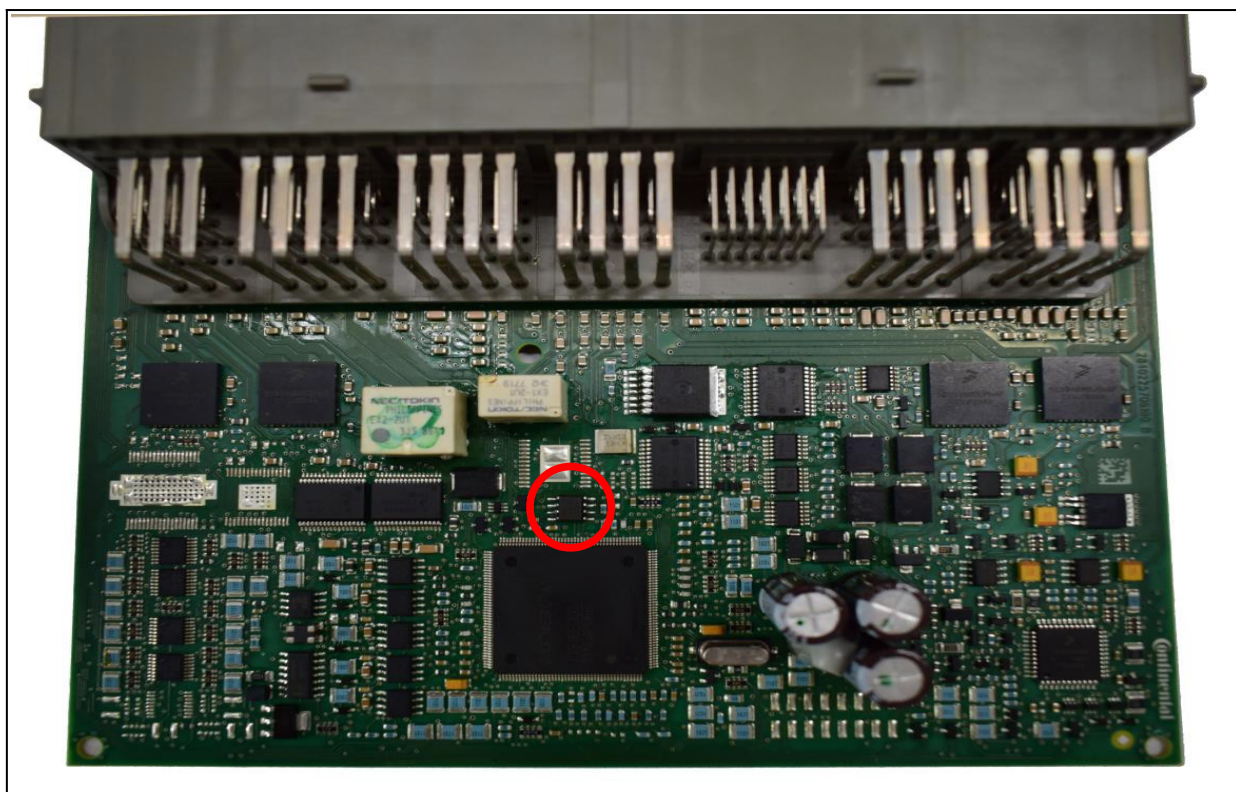

Identificando o pino 1 da memória 25160.

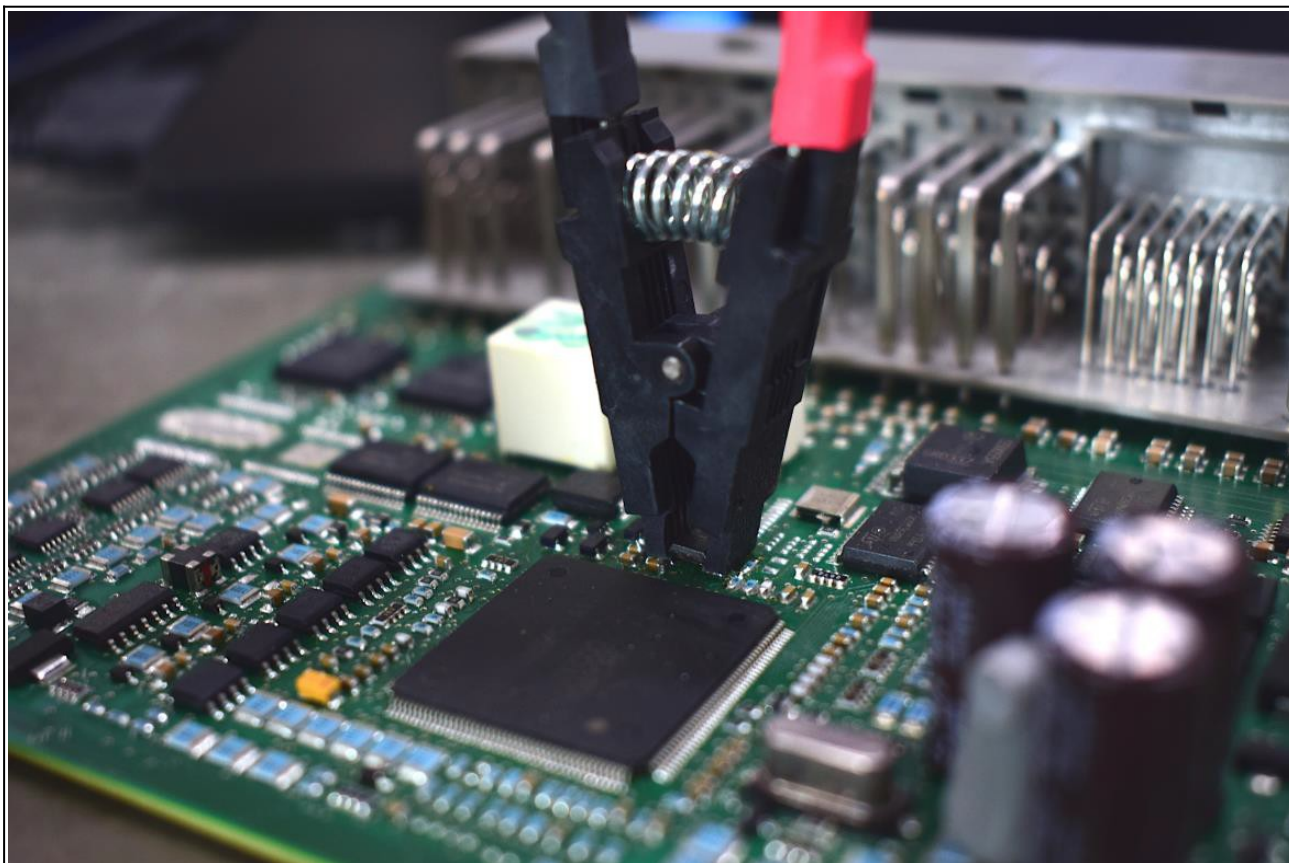


Posicionando a pinça na memória.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320.





Identificando o BC com memória 95320.

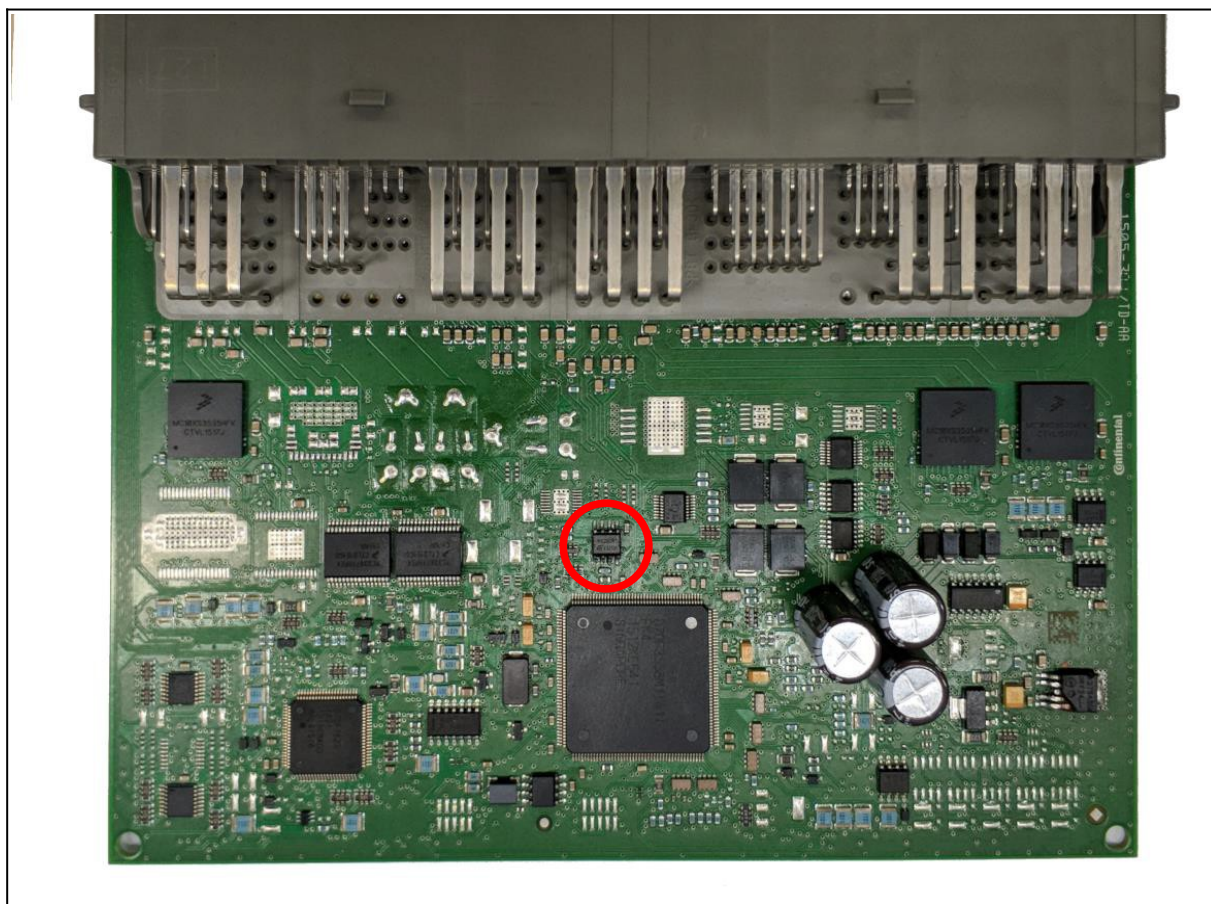


Localizando a memória 95320.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

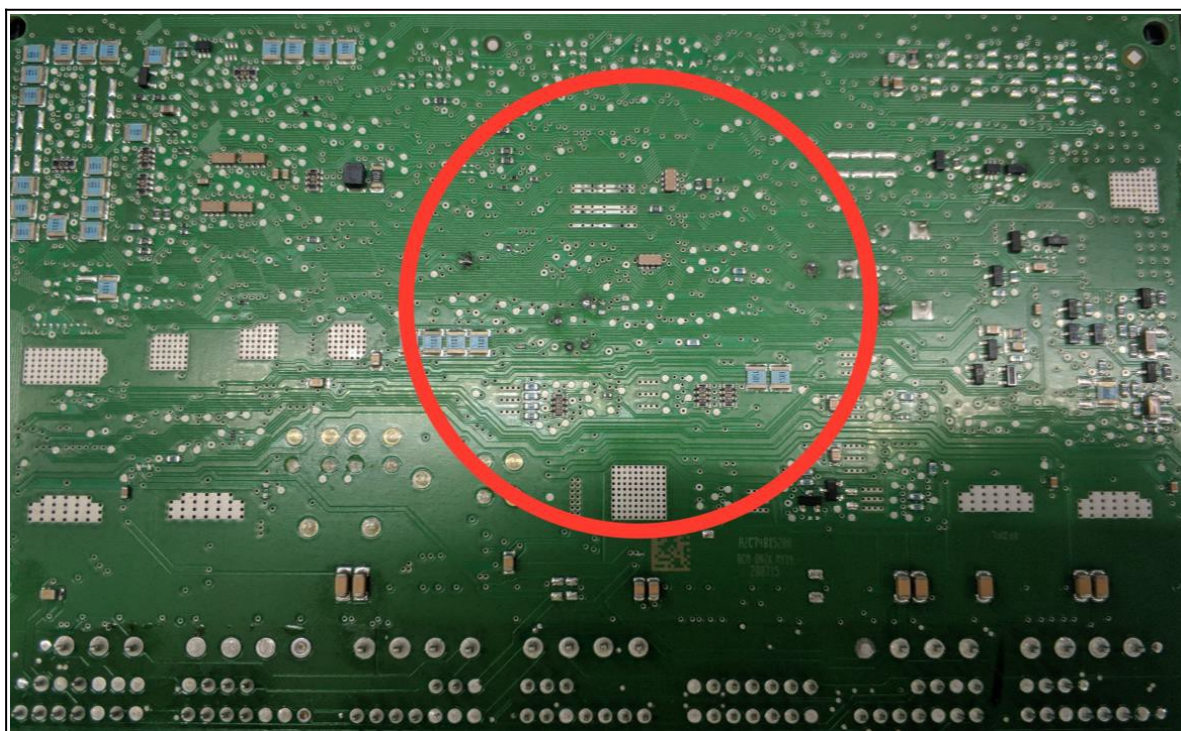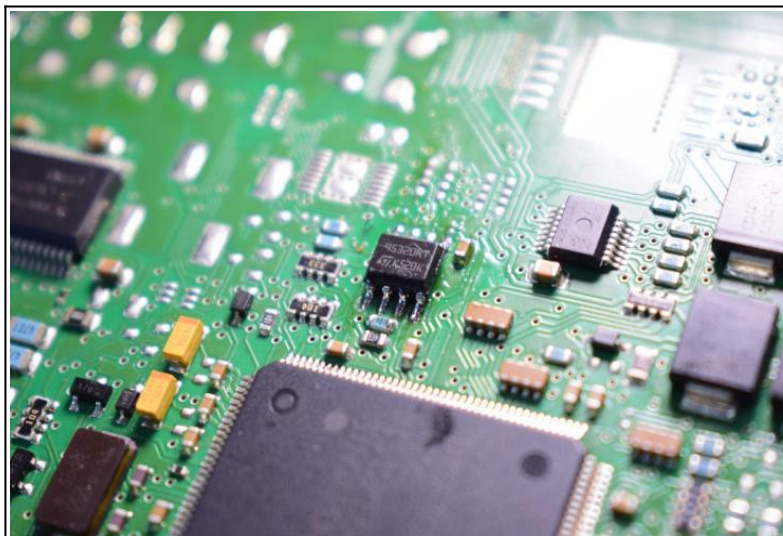

Indicando a área para soldar o Cabo MCU.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

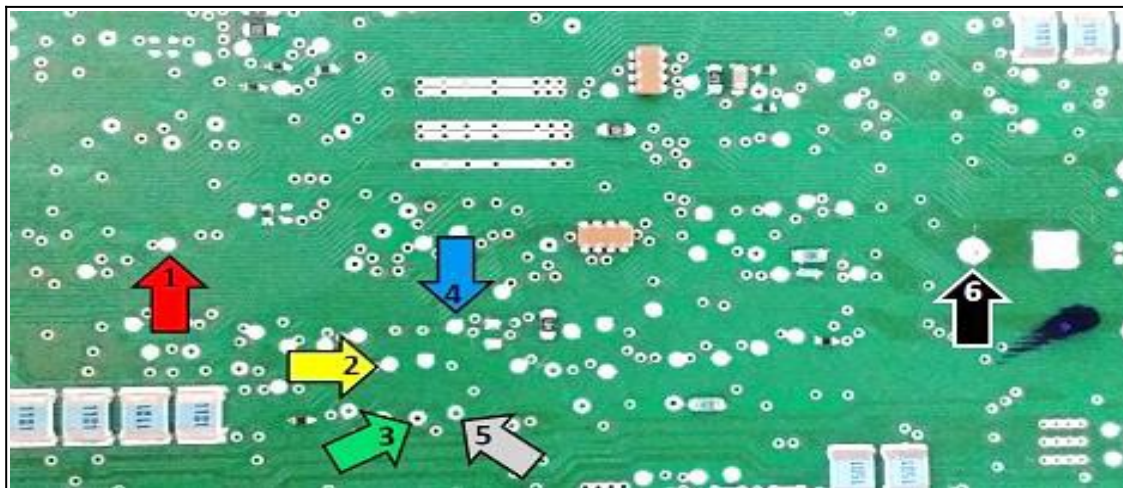

Identificando os pontos no BC para serem soldados os fios do cabo MCU:

1-Fio vermelho


2-Fio amarelo

3-Fio verde

4-Fio azul

5-Fio cinza

6-Fio preto

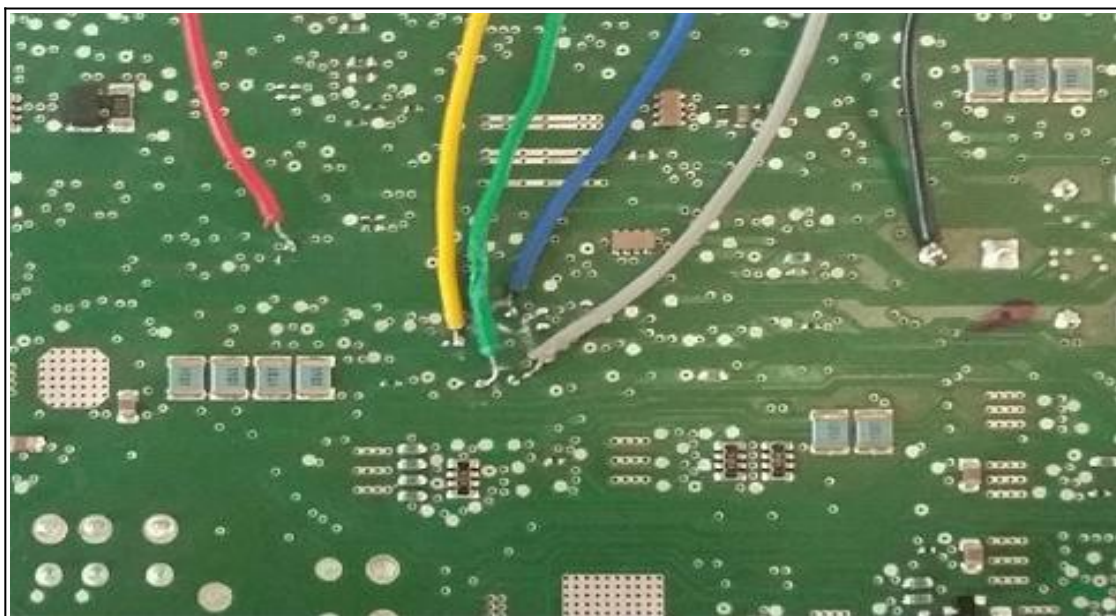


Fios do cabo MCU soldados no BC.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32





Identificando BC com memória 24C32.

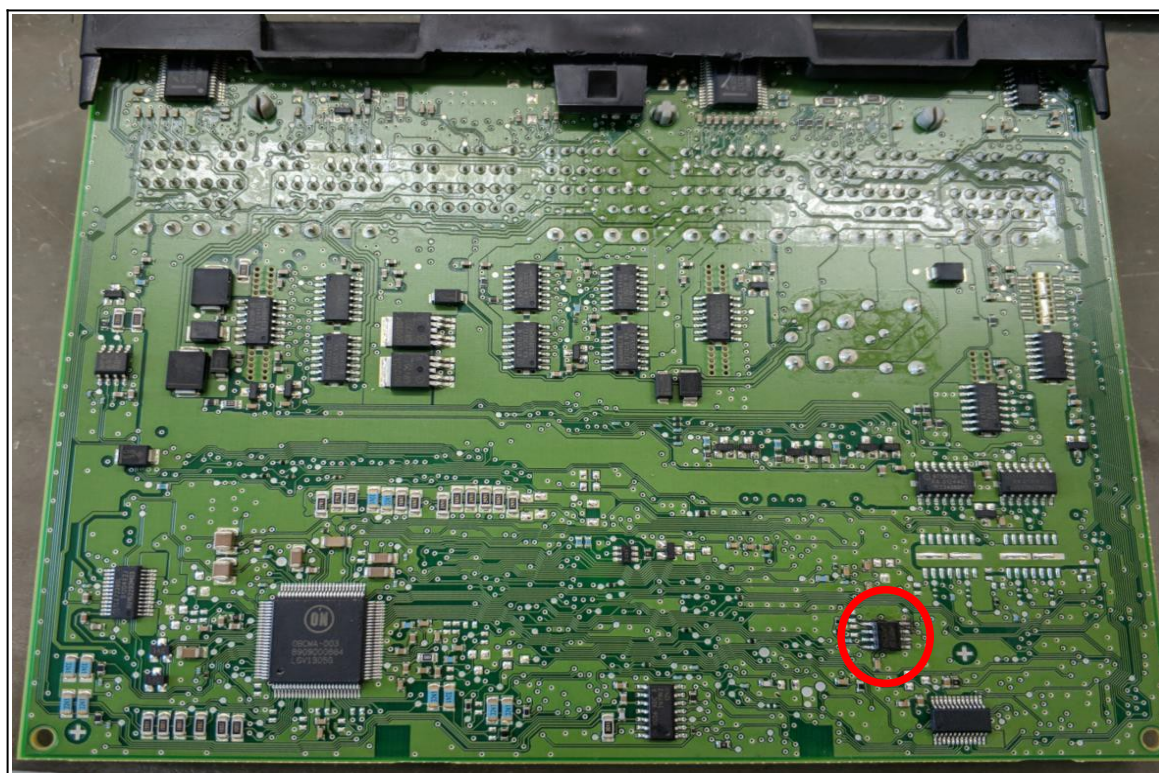

Localização da memória 24C32 no BC.


[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

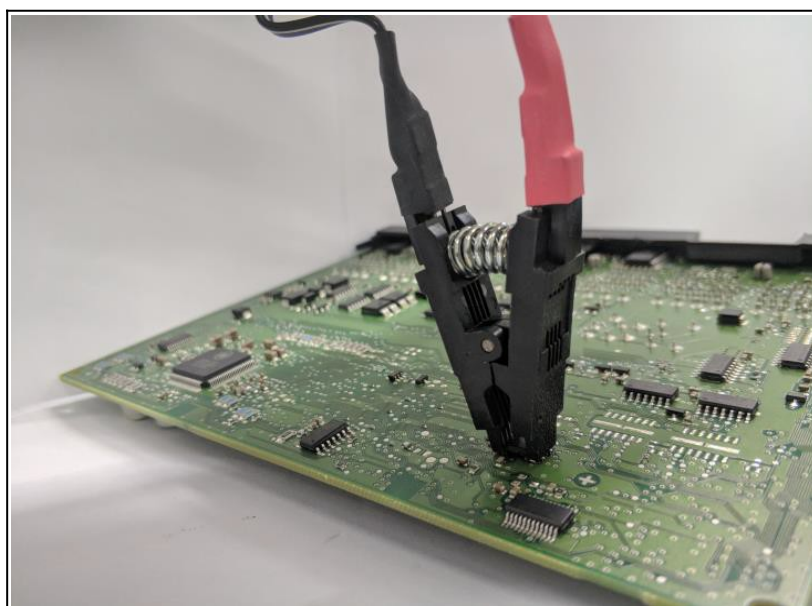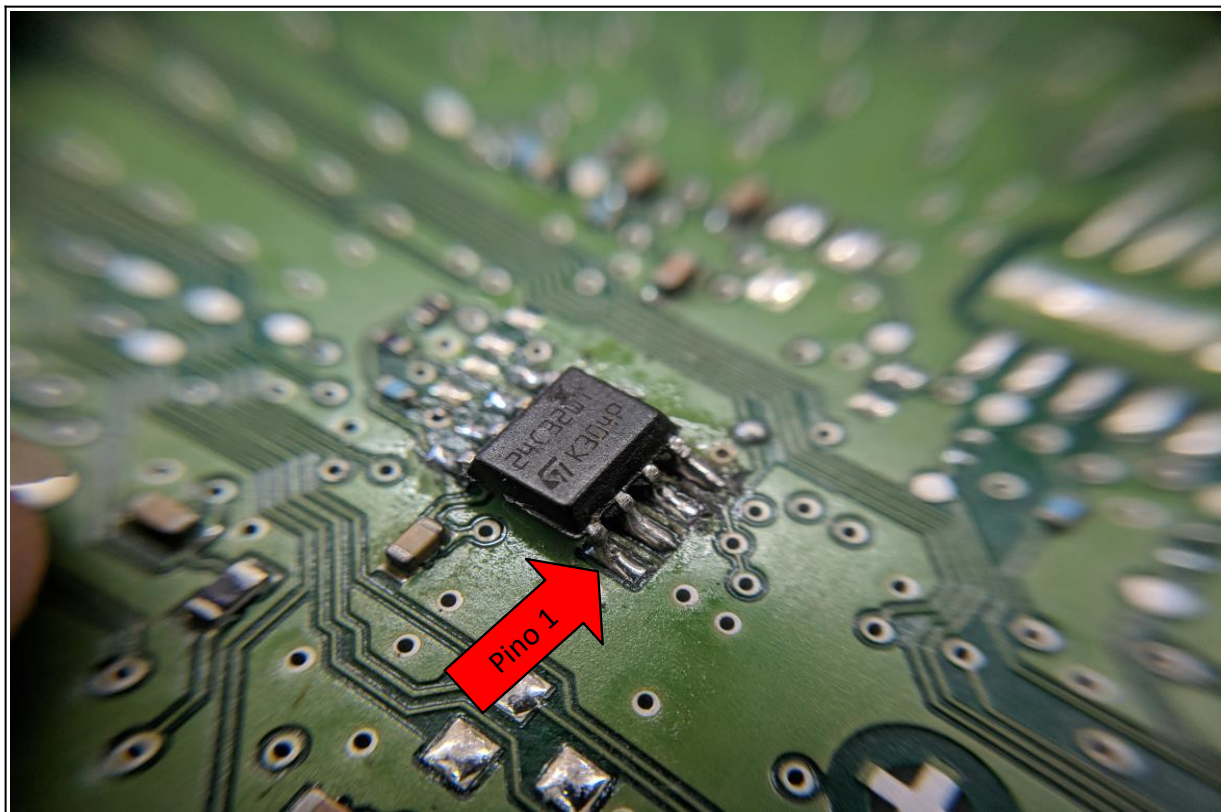


Posicionando a pinça na memória.

REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO CHASSI DA ECU


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no display do OBDMap:

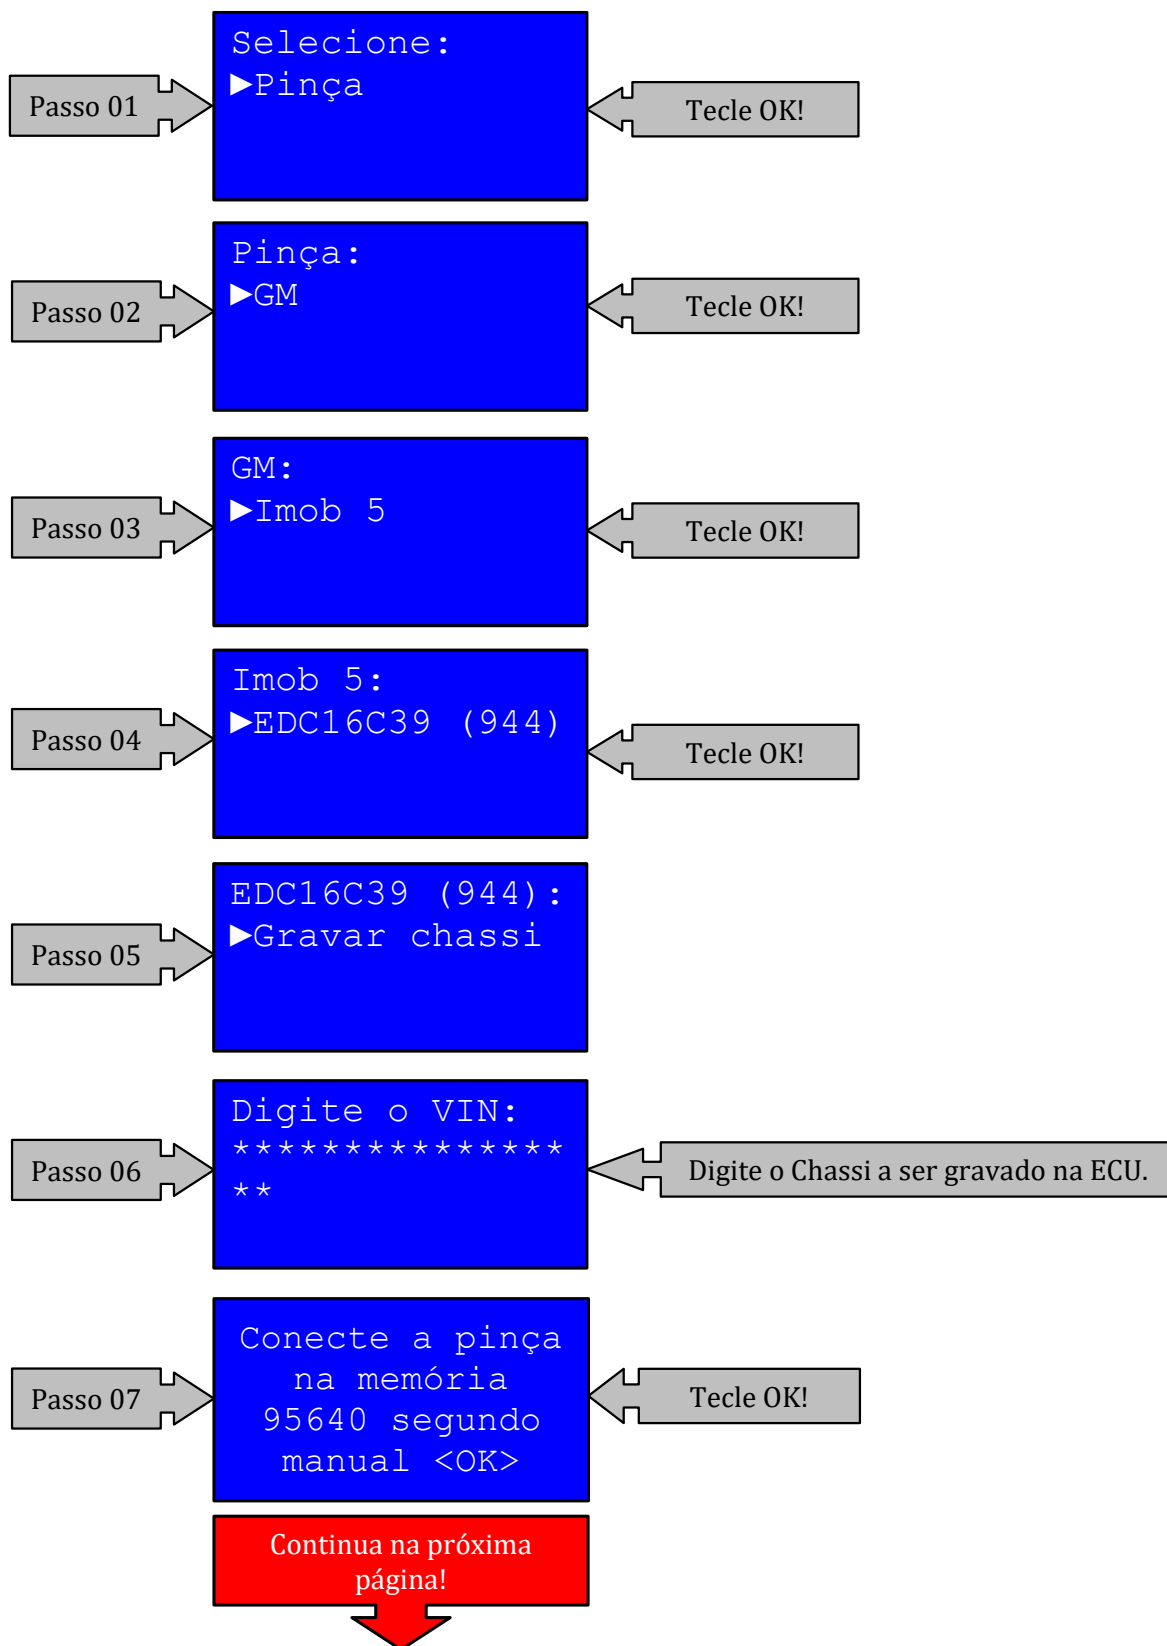


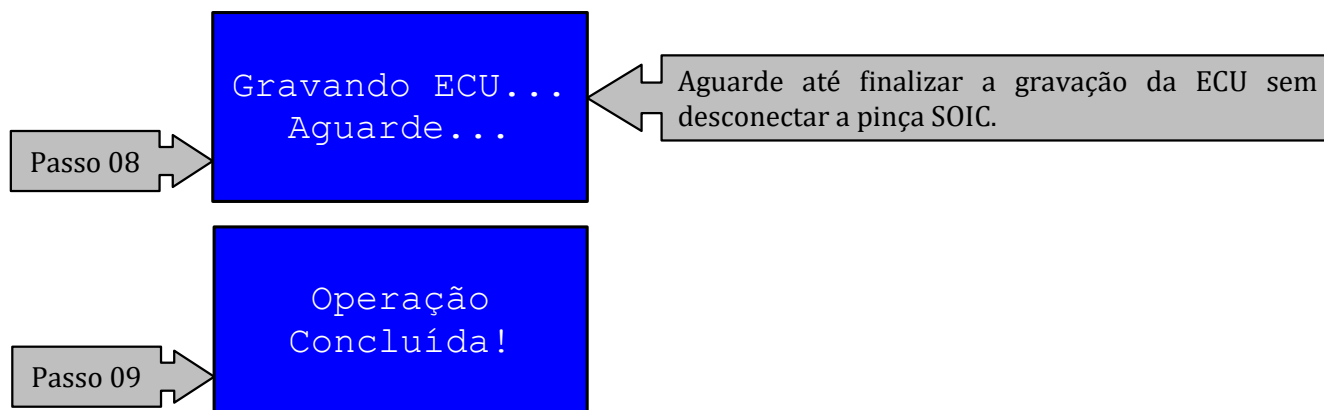


REALIZANDO A CORREÇÃO DO CHASSI BC IMOB5

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no display do OBDMap:

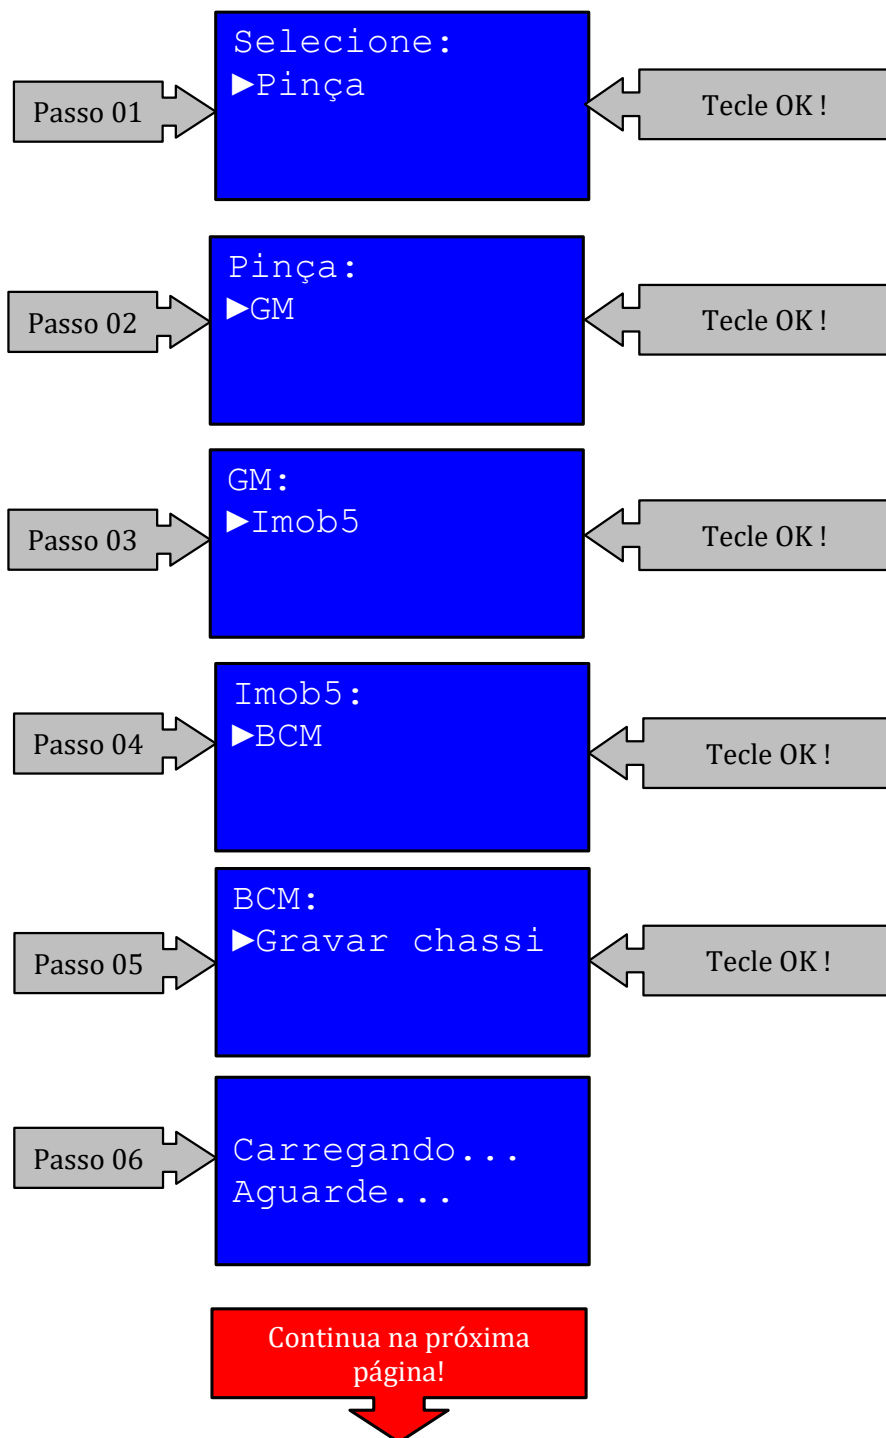

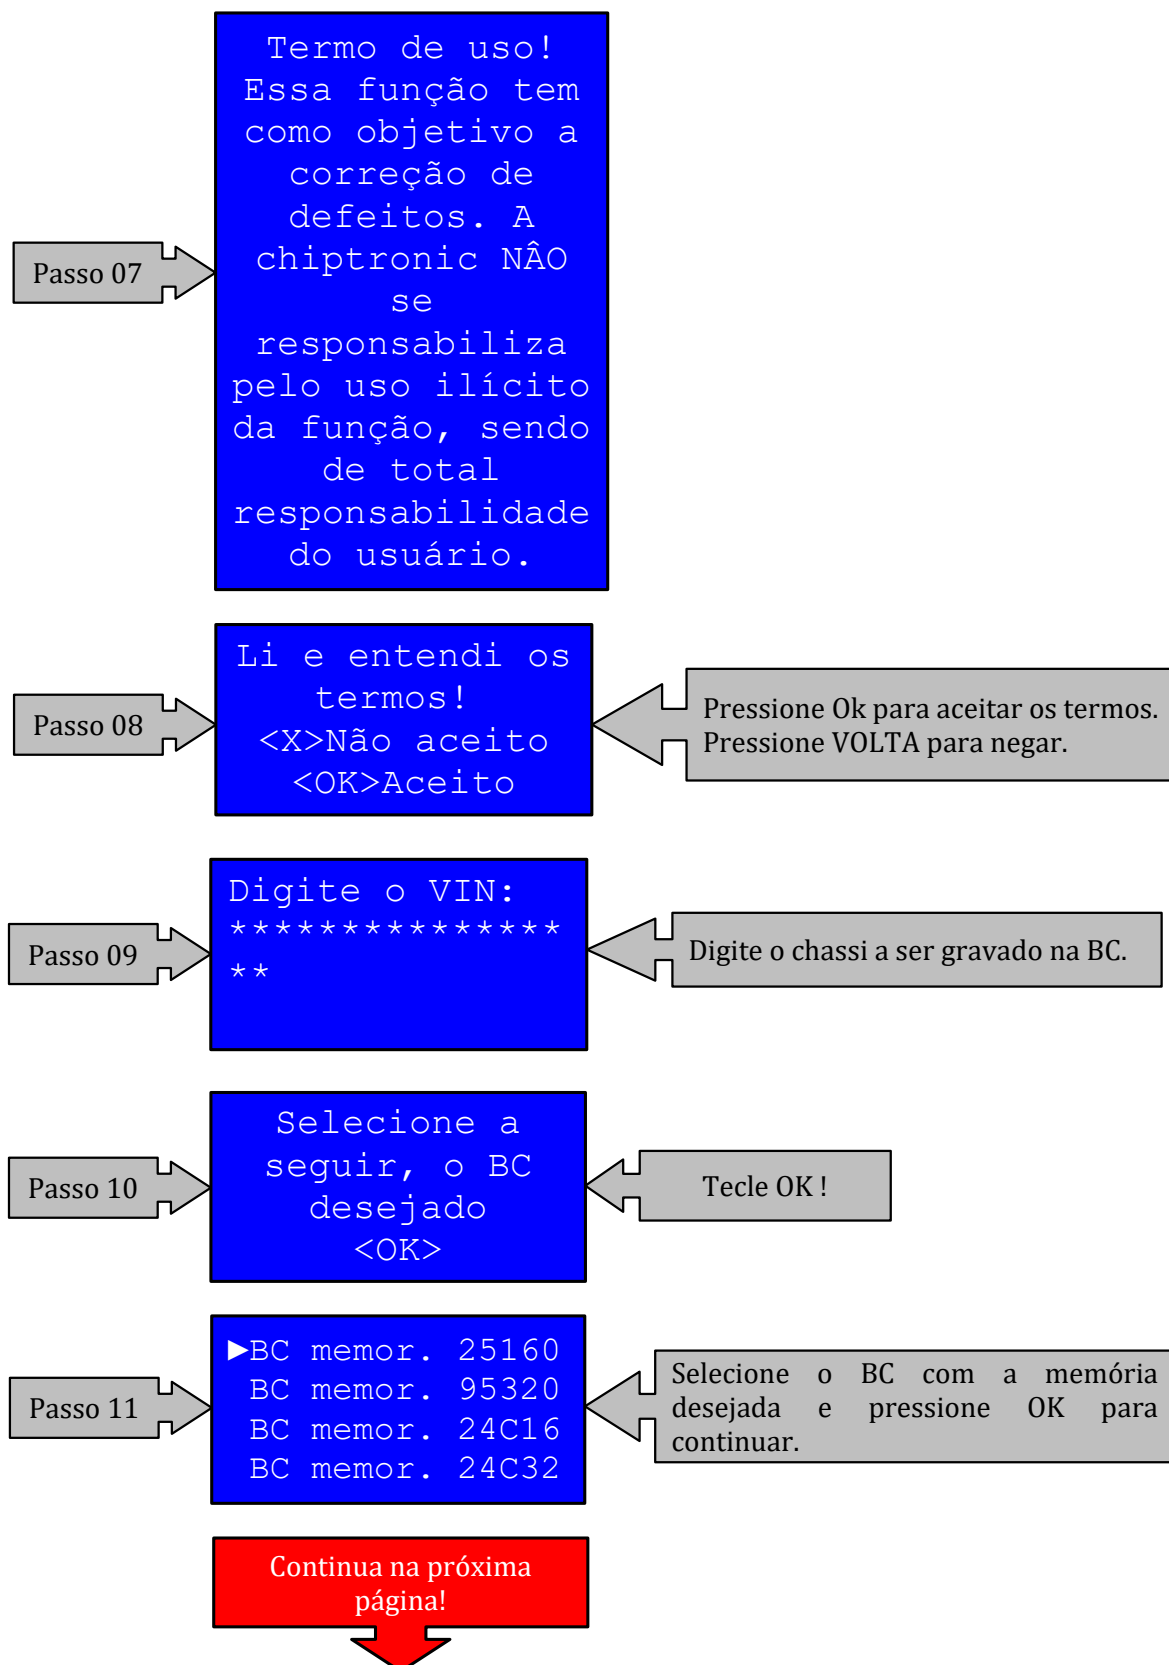

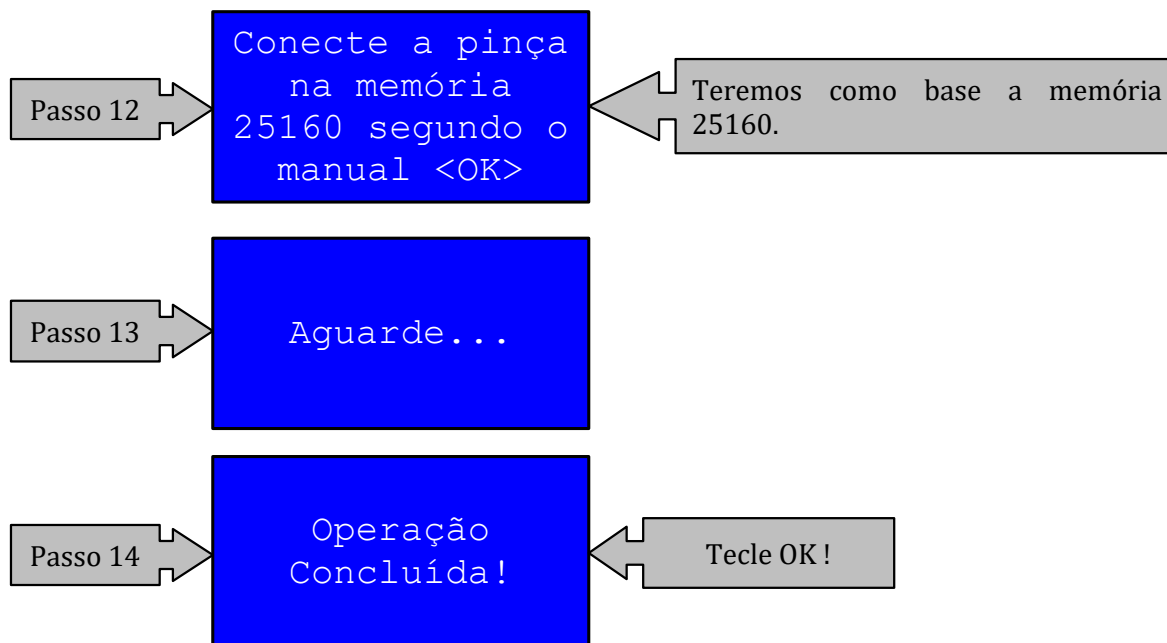

OUTRAS MENSAGENS

Erro na leitura
do BC!

<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o BC;
- BC com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados de firma incorreta no BC;
- Mau contato do cabo MCU com o OBDMAP;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- Má conexão da pinça da memória.

Soluções:

- Conferir se o cabo MCU foi ligado corretamente;
- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória;
- Conferir se a pinça está bem conectada ao OBDMAP;
- Conferir se o cabo MCU está bem conectada ao OBDMAP.

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o BC;
- BC com problema;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados incorretamente no BC;
- Má conexão da pinça na memória.

Soluções:

- Conferir a correta ligação do cabo MCU;
- Conferir a correta conexão da pinça.

Erro grav. ECU!

Causas Prováveis:

- Mau contato da Pinça SOIC8 com a ECU;
- ECU com problema;
- Mau contato da Pinça SOIC8 com a memória.

Soluções:

- Conferir se a Pinça SOIC8 está bem conectada ao OBDMAP.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)