



MANUAL CARGA – OBD0338

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES FORD PATS2 PWM TIPO 3
(FOCUS 2002 – 2007)

Ver. 3



JUNHO DE 2024

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO.....	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	6
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES.....	8
REALIZANDO A EXCLUSÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.....	12
OUTRAS MENSAGENS.....	16

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Leitura do número de chaves;
- Adição de chaves (máximo de 8 chaves);
- Exclusão e programação de chaves (necessário apresentar duas chaves).

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
FORD	Focus	2002 – 2007
	Mondeo	2002 – 2006

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize transponder ID4D-60 virgem.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Utilize Cabo FORD.



Todos os acessórios conectados para realizar procedimentos via diagnose.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


A tomada de diagnóstico do veículo encontra-se na área **A5**.

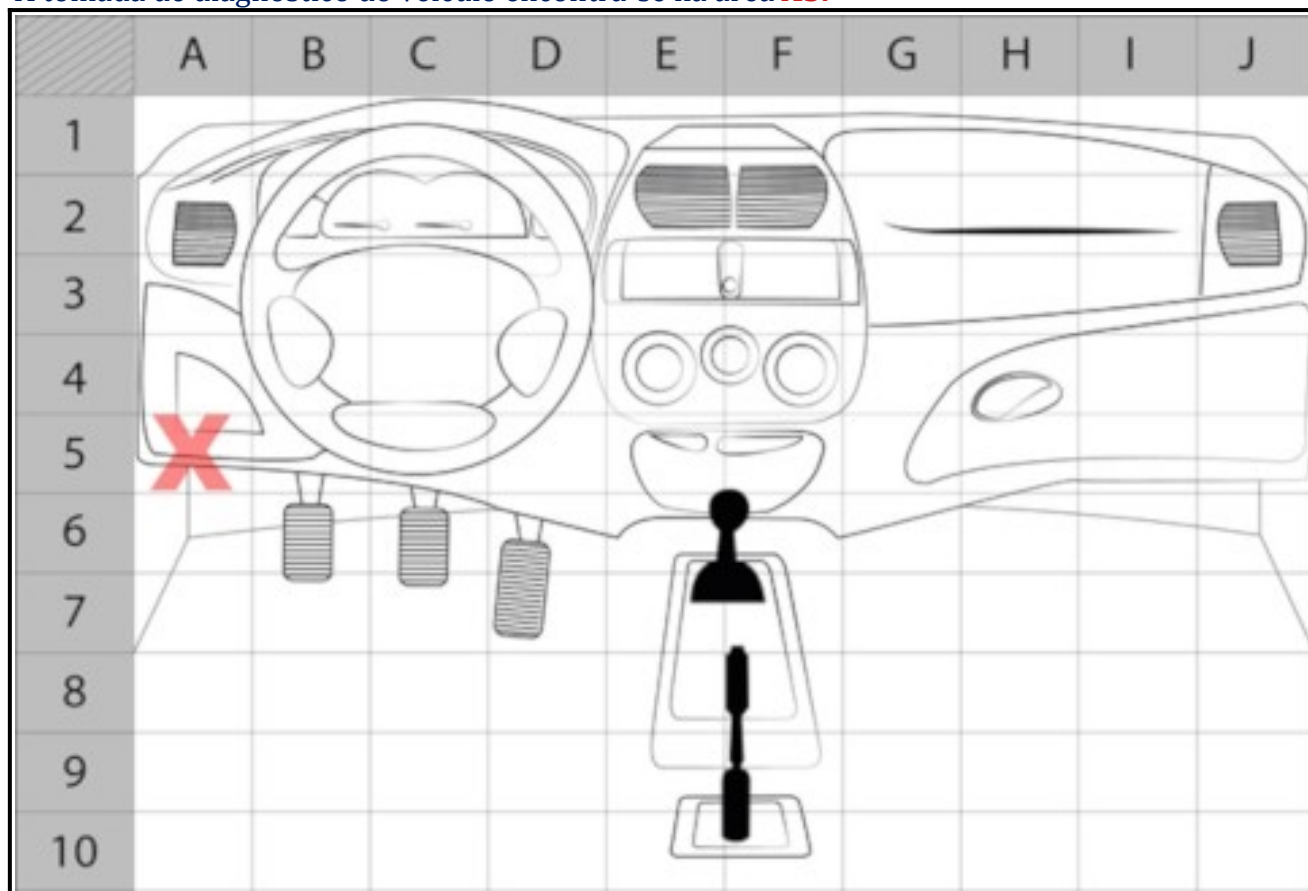

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:

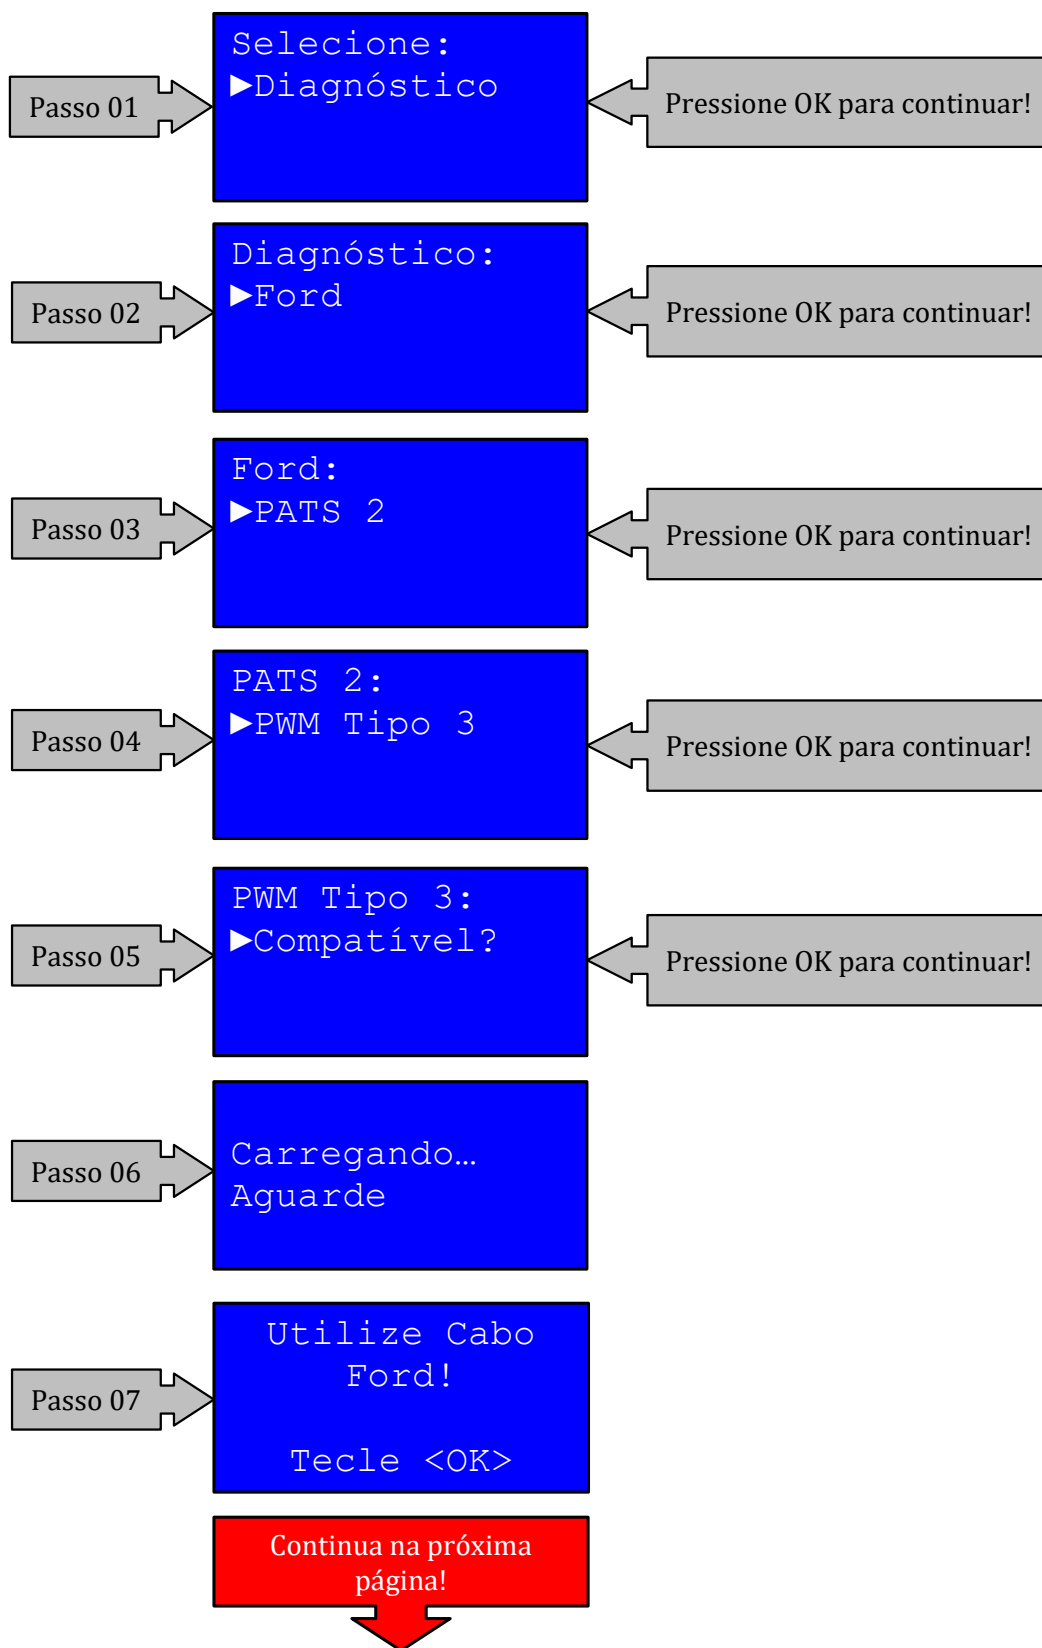

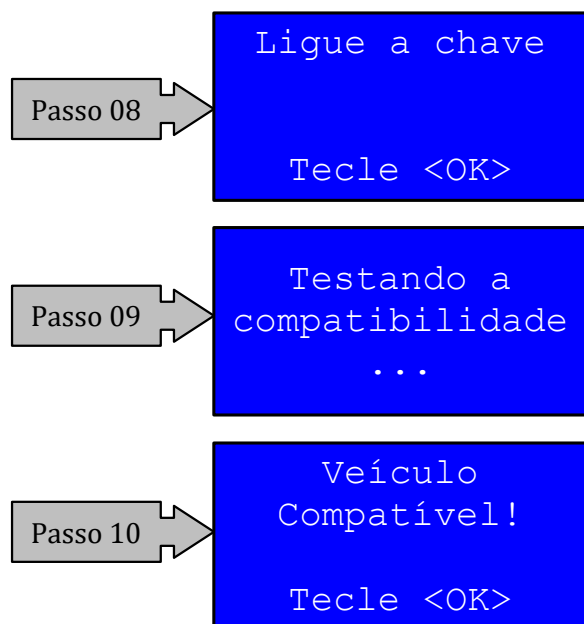


REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:

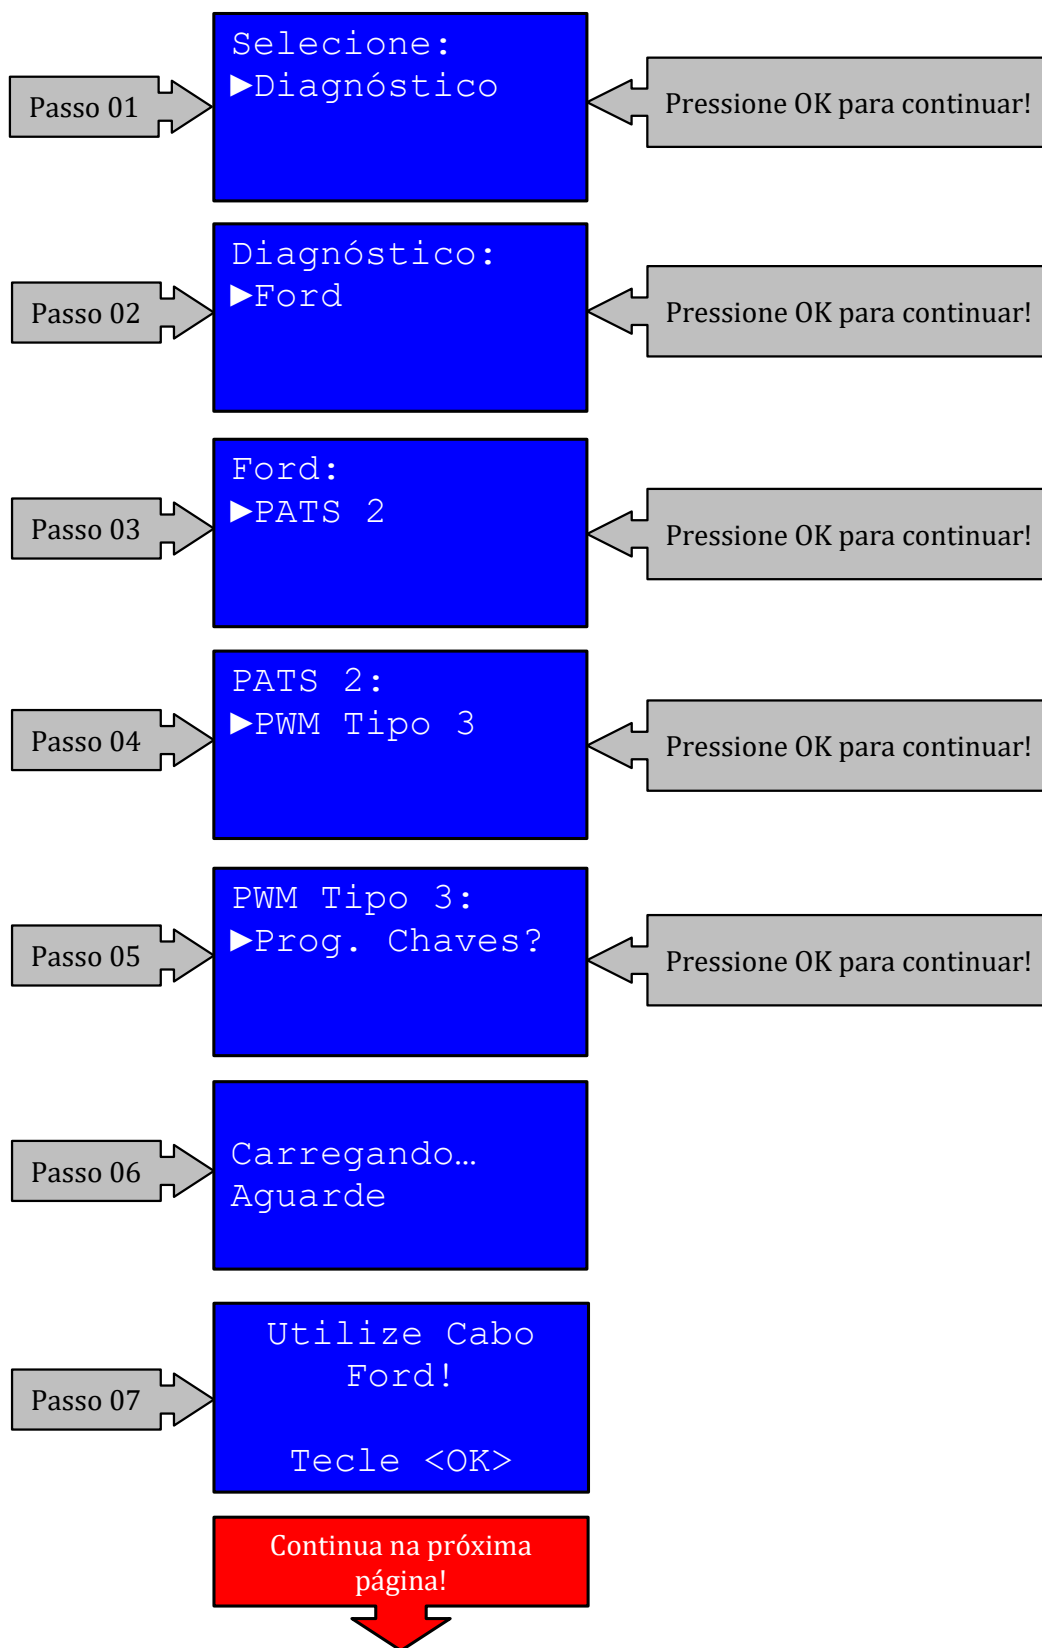



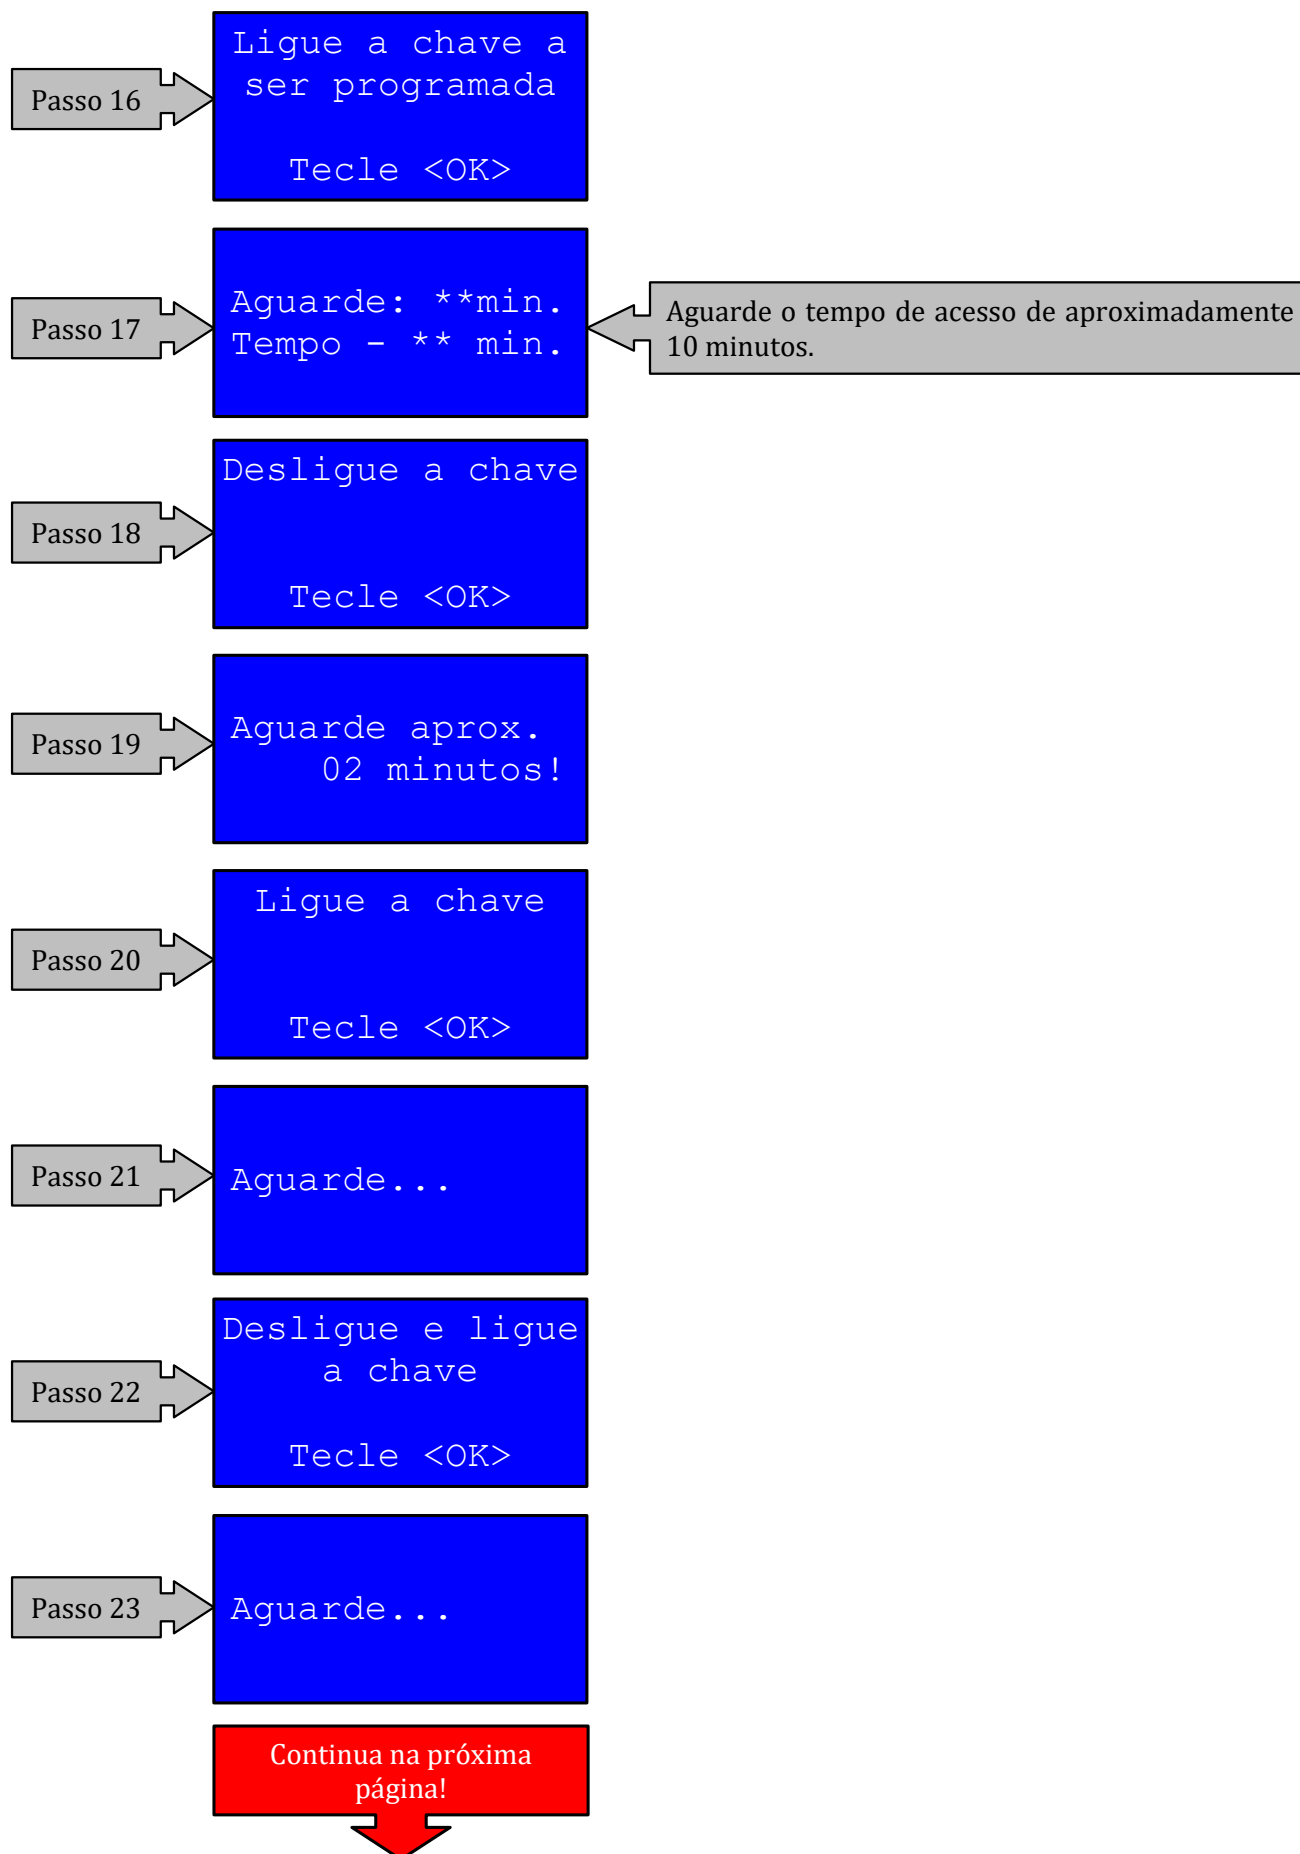

Passo 24

Número de chaves
programadas: *

Tecle <OK>


Passo 25


Procedimento
Concluído!


Tecle <OK>


REALIZANDO A EXCLUSÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:

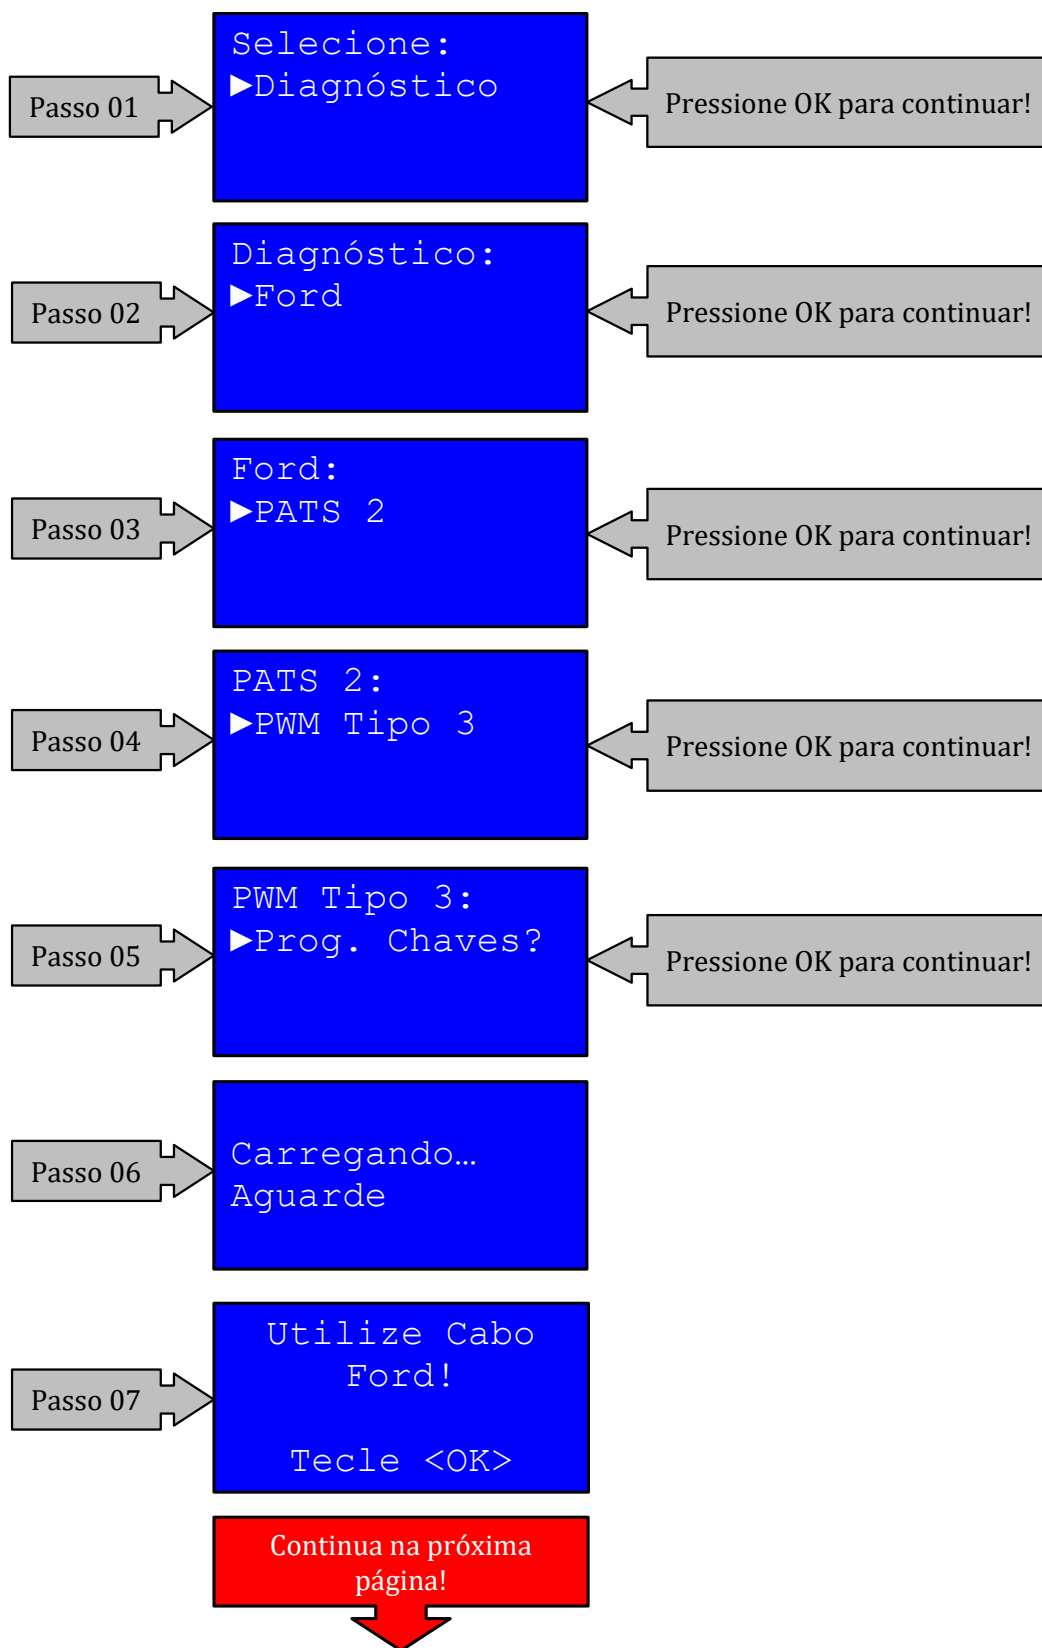

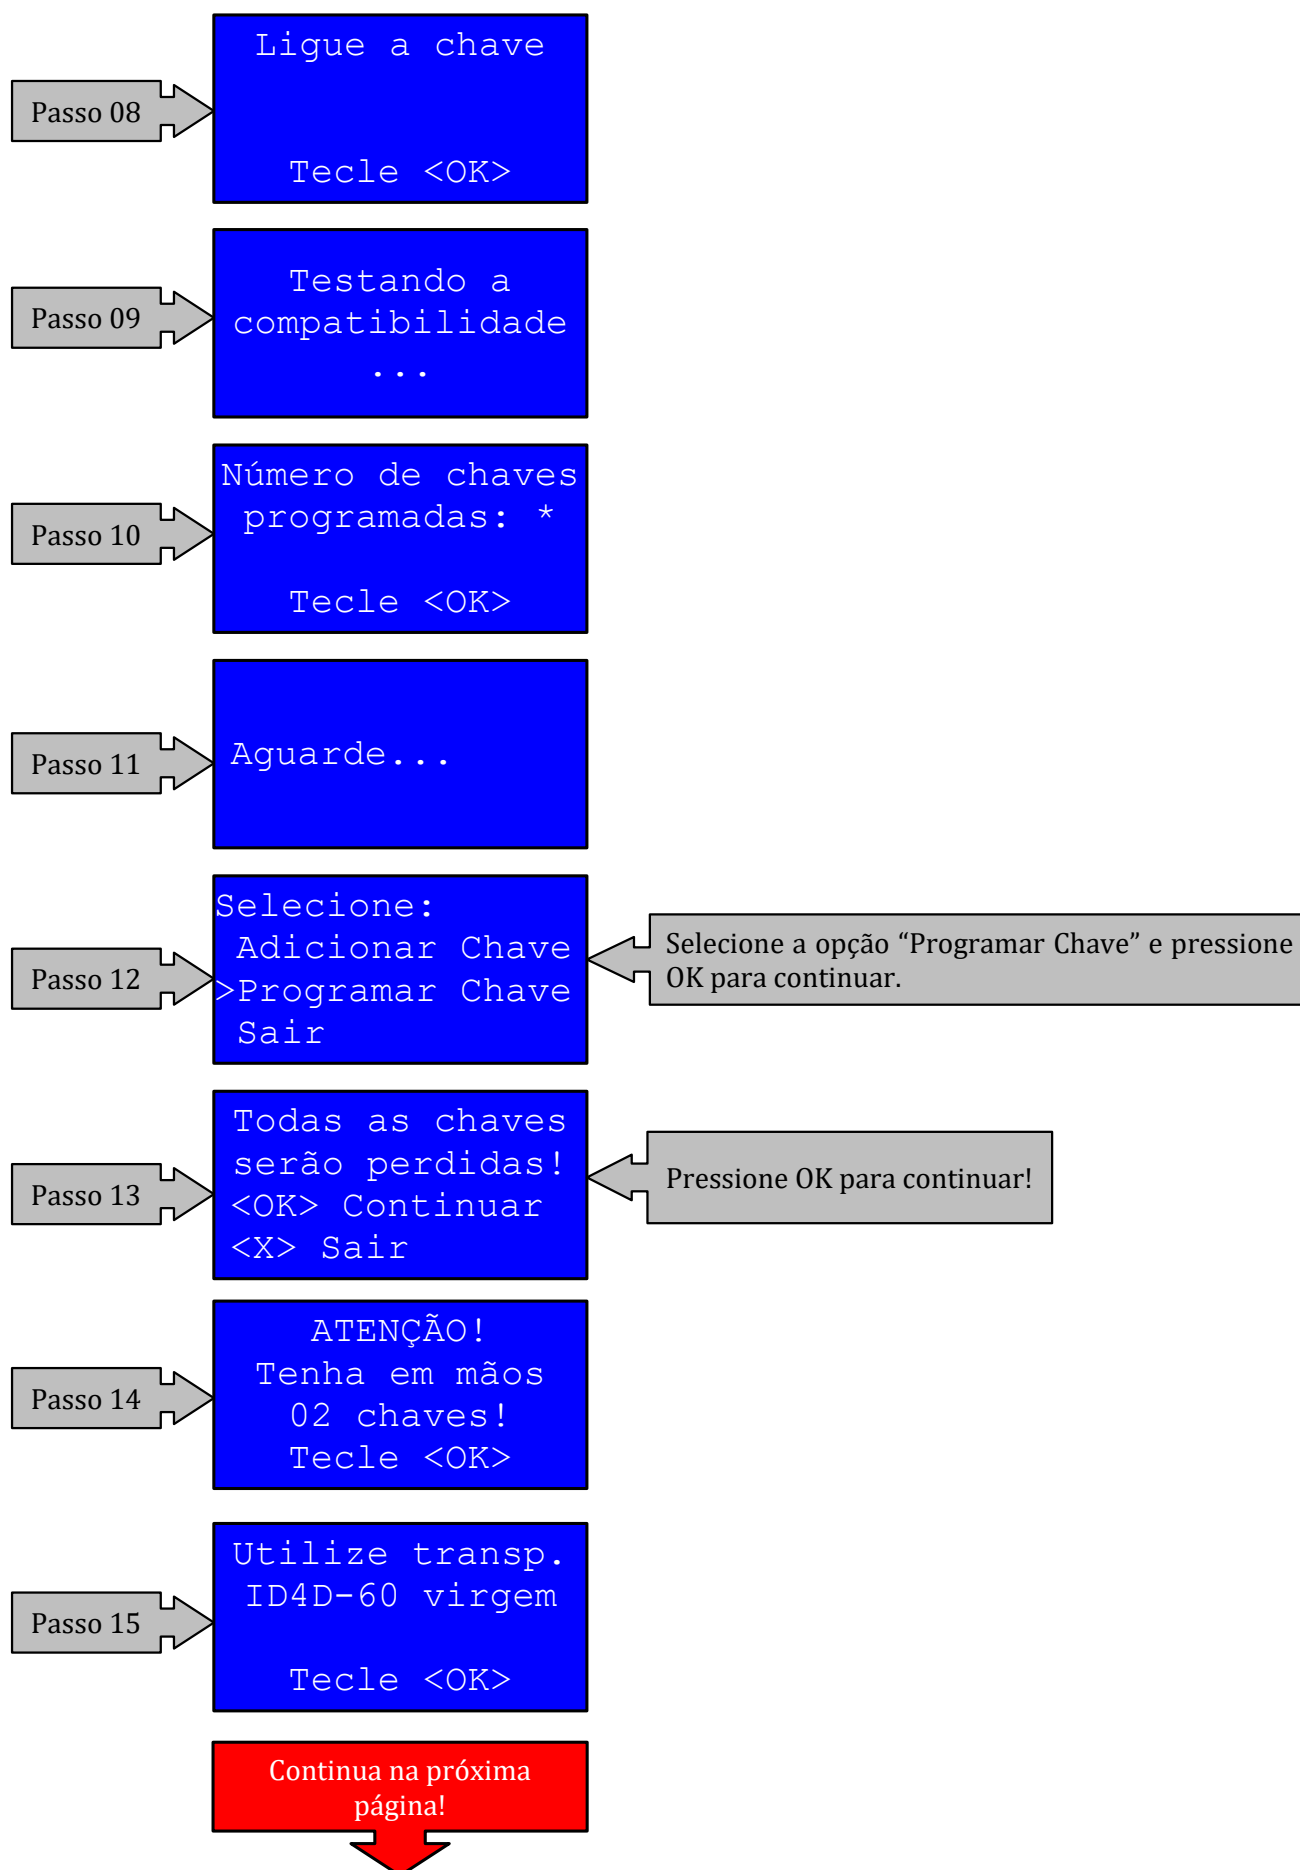

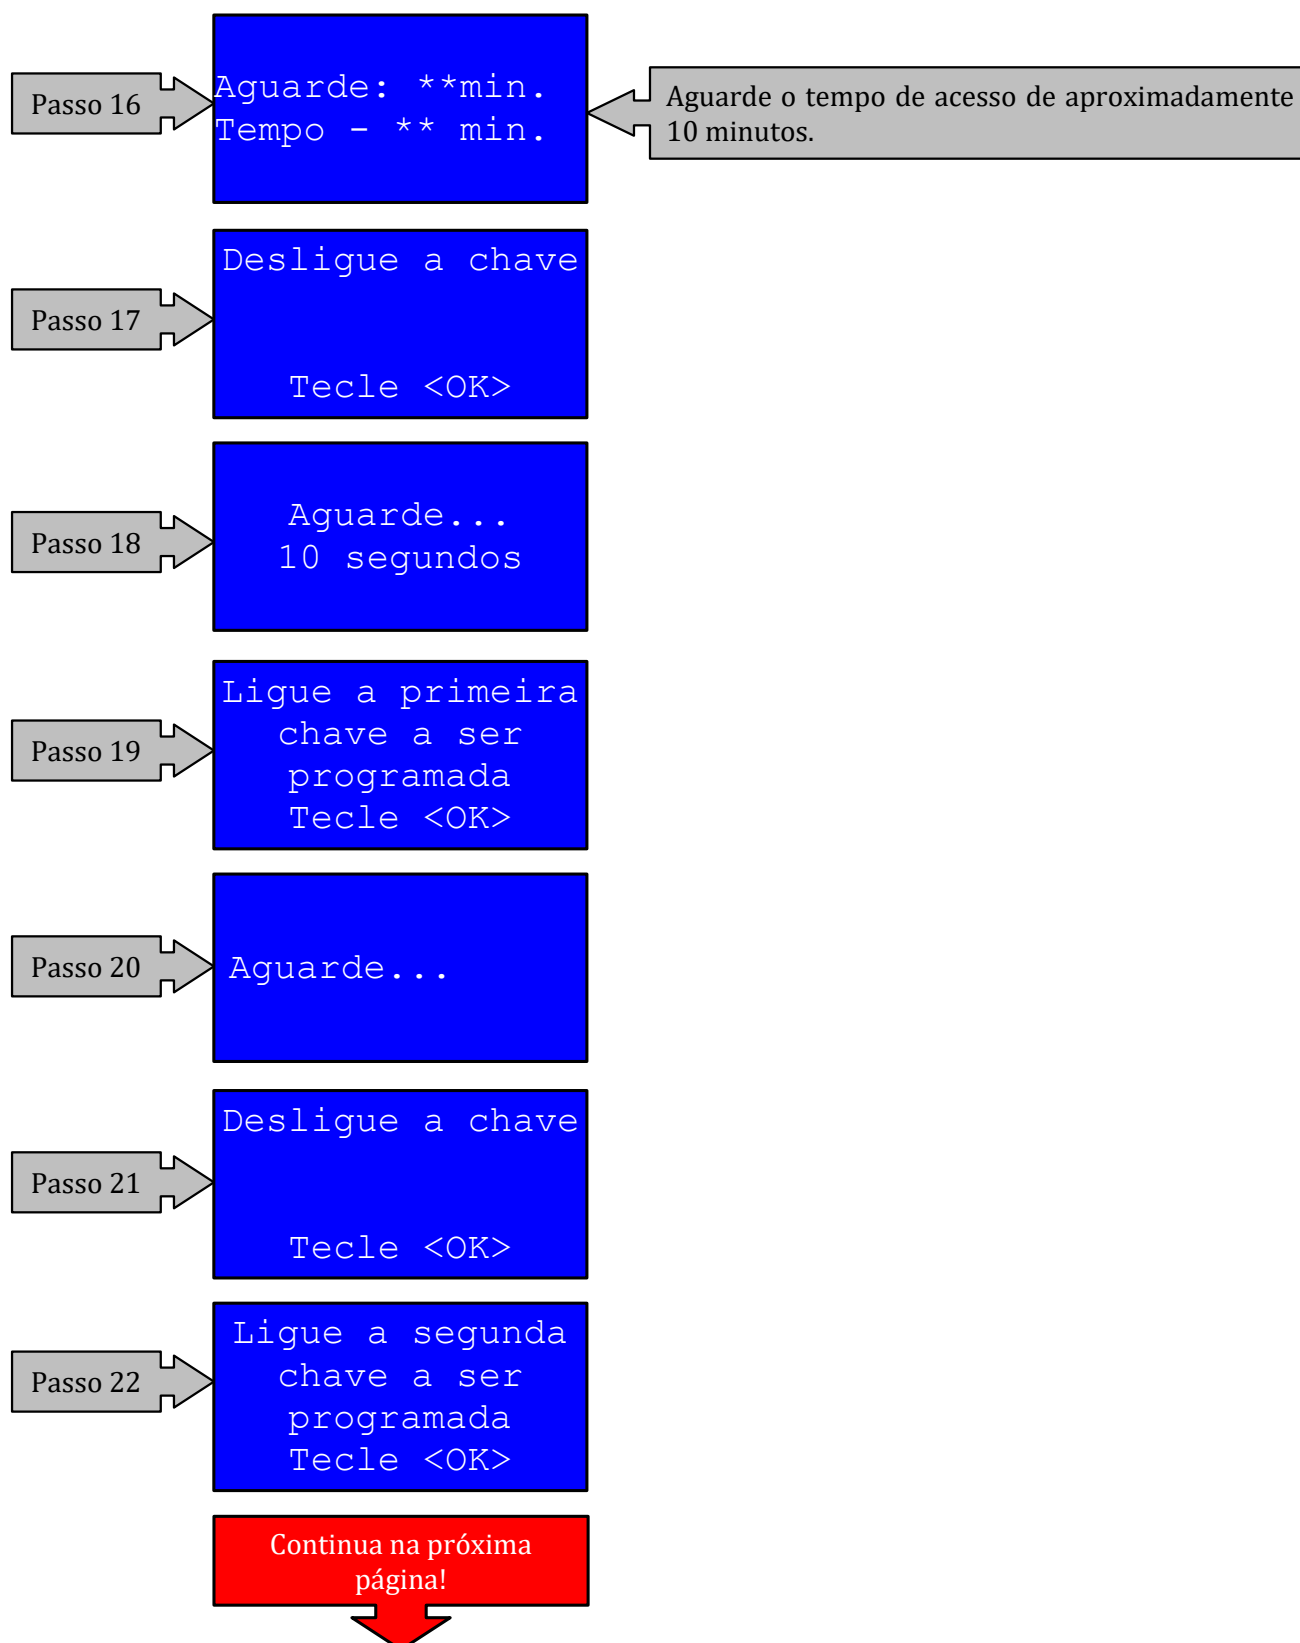

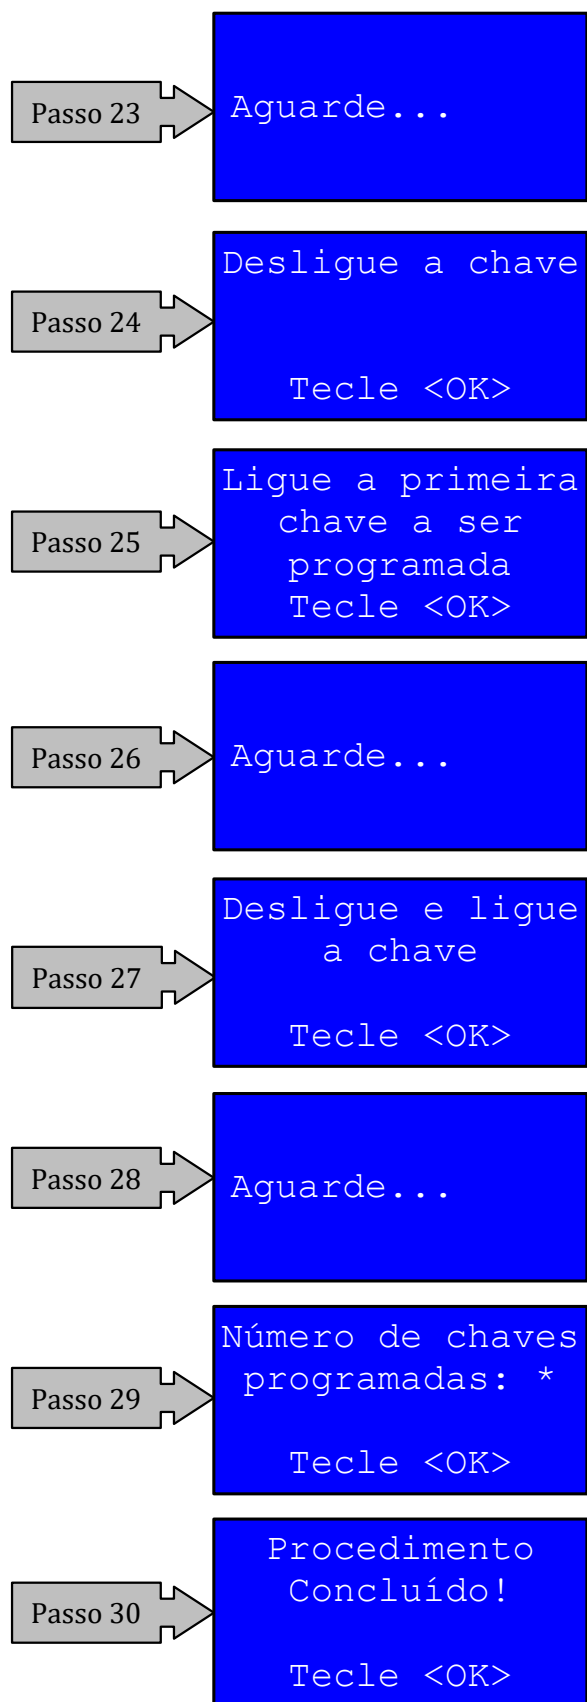

OUTRAS MENSAGENS

Imob. Lotado!

OK p/ prosseguir

Causa Provável:

- O veículo já possui 8 chaves programadas, sendo impossível programar uma próxima.

Solução:

- Será necessário apagar todas as chaves para poder apresentar novas chaves. Apresente todas as chaves durante o procedimento para continuar funcionando no veículo.

Erro na
programação!

Causas Prováveis:

- Procedimento realizado de forma incorreta;
- Transponder incorreto.

Soluções:

- Realizar o procedimento seguindo os passos descritos no manual;
- Utilizar transponder correto.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- O veículo não é compatível com a função.

Solução:

- Verificar aplicação.

Erro ao apagar
chaves!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Procedimento feito de forma incorreta;
- Transponder incorreto.

Soluções:

- Realizar o procedimento seguindo o passo a passo;
- Utilizar transponder correto.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)