



Manual Carga – PS0007
Programação de Chaves Mitsubishi (Outlander 10-14,
Lancer 11-19 e ASX 11-18)

Rev. 4



Outubro 2022

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
REALIZANDO A LEITURA DE DADOS	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
OUTRAS MENSAGENS	12

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de dados;
- Programação de até 4 chaves para o veículo.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Mitsubishi	ASX 2.0	2011 a 2018
	Lancer 2.0	2011 a 2019
	Lancer Evolution 2.0	2010 a 2014
	Outlander 2.0	2010 a 2014
	Outlander 2.4	2010 a 2011
	Outlander 3.0	2010 a 2014

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize um transponder PCF7936 (ID46) dedicado para Mitsubishi. De acordo com a carga **PS0079**.

[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador
A3

Todos os acessórios conectados para
procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema:

Saldo: **.*c:** Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função;

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado;

Valor parcial **/ **.*c:** Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

Valor total **.*c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado;

Serviço Liberado!: Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos;

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado;

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBD MAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo celular;


Obtendo informações do serviço: O OBD MAP está buscando dados para realizar o serviço;

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBD MAP está realizando o download de seus créditos;

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBD MAP está pronto para uso.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área **A5**.

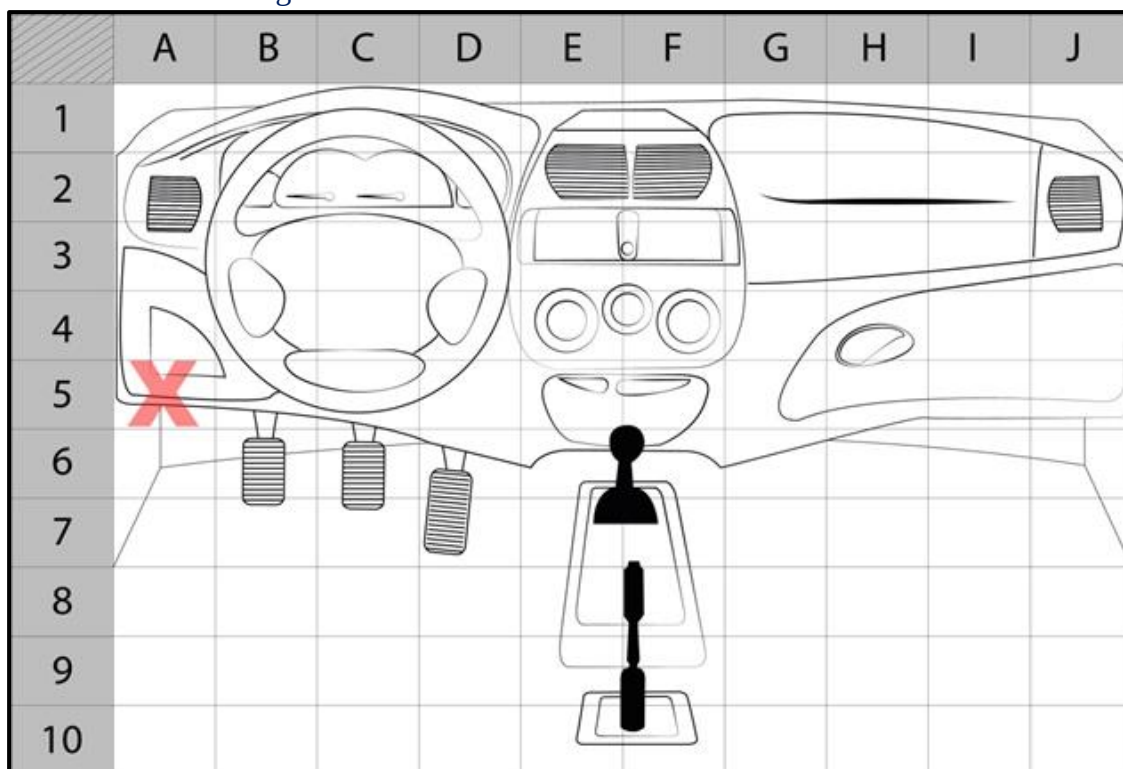


[Voltar índice](#)

REALIZANDO A LEITURA DE DADOS


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

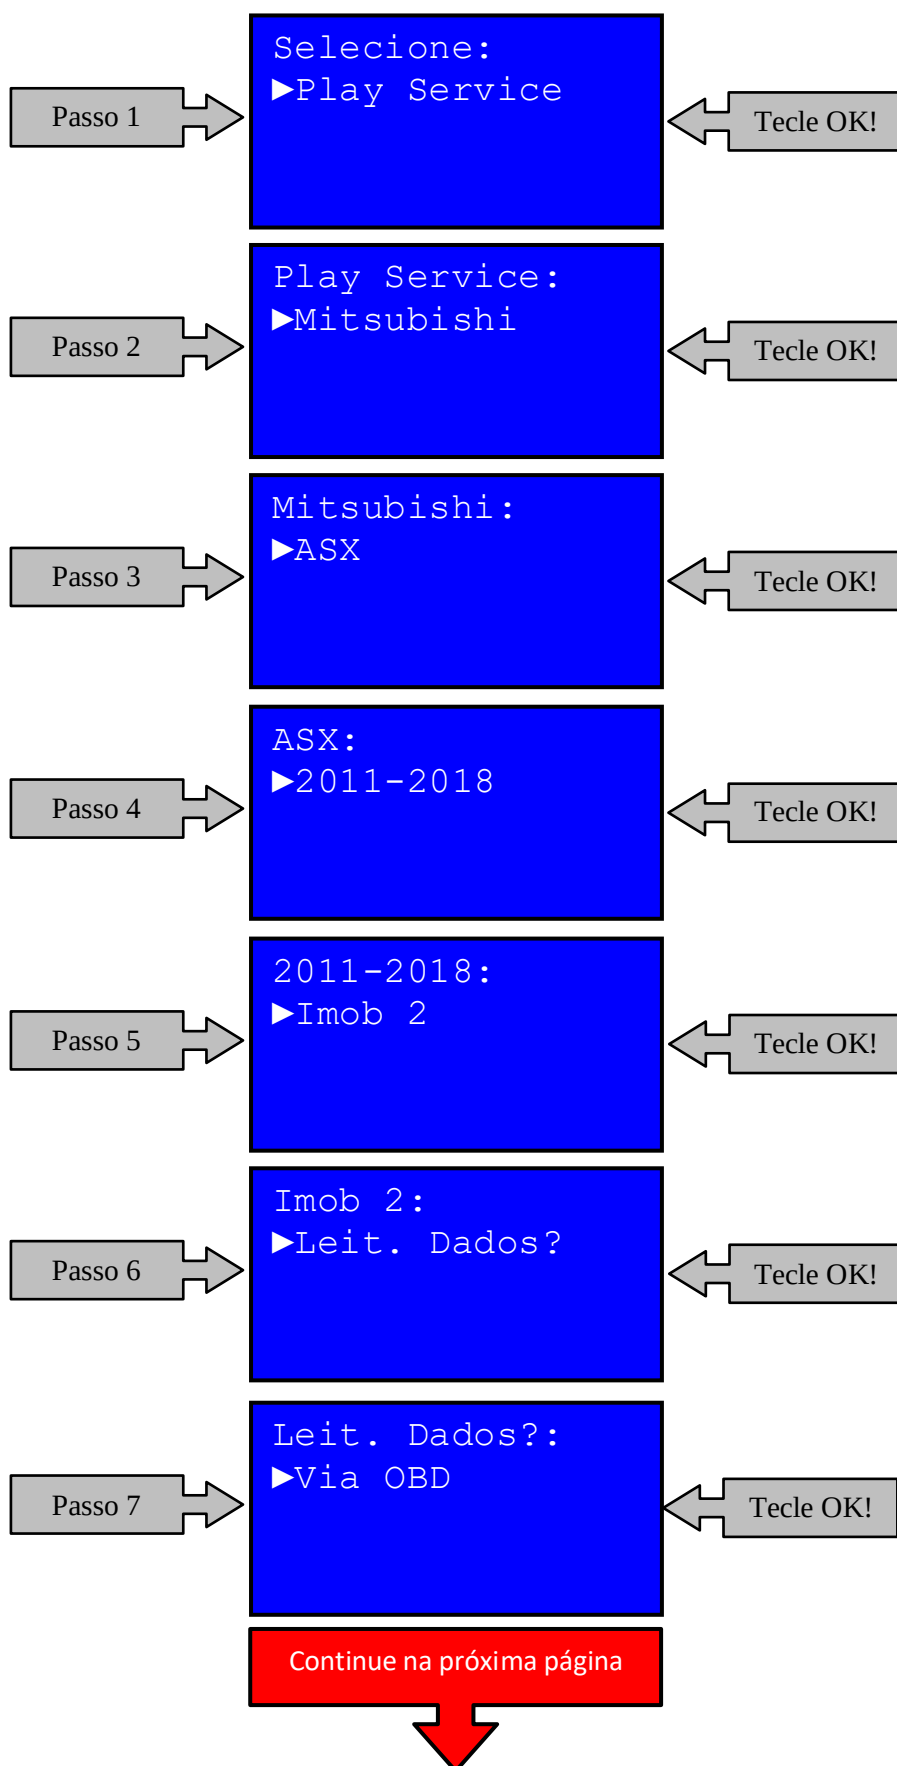


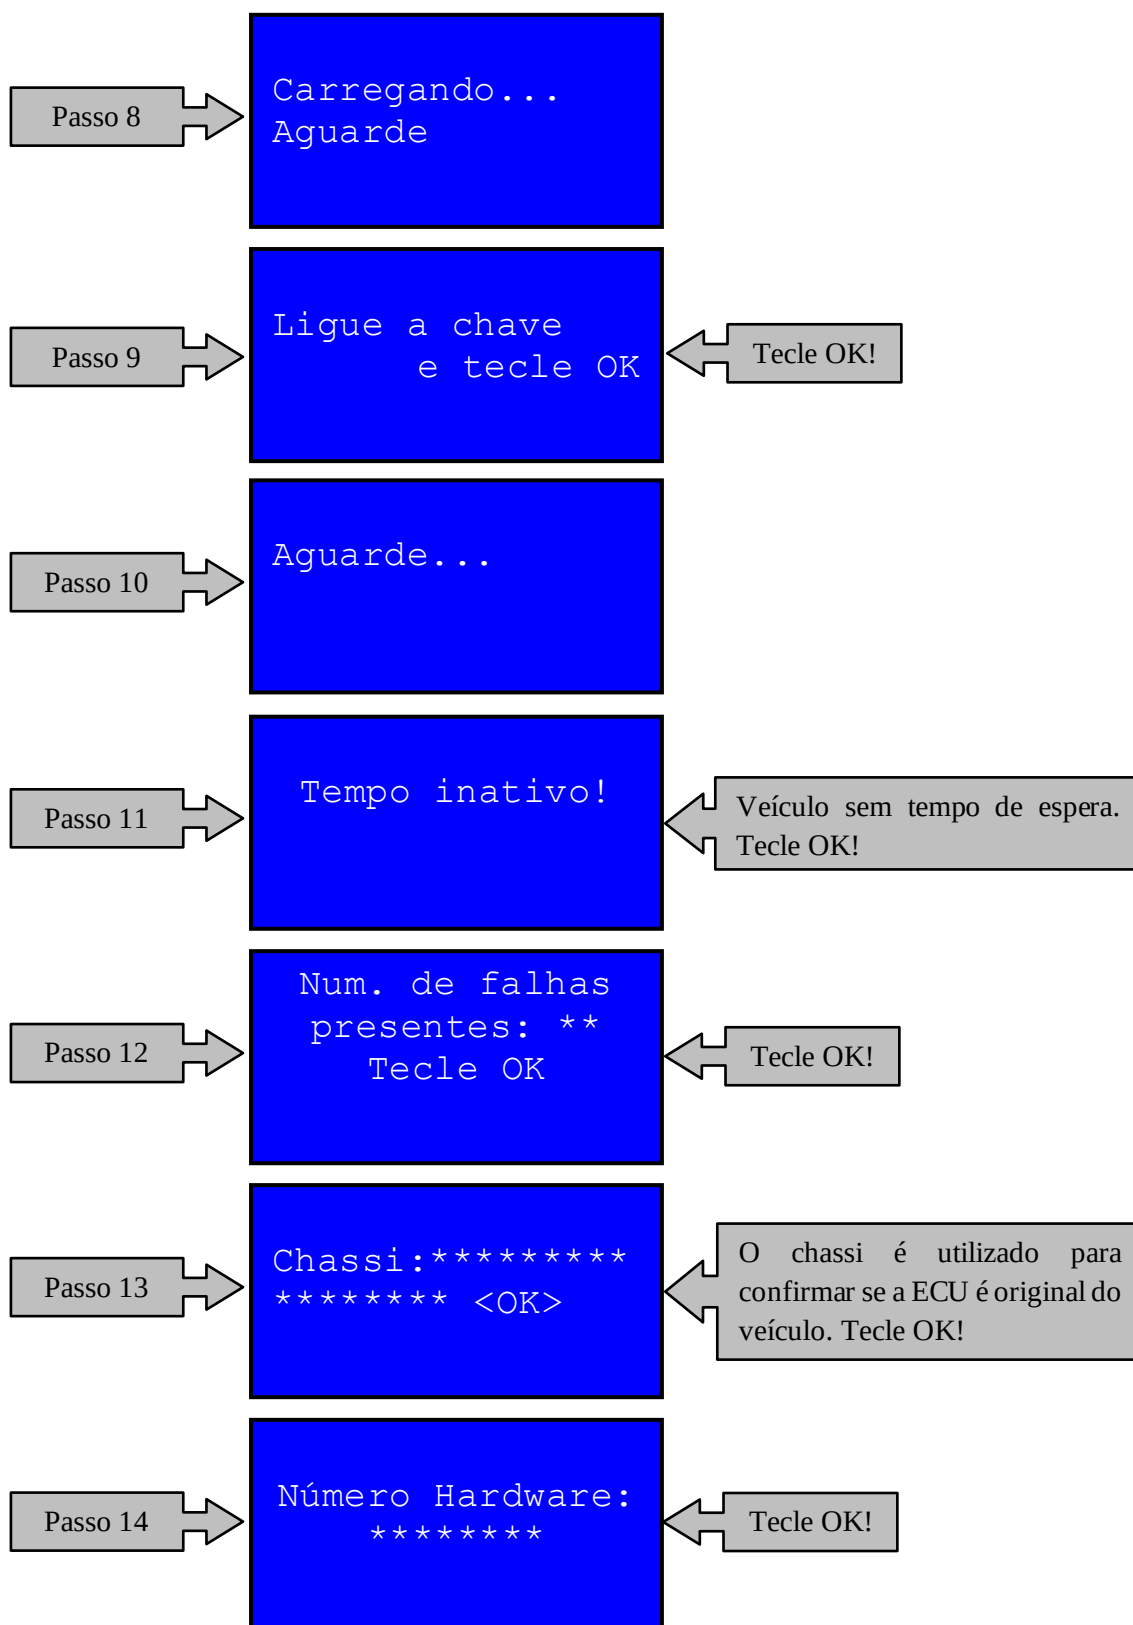


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

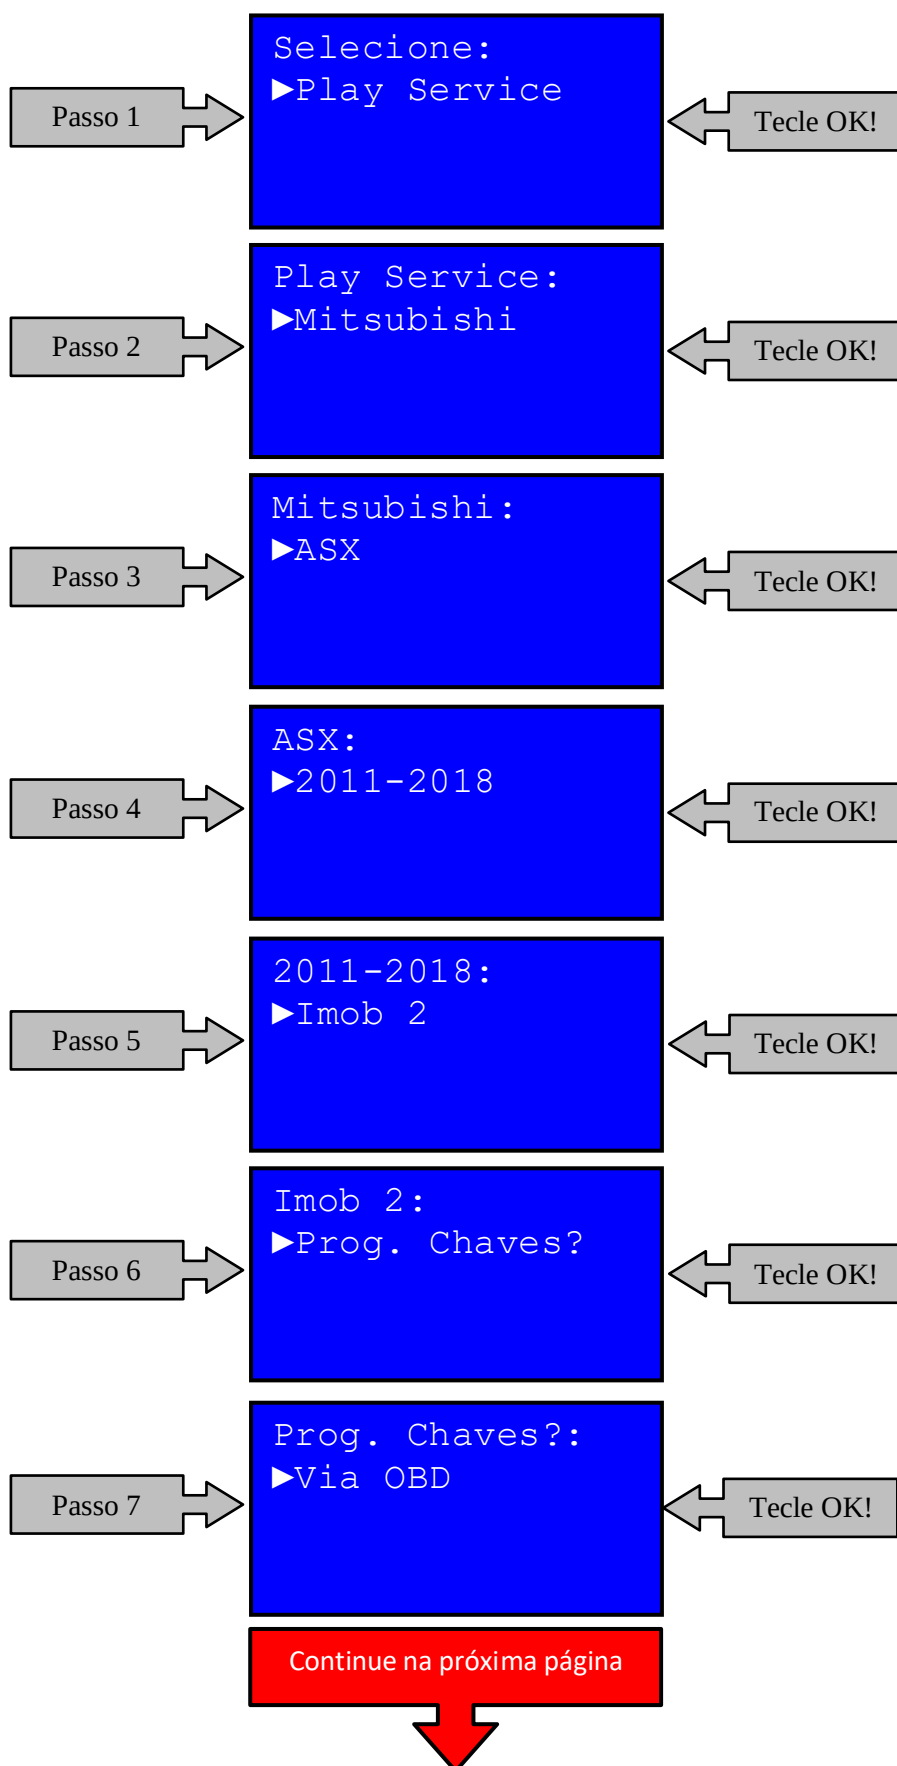

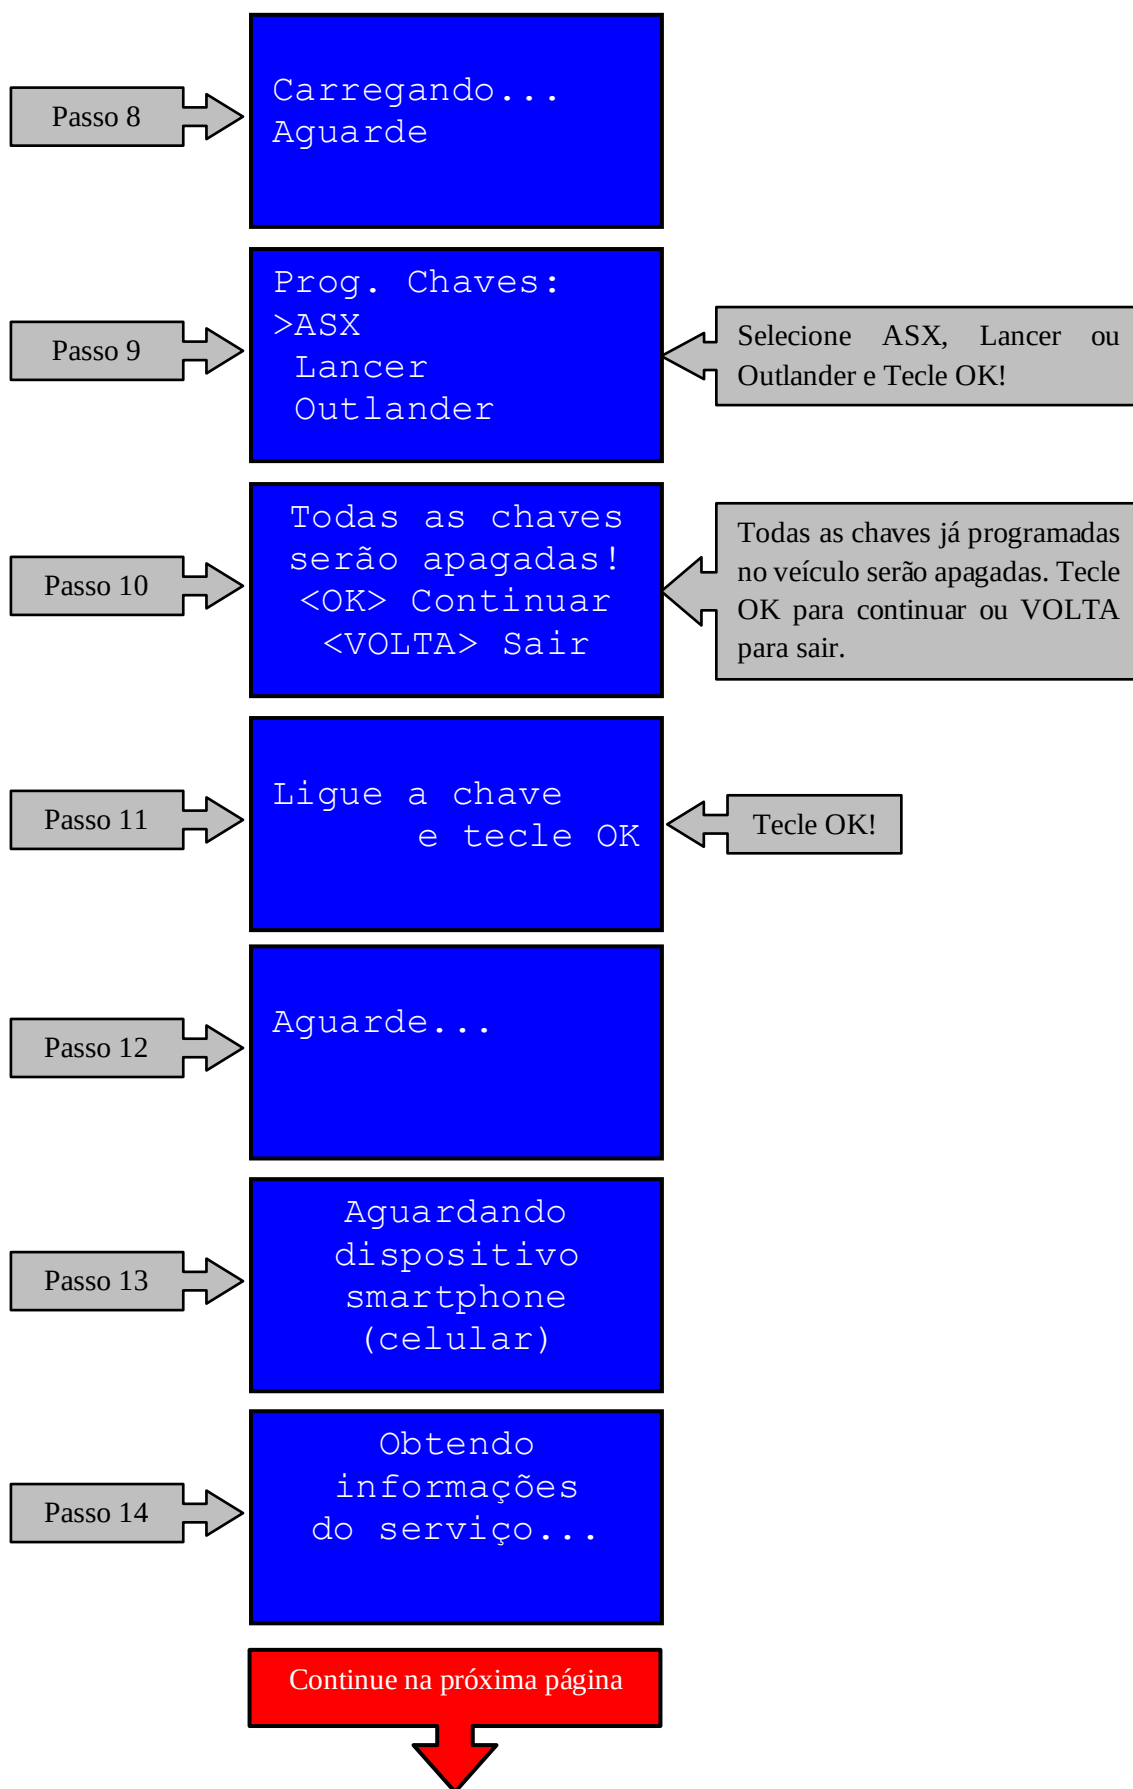

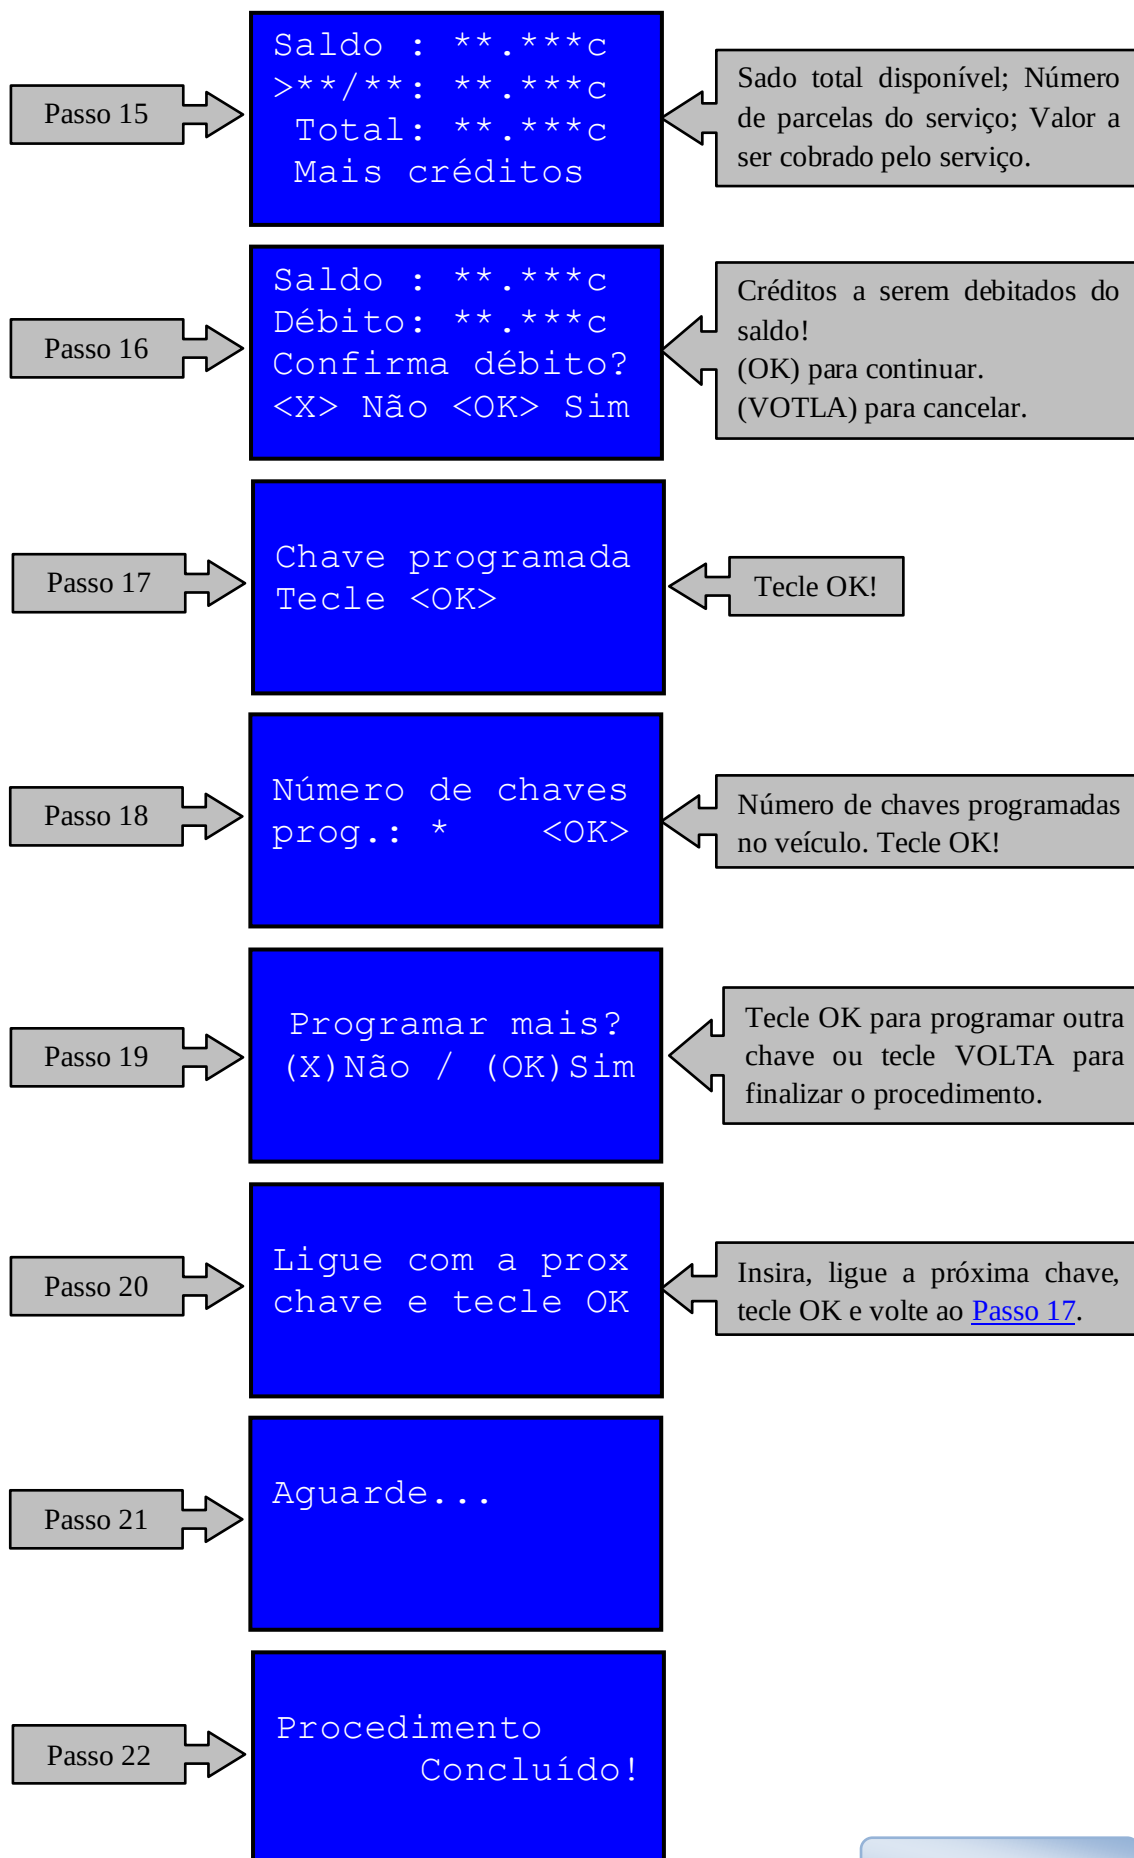

OUTRAS MENSAGENS

Tempo de espera:
*** min ** seg
<OK> Continuar
<VOLTA> Sair

Causas Prováveis:

- A função 'Leitura de Dados' foi utilizada mais de uma vez.

Soluções:

- Deixe a ignição ligada durante o tempo exibido no visor do OBDMAP, assim o funcionamento voltará ao normal.

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do Cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- Erro desconhecido!

Soluções:

- Consulte o Suporte Técnico.

Erro no Transponder *

Causas Prováveis:

- Transponder inválido.
- O transponder já se encontra programado e travado;
- O transponder utilizado não está dedicado para Mitsubishi.

Soluções:

- Utilize um transponder correto conforme solicitado no manual;
- Utilize um transponder dedicado para Mitsubishi novo;
- Utilize a carga PS0079 para realizar a dedicação de transponder.

Acesso Negado! *

Causas Prováveis:

- O veículo selecionado está incorreto;
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Selecione o veículo correto;
- Contate o Suporte Técnico.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

Voltar índice