



Manual Carga – PS0028

Programação de chaves Pajero Dakar/Full Imob2 (2011-2017)

Rev. 3



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando teste de compatibilidade:</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a programação de chaves:</u>	<u>10</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>14</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Realiza a programação de até 8 chaves.
- Realiza teste de compatibilidade com o sistema.
- Realiza leitura de dados do imobilizador e da ECU.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Mitsubishi	Pajero Dakar 2.0	2011 a 2011
	Pajero Full 3.8	2017 a 2017



Utilize transponder PCF7936 (ID46) dedicado para Mitsubishi.
De acordo com a carga
OBD0231.

Chave original



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal + adaptador A3 ou o cabo CAN. Conecta o OBDMap ao veículo.

Utilize o cabo CAN ou o cabo universal + adaptador A3. Conecta o OBDMap ao veículo.



Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na posição **D5** ou na **A5**.

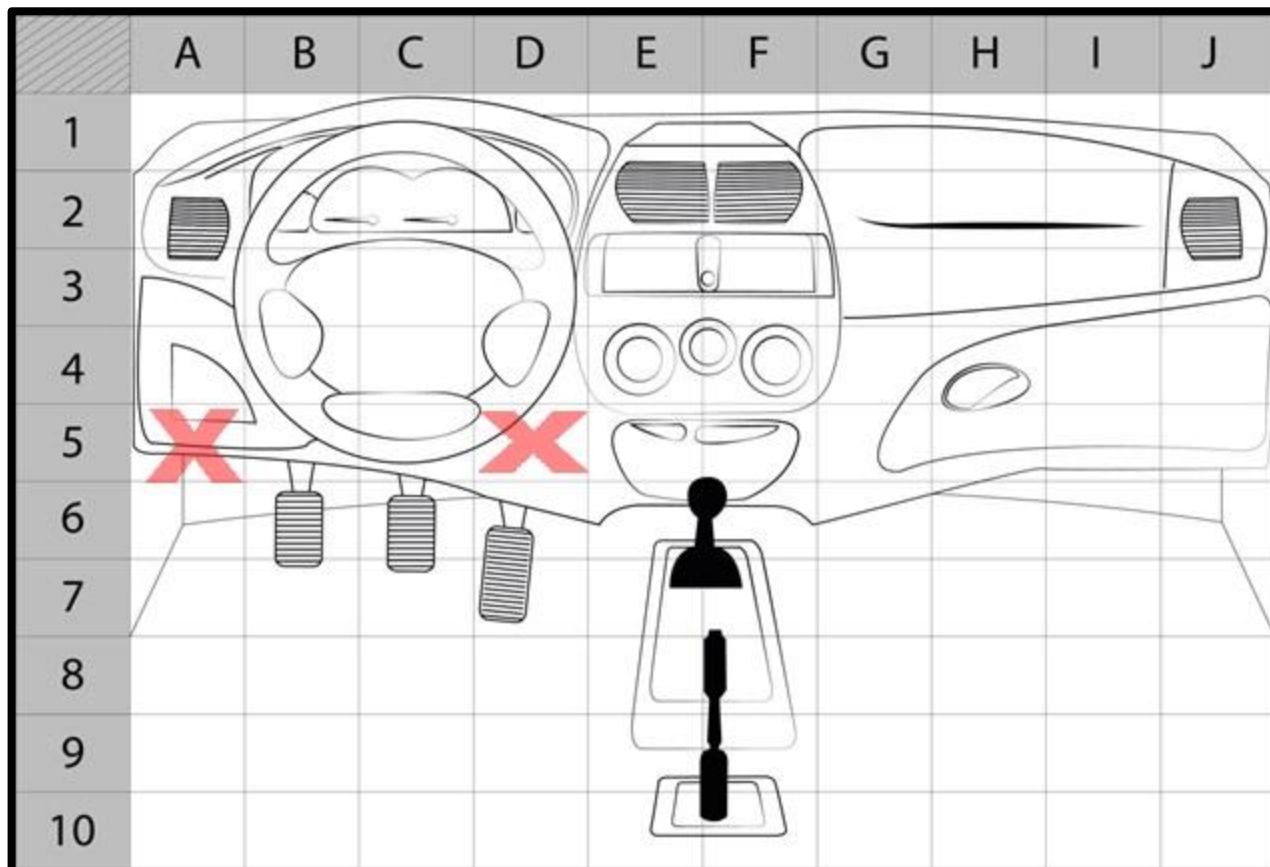



Realizando teste de compatibilidade:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

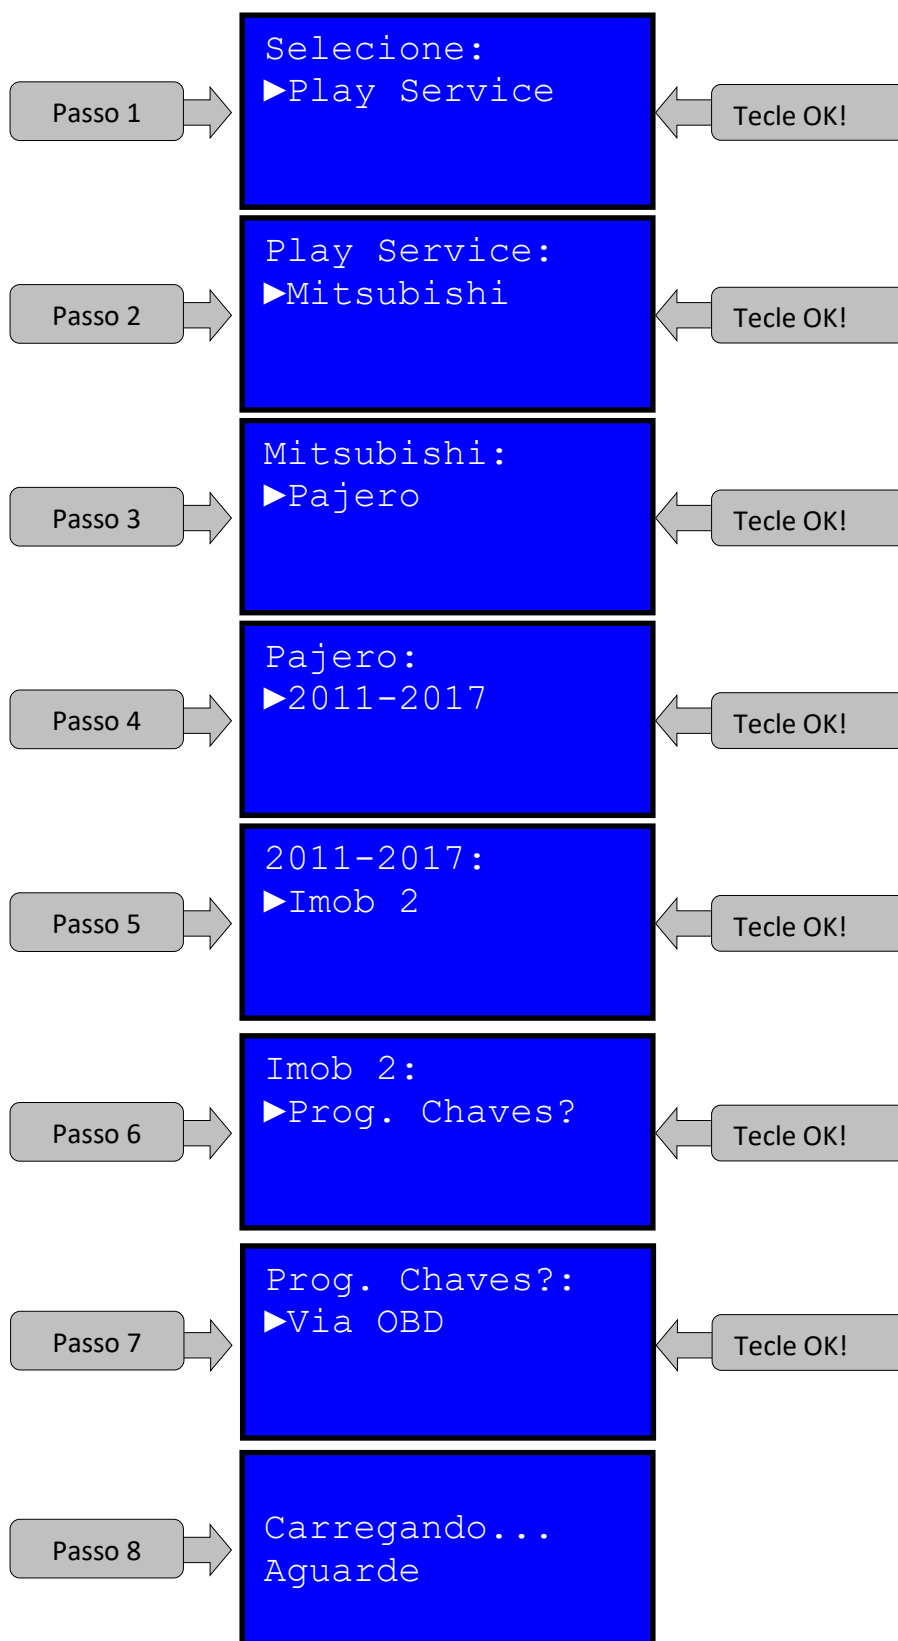


Continua na próxima página

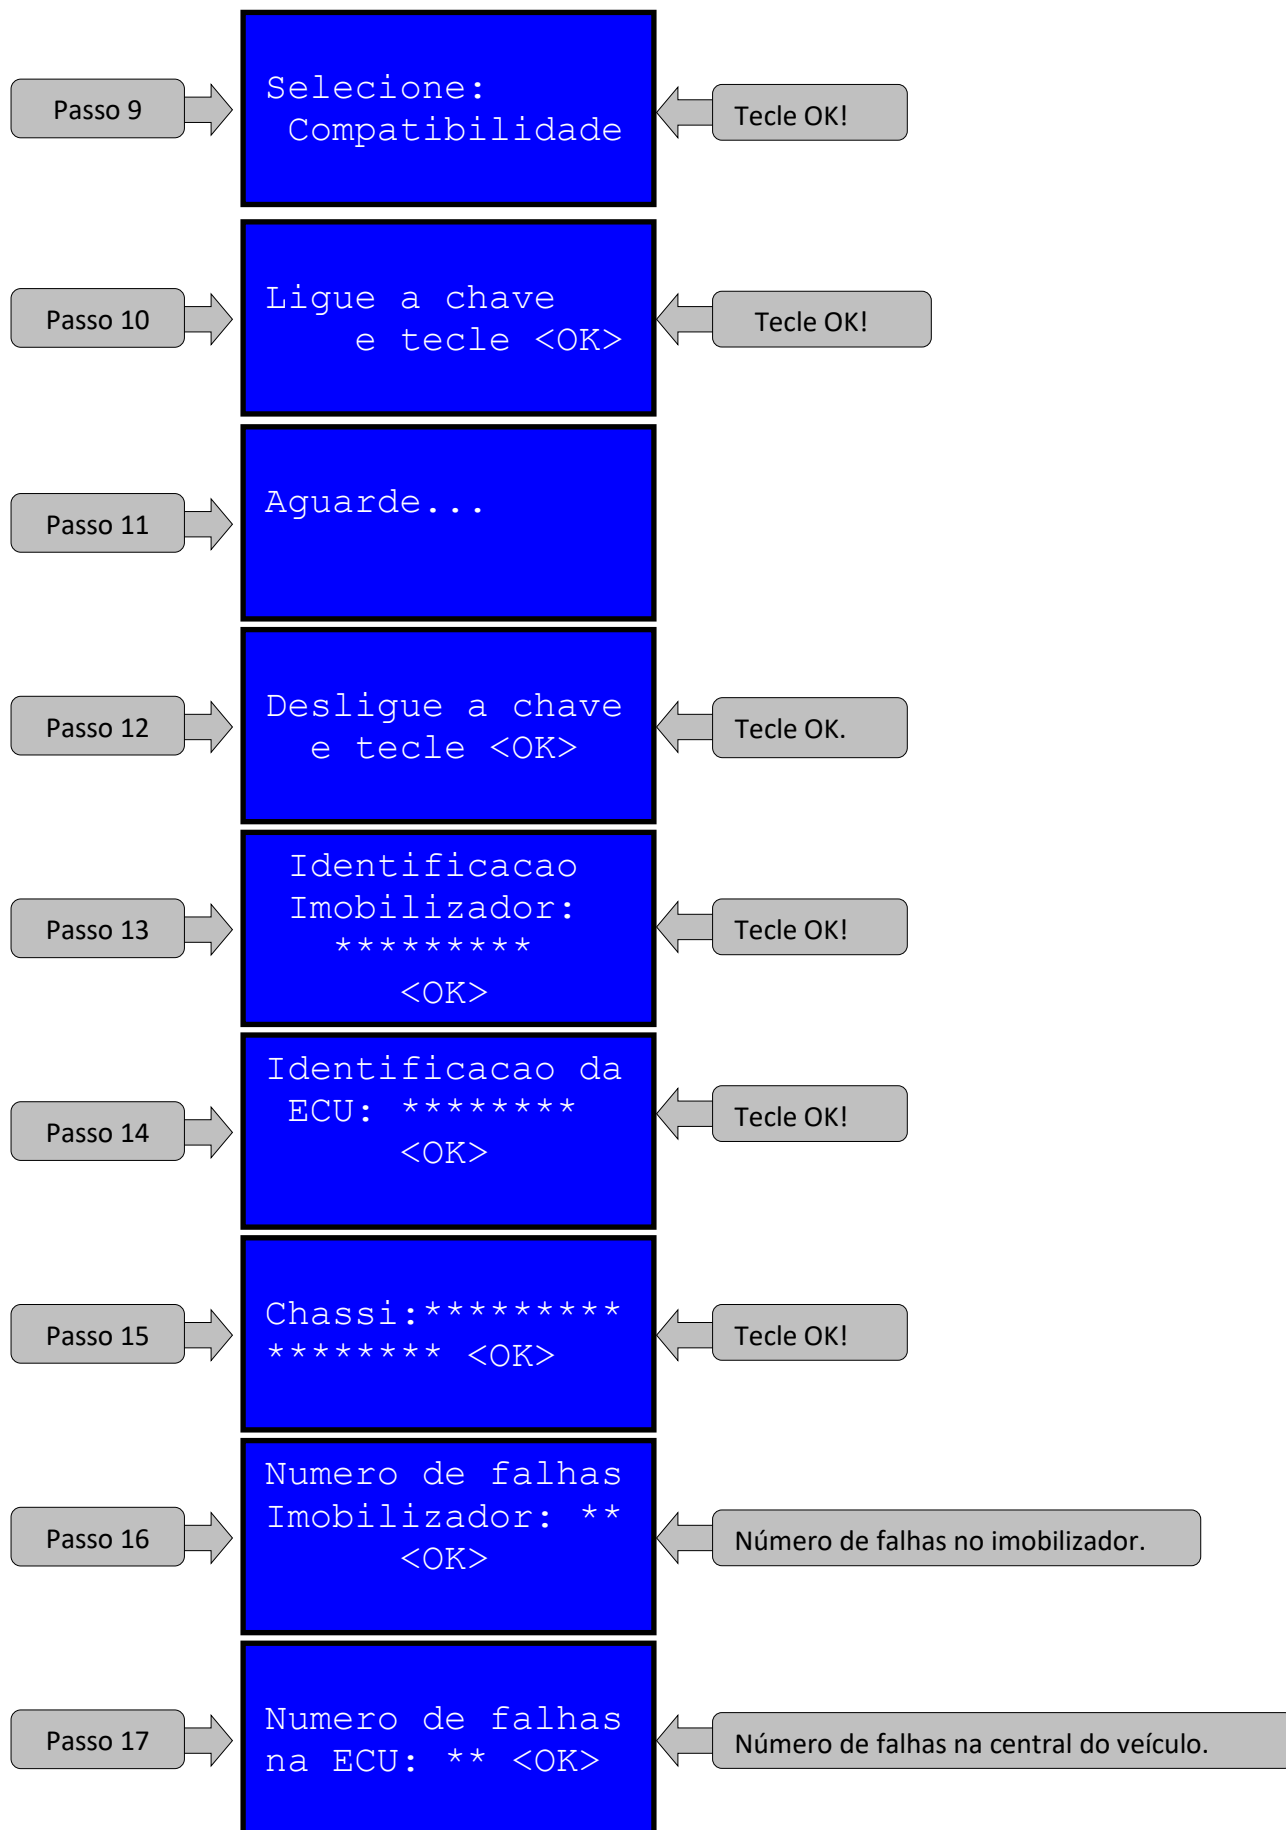

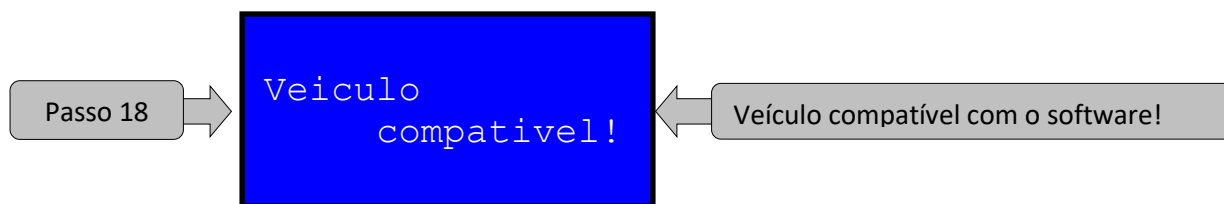



Realizando a programação de chaves:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

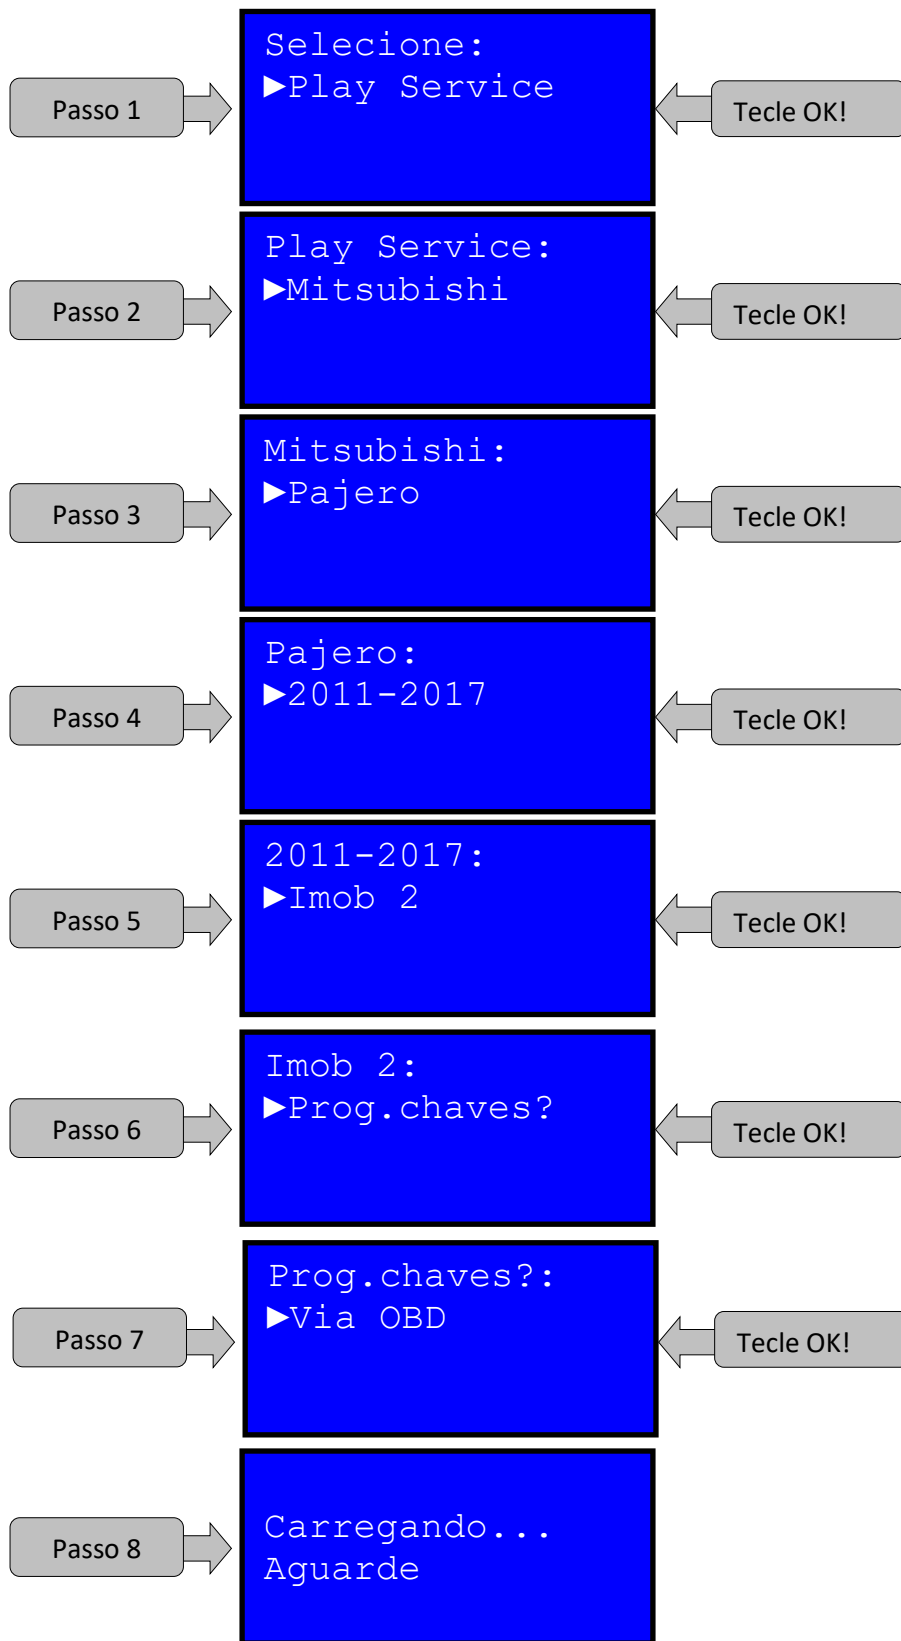


Continua na próxima página

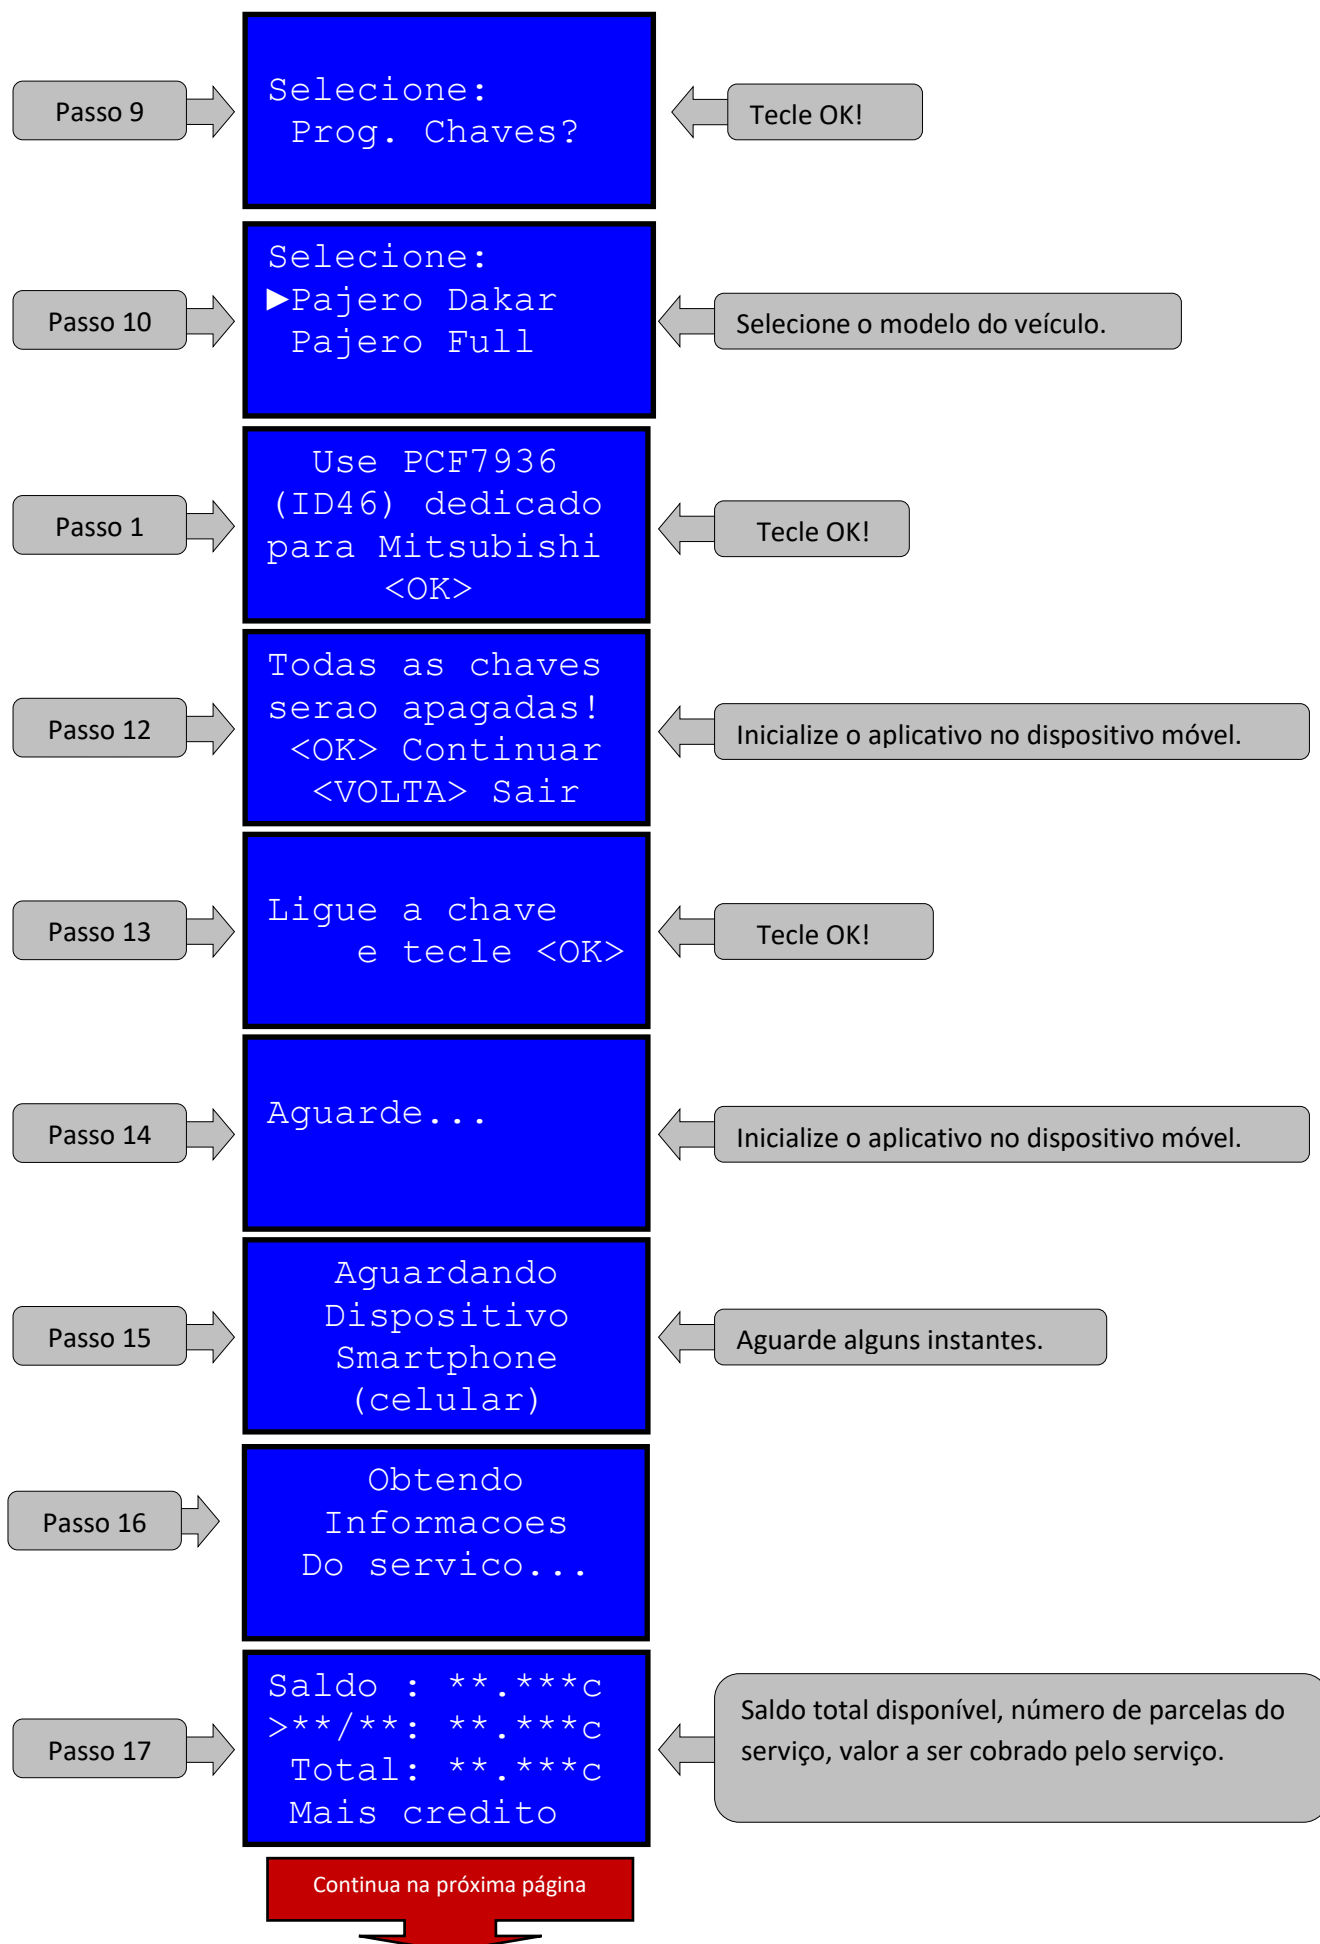

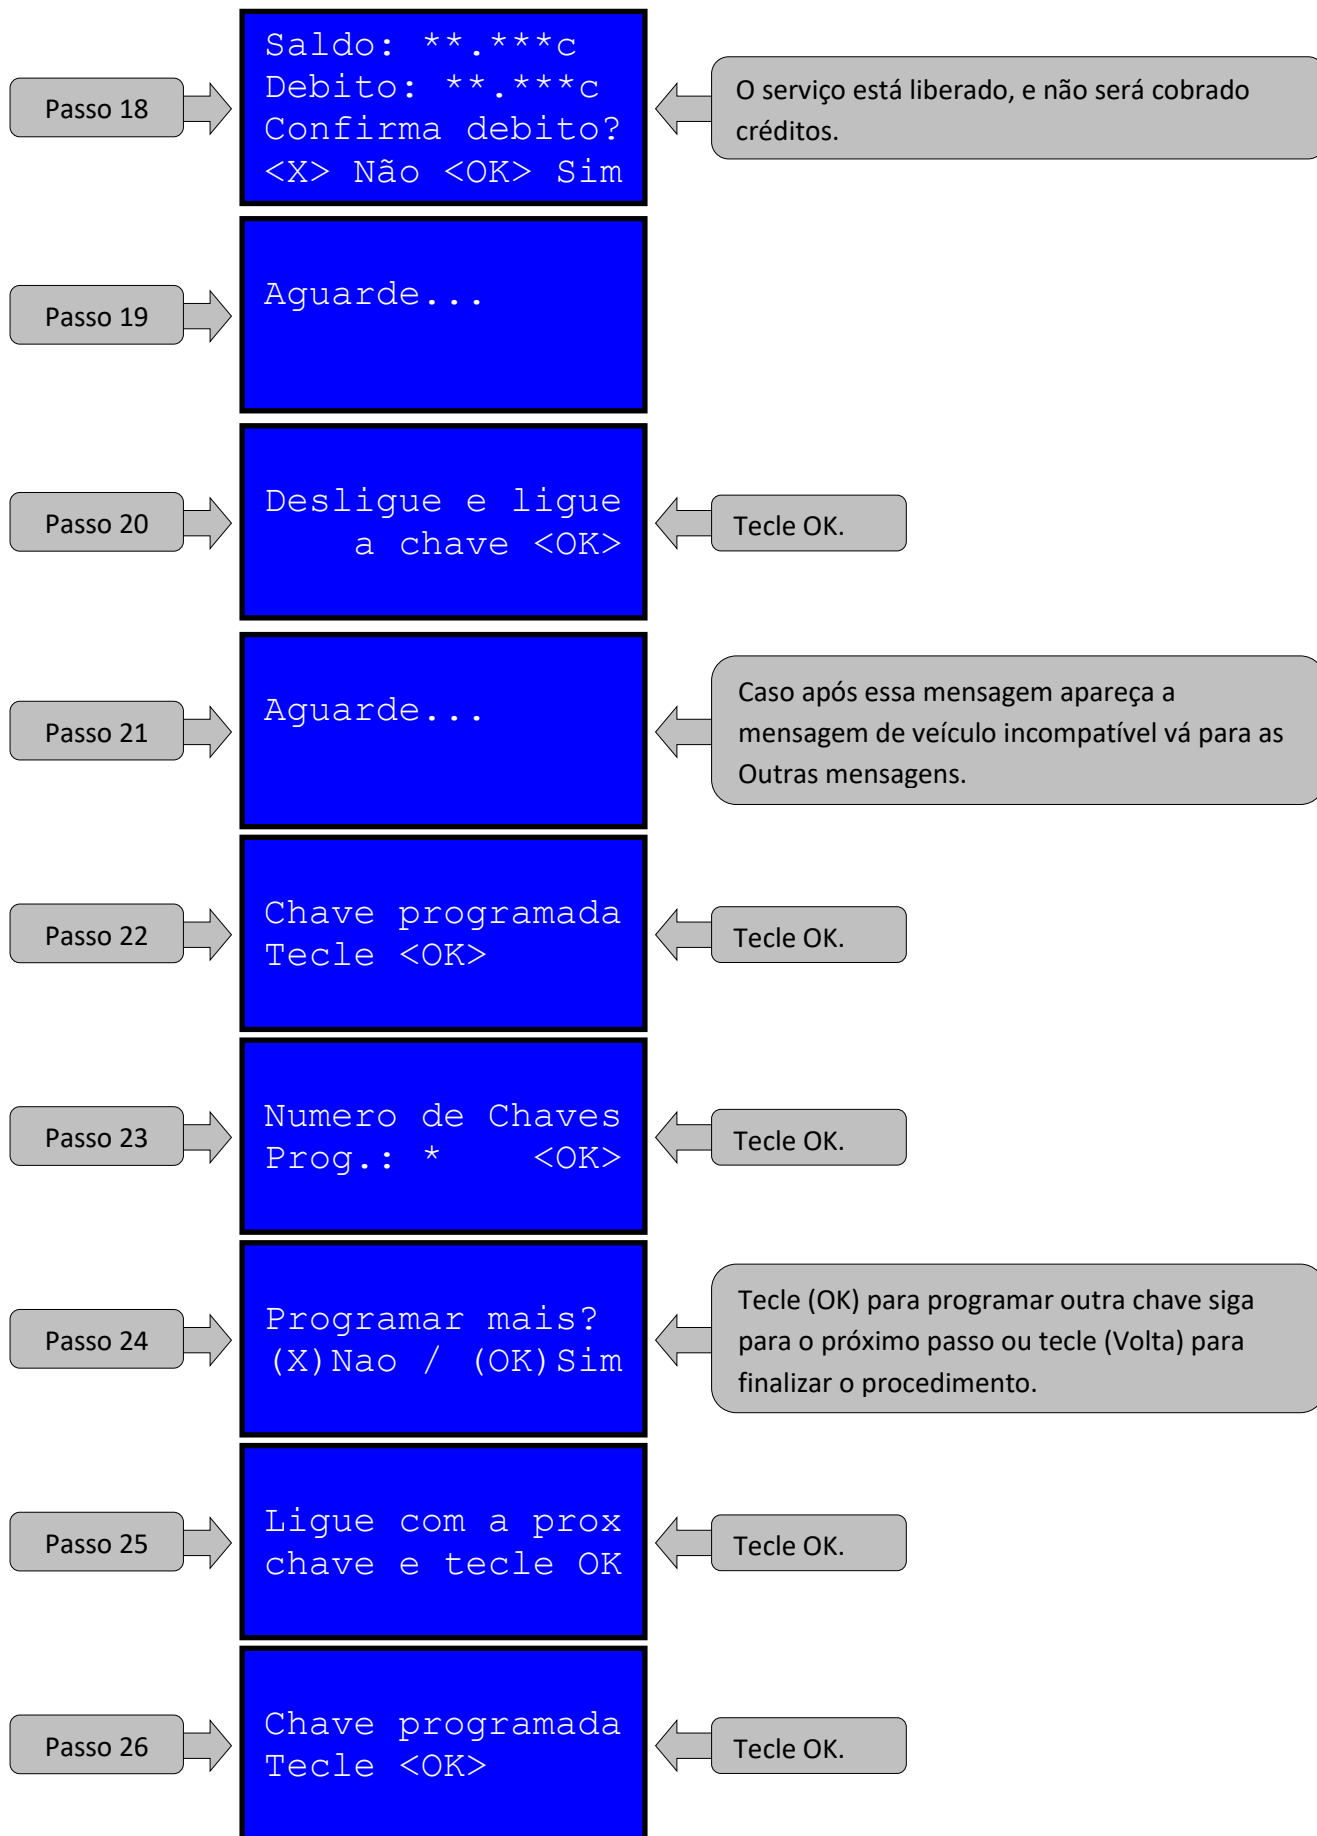

Continua na próxima página

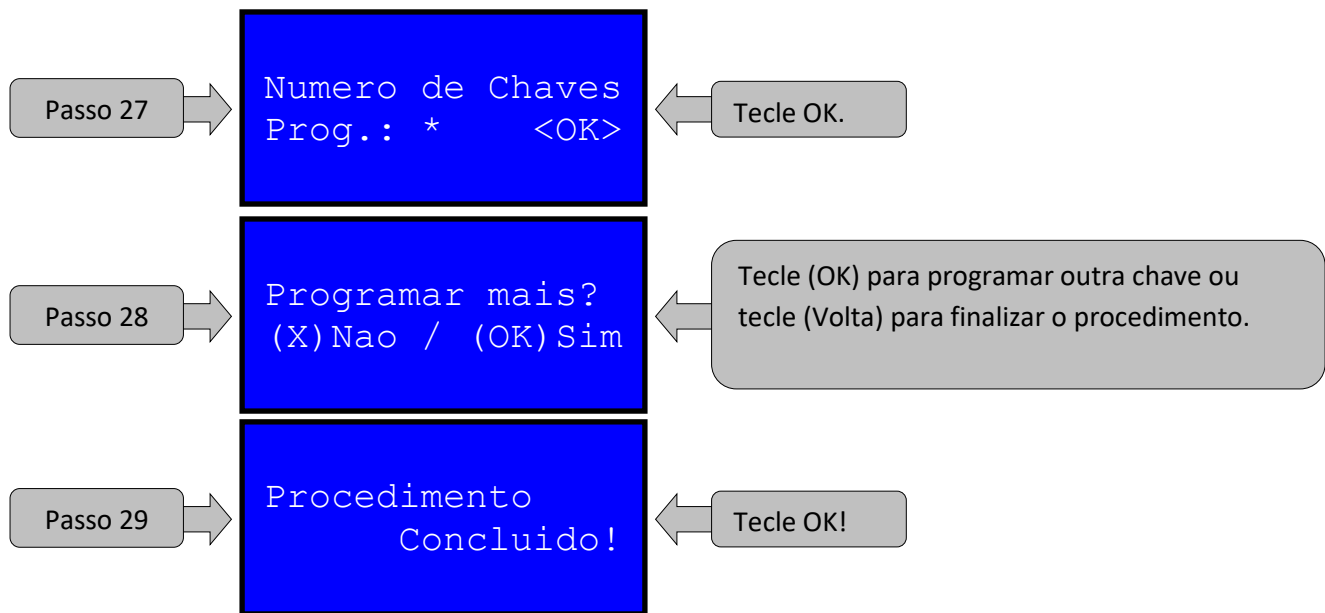

Outras Mensagens

Veículo
incompatível!

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento.
- Consulte o suporte técnico.

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- O veículo selecionado está incorreto.
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Selecione o veículo correto.
- Contate o suporte técnico.

Erro no
Transponder *

Causas Prováveis:

- Transponder inválido.
- O transponder já se encontra programado e travado.
- O transponder utilizado não está dedicado para Mitsubishi.

Soluções:

- Utilize um transponder correto conforme solicitado no manual.
- Utilize transponder dedicado para Mitsubishi novo.
- Utilize a carga OBD0231 para realizar a dedicação do transponder.

Acesso Negado! *

Causas Prováveis:

- O veículo selecionado está incorreto.
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Selecione o veículo correto.
- Contate o suporte técnico.

Saldo
Insuficiente!

Causas Prováveis:

- O crédito total disponível se esgotou.

Soluções:

- Entrar em contato com o comercial, ou com o suporte.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)