



MANUAL CARGA – PS0041
PROGRAMAÇÃO DE CHAVES BSI-3

VER. 8



JANEIRO DE 2026

ÍNDICE:

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDERS UTILIZADOS	4
CHAVES UTILIZADAS	5
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
PLAY SERVICE.....	7
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO.....	8
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	9
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	11
OUTRAS MENSAGENS	15

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Programação de no máximo 5 chaves para o sistema.

OBSERVAÇÕES:

- Todas as chaves devem ser apresentadas no procedimento, caso contrário elas não funcionarão no veículo.
- O telecomando é habilitado automaticamente ao finalizar o procedimento.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Citroën	C4 Cactus	2019 a 2022
	C4 Lounge	2014 a 2019
Peugeot	208 1.2	2013 a 2022
	208 1.5	2013 a 2022
	208 1.6	2013 a 2022
	308 1.6	2015 a 2019
	308 2.0	2015 a 2019
	408	2015 a 2017
	2008 1.6	2015 a 2022
	Expert 1.6 Diesel	2018 a 2022
Fiat	Scudo	2022 a 2023

OBSERVAÇÃO: Os veículos Citroën C4 Cactus, Peugeot 208 e Expert a partir do ano de 2020 e a Fiat Scudo possuem um sistema diferente e utilizam o transponder PCF7939MA (ID4A).

TRANSPONDERS UTILIZADOS



Utilize o transponder PCF7936 (ID46) Virgem.

Utilize um transponder PCF7939MA – ID4A para os veículos Citroën C4 Cactus, Peugeot 208 e Expert acima do ano de 2020.



CHAVES UTILIZADAS



Utilize as chaves originais dos veículos citados nesta carga ou modelos compatíveis mostrados acima.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Adaptador A4.

Utilize o Cabo Universal.



Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizado na área **A5**.

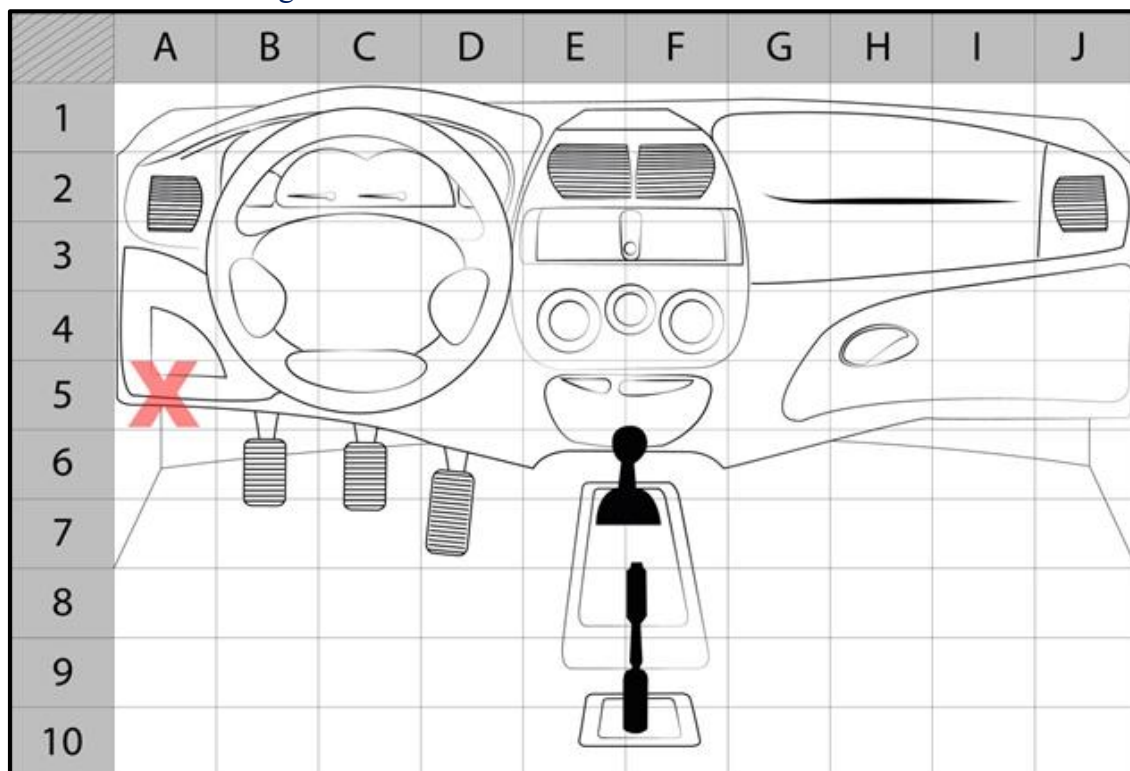

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

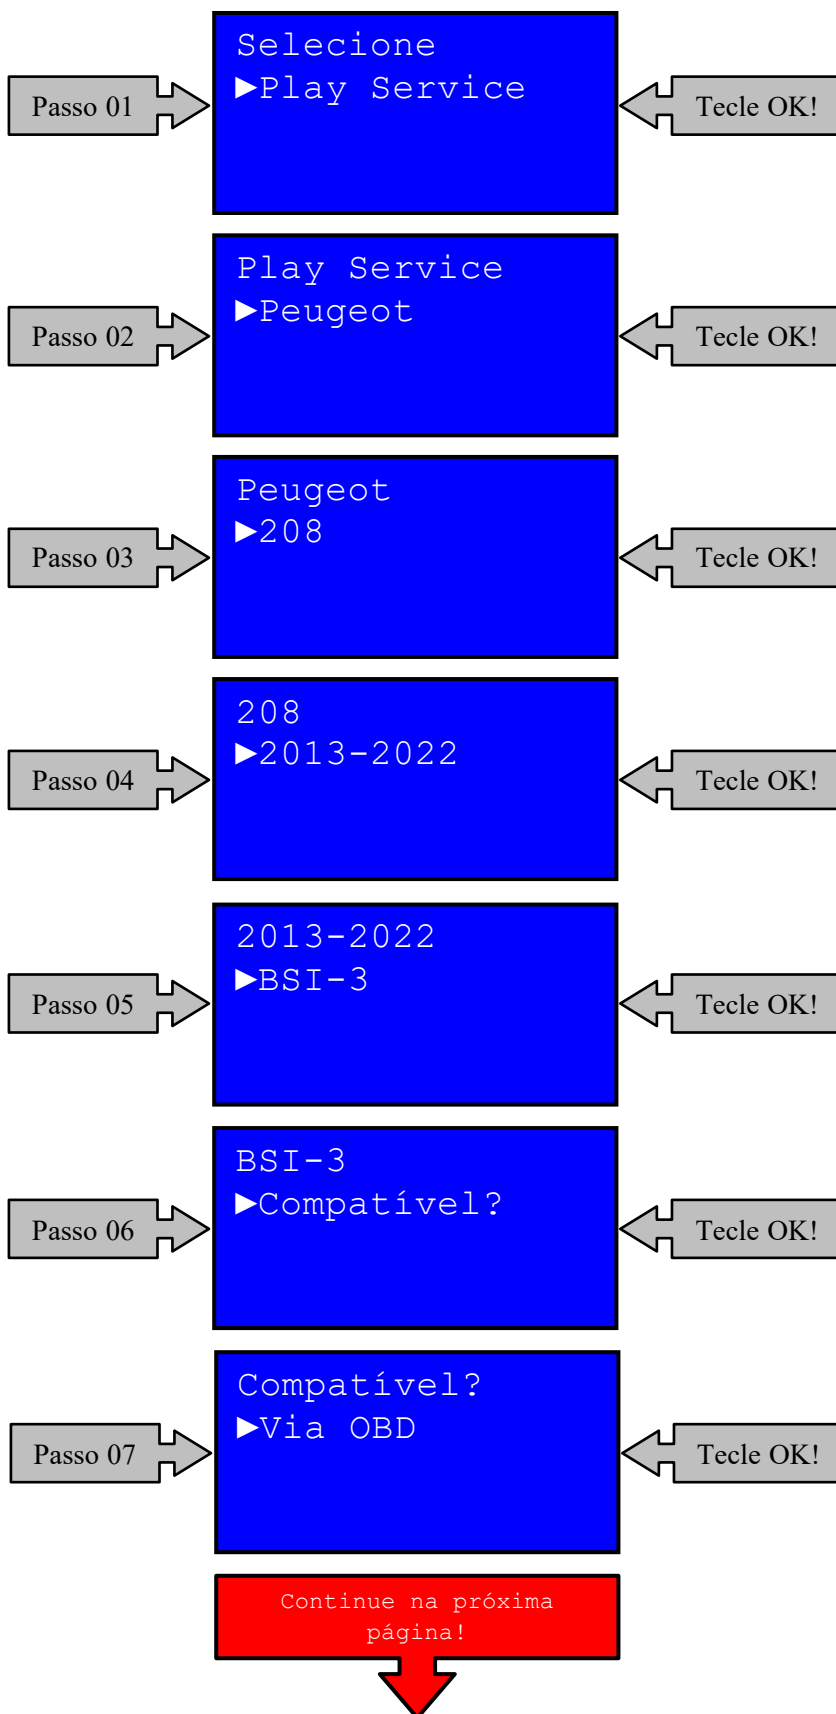


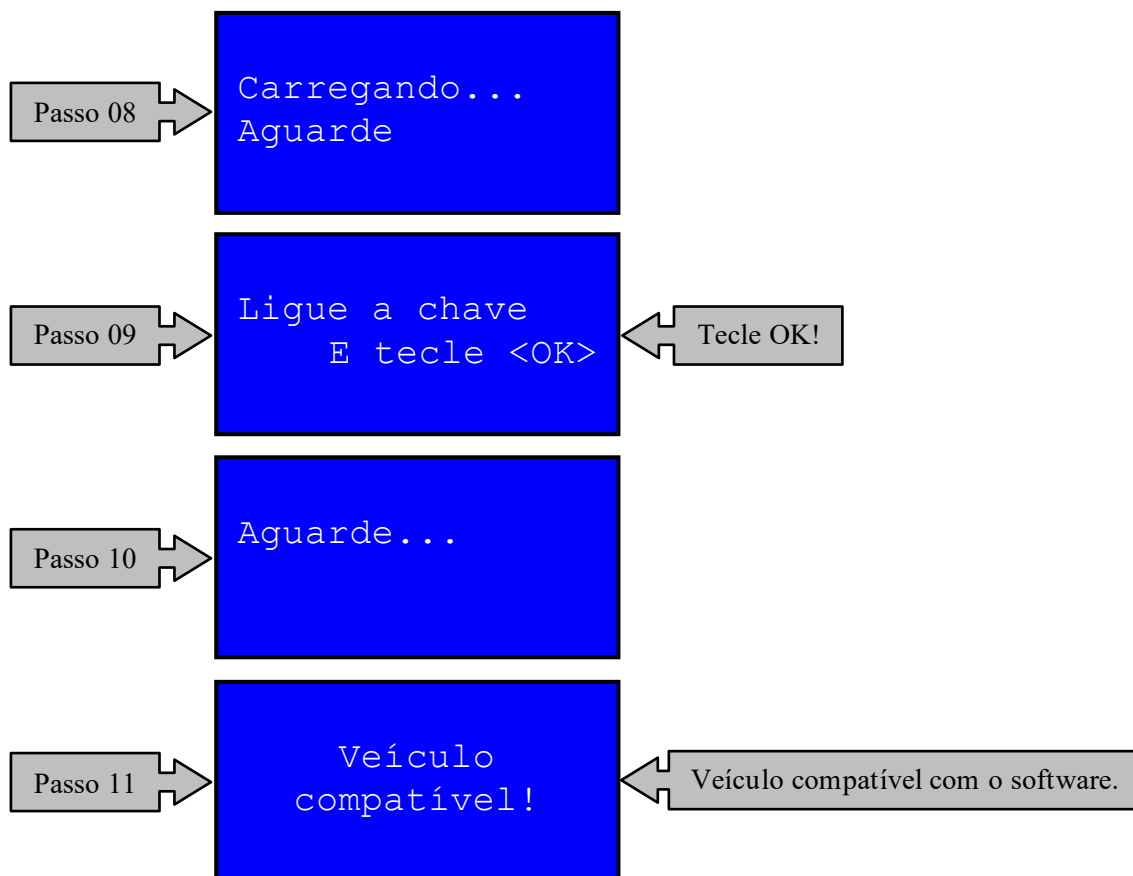



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBD MAP:

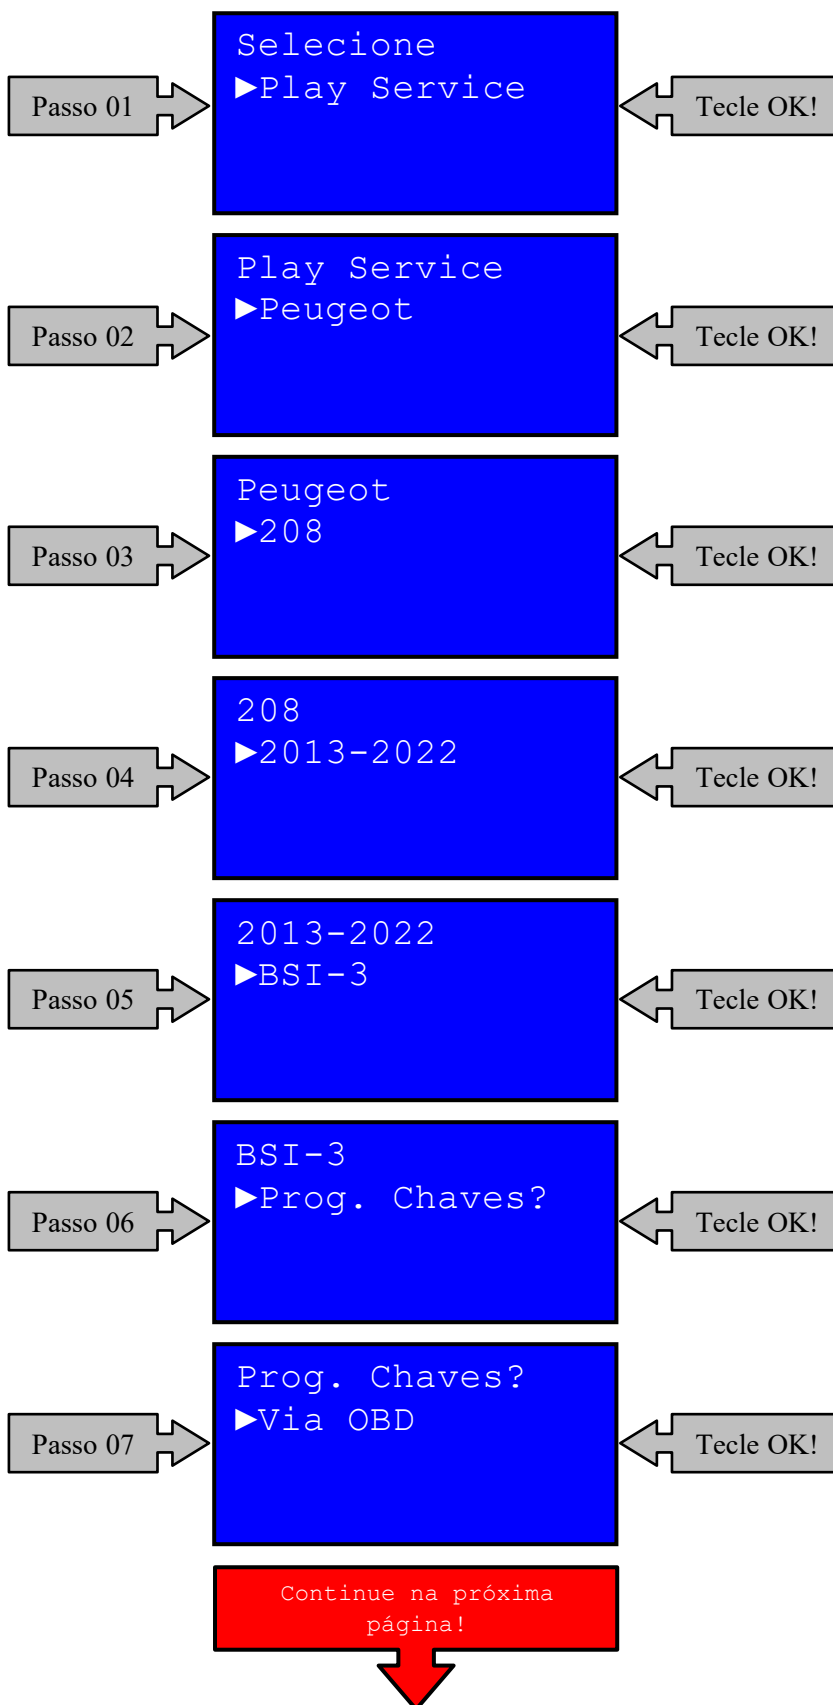

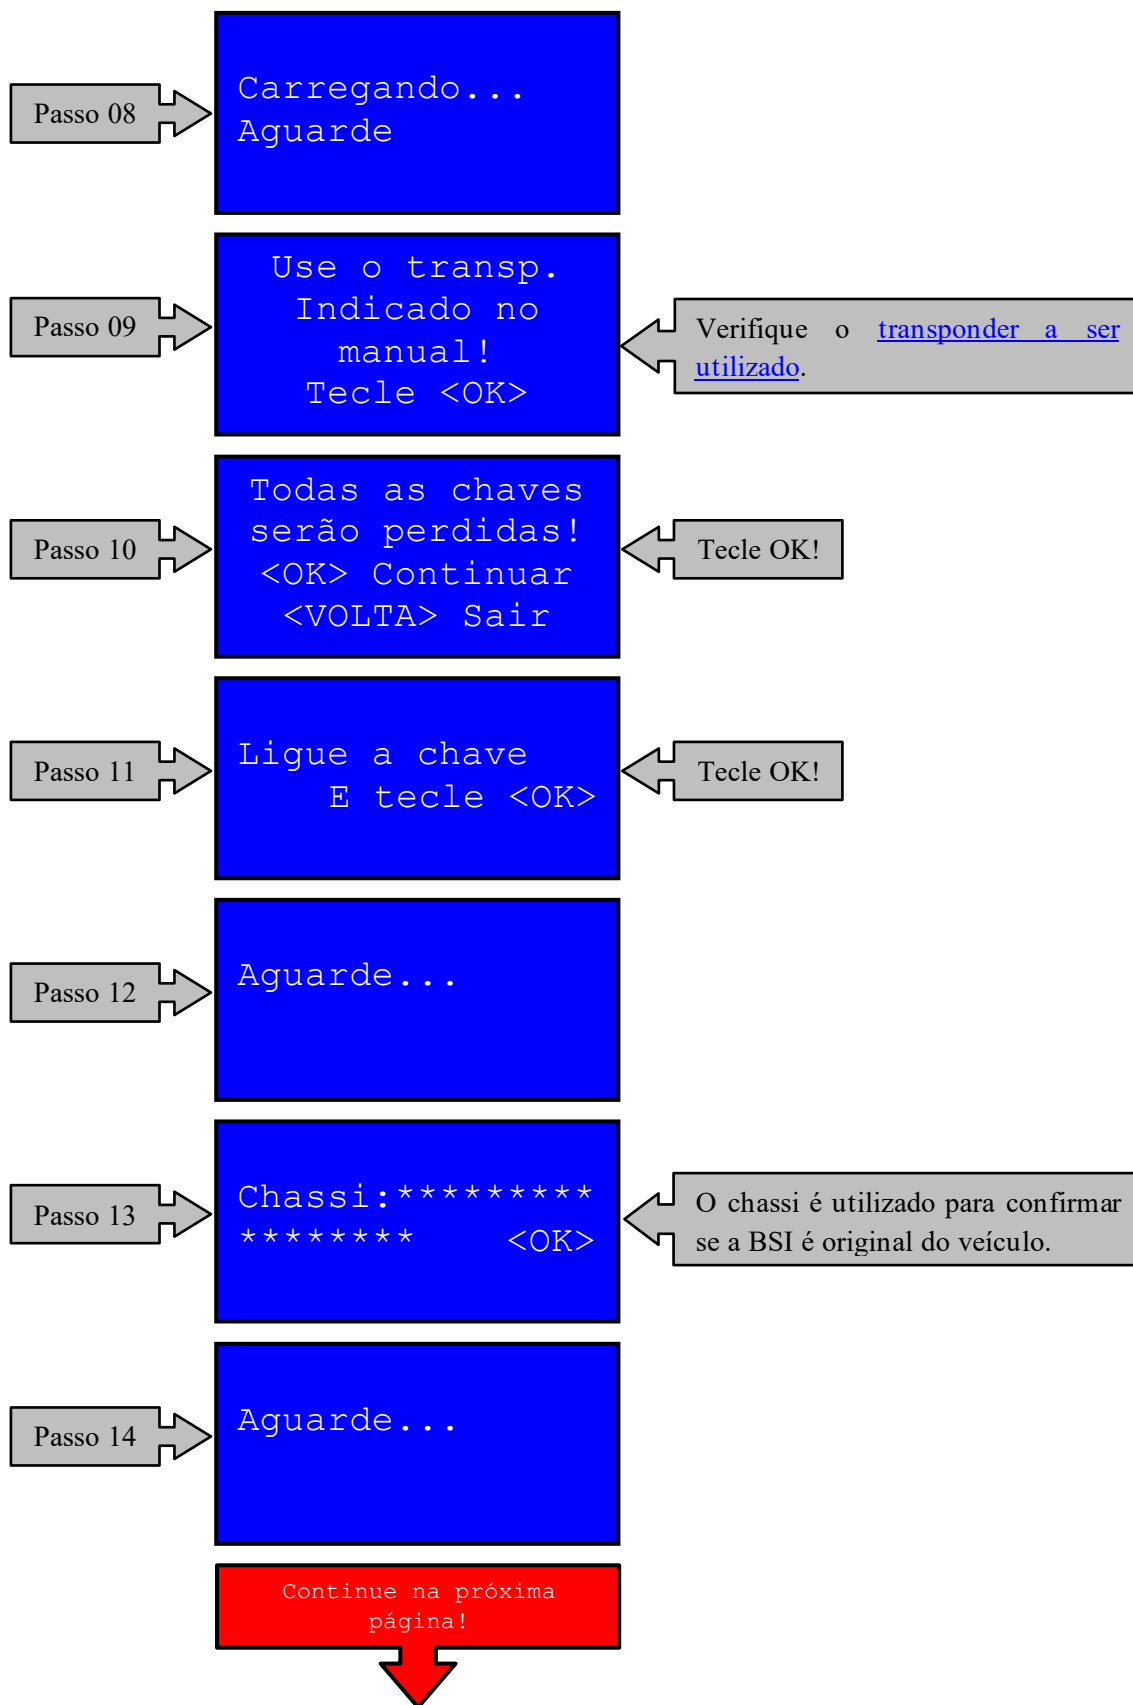

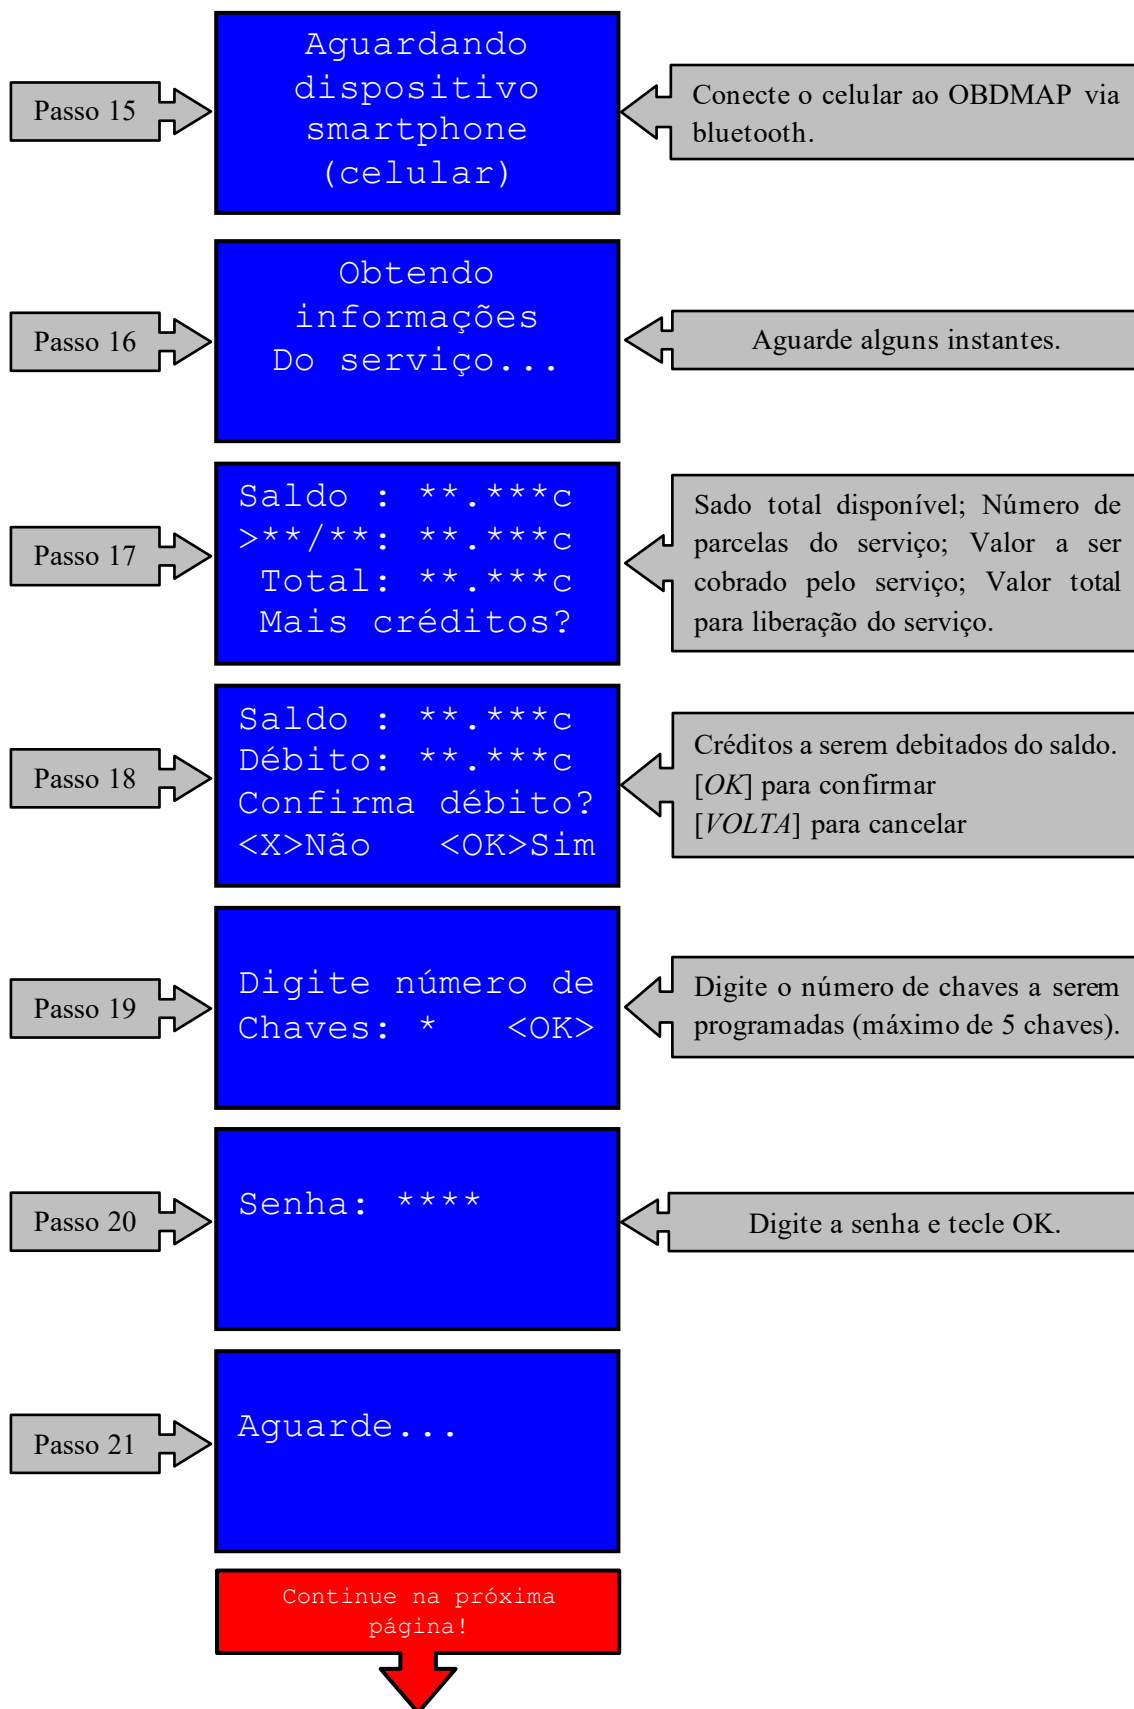

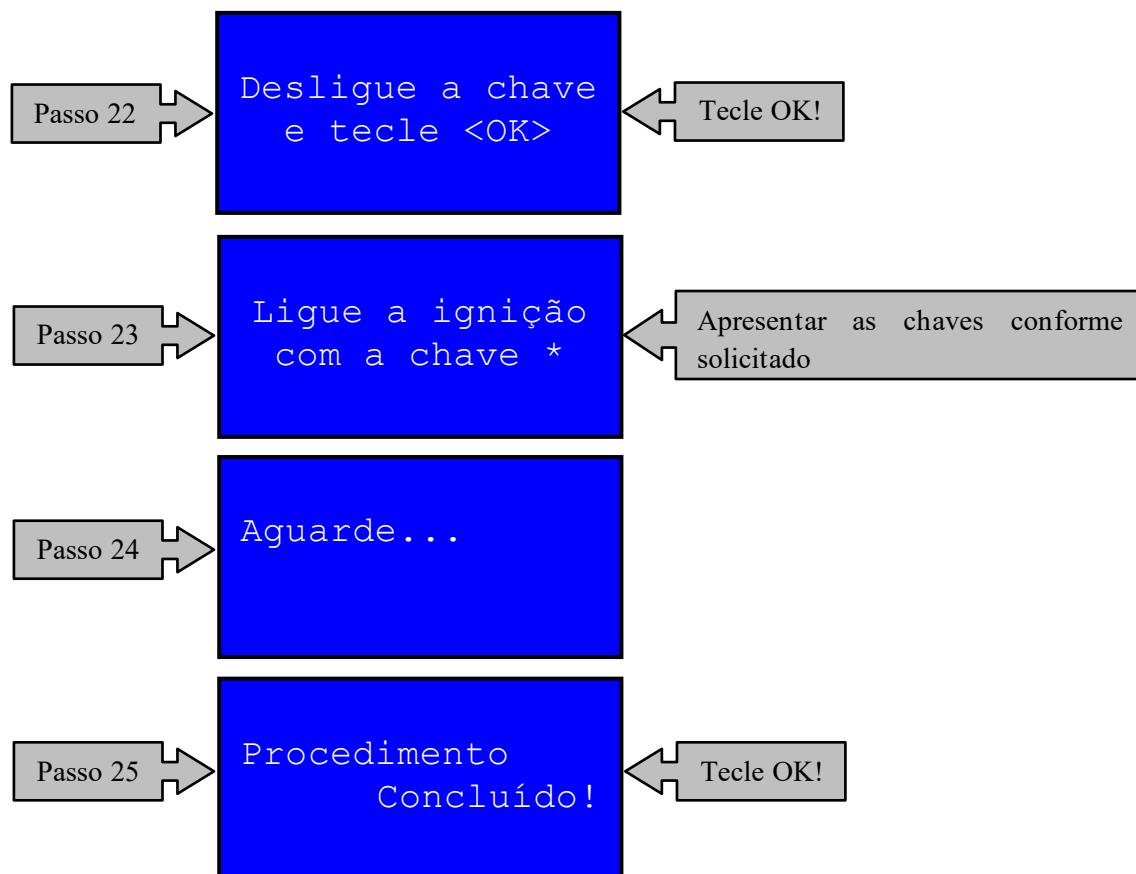

OUTRAS MENSAGENS

Veículo
Incompatível!

Causas Prováveis:

- Veículo não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Use
Adaptador A4!

Causas Prováveis:

- Iniciou o procedimento com o cabo incorreto.

Soluções:

- Inicie novamente o procedimento com o cabo correto.

Erro na
Programação!
<OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição;
- A programação não foi completada;
- Tempo para ligar a ignição foi muito demorado.

Soluções:

- Coloque a chave na ignição;
- Refazer o procedimento novamente;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis etc.

Senha
Incorreta!
<OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas.

Soluções:

- Conferir a senha digitada;
- Aguardar 5 minutos com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta.

Erro no
Transponder!

Causas Prováveis:

- Transponder utilizado não é um PCF7936 (ID46) virgem ou um PCF7939MA (ID4A).

Soluções:

- Utilize um transponder PCF7936 (ID46) virgem ou um PCF7939MA (ID4A).

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Solução:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A4;
- Conferir boa conexão do Cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)