



MANUAL CARGA – PS0048
PROGRAMAÇÃO DE CHAVES RENAULT UCH
CONTINENTAL (14-21)

REV. 06



Fevereiro 2023

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE UTILIZADA	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE.....	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	6
IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA	7
IDENTIFICANDO FUSÍVEL DA TOMADA OBD	8
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	9
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	11
OUTRAS MENSAGENS	15

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Programação de até 4 chaves;
- Apagamento de falhas.

OBSERVAÇÃO: O telecomando é habilitado automaticamente ao finalizar o procedimento de programação.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Renault	Duster 1.6	2014 – 2019
	Duster 2.0	2014 – 2019
	Duster Oroch 1.6	2016 – 2019
	Duster Oroch 2.0	2016 – 2019
	Logan 1.0	2014 – 2019
	Logan 1.6	2014 – 2019
	Sandero 1.0	2014 – 2021
	Sandero 1.6	2014 – 2021
	Sandero RS 2.0	2015 – 2019

OBSERVAÇÕES:

- Podem existir veículos que estejam na faixa de anos da aplicação, mas que não pertencem ao sistema dessa carga, veja a [Página 08](#) e realize o Teste de Compatibilidade.
- É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo.

CHAVE UTILIZADA

Para realizar a programação de chaves, utilize o transponder PCF7939MA dedicado Renault para modelos acima do ano de 2014 ou a chave original e que não tenha sido usada em outro veículo.



ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para realizar procedimentos via diagnose.



[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo: **.*c:** Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função;

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado;

Valor parcial: **/.***c:** Informa a parcela atual de uso da função e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

Valor total: **.*c:** Informa o valor total da função, ou seja, ao escolher essa opção, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não haja confirmação, nada será cobrado;

Serviço Liberado!: Informa que o serviço atual selecionado está liberado para uso sem cobrança adicional de créditos;

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado;

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBD MAP está aguardando conexão via bluetooth com o aplicativo móvel;


Obtendo informações do serviço: O OBD MAP está buscando os dados necessários para realizar o serviço;

Sincronizando... Aguarde: Neste momento o OBD MAP está realizando o download de seus créditos;

Emparelhamento Concluído!: Processo de sincronismo finalizado, o OBD MAP está pronto para uso.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos pode ser localizada na área **I4**:

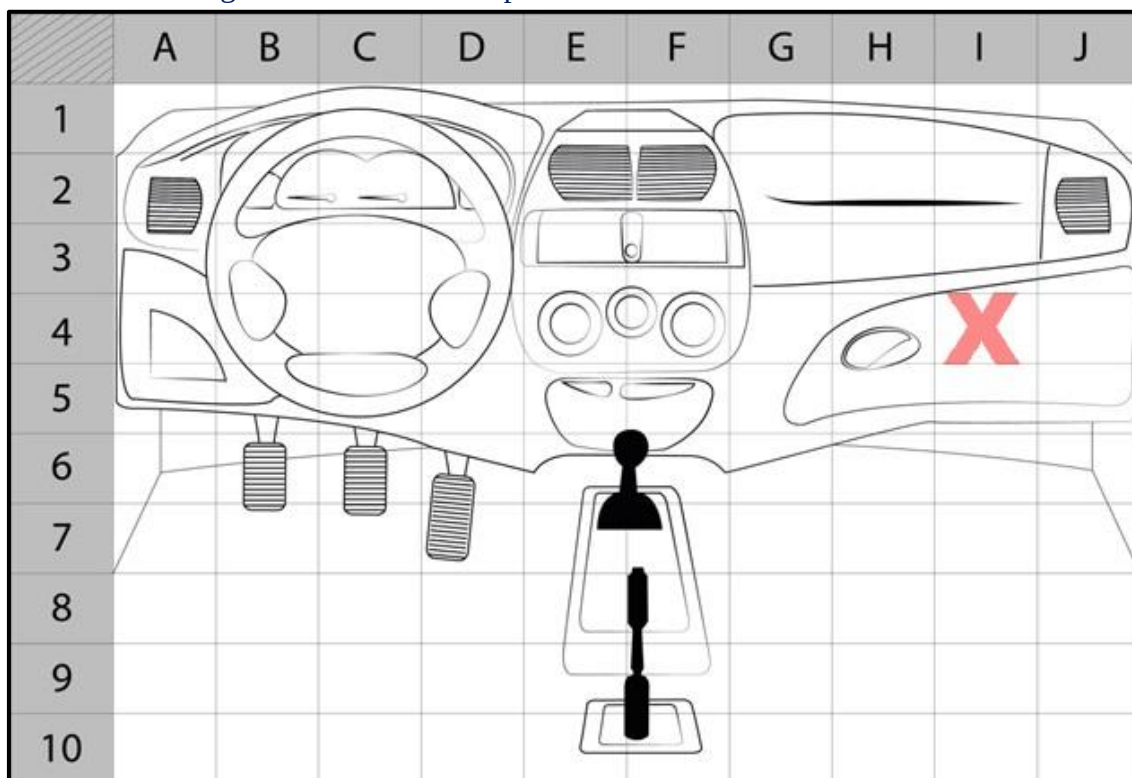

IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA

Identificando pelo painel de instrumentos, o sistema imobilizador correspondente a carga.



Painel Inválido!

Painel Correspondente!




IDENTIFICANDO FUSÍVEL DA TOMADA OBD


Em caso de o OBDMAP não ligar ao conectá-lo à tomada OBD, apresente falha na comunicação ou veículo incompatível, verifique na caixa de fusíveis se possui o fusível de 15 amperes especificado na imagem abaixo, caso não possua, esse fusível deve ser posto, pois é ele quem alimenta a tomada OBD do veículo.



REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

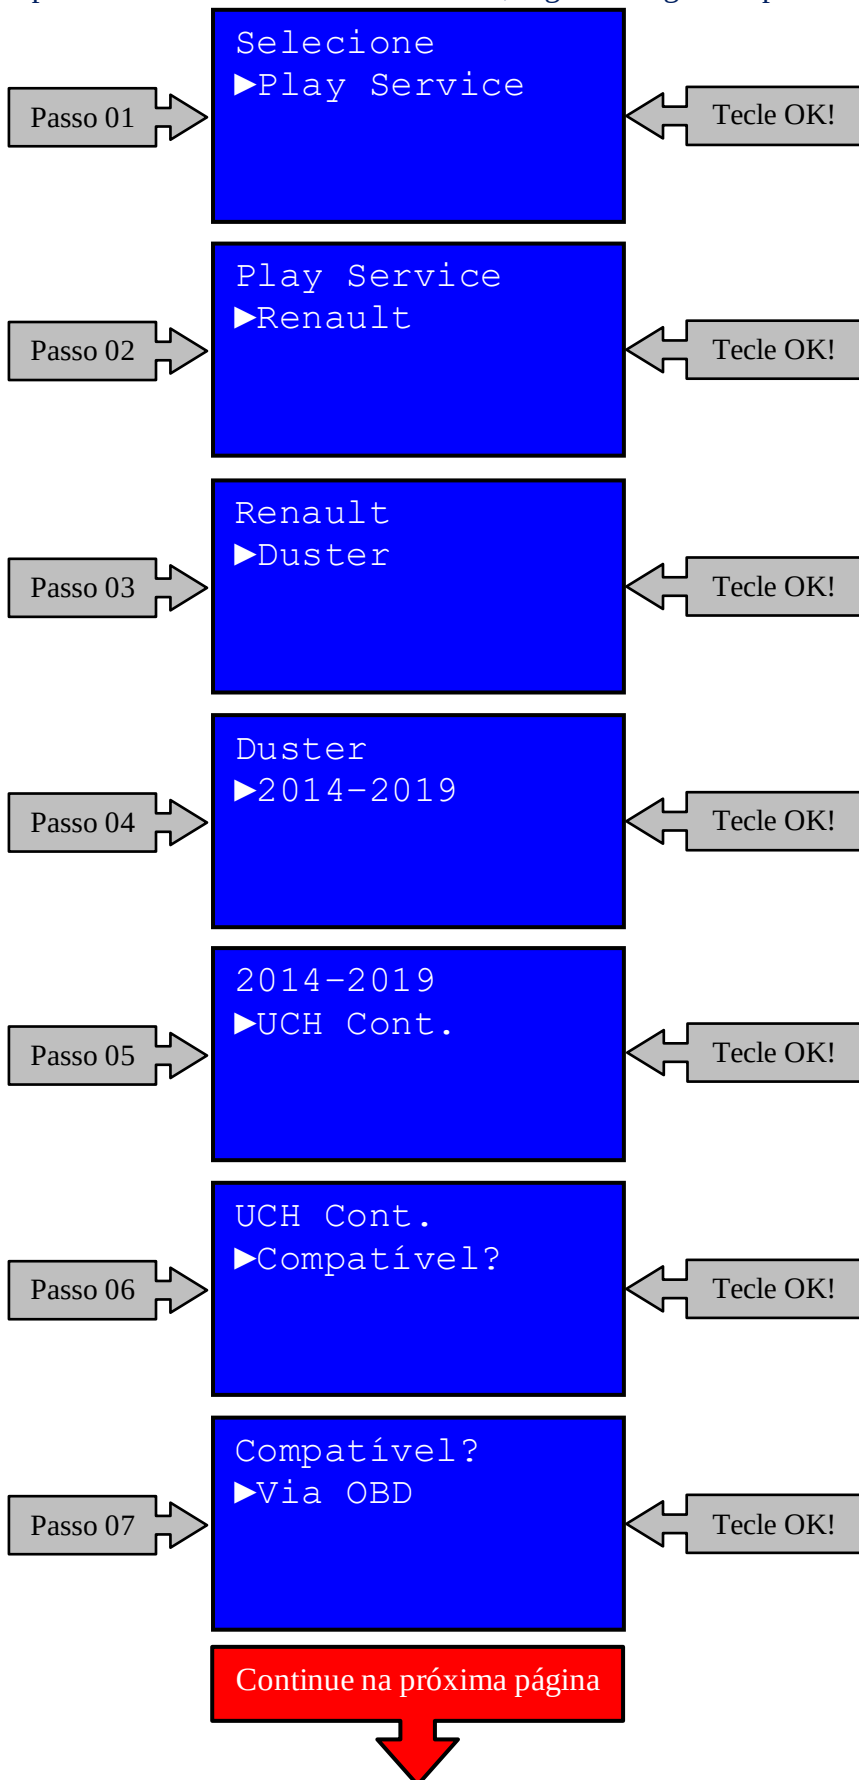


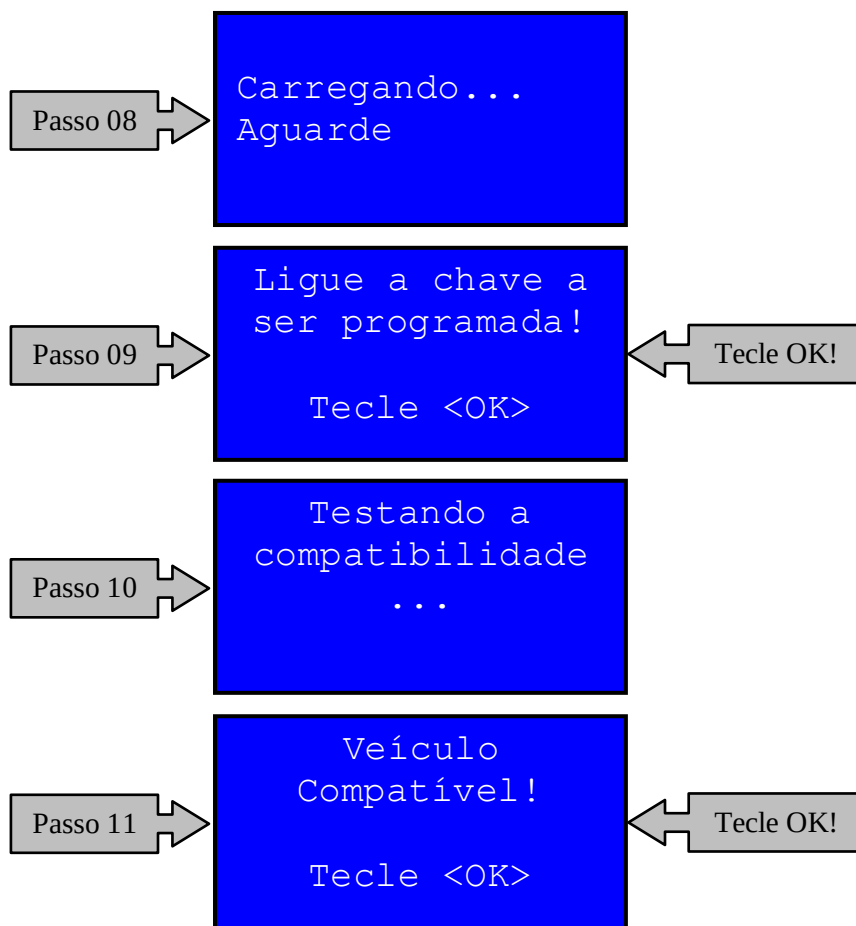



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os cabos, siga os seguintes passos no visor do OBDMAP:

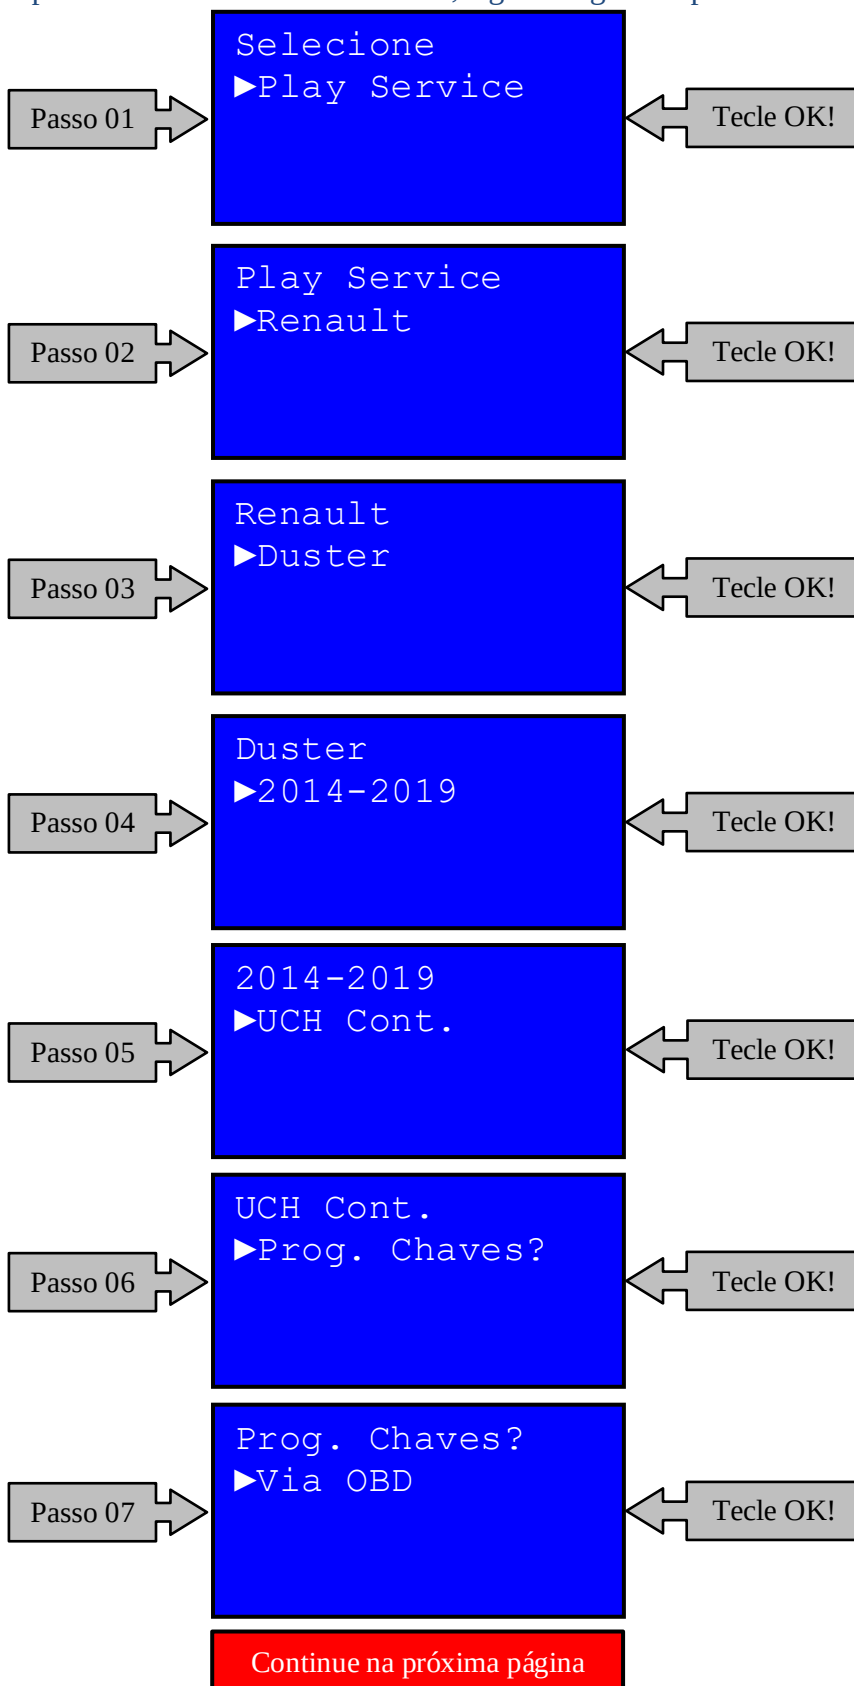

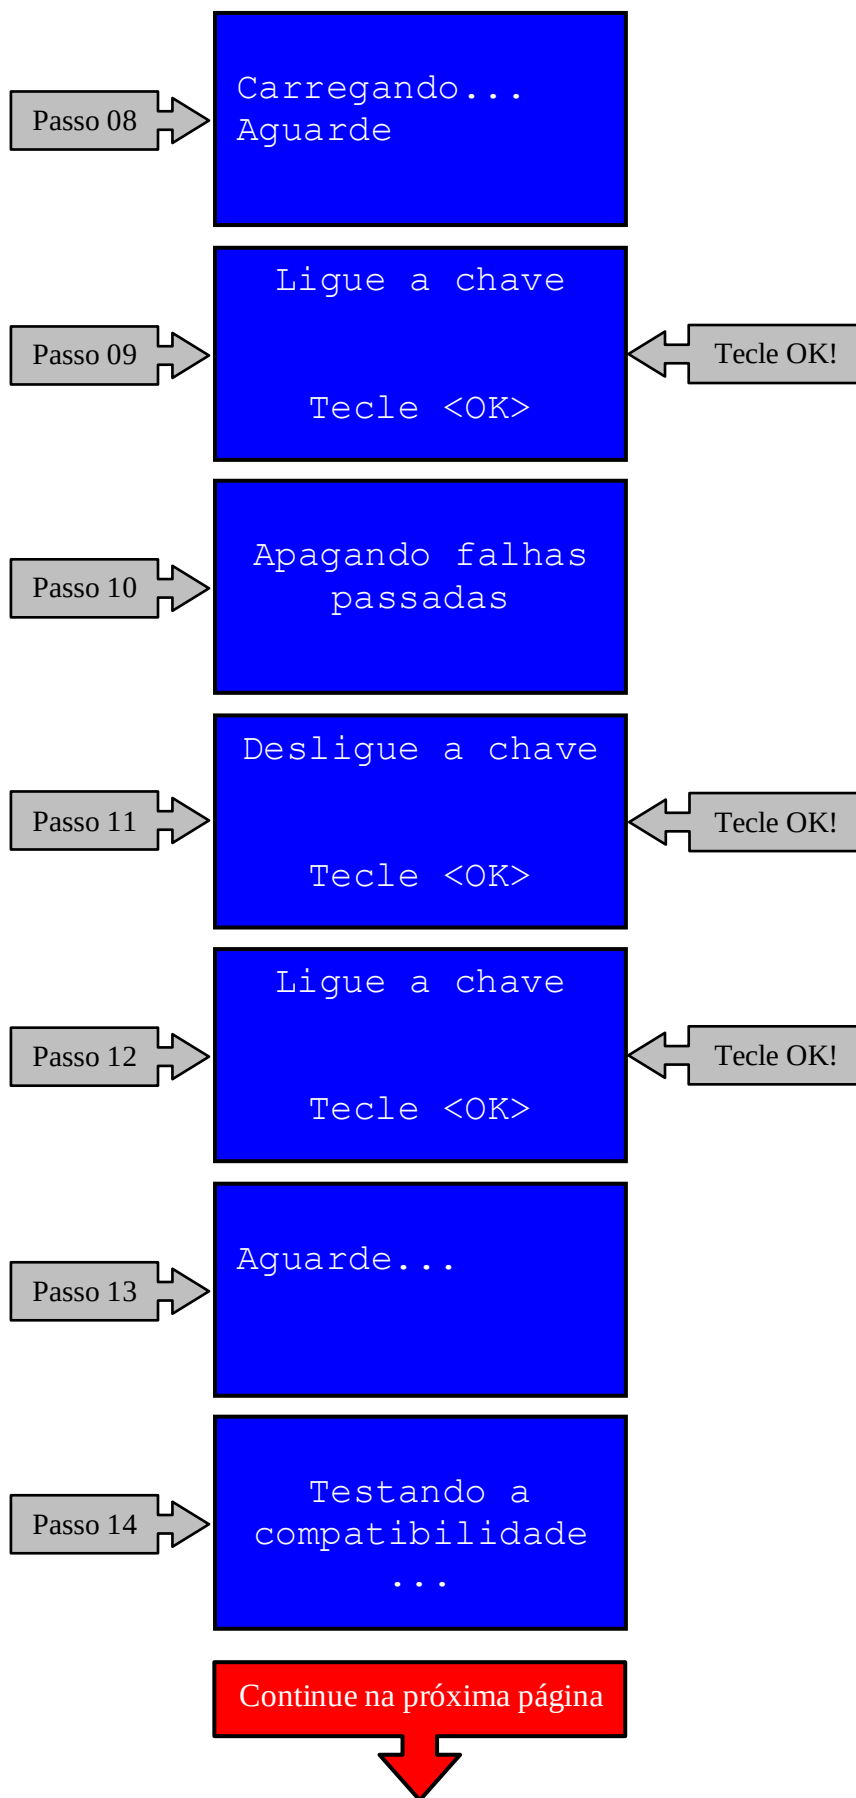

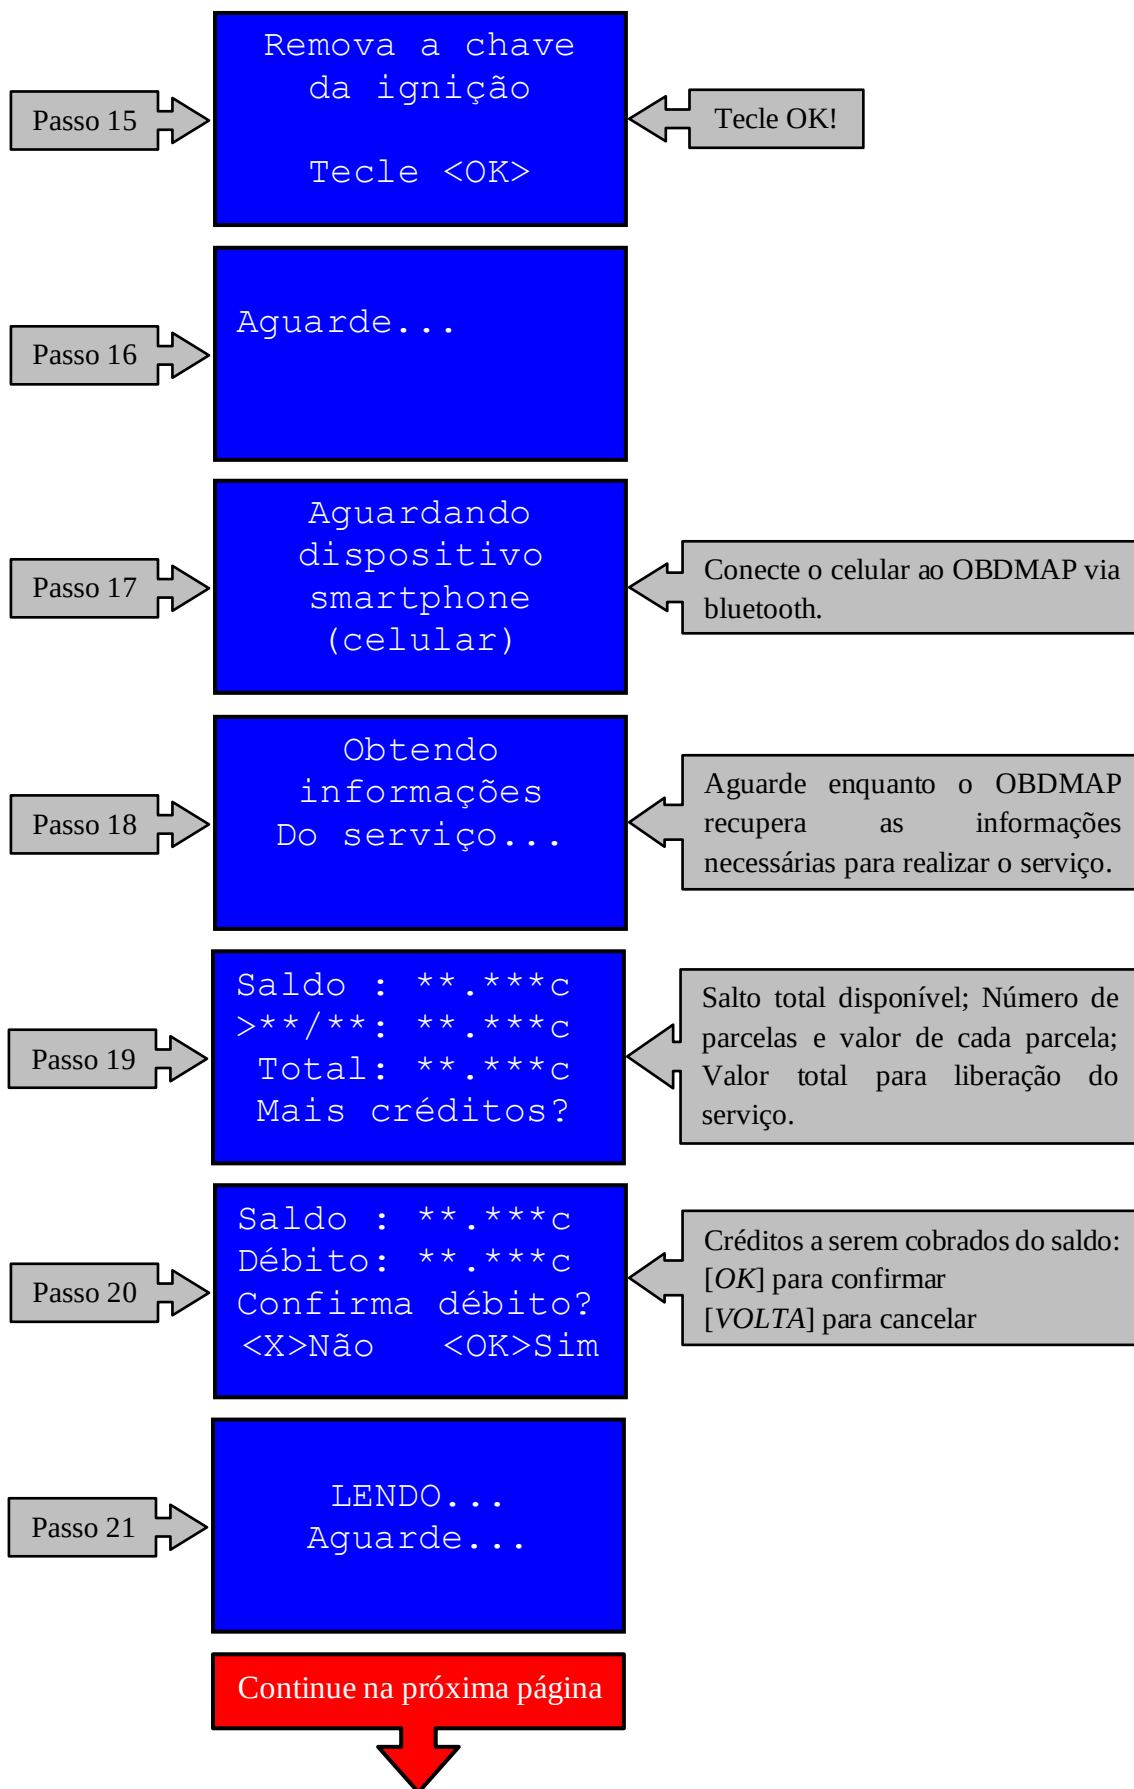

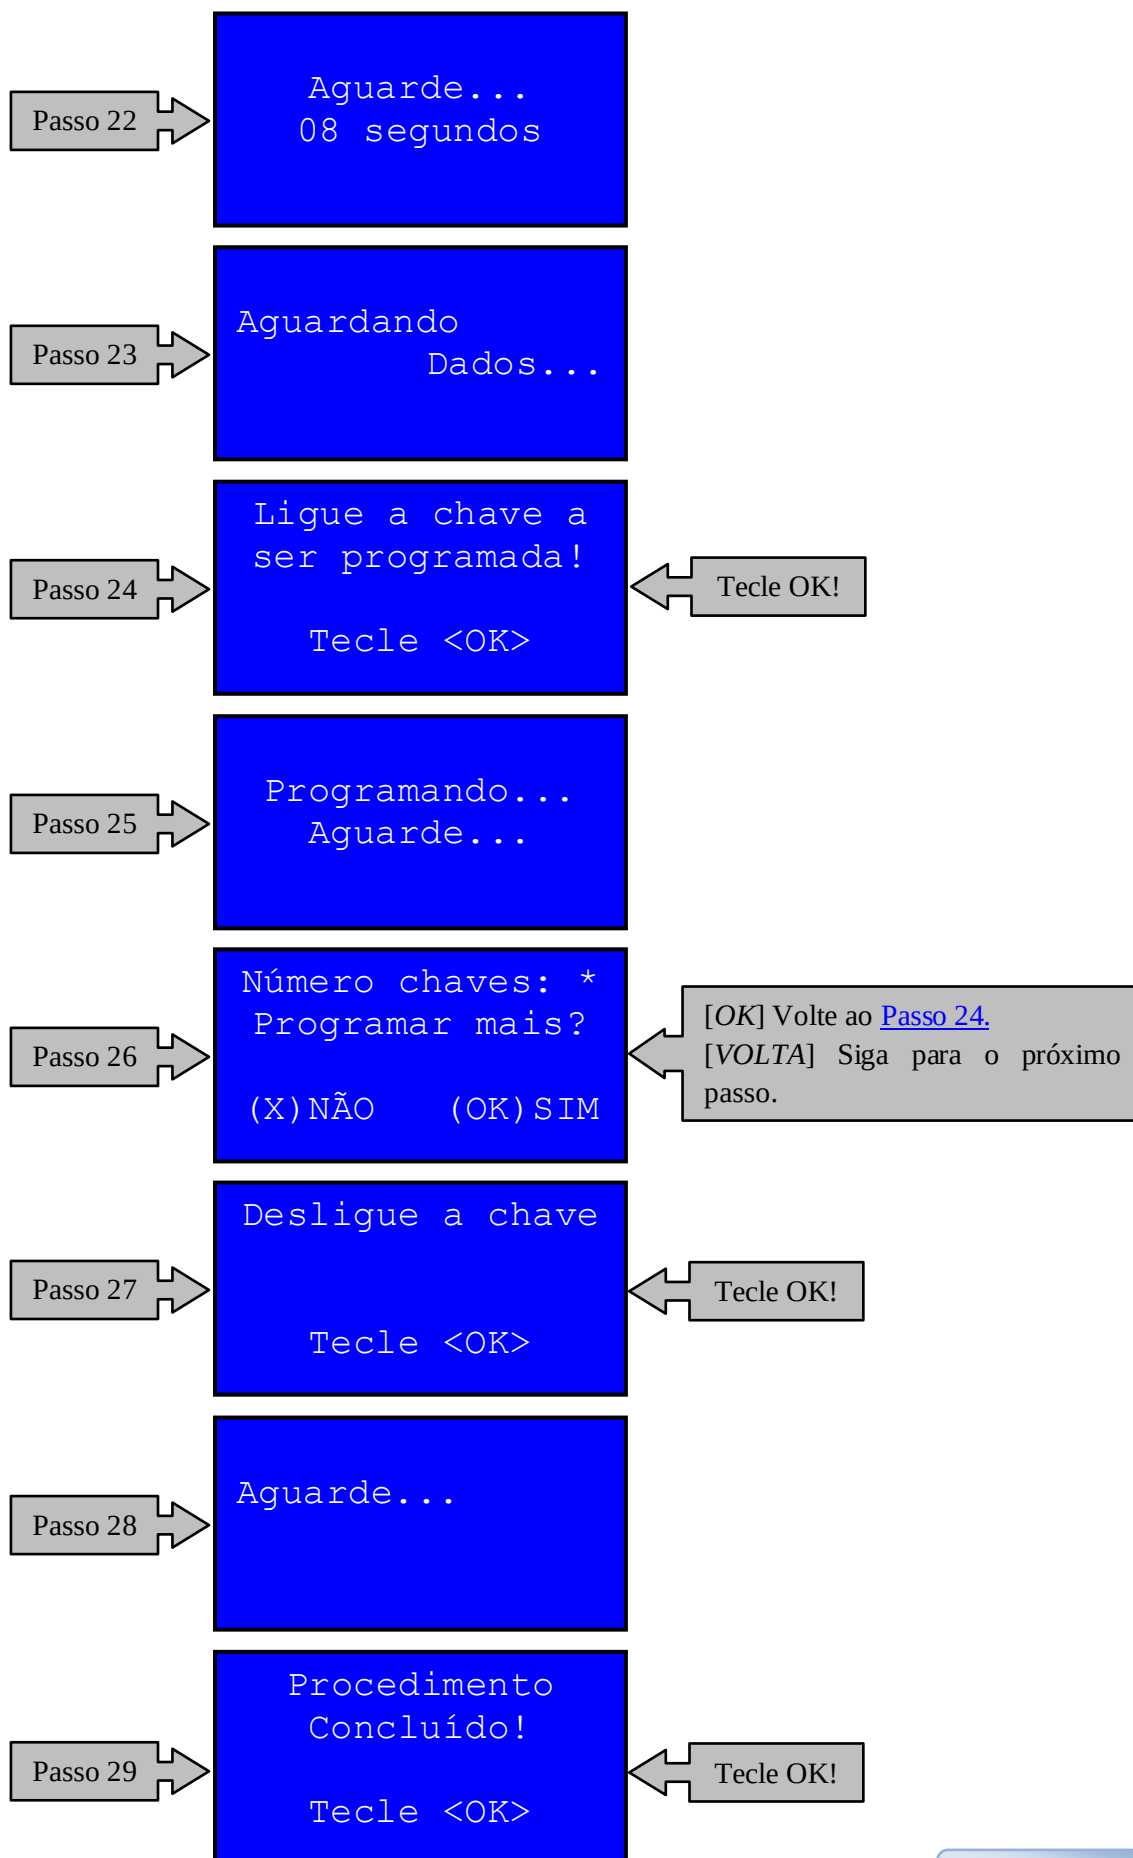

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o cabo universal + adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Veículo fora de aplicação.

Solução:

- Contate o Suporte.

Transponder
Rejeitado!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado;
- O transponder utilizado não é um PCF7939MA dedicado Renault.
- A chave não foi ligada quando solicitado pelo OBDMAP.

Soluções:

- Utilize um PCF7939MA dedicado Renault;
- Fique atento ao procedimento e repita-o.

Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição;
- A programação não foi completada;
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Verifique a bateria do telecomando;
- Coloque a chave na ignição;
- Conferir se o transponder está programado ao veículo;
- Refazer o procedimento;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação etc.

Veículo
Incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo fora de aplicação.

Solução:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o Suporte Técnico.

***Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.***

[Voltar índice](#)