



MANUAL CARGA – PS0071

LEITURA DE SENHA VIA OBD KIA/HYUNDAI KEYLESS2
(SPORTAGE/SANTA FÉ)

Ver. 4



JULHO DE 2024



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE UTILIZADA.....	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
PLAY SERVICE	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	7
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	8
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	10
OUTRAS MENSAGENS.....	15



INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Leitura do número de chaves de presença programadas no veículo.
- Realiza a leitura de senha via OBD para os modelos de aplicação.
- Testa compatibilidade dos sistemas.
- Apaga falhas passadas na BSI.
- Leitura do número de falhas presente da BSI.

Brinde: Programações chaves de presença para os veículos contidos na aplicação.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Kia	Sportage 2.0	2015 – 2016
Hyundai	Santa Fé 3.3	2014 – 2016

CHAVE UTILIZADA



Utilize a chave de presença original Hyundai/Kia.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A3.



Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo: **.*c:** Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/*.***c:** Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e serão cobradas.

Valor total **.*c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado!: Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivos smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via Bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informações de serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A localização da tomada de diagnose do veículo encontra-se na área **A5**.

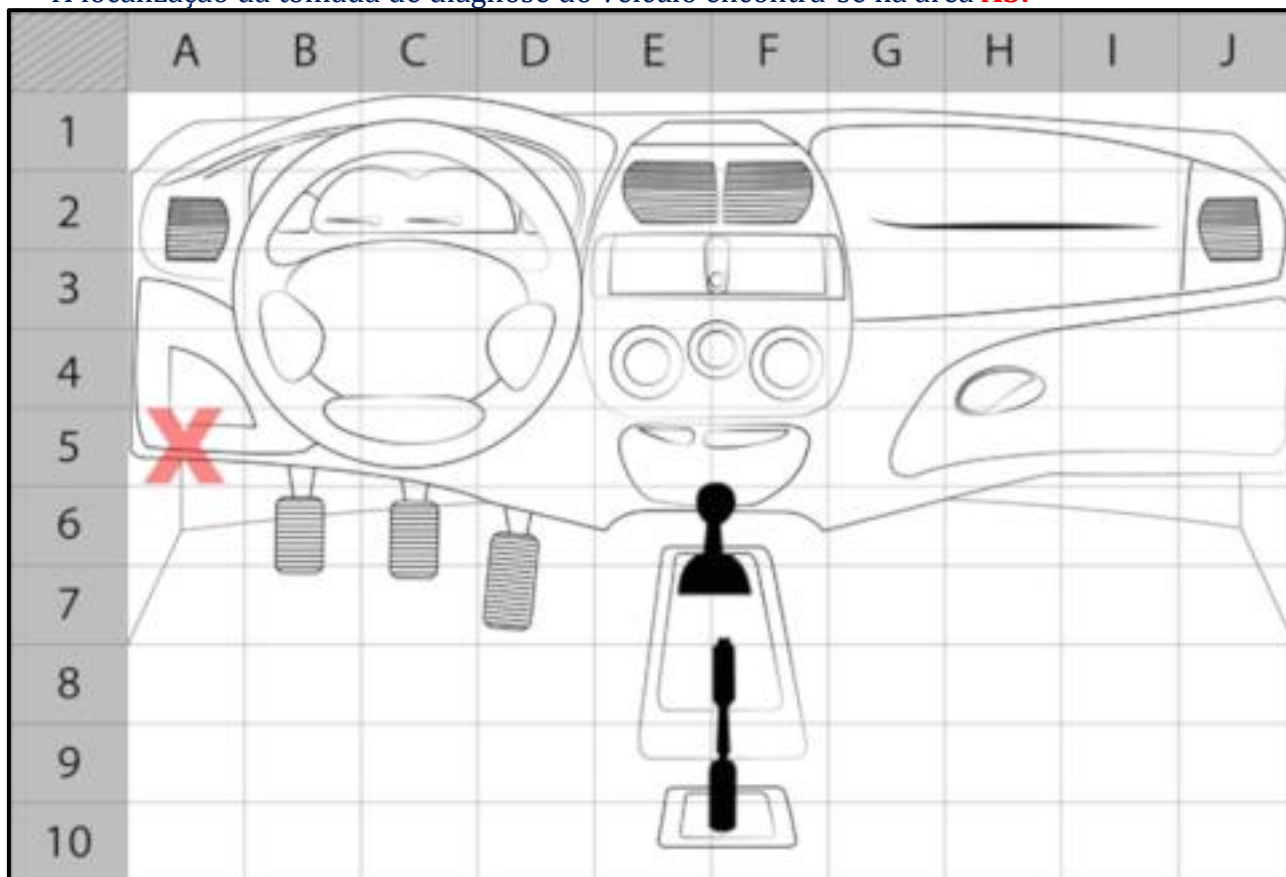

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

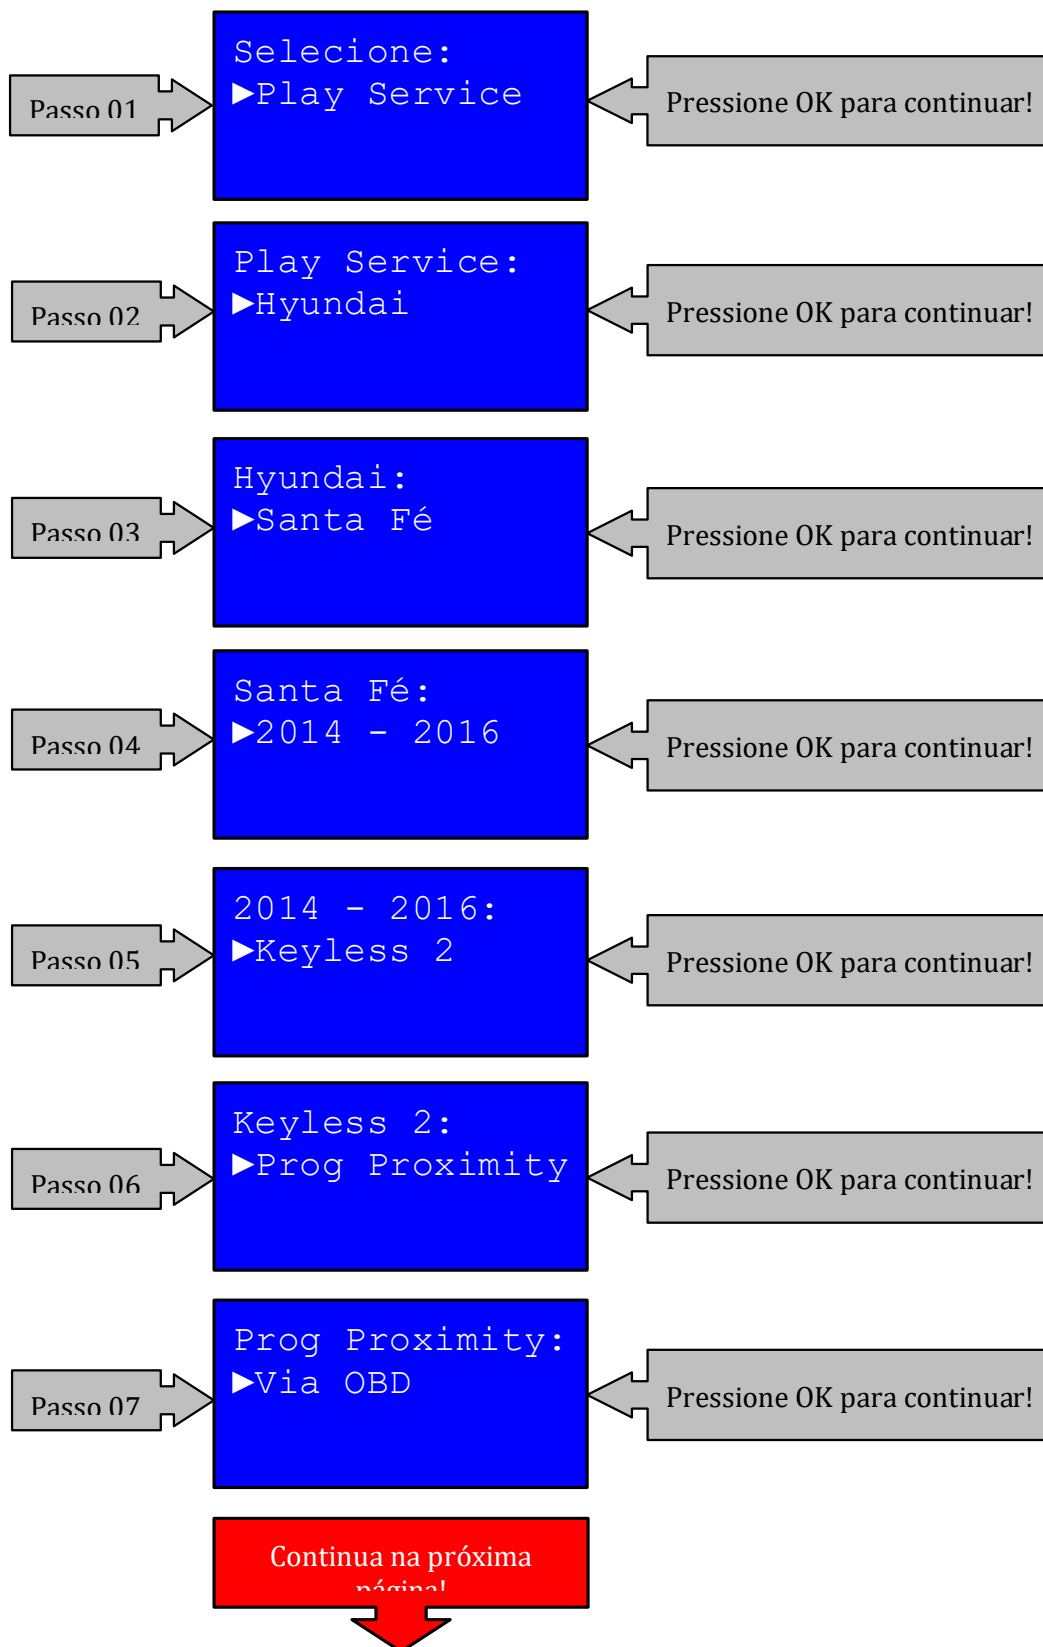


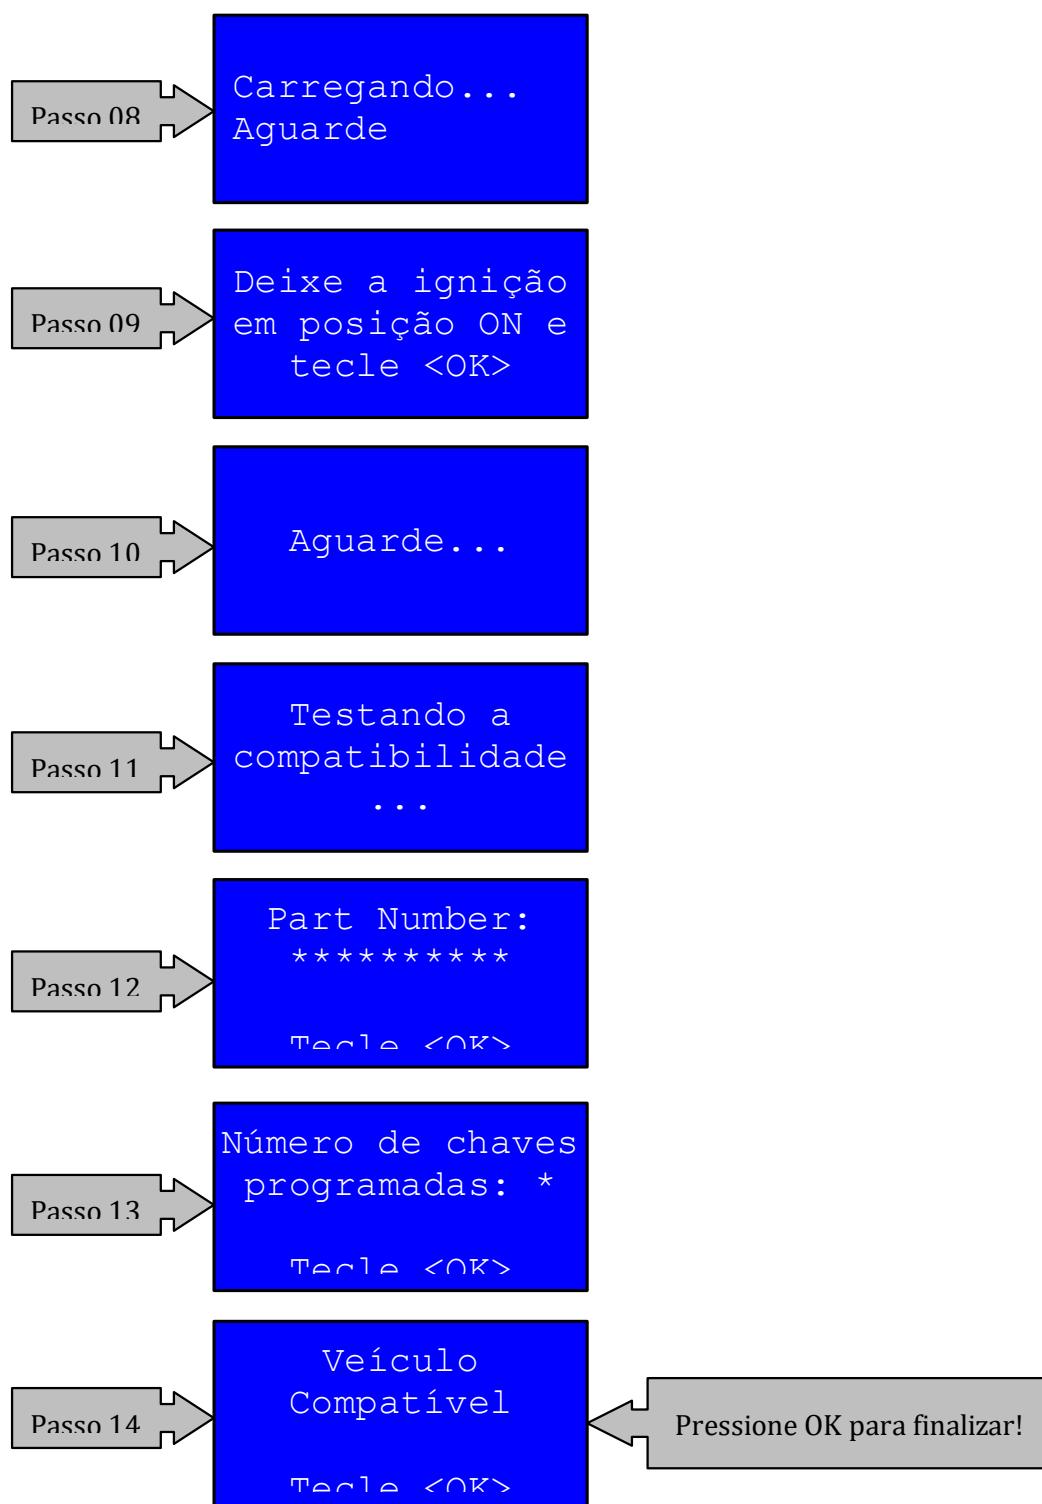



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

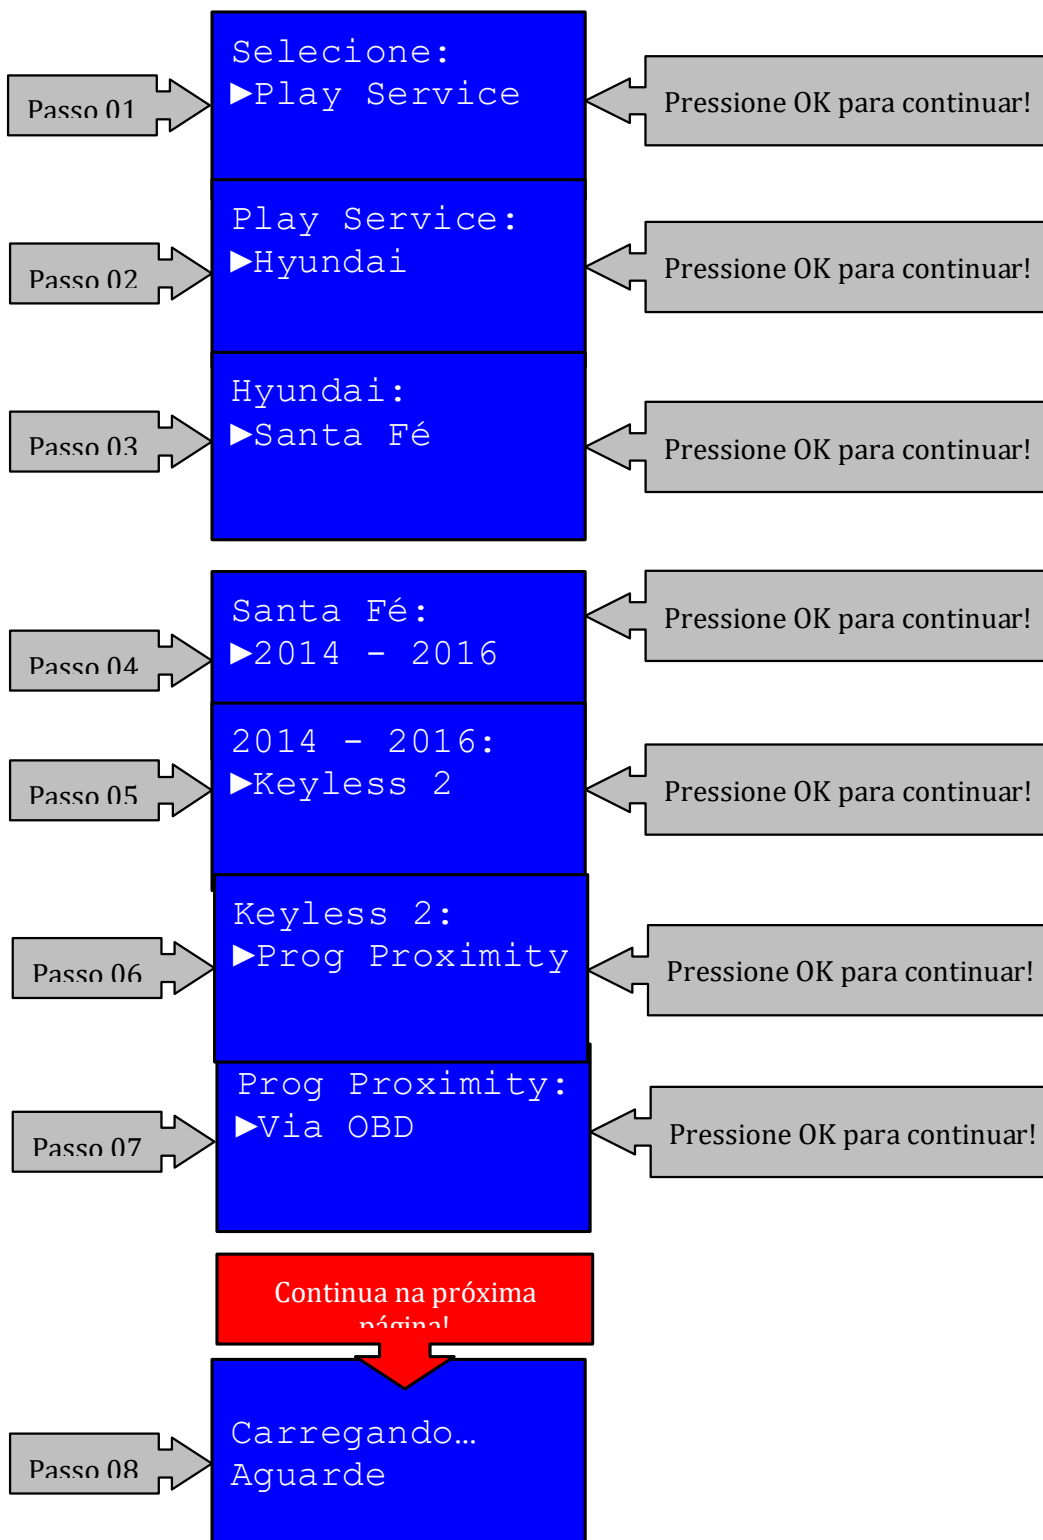

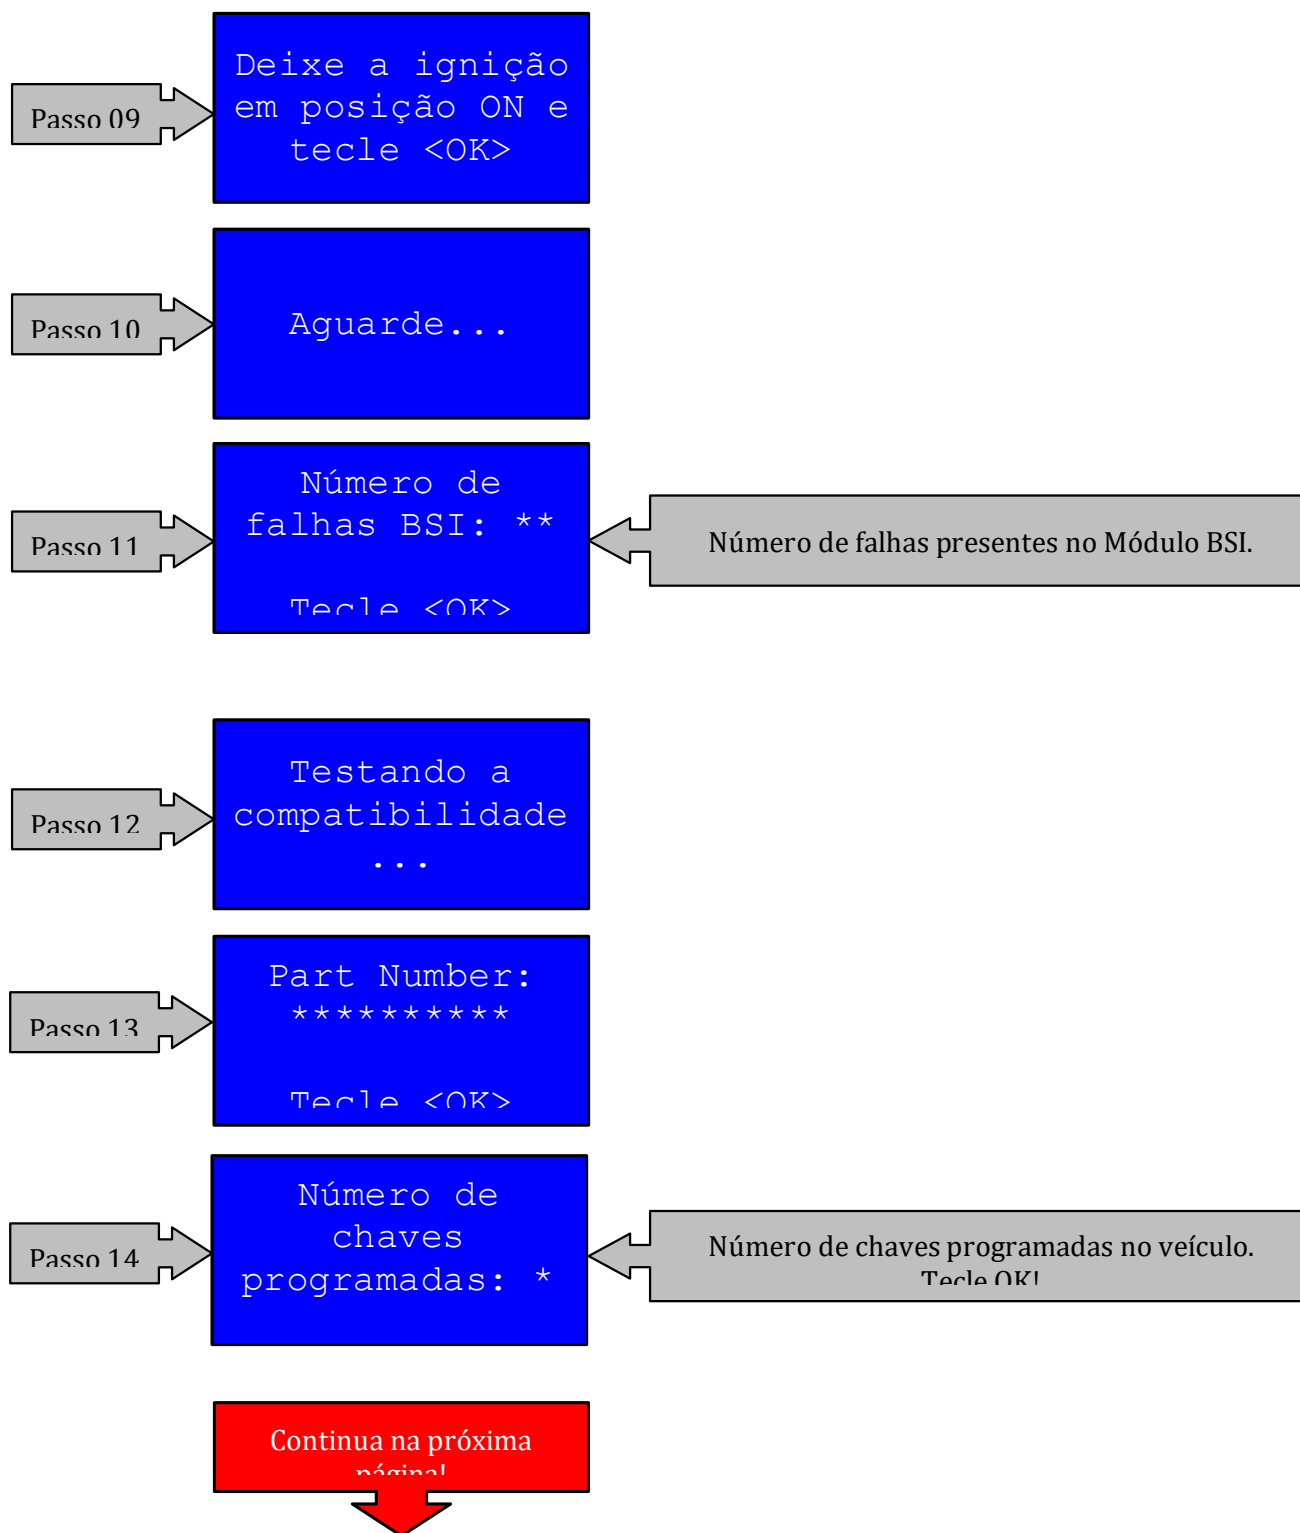

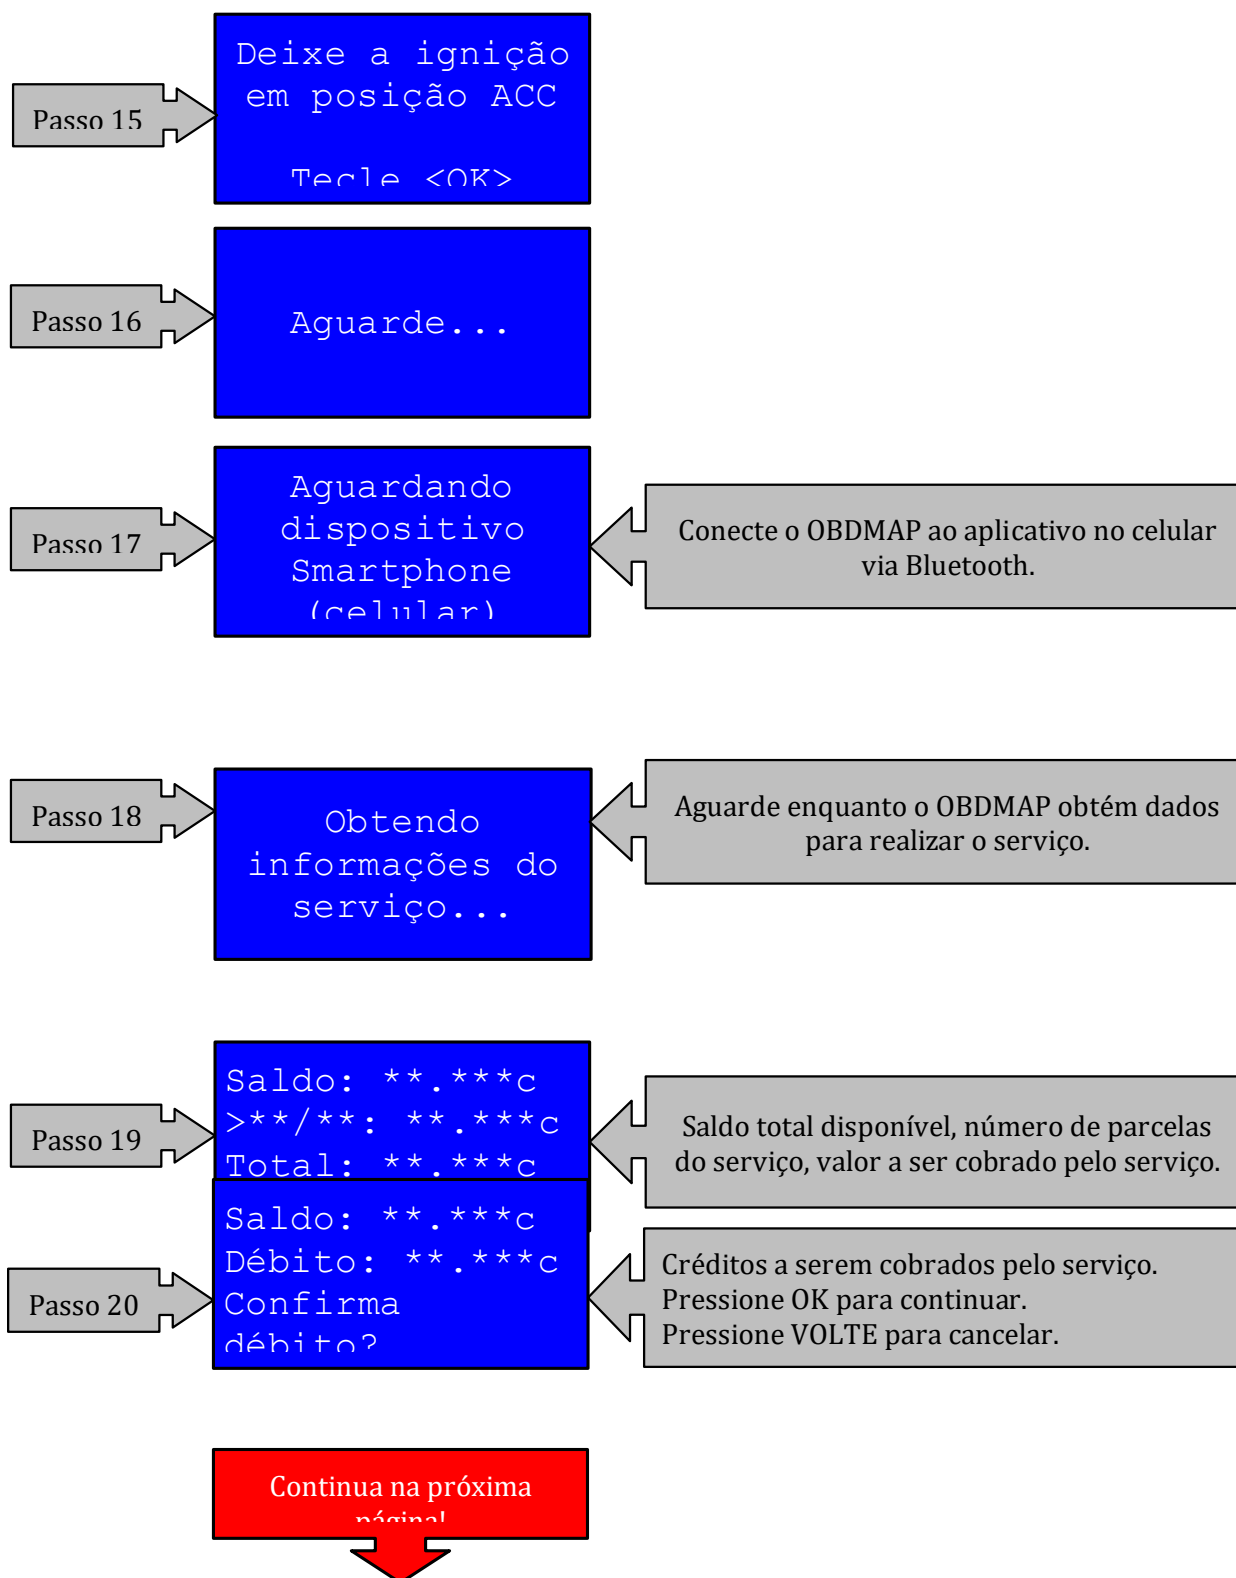

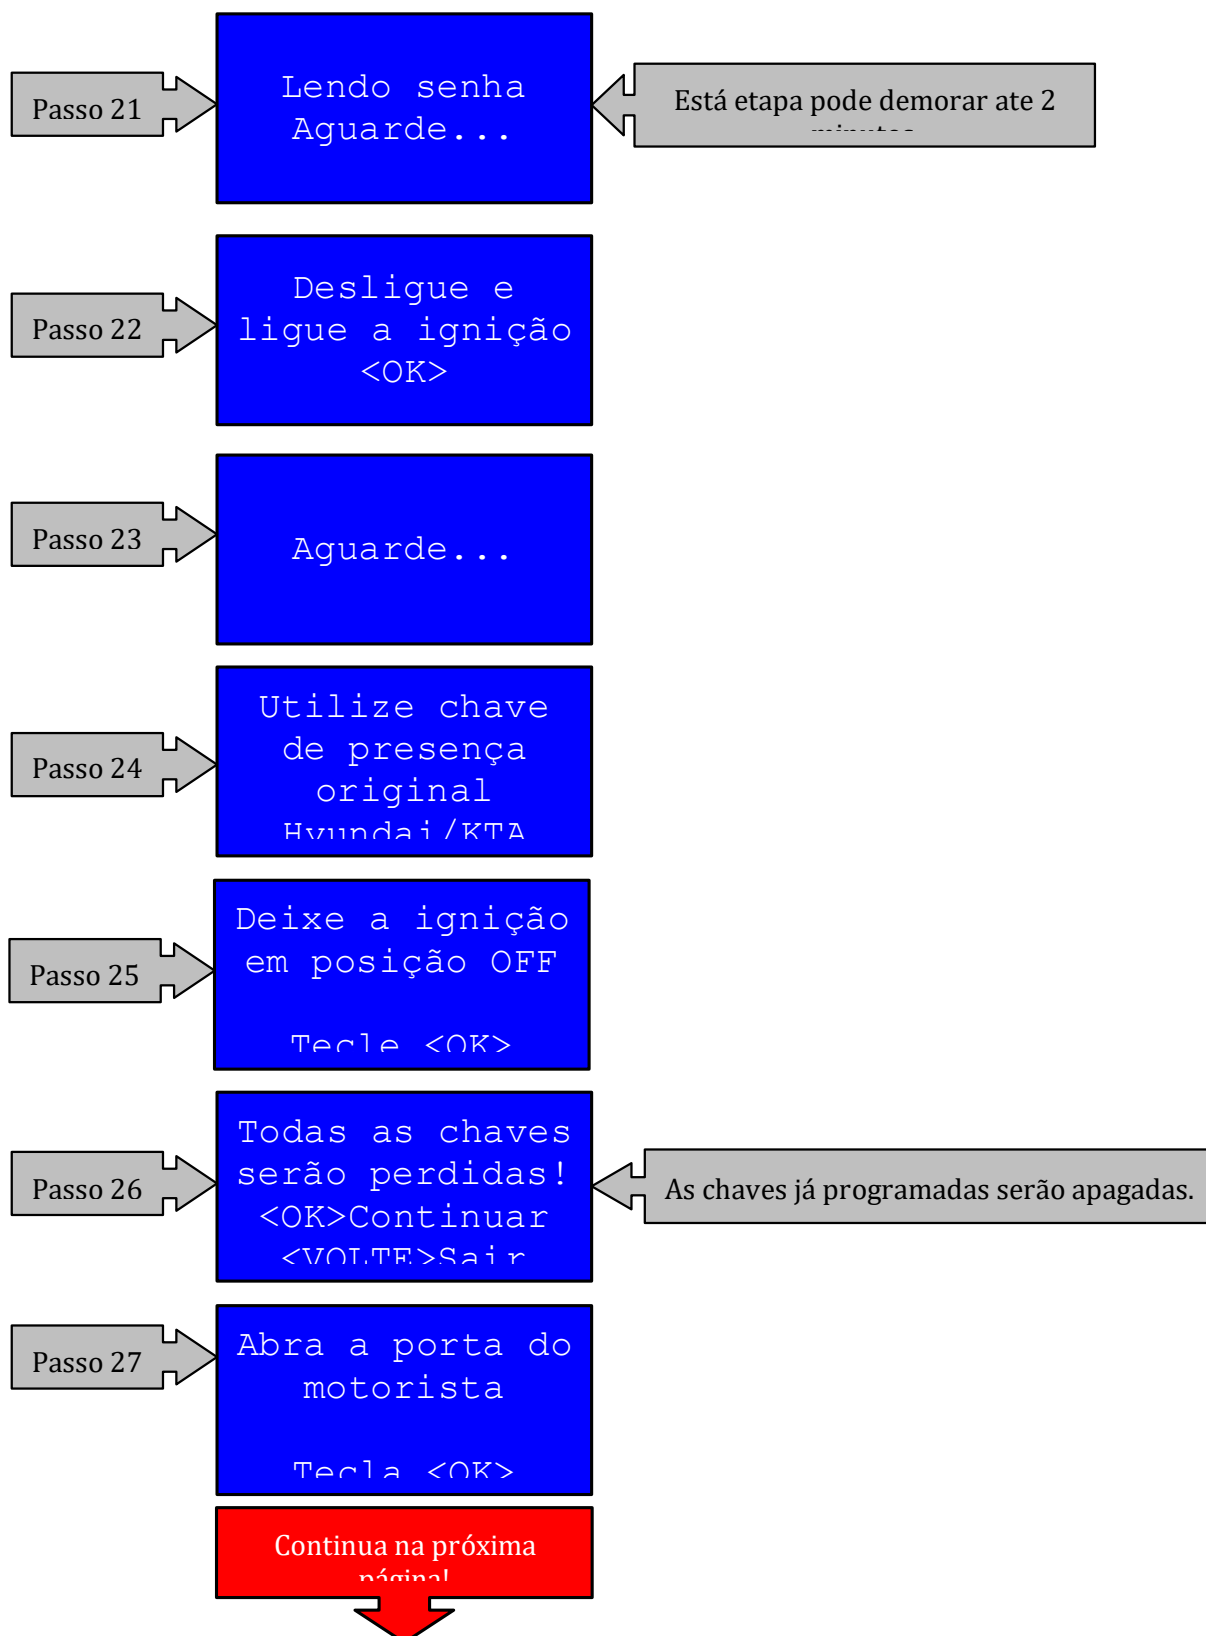

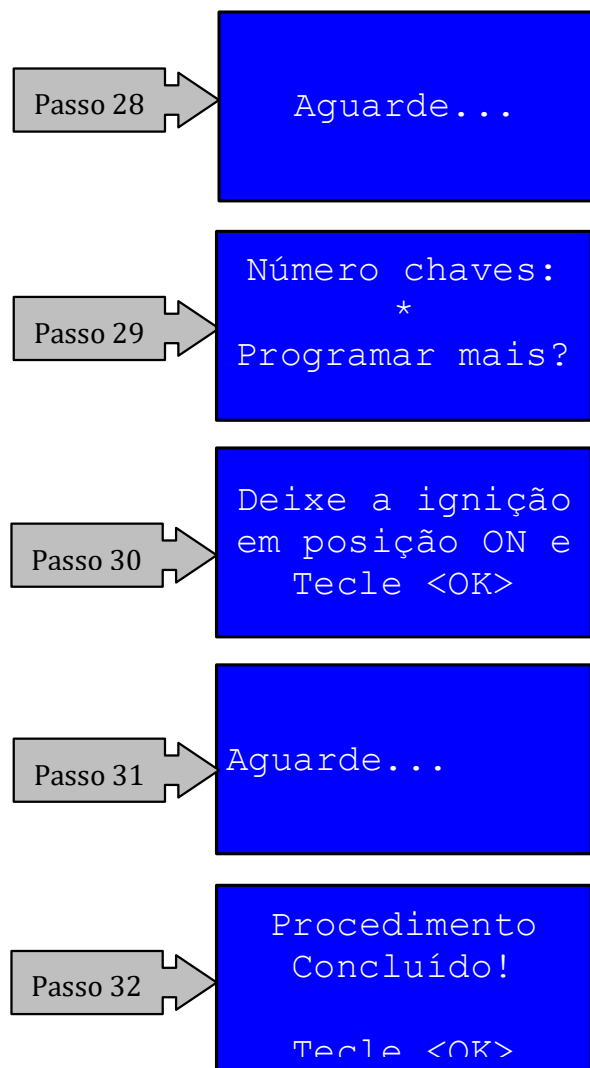

OUTRAS MENSAGENS

Erro
comunicação ou
veículo
incompatível!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc;
- Passar um scanner de diagnóstico no veículo;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico;
- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Falha na rede
CAN!!!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- Veículo está com tempo de espera.

Soluções:

- Aguardar x tempo com a ignição ligada e tentar novamente;
- Contate o suporte técnico.

Senha não
encontrada!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da SBI está corrompido;
- Arquivo inválido da BSI;
- A senha da BSI pode estar resetada.

Soluções:

- Verificar se o veículo está na aplicação;
- Contate o suporte técnico.

Tempo excedido!

Causas Prováveis:

- A chave de presença não foi posicionada no slot corretamente
- A chave de presença não posicionada dentro do tempo esperado.

Soluções:

- Posicionar a chave de presença no momento indicado pelo OBDMap;
- Posicionar a chave de presença no slot corretamente.

Chave já
programada no
veículo
Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- A chave de presença já está programada para o veículo.

Soluções:

- Utilize uma chave nova para realizar o procedimento.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**