



Manual Carga – PS0083

Reset ECU Bosch ME7.4.9

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Identificando a ECU ME7.4.9:.....</u>	<u>6</u>
<u>Localizando e conectando a pinça na memória 95320:.....</u>	<u>6</u>
<u>Todos os acessórios conectados:.....</u>	<u>7</u>
<u>Realizando o reset da ECU ME7.4.9:.....</u>	<u>8</u>
<u>Outras mensagens</u>	<u>10</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Reset da ECU ME7.4.9, deixando a mesma virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206 1.4 16V	2008 a 2012
	206 1.6 16V	2008 a 2012
	207 1.4 16V	2008 a 2012
	207 1.6 16V	2008 a 2012


Observação: Esta carga somente realiza o reset da ECU ME7.4.9. Para adaptá-la é necessário utilizar outro equipamento.

Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a memória a ser resetada.

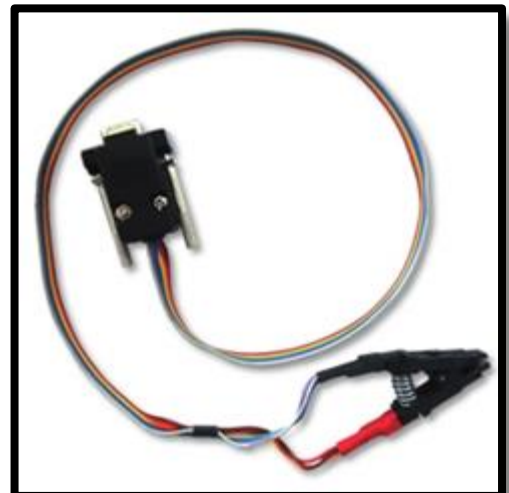

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.



Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Identificando a ECU ME7.4.9:




Localizando e conectando a pinça na memória 95320:

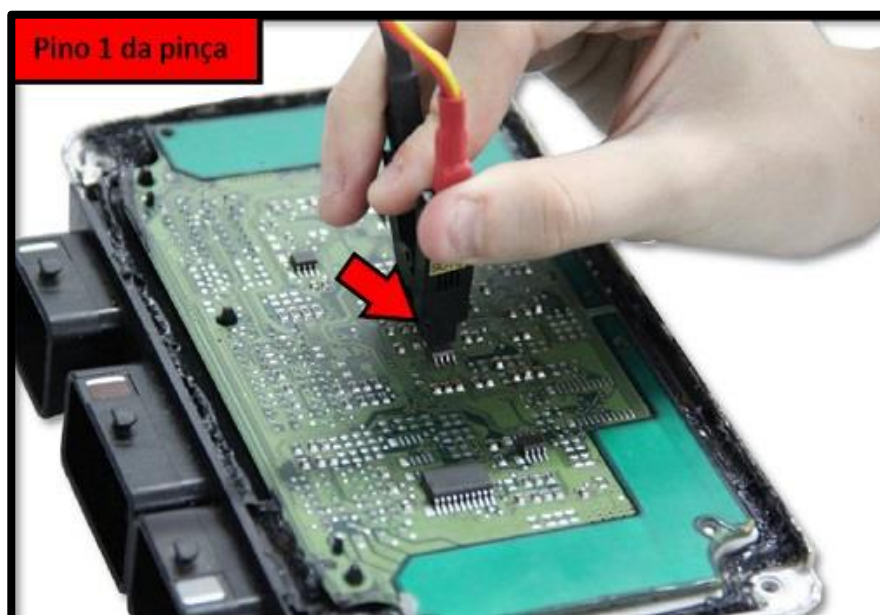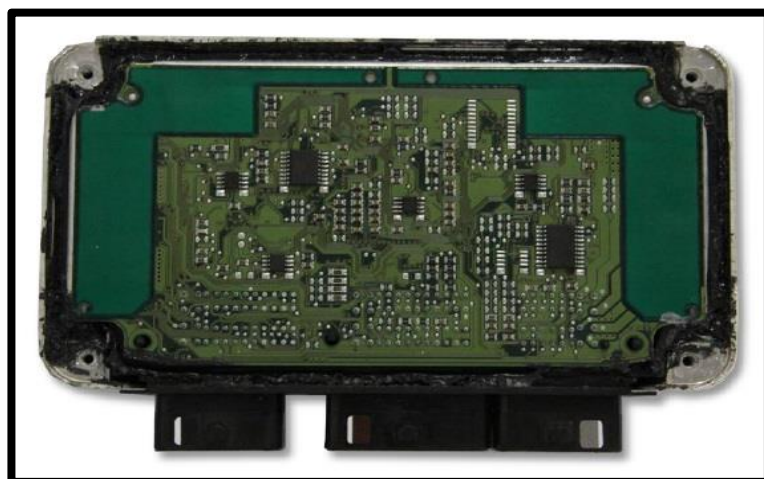

O pino 1 da pinça
deve coincidir com o
pino 1 da memória.


[Voltar índice](#)

Todos os acessórios conectados:

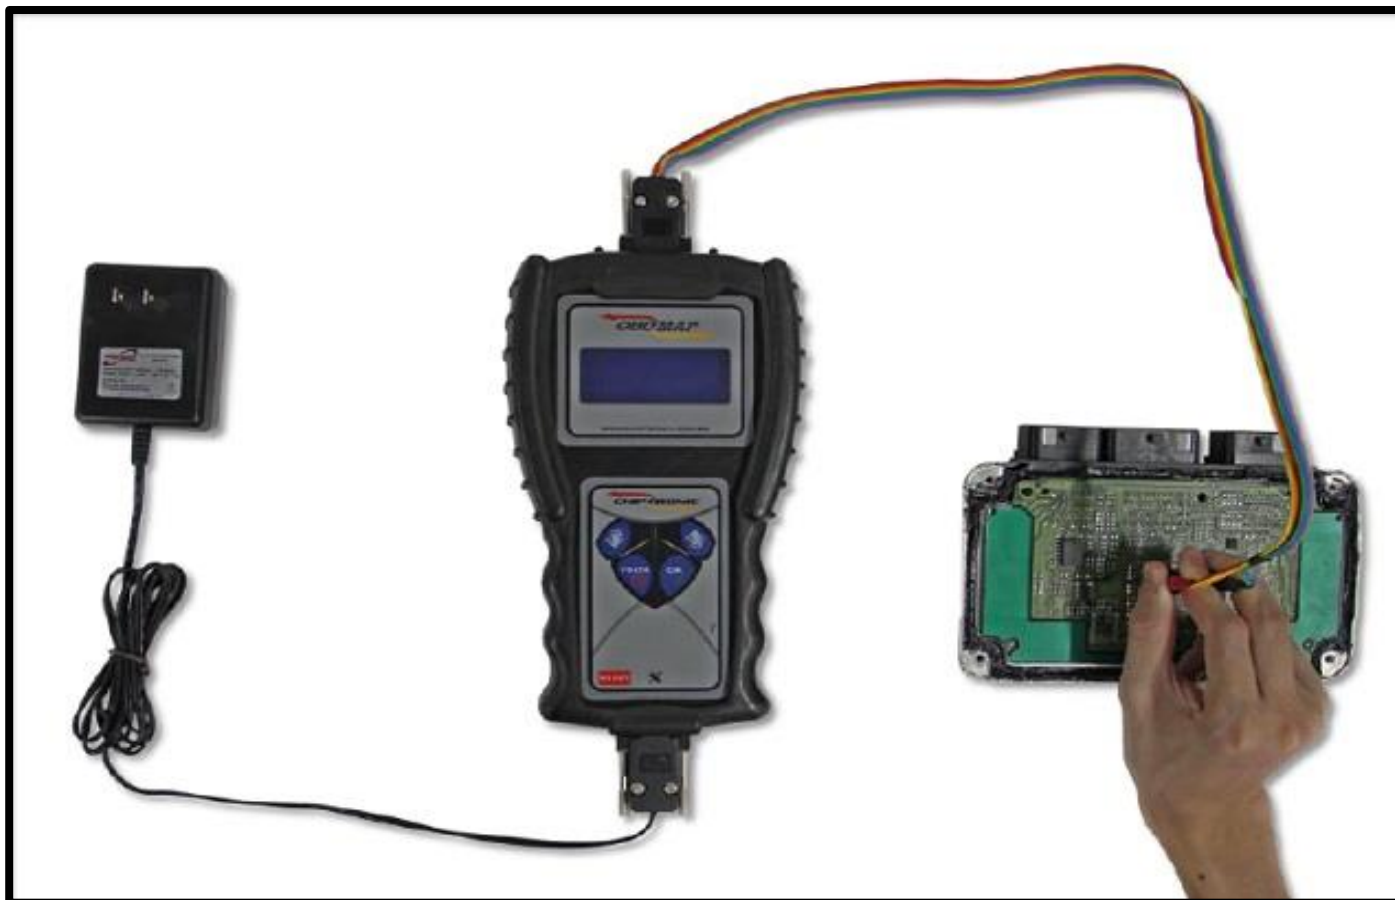

Realizando o reset da ECU ME7.4.9:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

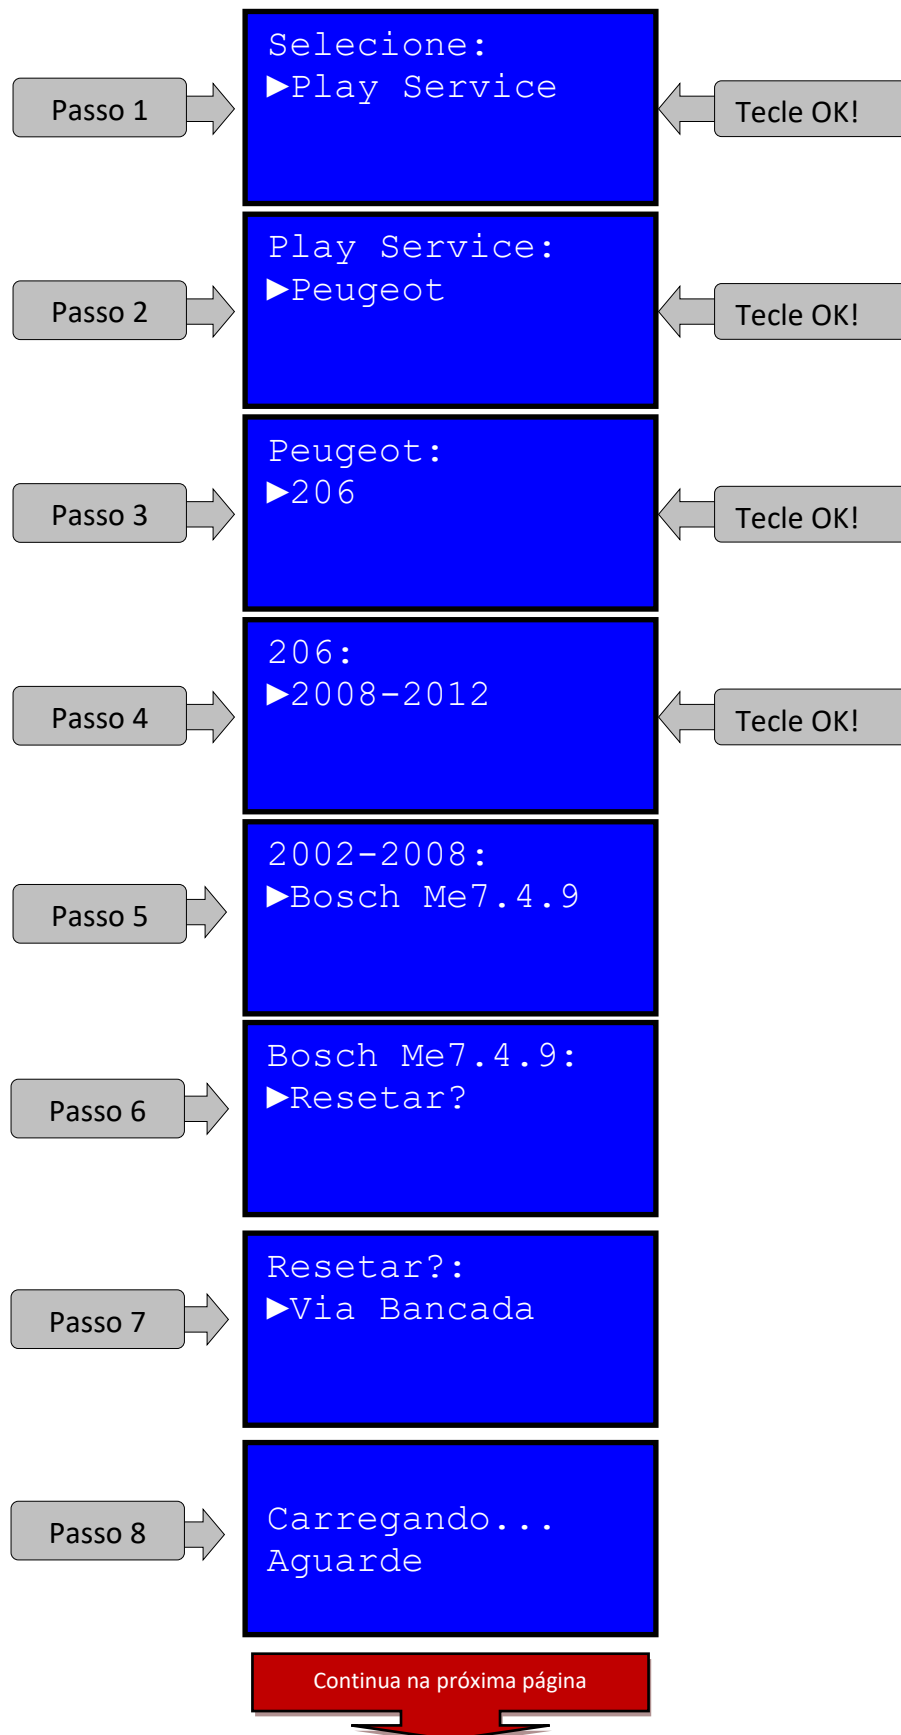

Passo 9

Conecte a pinça
na memória 95320
segundo o manual
<OK>

Tecla OK!

Passo 10

Aguarde...

Passo 11

Aguardando
dispositivo
smartphone
(celular)

Passo 12

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Passo 13

Saldo : **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 14

Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Nao <OK> Sim

Passo 15

Operacao
Concluida!

Operação concluída com sucesso.

Outras mensagens

Curto!
Verifique...

Causas prováveis

- Mau contato na pinça com a memória,
- ECU ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Pinça invertida!

Causas prováveis

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Erro na
Gravacao!

Causas prováveis

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato na pinça com o OBDMAP,
- ECU ou memória com problema,
- Pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)