



Manual Carga – PS0098

Reset da ECU SIM 32 (Clio, Logan e Sandero)

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Identificando e desmontando a ECU SIM 32:</u>	<u>6</u>
<u>Localizando e conectando a pinça na memória 95160:</u>	<u>7</u>
<u>Todos os acessórios conectados:</u>	<u>8</u>
<u>Realizando o Reset da ECU:</u>	<u>9</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>11</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Reset da ECU SIM 32.
- Com esta carga é possível fazer o reset da ECU, deixando a mesma virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.


Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Clio II 1.0	2005 a 2011
	Sandero 1.0	2008 a 2011
	Sandero 1.6	2008 a 2011
	Logan 1.0	2008 a 2011
	Logan 1.6	2007 a 2011

Acessórios utilizados:

Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a memória
ao OBDMAP.

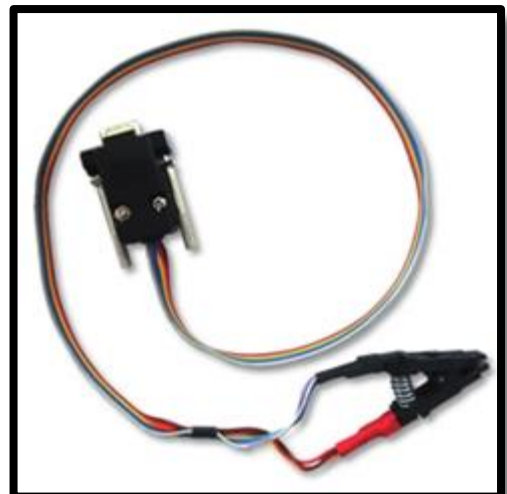

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Identificando e desmontando a ECU SIM 32:





Utilize uma chave de fenda para soltar as travas da ECU.

Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa da ECU.




[Voltar índice](#)

Localizando e conectando a pinça na memória 95160:

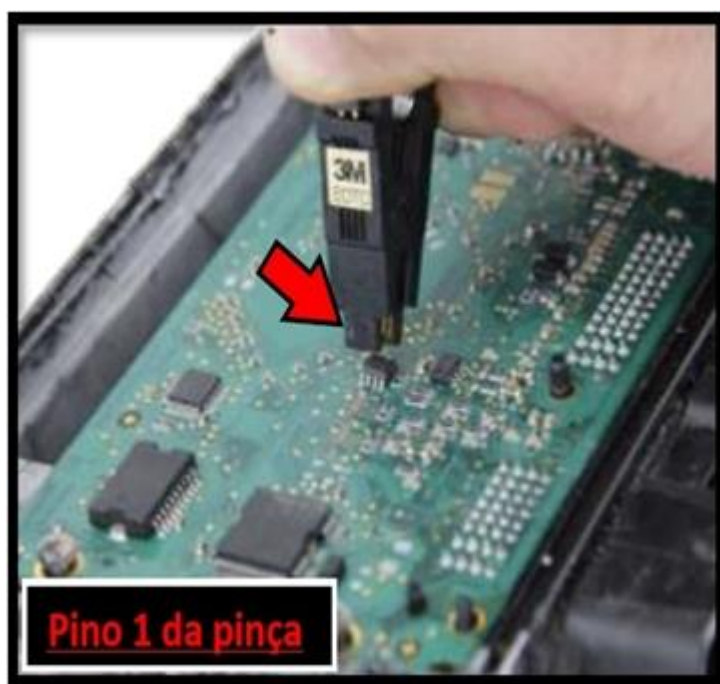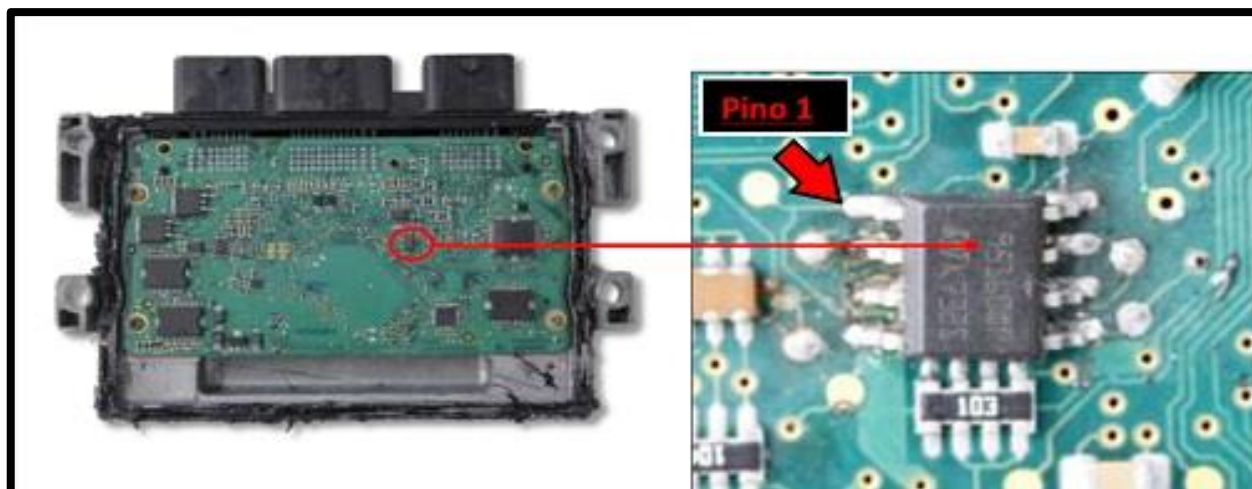

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

Pinça conectada na memória.

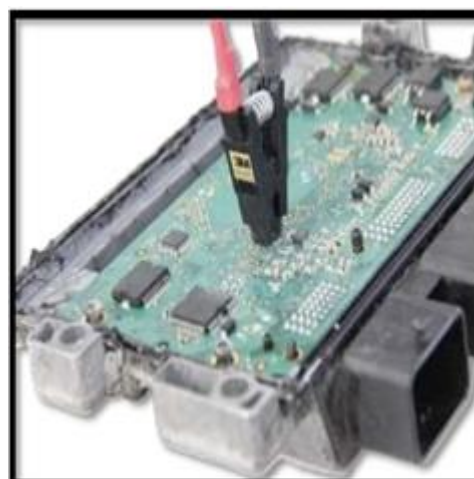

[Voltar índice](#)


Todos os acessórios conectados:**Atenção**

Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem a ECU.



Realizando o Reset da ECU:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

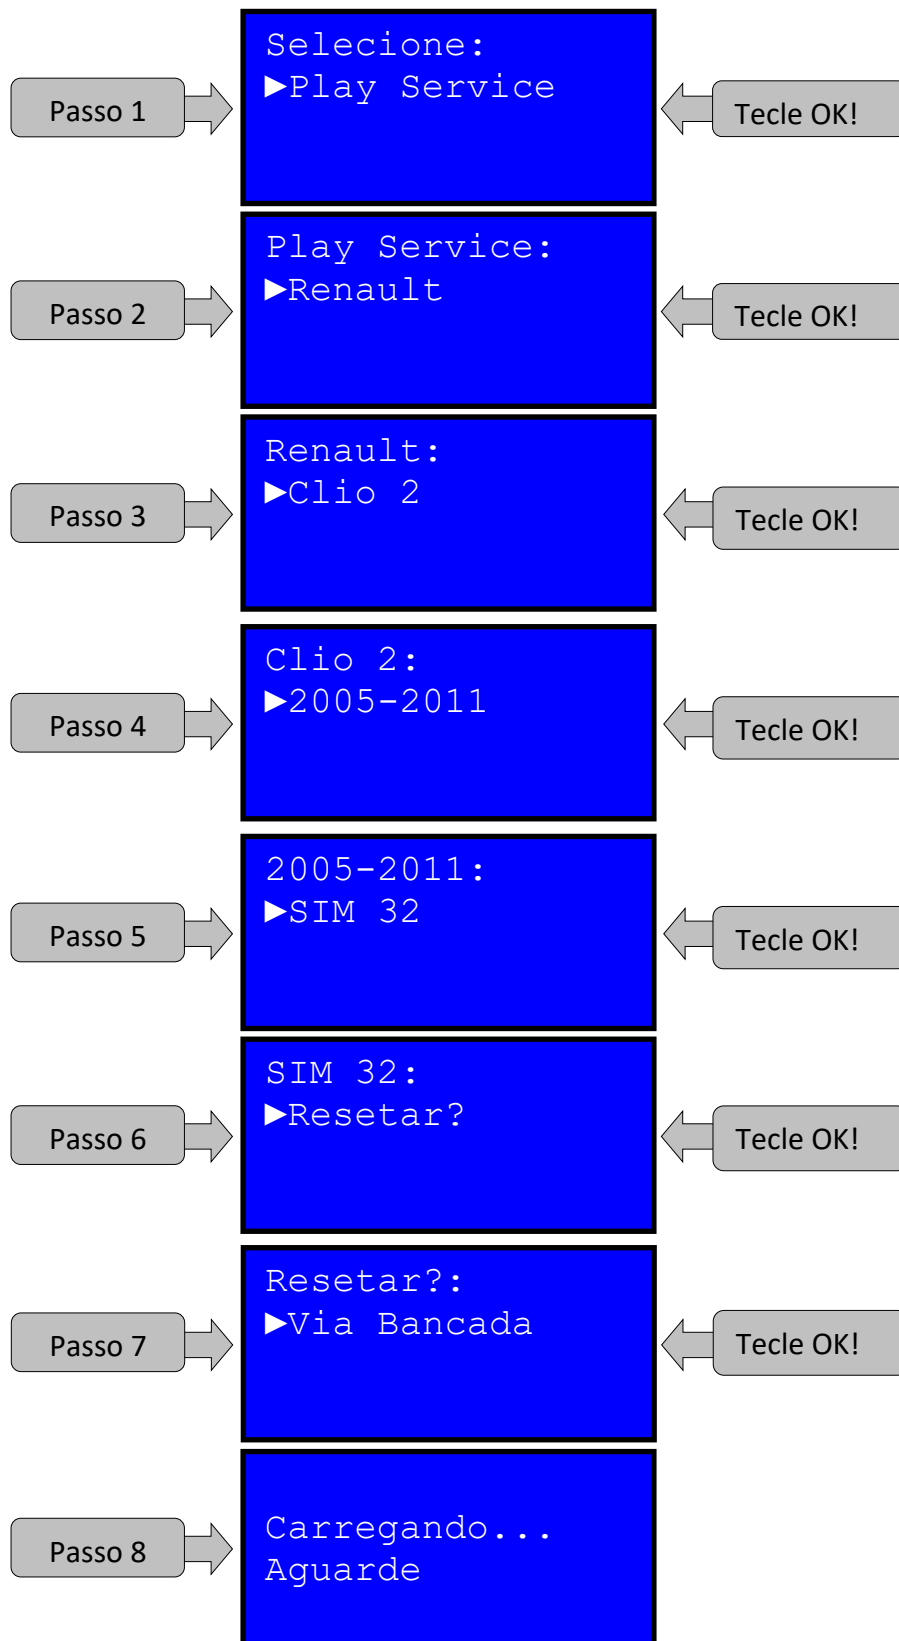

Continua na próxima página



Passo 9

Conecte a pinça
na memória 95160
segundo o manual
<OK>

Tecle OK!

Passo 10

Aguarde...

Passo 11

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 12

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Passo 13

Saldo : **.***c
>**/**: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 14

Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Passo 15

Operacao
Concluida!

Outras Mensagens

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mal contato na pinça com a memória,
- ECU ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir bom estado da ECU e da memória.

Pinça invertida!

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Erro na
Gravacao!

Causas Prováveis:

- Mal contato da pinça com a memória,
- Mal contato na pinça com o OBDMAP,
- ECU ou memória com problema,
- Pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir bom estado da ECU e da memória,
- Conferir se os terminais da memória e da pinça estão limpos, sem resina ou sujeira.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)