



Manual Carga – PS0102

Clonar Transponder 4C

Rev. 2



Novembro 2021

# ÍNDICE

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>Introdução .....</u>                                             | <u>3</u> |
| <u>Aplicação .....</u>                                              | <u>3</u> |
| <u>Acessórios utilizados.....</u>                                   | <u>4</u> |
| <u>Play Service .....</u>                                           | <u>5</u> |
| <u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder .....</u> | <u>6</u> |
| <u>Realizando a clonagem de transponders.....</u>                   | <u>7</u> |
| <u>Outras Mensagens .....</u>                                       | <u>9</u> |

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções

- Clonar chaves dos veículos que utilizam o transponder ID4C (T30/31), ou TPX1 utilizando transponder TPX1.

### Aplicação

| Marca  | Modelo            | Ano         |
|--------|-------------------|-------------|
| FORD   | F 250 Diesel      | 1999 a 2003 |
|        | F 350 Diesel      | 1999 a 2003 |
|        | Fiesta 1.0        | 1996 a 2002 |
|        | Ka 1.0            | 1997 a 2002 |
|        | Courier 1.3 e 1.4 | 1998 a 1999 |
|        | Escort 1.6        | 1997 a 1999 |
|        | Mondeo 2.0        | 1997 a 1998 |
|        | Taurus 3.0        | 1997 a 1998 |
| Toyota | Corolla 1.6 e 1.8 | 1996 a 2004 |



Transponder TPX1 Virgem.

Chave Ford e Toyota já montada com o transponder.



[Voltar índice](#)

### Acessórios utilizados



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.



### Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

**Saldo:\*\*\*.\*\*\*c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

**Valor do servico** : Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total \*\*.\*\*\*c** : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serao debitados \*\*\*c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Servico Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone:** Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

**Obtendo informacao de servico** : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

**Sincronizando aguarde** : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

**Emparelhamento concluido** : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

## Posicionamento do transponder no módulo de transponder



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.


O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.




Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.

### Realizando a clonagem de transponders

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

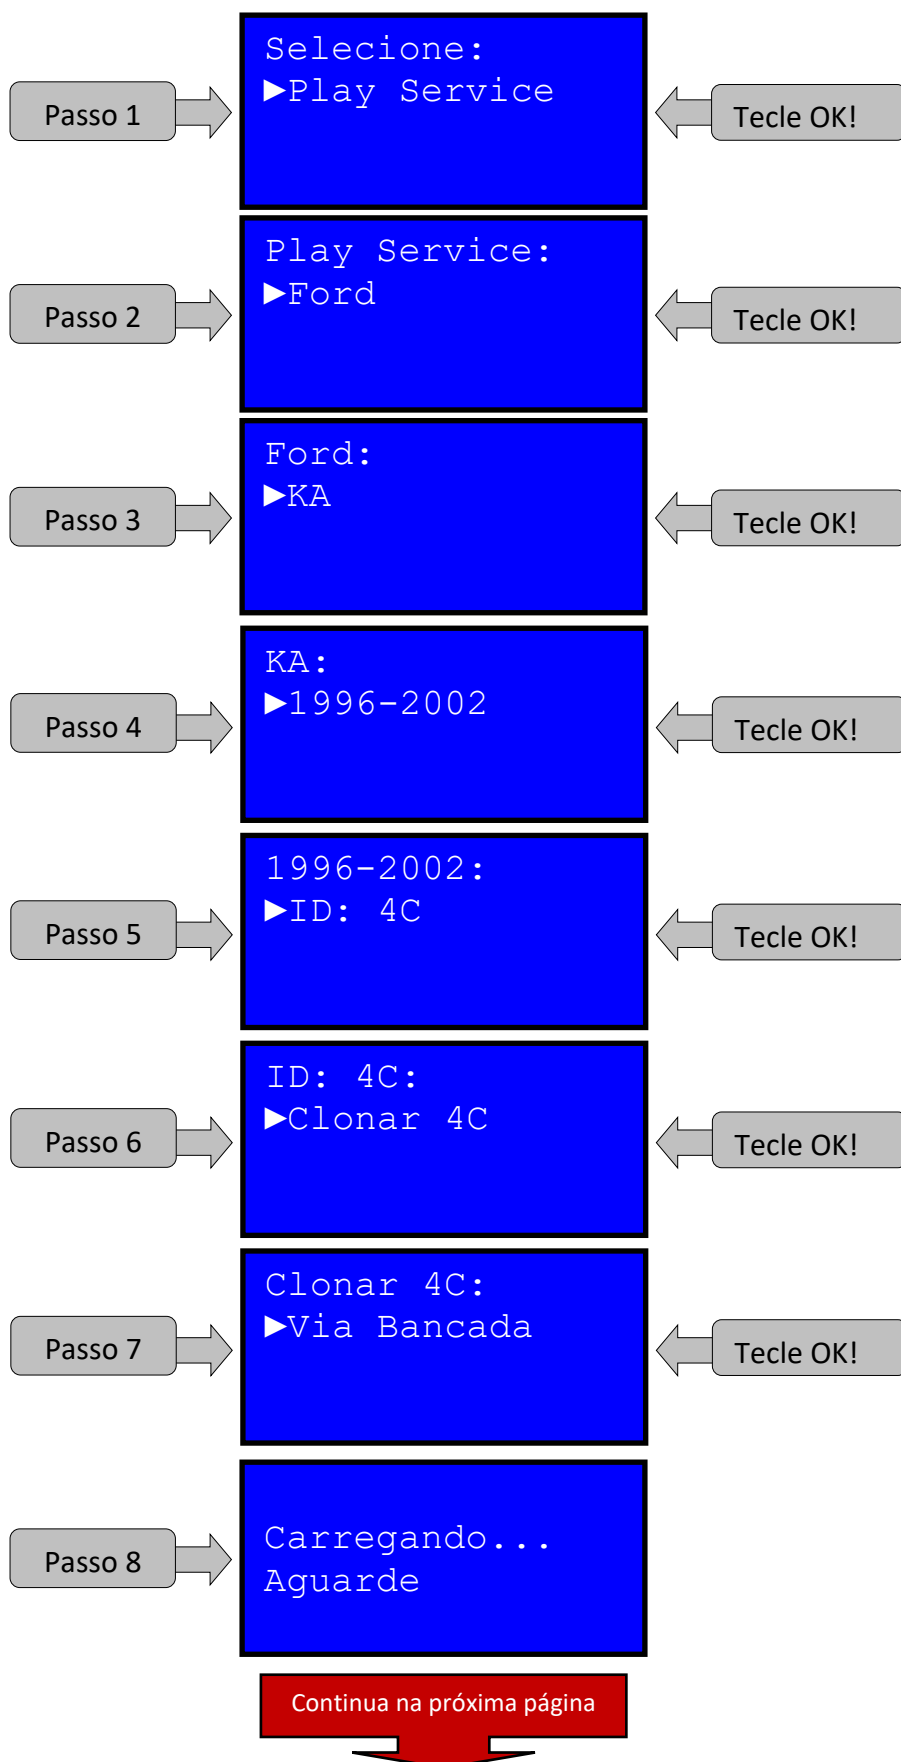

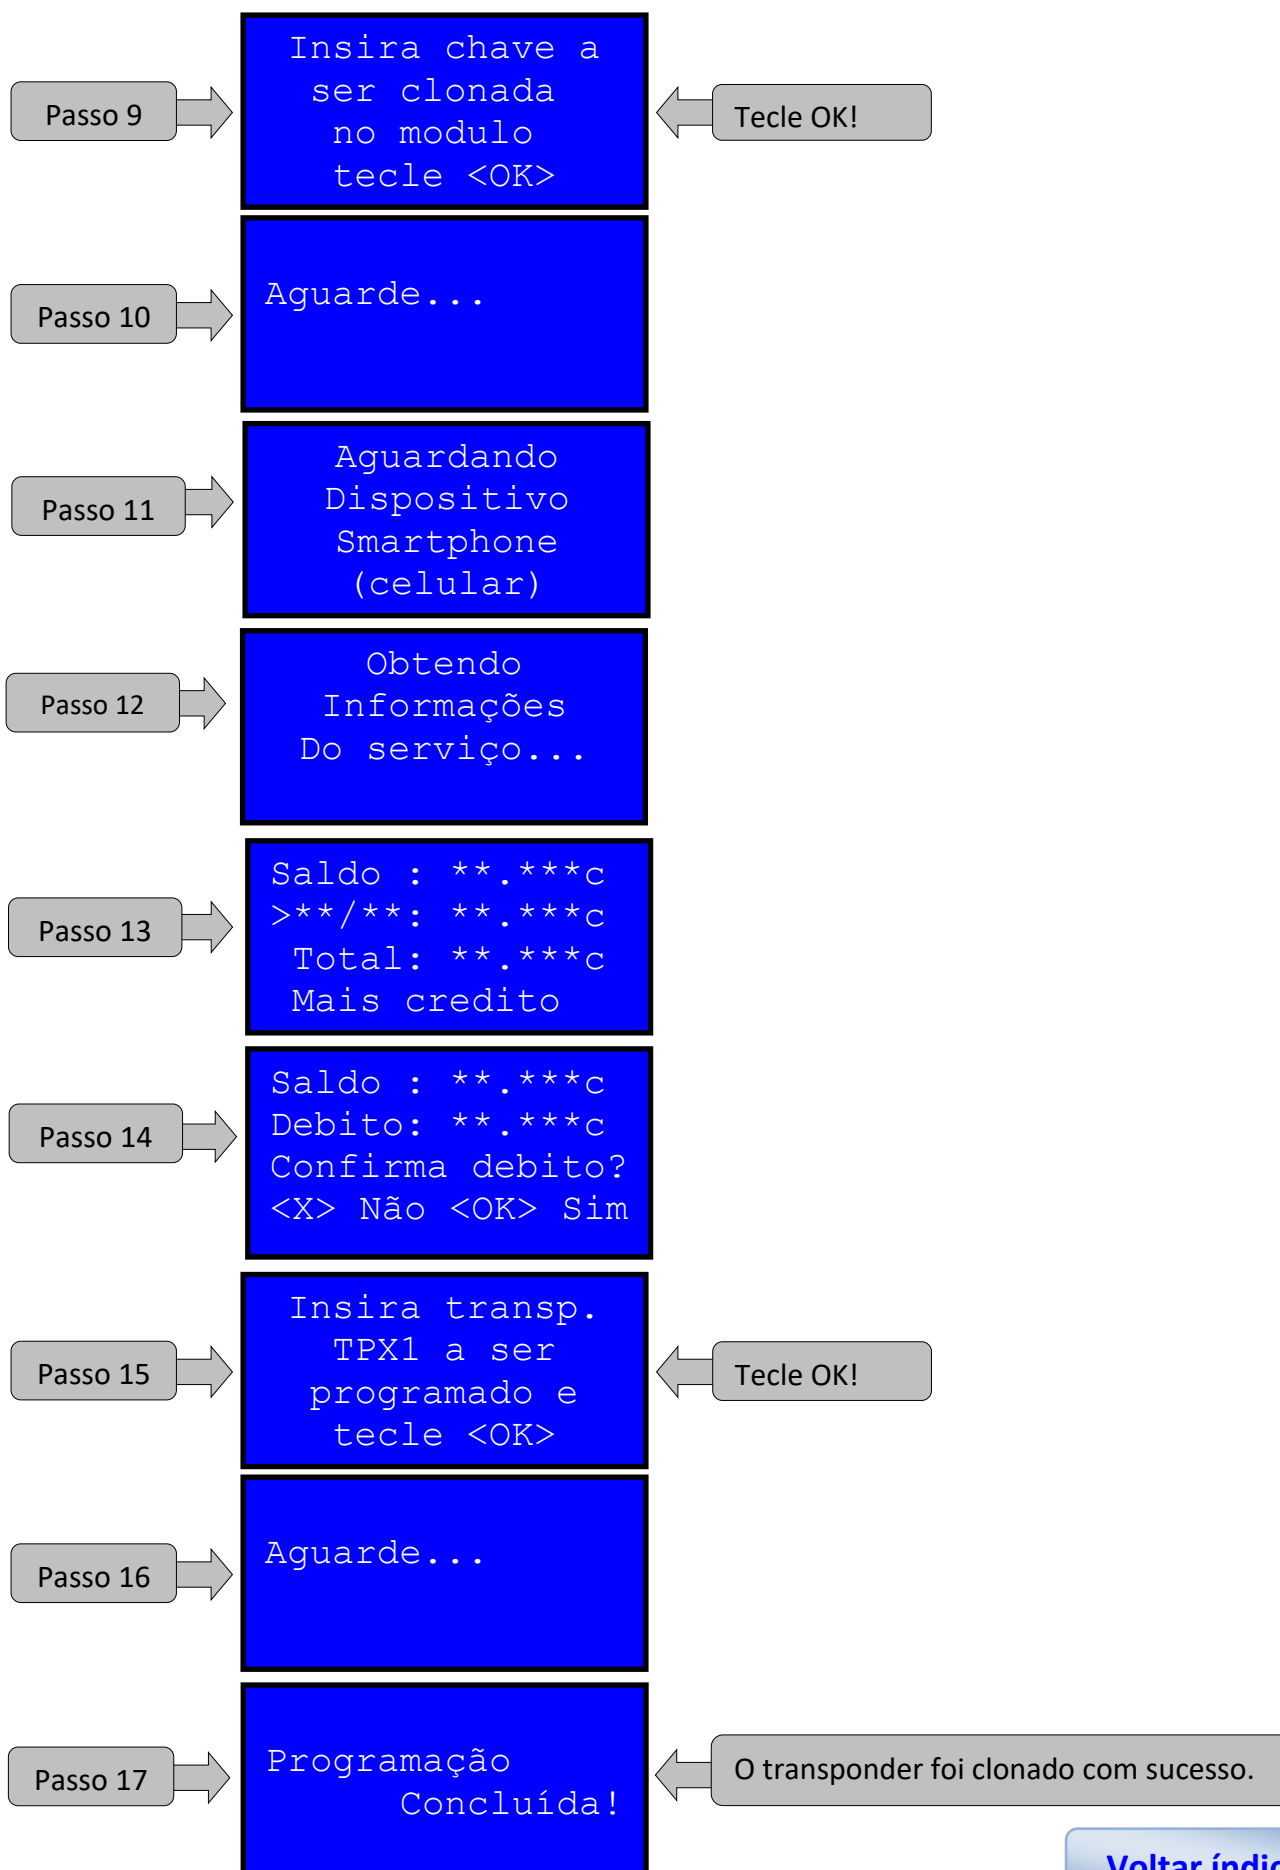



### Outras Mensagens

Erro na leitura  
do transponder!

#### Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mal contato no Módulo de Transponder com o OBDMap,
- O transponder utilizado não é o correto.

#### Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir o transponder se é o correto. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos.

ERRO DE CRC!

#### Causas Prováveis:

- Houve falha ou interferência na comunicação com o transponder.

#### Soluções:

- Verificar correta posição do transponder no módulo de transponder.

Erro na gravação  
do transponder!

**Causas Prováveis:**

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mal contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP,
- O transponder utilizado não é o TPX1.

**Soluções:**

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir o transponder TPX1. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)