



Manual Carga – PS0114

Dedicação do transponder ID33 para GM e VW

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder:</u>	<u>6</u>
<u>Dedicando o transponder:</u>	<u>7</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>9</u>

Introdução

Esta carga realiza a seguinte função:

- ✓ Dedicção do transponder T5 para ID33 GM e VW.

Observação: Realizado através do módulo de transponder.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
GM	Corsa 1.0	1997 a 2003
	Corsa 1.0 16V	1997 a 1999
	Corsa 1.6	1997 a 2003
	Corsa 1.6 16V	1997 a 1999
	Corsa Pickup 1.6	1997 a 1999
	Omega 2.2 E020	1995 a 1999
	Omega 2.2 IMMO	1995 a 1999
	Omega 4.1	1995 a 1999
VW	Golf 1.6	1995 a 1999
	Golf 1.8	1995 a 1999
	Golf 2.0	1995 a 1999

O transponder Utilizado nessa função é o T5/NOVA virgem (ID 20).



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.

Módulo de transponder. Realiza
a programação e dedicação de
transponders.



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : Neste momento o OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Posicionamento do transponder no módulo de transponder:**CERTO**


O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.

ERRADO

Dedicando o transponder:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

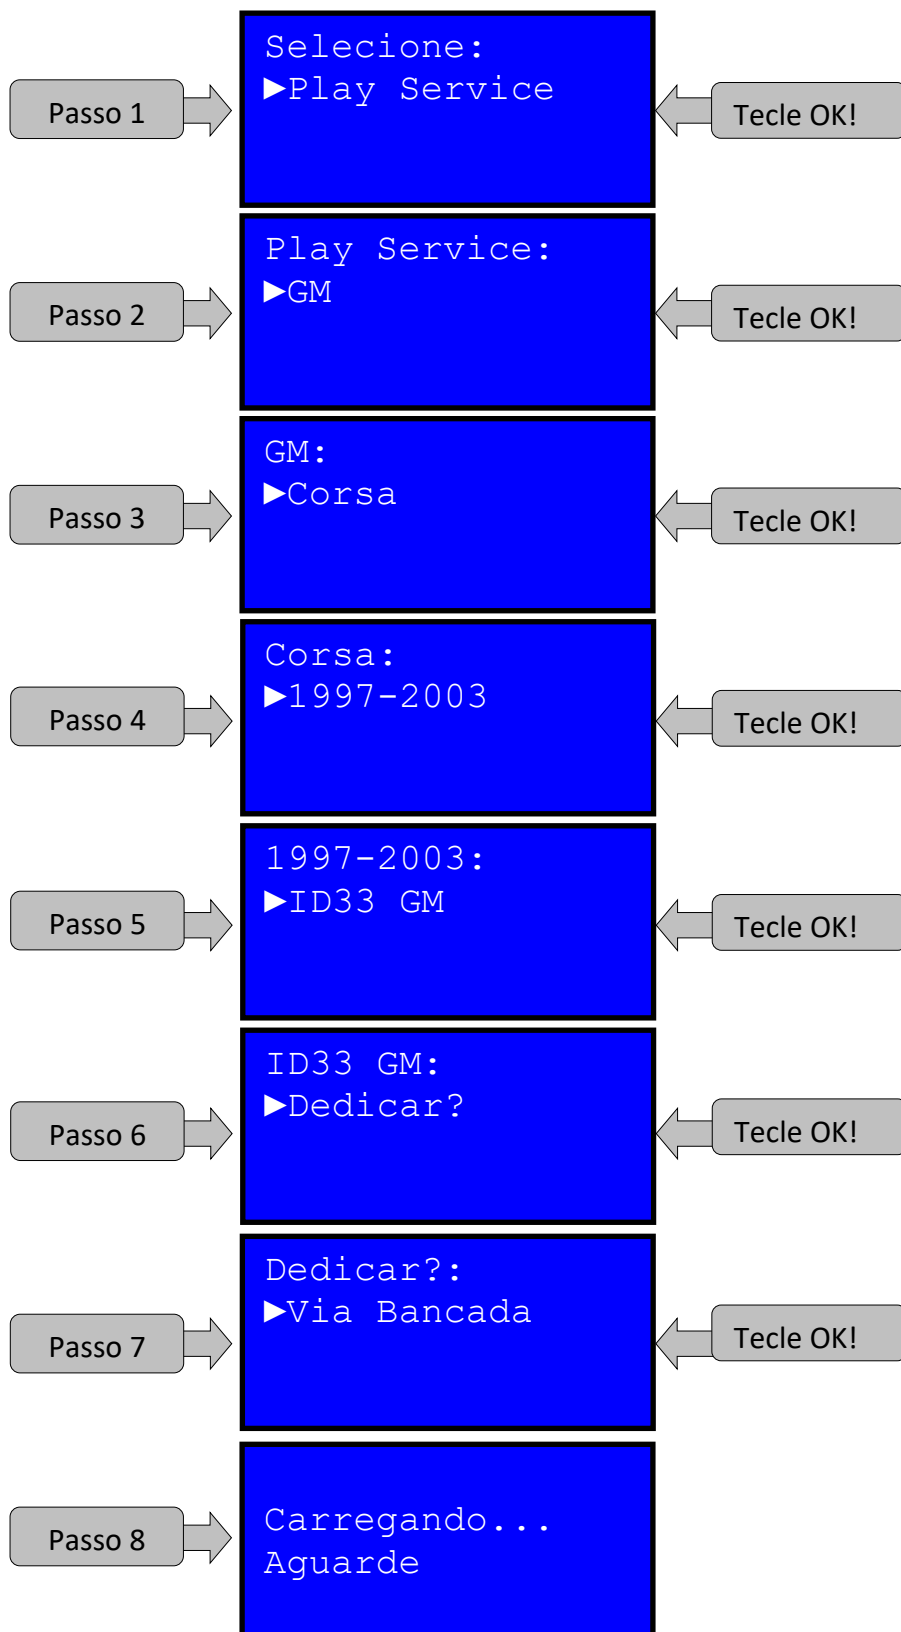

Continua na próxima página



Passo 9

Aguarde...

Passo 10

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 11

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Passo 12

Saldo : **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 13

Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Nao <OK> Sim

Passo 14

Selecione: (GM)
Dedicar ID33

Escolha qual montadora deseja dedicar o T5.

- GM
- VW

Passo 15

Utilize T5/NOVA.
(OK) p/ prog..

Insira o transponder T5 no módulo de transponder e tecele OK.

Passo 16

Grav. T5/Nova
Aguarde...

Passo 17

Concluido!
(OK) para outro.

Para dedicar mais de um transponder insira o próximo no módulo tecele <OK> e volte ao [Passo 14](#) ou tecele <VOLTA> para finalizar.

Voltar índice

Outras Mensagens

ERRO GRAV. T5!
(OK) P/ REPETIR.

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder;
- O transponder utilizado não é o T5 Virgem.

Soluções:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder;
- Verifique o transponder que está sendo utilizado;
- Pode-se utilizar a carga básica do módulo de transponder para identificar o transponder ou para deixá-lo virgem (ID20).

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)