



Manual Carga – PS0127

Dedicação transponder PCF 7935 para ID40

Rev. 3



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder:</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a dedicação dos transponders:.....</u>	<u>7</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>9</u>

Introdução:


➤ Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Dedicar o transponder PCF 7935 para ID40 (Opel2).

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
GM	Astra 1.8, 2.0 e 2.0 16v	1998 a 2010
	Blazer 2.4 Flex	2006 a 2010
	Celta 1.0	2013 a 2016
	Celta 1.4	2003 a 2010
	Corsa 1.0	2013 a 2016
	Corsa 1.8	2002 a 2006
	Meriva 1.8 e 1.8 16v	2002 a 2010
	Montana 1.4	2013 a 2016
	Montana 1.8	2003 a 2009
	Prisma 1.4	2006 a 2010
	S10 2.4 Flex	2006 a 2010
	Vectra C 2.0 e 2.4	2005 a 2010
	Zafira 2.0 e 2.0 16v	2001 a 2010

Transponder utilizado
PCF7935 virgem.

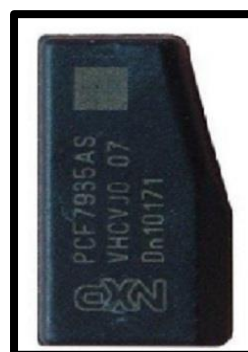

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:

Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMap em bancada.

Módulo de transponder.
Realiza a programação e
geração de
transponders.



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Posicionamento do transponder no módulo de transponder:**CERTO**


O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.

ERRADO


Realizando a dedicação dos transponders:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

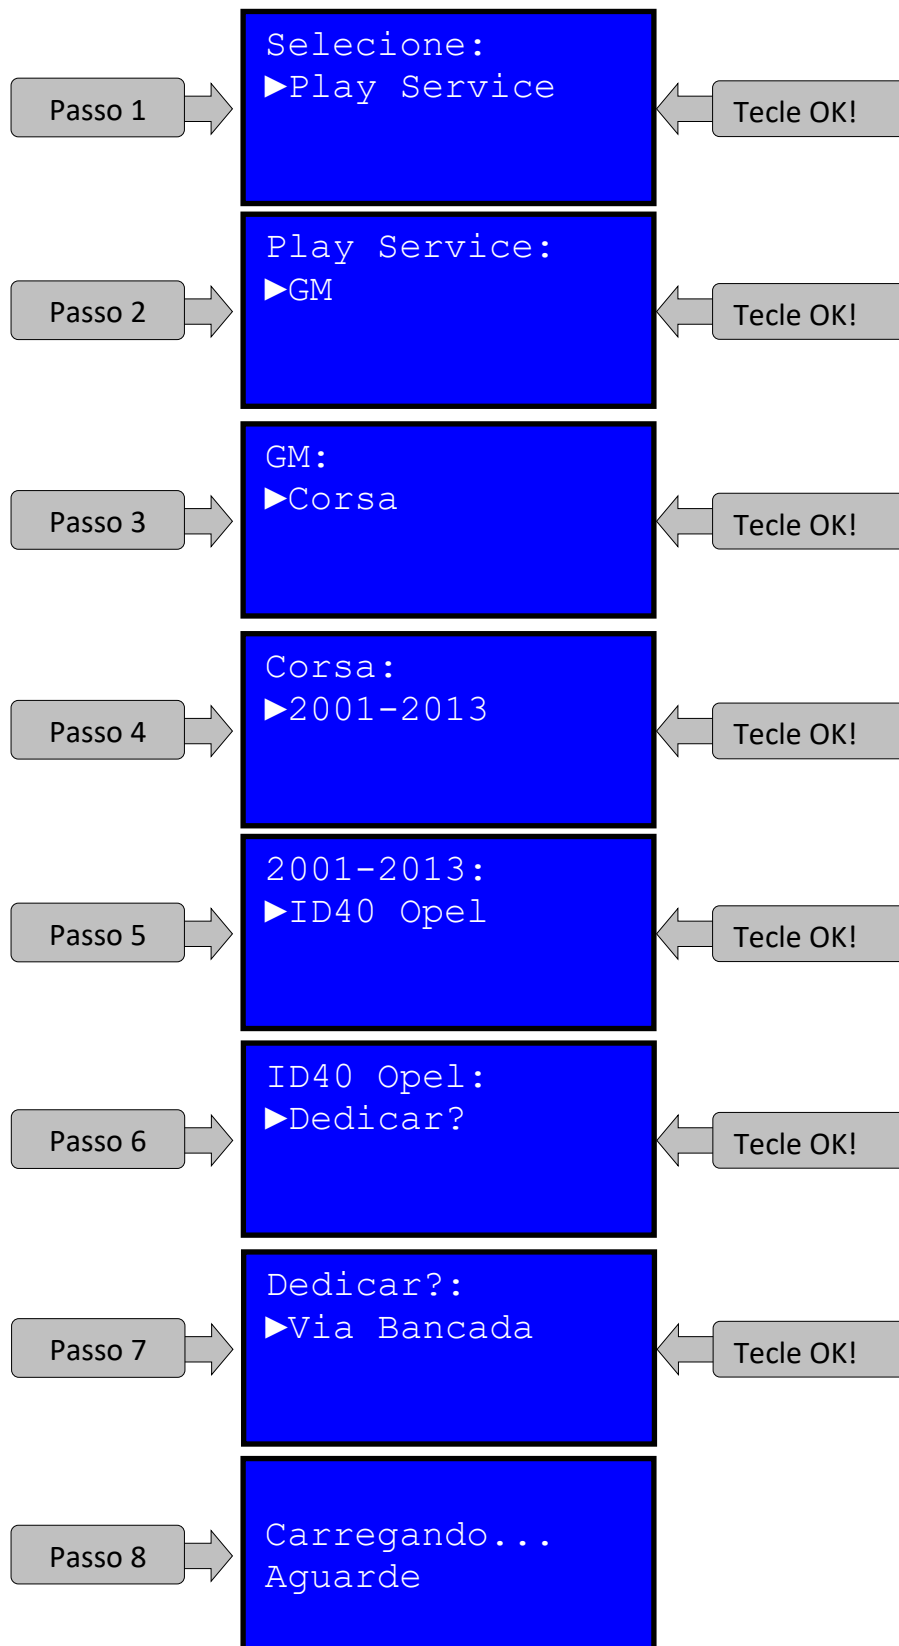

Continua na próxima página



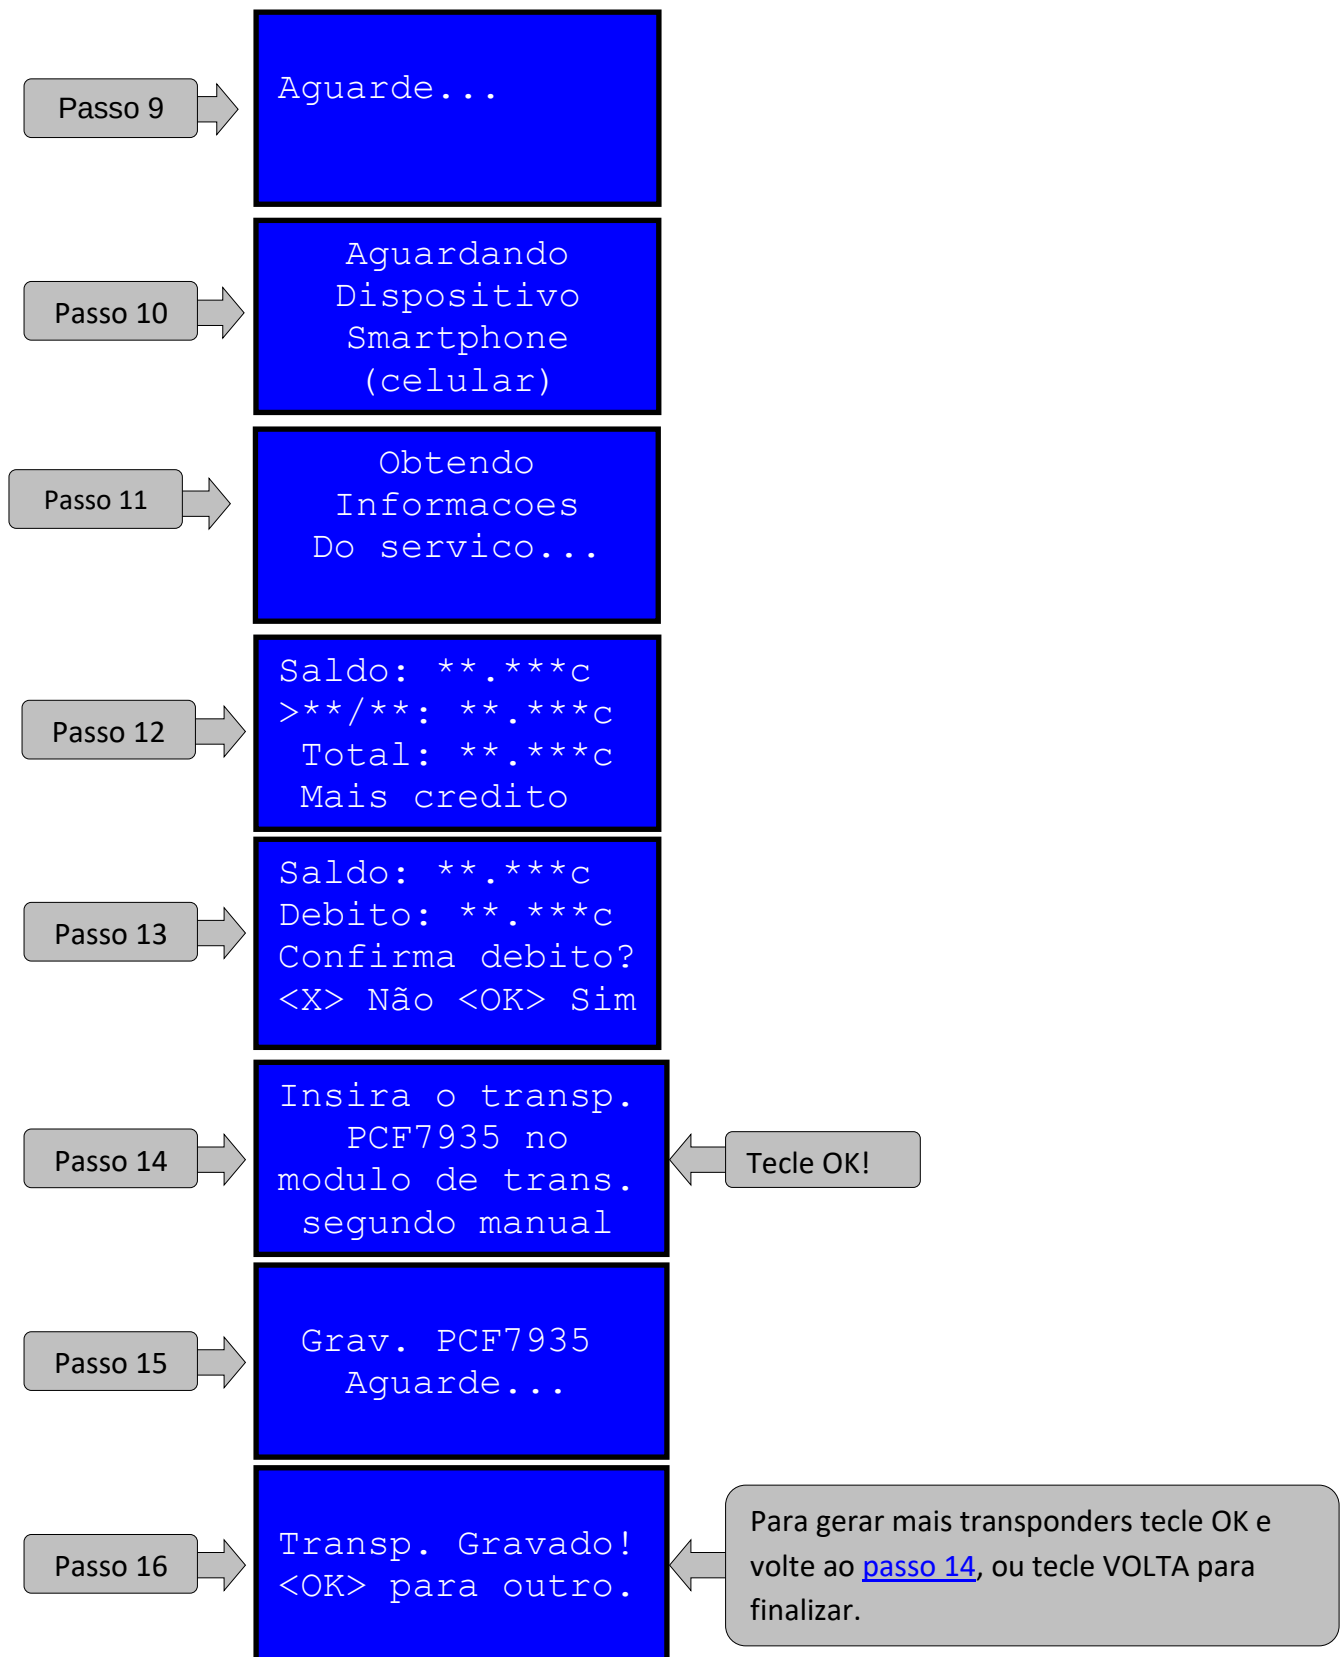

Outras Mensagens

Erro na gravacao
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder.

Soluções:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder.

Transponder
Bloqueado!

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

- Utilize o transponder PCF 7935 virgem.

Transponder
nao encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder.
- O transponder utilizado não é o PCF 7935 virgem.

Soluções:

- Verifique o transponder utilizado.
- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)