



Manual Carga – PS0131

Reset ECU Fiat ME 7.9.6 com Final 104/431/626

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Identificando e desmontando a ECU ME7.9.6:</u>	<u>6</u>
<u>Localizando e conectando a pinça na memória 95080:.....</u>	<u>7</u>
<u>Todos os acessórios conectados:.....</u>	<u>8</u>
<u>Resetando a ECU.....</u>	<u>9</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>11</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Resetar a ECU ME7.9.6
Reseta as ECU's ME7.9.6 com finais 626, 104 e 431, deixando a mesma virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
FIAT	Doblo 1.3	2002 a 2006
	Palio Fire 1.0 16V	2002 a 2006
	Palio Fire 1.3 16V	2002 a 2006
	Siena Fire 1.0 16V	2002 a 2006
	Siena Fire 1.3 16V	2002 a 2006

Observação: Existem carros dentre os modelos citados acima que não saem equipados com a ECU ME7.9.6.


[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a memória
ao OBDMAP.

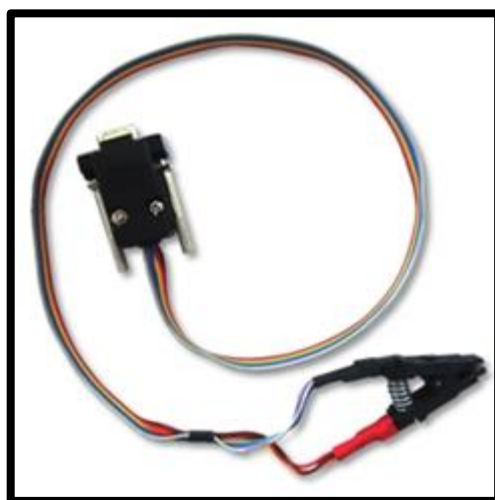

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Identificando e desmontando a ECU ME7.9.6:

Observação: Esta carga abrange as ECU's ME7.9.6 com os finais 104, 626 e 431.



ECU's com finais:

626 431




Utilize uma chave torx para retirar os parafusos fixadores que prendem a tampa da ECU.




Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.

[Voltar índice](#)


Localizando e conectando a pinça na memória 95080:

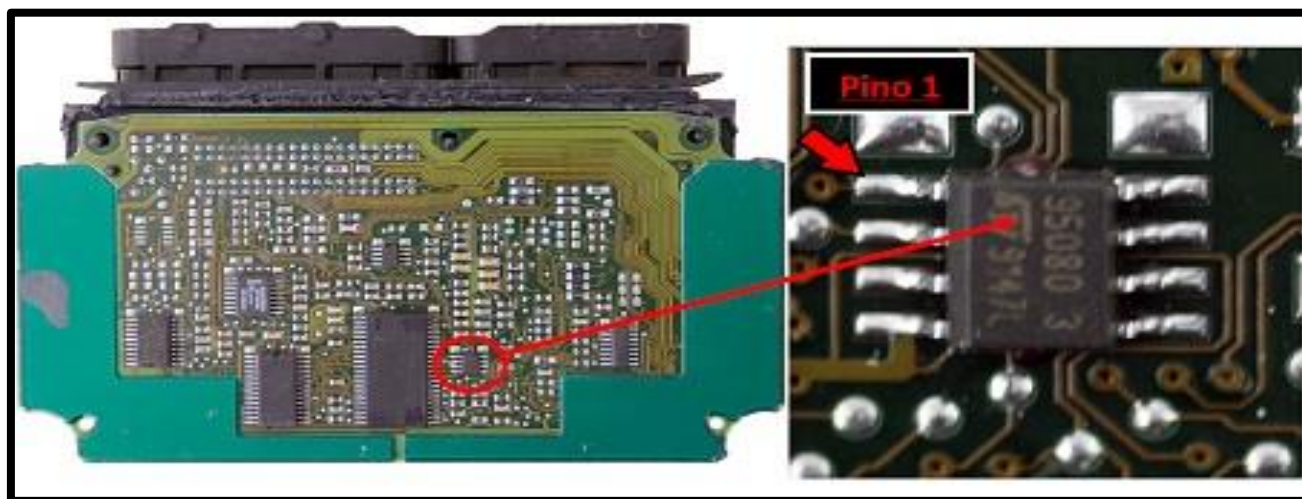

Ao encaixar a pinça na memória e o excesso de solda dos pontos indicado na foto atrapalhar, remova-o utilizando um ferro de solda.

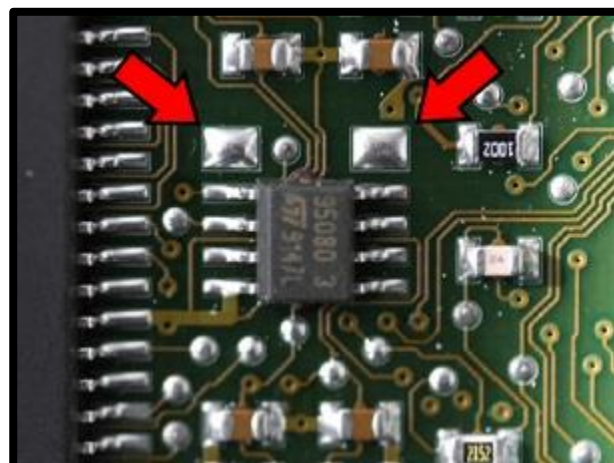

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

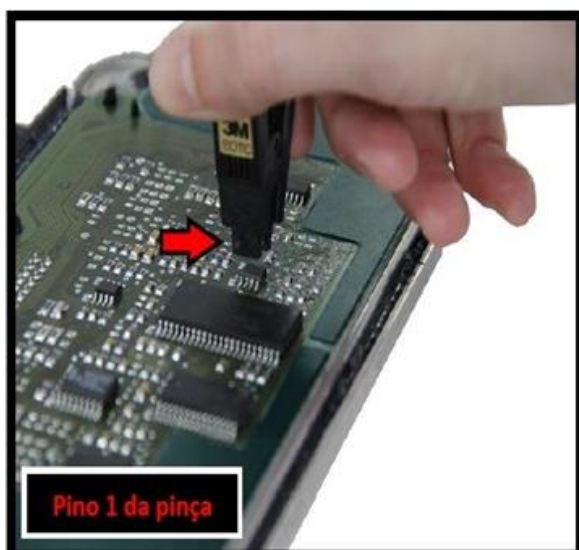


Pinça conectada na memória.




Todos os acessórios conectados:**Atenção:**

Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem a ECU.

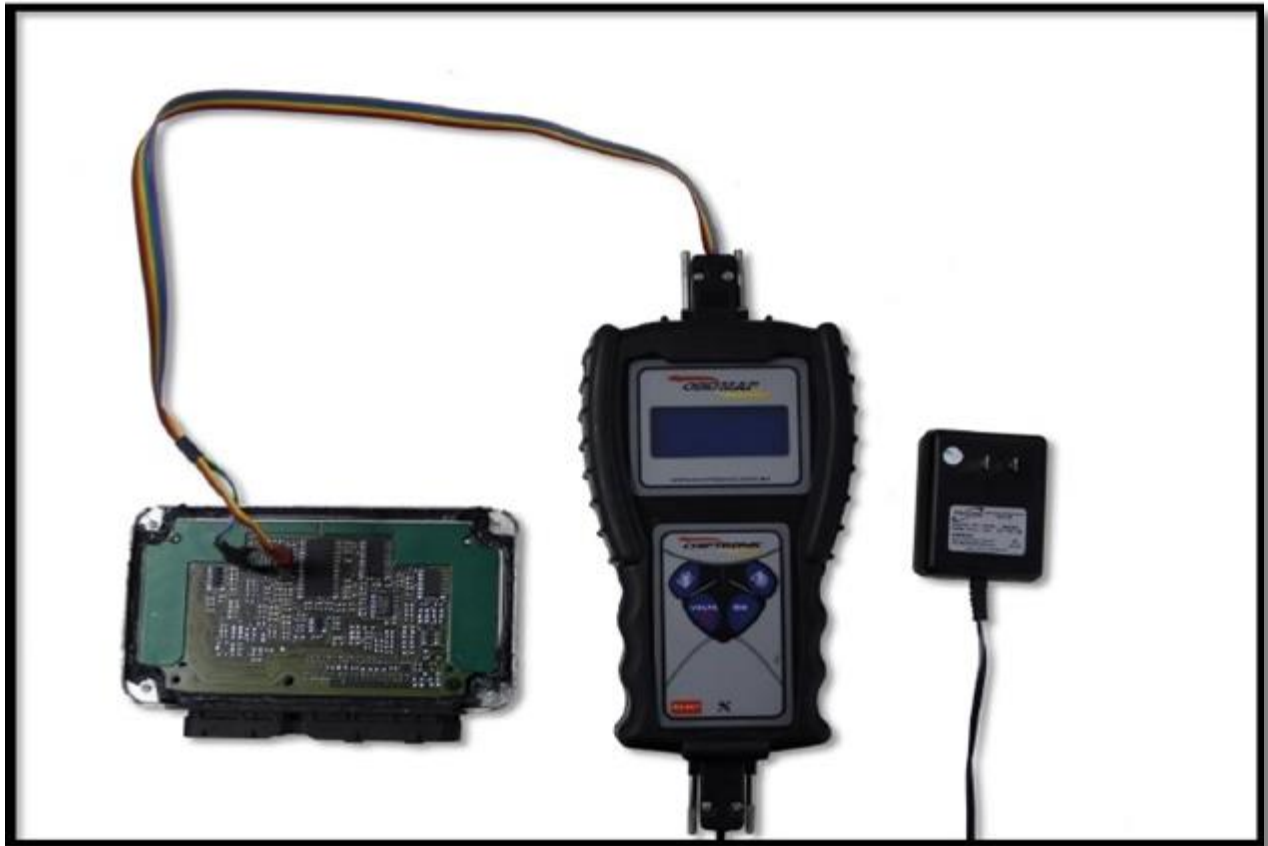

Resetando a ECU

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

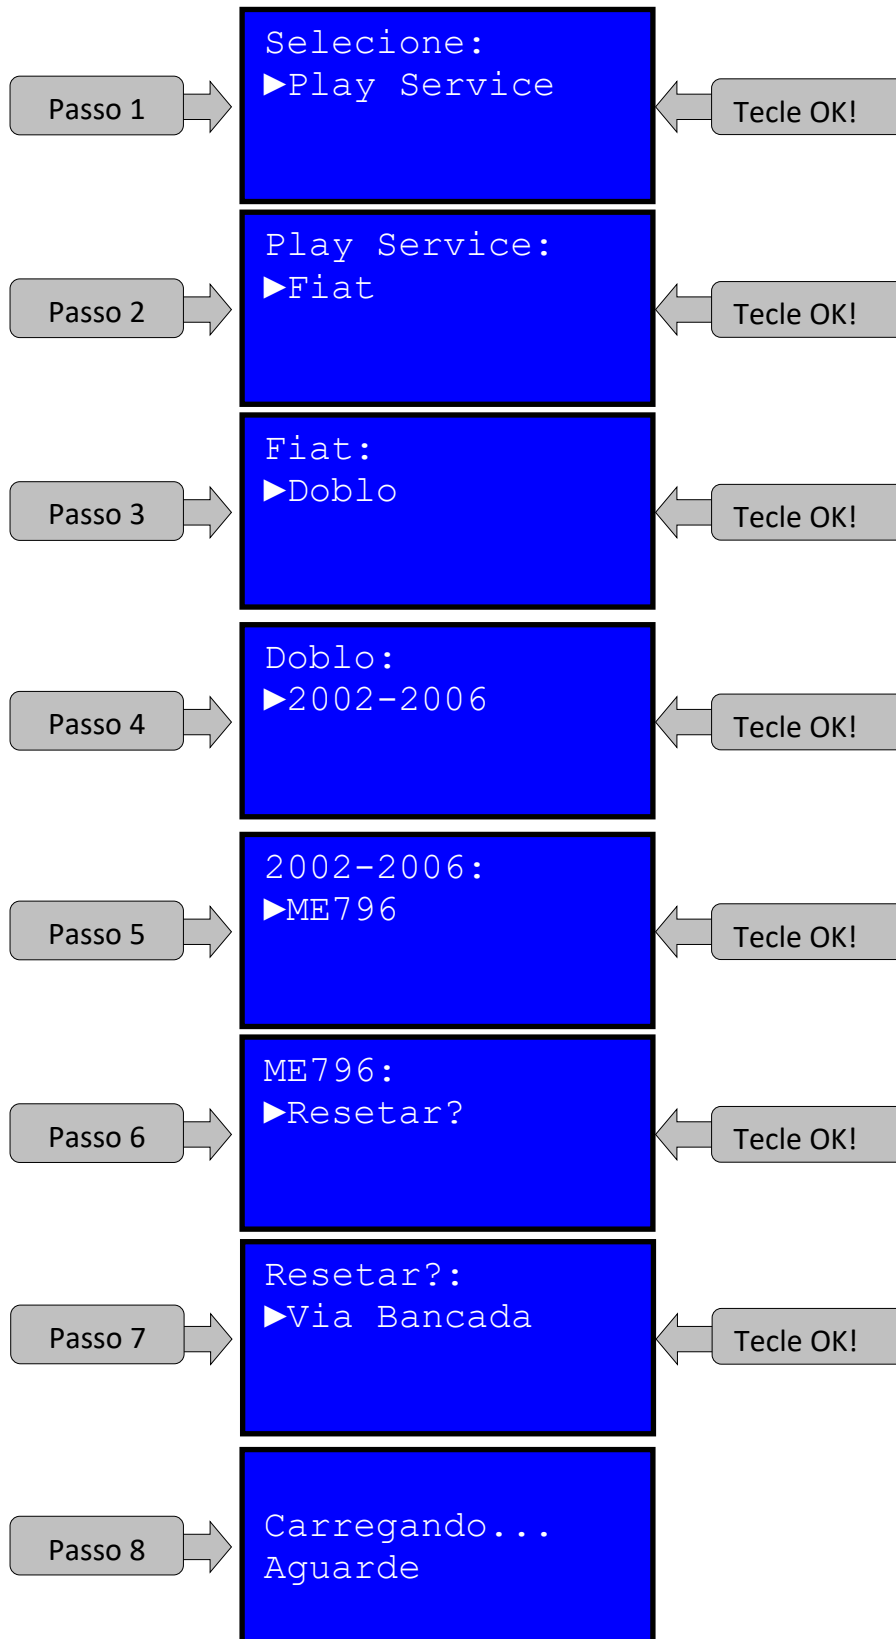

Continua na próxima página

Passo 9

Selezione:
Final 104

Selezione o final da ECU ME7.9.6:
104, 431 ou 626. Tecle OK!

Passo 10

Aguarde...

Passo 11

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 12

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Passo 13

Saldo: **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 14

Saldo: **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Passo 15

Conecte a pinca
na memoria 95080
segundo o manual
<OK>

Tecle OK!

Passo 16

Aguarde...

Passo 17

Operacao
Concluida!

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Erro na
gravacao!

O OBDMAP não conseguiu gravar os dados na memória.

Causas prováveis:

- Mal contato da pinça com a memória,
- Mal contato na pinça com o OBDMAP,
- ECU ou memória com problema,
- Pinça foi conectada em outro componente.

Soluções

- Verificar se os parafusos que prendem a pinça ao OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Verificar se a pinça apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mal contato na pinça com a memória,
- ECU ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Pinça invertida!

Causa provável:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Solução:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)